

## Agilent 34401A 6½ 桁マルチメータ

ユーザーガイド



### **Safety Information**

#### General

Do not use this product in any manner not specified by the manufacturer. The protective features of this product may be impaired if it is used in a manner not specified in the operation instructions.

Do not install substitute parts or perform any unauthorized modification to the product. Return the product to an Agilent Technologies Sales and Service Office for service and repair to ensure that safety features are maintained.


#### **Ground the Instrument**

If your product is provided with a grounding-type power plug, the instrument chassis and cover must be connected to an electrical ground to minimize shock hazard. The ground pin must be firmly connected to an electrical ground (safety ground) terminal at the power outlet. Any interruption of the protective (grounding) conductor or disconnection of the protective earth terminal will cause a potential shock hazard that could result in personal injury.

#### Cleaning

Clean the outside of the instrument with a soft, lint-free, slightly dampened cloth. Do not use detergent or chemical solvents.

### **Safety Symbols**

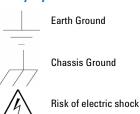



Refer to manual for additional safety information



Alternating Current



On supply



Off supply



'In' position of bi-stable push switch



'Out' position of bi-stable push switch

IEC Measurement Category II. CAT II (300V) Inputs may be connected to mains (up to 300 VAC) under Category II overvoltage conditions.

### WARNING

Main Power and Test Input Disconnect: Unplug instrument from wall outlet, remove power cord, and remove all probes from all terminals before servicing. Only qualified, service-trained personnel should remove the cover from the instrument.

### WARNING

**Line and Current Protection Fuses: For continued protection** against fire, replace the line fuse and the current-protection fuse only with fuses of the specified type and rating.

### WARNING

Front/Rear Switch: Do not change the position of the Front/Rear switch on the front panel while signals are present on either the front or rear set of terminals. The switch is not intended as an active multiplexer. Switching while high voltages or currents are present may cause instrument damage and lead to the risk of electric shock.

### WARNING


IEC Measurement Category II. The HI and LO input terminals may be connected to mains in IEC Category II installations for line voltages up to 300 VAC. To avoid the danger of electric shock, do not connect the inputs to mains for line voltages above 300 VAC. See "IEC Measurement Category II Overvoltage Protection" on the following page for further information.

### WARNING

Protection Limits: To avoid instrument damage and the risk of electric shock, do not exceed any of the Protection Limits defined in the following section.

### **Protection Limits**

The Agilent 34401A Digital Multimeter provides protection circuitry to prevent damage to the instrument and to protect against the danger of electric shock, provided the Protection Limits are not exceeded. To ensure safe operation of the instrument, do not exceed the Protection Limits shown on the front and rear panel, and defined as follows:

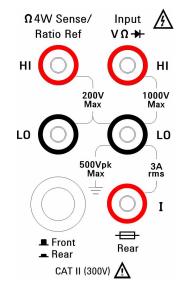

**Note:** The front-panel terminals are shown above. The rear-panel terminals are identical. The Front/Rear switch selects the terminal set to be used. *Do not operate this switch while signals are present on the front or rear terminals.* The current-protection fuse is on the rear panel.

### Input Terminal Protection Limits

Protection Limits are defined for the input terminals:

Main Input (HI and LO) Terminals. The HI and LO input terminals are used for voltage, resistance, frequency (period), and diode test measurements. Two Protection Limits are defined for these terminals:

HI to LO Protection Limit. The Protection Limit from HI to LO (Input terminals) is 1000 VDC or 750 VAC, which is also the maximum voltage measurement. This limit can also be expressed as 1000 Vpk maximum.

LO to Ground Protection Limit. The LO input terminal can safely "float" a maximum of 500 Vpk relative to ground.

As is implied by the above limits, the Protection Limit for the HI input terminal is a maximum of 1500 Vpk relative to ground.

Current Input Terminal. The current input ("I") terminal has a Protection Limit of 3A (rms) maximum current flowing from the LO input terminal. Note that the current input terminal will be at approximately the same voltage as the LO terminal.

**Note:** The current-protection circuitry includes a fuse on the rear panel. To maintain protection, replace this fuse only with a fuse of the specified type and rating.

### Sense Terminal Protection Limits

The HI and LO sense terminals are used only for four-wire resistance and temperature measurements (" $\Omega$  4W"). The Protection Limit is 200 Vpk for all of the terminal pairings:

LO sense to LO input

HI sense to LO input

HI sense to LO sense

**Note:** The 200 Vpk limit on the sense terminals is the Protection Limit. Operational voltages in resistance measurements are much lower — less than 10 V in normal operation.

## IEC Measurement Category II Overvoltage Protection

To protect against the danger of electric shock, the Agilent 34401A Digital Multimeter provides overvoltage protection for line-voltage mains connections meeting **both** of the following conditions:

The HI and LO input terminals are connected to the mains under Measurement Category II conditions, defined below,

and

The mains are limited to a maximum line voltage of 300 VAC.

IEC Measurement Category II includes electrical devices connected to mains at an outlet on a branch circuit. Such devices include most small appliances, test equipment, and other devices that plug into a branch outlet or socket. The 34401A may be used to make measurements with the HI and LO inputs connected to mains in such devices, or to the branch outlet itself (up to 300 VAC). However, the 34401A may not be used with its HI and LO inputs connected to mains in permanently installed electrical devices such as the main circuit-breaker panel, sub-panel disconnect boxes, or permanently wired motors. Such devices and circuits are subject to overvoltages that may exceed the protection limits of the 34401A.

Note: Voltages above 300 VAC may be measured only in circuits that are isolated from mains. However, transient overvoltages are also present on circuits that are isolated from mains. The Agilent 34401A are designed to safely withstand occasional transient overvoltages up to 2500 Vpk. Do not use this equipment to measure circuits where transient overvoltages could exceed this level.

### **Additional Notices**

# Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC

This product complies with the WEEE Directive (2002/96/EC) marking requirement. The affixed product label (see below) indicates that you must not discard this electrical/electronic product in domestic household waste.

Product Category: With reference to the equipment types in the WEEE directive Annex 1, this product is classified as a "Monitoring and Control instrumentation" product.

Do not dispose in domestic household waste.

To return unwanted products, contact your local Agilent office, or see www.agilent.com/environment/product for more information.



### Agilent 34138A Test Lead Set

The Agilent 34401A is compatible with the Agilent 34138A Test Lead Set described below.

#### **Test Lead Ratings**

Test Leads - 1000V, 15A

Fine Tip Probe Attachments - 300V, 3A Mini Grabber Attachment - 300V. 3A

SMT Grabber Attachments - 300V. 3A

#### Operation

The Fine Tip, Mini Grabber, and SMT Grabber attachments plug onto the probe end of the Test Leads.

#### Maintenance

If any portion of the Test Lead Set is worn or damaged, do not use. Replace with a new Agilent 34138A Test Lead Set.

### WARNING

If the Test Lead Set is used in a manner not specified by Agilent Technologies, the protection provided by the Test Lead Set may be impaired. Also, do not use a damaged or worn Test Lead Set. Instrument damage or personal injury may result.

### 納入後の保証について

- ★ 保証の期間は、ご購入時に当社よりお出しした見積書に記載された期間とします。保証サービスは、当 社の定める休日を除く月曜日から金曜日までの、午前8時 45 分から午後5時 30 分の範囲で無料で行 います。当社で定めたシステム製品については出張修理を行い、その他の製品については当社へご返却 いただいた上での引取り修理となります。当社が定める地域以外における出張修理対象製品の修理は、 保証期間中においても技術者派遺費が有料となります。
- ★ ソフトウェア製品の保証は上記にかかわらず、下記に定める範囲とさせていただきます。
  - ソフトウェア製品及びマニュアルは当社が供給した媒体物の破損、資料の落丁およびプログラム・インストラクションが実行できない場合のみ保証いたします。
  - バグ及び前記以外の問題の解決は、別に締結するソフトウェア・サポート契約に基づいて実施されます。
- ★ 次のような場合には、保証期間内でも修理が有料となります。
  - 取扱説明書等に記載されている保証対象外部品の故障の場合。
  - 当社が供給していないソフトウェア、ハードウェア、または補用品の使用による故障の場合。
  - お客様の不適当または不十分な保守による故障の場合。
  - 当社が認めていない改造、酷使、誤使用または誤操作による故障の場合。
  - 納入後の移設が不適切であったための故障または損傷の場合。
  - 指定外の電源(電圧、周波数)使用または電源の異常による故障の場合。
  - 当社が定めた設置場所基準に適合しない場所での使用、および設置場所の不適当な保守による故障の場合。
  - ◆ 火災、地震、風水害、落雷、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染、およびその他天災地変等の不可 抗力的事故による故障の場合。
- ★ 当社で取扱う製品は、ご需要先の特定目的に関する整合性の保証はいたしかねます。また、そこから生ずる直接的、間接的損害に対しても責任を負いかねます。
- ★ 当社で取扱う製品を組込みあるいは転売される場合は、最終需要先における直接的、間接的損害に対しては責任を負いかねます。
- ★ 製品の保守、修理用部品の供給期間は、その製品の製造中止後最低5年間とさせていただきます。
- 本製品の修理については取扱説明書に記載されている最寄りの事業所へお問合わせください。

# Agilent 34401A マルチメータ ユーザーズ・ガイド

本書は"Agilent 34401A Multimeter User's Guide" (Part No. 34401-90001) (Printed in Malaysia Edition 2. Mar. 2003)を翻訳したものです。

詳細は上記の最新マニュアルを参照してください。

### ------ ご 注 意 ---

- (1) 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
- (2) 本書は内容について細心の注意をもって作成いたしましたが、万一御不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がございましたら、巻末のハガキにてお知らせください。
- (3) 当社は、お客様の誤った操作に起因する損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (4) 当社では、本書に関して特殊目的に対する適合性、市場性などについては、一切の保証をいたしかねます。 また、備品、パフォーマンス等に関連した損傷についても保証いたしかねます。
- (5) 当社提供外のソフトウェアの使用や信頼性についての責任は負いかねます。
- (6) 本書の内容の一部または全部を、無断でコピーしたり、他のプログラム言語に翻訳することは法律で禁止されています。
- (7) 本製品パッケージとして提供した本マニュアル、フレキシブル・ディスクまたはテープ・カートリッジは本製品用だけにお使いください。プログラムをコピーする場合はバックアップ用だけにしてください。プログラムをそのままの形で、あるいは変更を加えて第三者に販売することは固く禁じられています。

Agilent Technologies. Inc.

許可なく複製、翻案または翻訳することを禁止します。 Copyright © Agilent Technologies.Inc 1991, 2003 All rights reserved, Reproduction, adaptation, or translation without prior written permission is prohibited.

### 安全

計器に代替の部品を取り付けたり、承諾なしに変更を加えないでください。

### 警告

警告の記号は、正しく実行しなかった、またはそれを守らなかった場合に、人体への危害をもたらすことがある手順、手法等に注意を喚起します。警告で示唆されている条件について完全に理解し、完全にこの条件を満たすまでは、警告記号の先に進まないでください。

### 注意

注意の記号は、正しく守らなかった場合に、製品の一部または全体に損傷を与える、またはそれを破壊することがある手順、手法等に注意を喚起します。注意で示唆されている条件について完全に理解し、完全にこの条件を満たすまでは、注意記号の先に進まないでください。

### 安全記号



取扱説明書参照記号。製品への損傷を防止するために、取扱説明書を参照してください。



危険電圧記号



アース接地記号



シャーシ接地記号

Agilent 34401A は、6 1/2 桁の高性能ディジタル・マルチメータです。このマルチメータのベンチトップ機能とシステム機能の組み合わせによって、現在および将来の測定のニーズに対応した広範な使い方ができます。

### 便利なベンチトップ機能


- 非常に見やすいLED ディスプレイ
- 演算機能を内蔵
- 導通テストおよびダイオード・テスト機能
- 自動「読み取り値ホールド」機能
- すべり止め付きの脚を備えたポータブルで丈夫なケース

#### 柔軟なシステム機能


- GPIB (IEEE-488)インタフェース標準装備
- RS-232インタフェース標準装備
- 標準プログラミング言語: SCPI、Agilent 3478AおよびFluke 8840
- 読み取り速度、最高1000回/秒(4½桁)
- 最高512 の読み取り値を保存(揮発性)
- パス/フェイル信号によるリミット・テスト

Agilent 34401A マルチメータ


### フロント・パネルの略図

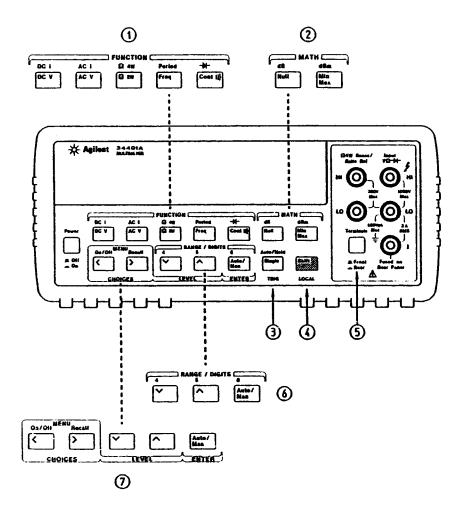


- 1 測定ファンクション・キー
- 2 演算キー
- 3 トリガ・キー (シングル/オート /ホールド)
- 4 シフト/ローカル・キー
- 5 フロント/リア入力端子切り替え スイッチ
- 6 レンジ/表示桁数キー
- 7 メニュー操作キー

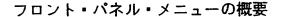

メニューは、3レベルのトップ・ダウン型のツリー構造で編成されています。

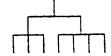

メニューをオンにするには、以下のキーを押してください。

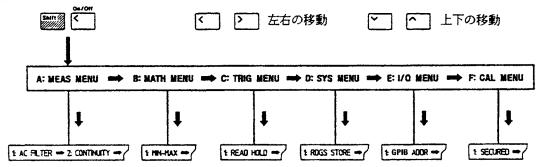

コマンドを入力するには、以下のキーを押してください。



#### A: MEASurement MENU

1: AC FILTER  $\Rightarrow$  2: CONTINUITY  $\Rightarrow$  3: INPUT R  $\Rightarrow$  4: RATIO FUNC  $\Rightarrow$  5: RESOLUTION

#### B: MATH MENU

1: MIN-MAX → 2: NULL VALUE → 3: dB REL → 4: dBm REF R → 5: LIMIT TEST → 8: HIGH LIMIT → 7: LOW LIMIT

### C: TRIGger MENU

1: READ HOLD - 2: TRIG DELAY - 3: N SAMPLES

### D: SYStem MENU

1: RDGS STORE - 2: SAVED RDGS - 3: ERROR - 4: TEST - 5: DISPLAY - 6: BEEP - 7: COMMA - 8: REVISION

### E: Input / Output MENU

1: GPIB ADDR ⇒ 2: INTERFACE ⇒ 3: BAUD RATE ⇒ 4: PARITY ⇒ 5: LANGUAGE

### F: CALibration MENU

1: SECURED → [1: UNSECURED] → [2: CALIBRATE] → 3: CAL COUNT → 4: MESSAGE

注記: CAL MENUの中の角かっこ([]) で囲まれた 2 つのコマンドは、マルチメータがキャリブレーションのためにUNSECURED になっていない限り「表示されません」。

Agilent 34401A MULTIMETER

# B; B;

\* 測定中に点灯します。

Adrs マルチメータが、リモート・インタフェース上でリスナまたはトーカに 指定されています。

Rmt マルチメータの機能は、リモート機能(リモート・インタフェース)です。

Man マルチメータが、手動レンジを使用しています (オート・レンジがディスエーブルされています)。

Trig マルチメータが、シングル・トリガまたは外部トリガを待っています。

Hold 「読み取り値ホールド」がイネーブルされています。

Mem メモリ読み取りがイネーブルされているときに点灯します。

Ratio マルチメータは、dcv:dcv レシオ機能を使用できます。

Math 演算機能がイネーブルされています(Null、MIN/MAX 、dB、dBm または リミット・テスト)

ERROR ハードウェアまたはリモート・インタフェース・コマンド・エラーが検出されました。

Rear リア・パネルの入力端子が選択されています。

Shift "Shift" キーを押しています。


4W マルチメータの機能は4線式抵抗測定機能です。

・川 マルチメータの機能は導通テスト機能です。

→ マルチメータの機能はダイオード・テスト機能です。

ディスプレイ・アナンシェータを表示するためには、マルチメータの電源をオンにするときに  $\begin{bmatrix} \text{Shift} \end{bmatrix}$  キーを押してください。

### リア・パネルの略図

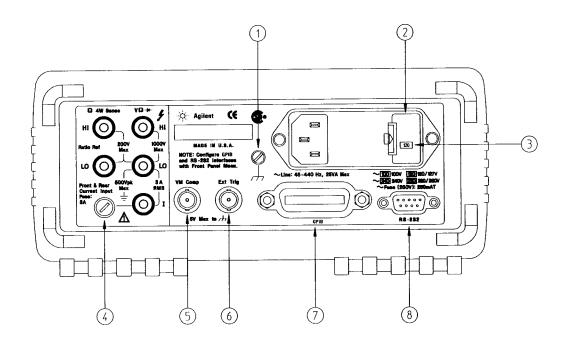

- 1 シャーシ・グランド端子
- 2 電源ヒューズ・ホルダ
- 3 電源電圧設定ラベル
- 4 フロントおよびリア電流入力 ヒューズ
- 5 ボルトメータ・コンプリート出力 端子
- 6 外部トリガ入力端子
- 7 GPIB (IEEE-488) インタフェース コネクタ
- 8 RS-232インタフェース・コネクタ

フロント・パネルInput/Output Menu は次の場合に使用します。

- GPIB またはRS-232インタフェースの選択(第4章を参照)
- GPIB バス・アドレスの設定(第4章を参照)
- RS-232ボーレートおよびパリティの設定(第4章を参照)

### 本書について

使用開始の前に 第1章では、マルチメータ使用の準備を行い、いくつかのフロント・パネルの機能に慣れます。

フロント・パネル・メニュー操作 第2章では、フロント・パネル・メニュー といくつかのマルチメータのメニュー機能について説明します。

特徴および機能 第3章では、マルチメータの機能と操作についての詳細を説明します。この章は、マルチメータをフロント・パネルから操作する場合にも、リモート・インタフェースを介して操作する場合にも役立ちます。

リモート・インタフェース・リファレンス 第4章には、リモート・インタフェースを介してマルチメータをプログラムする際に役立つリファレンス情報が記載されています。

エラー・メッセージ 第5章では、マルチメータの操作中に表示されるエラー・メッセージのリストを挙げます。各リストには、問題の診断と解決に役立つ十分な情報が記載されています。

アプリケーション・プログラム 第6章には、ユーザの測定アプリケーション 用にプログラムを開発する際に役立ついくつかのリモート・インタフェース・ア プリケーション・プログラムが記載されています。

測定の手引 第7章では、最高の確度を得るために、また、測定誤差の原因を 軽減するために役立つ、測定に関する注意事項および測定技術について説明しま す。

仕様 第8章では、マルチメータの仕様のリストを挙げ、これらの仕様の解釈 の仕方について説明します。

マルチメータの操作に関するご質問がございましたら、最寄りの Agilent 営業所までご連絡ください。

### 目次

### 1章 使用開始の前に

マルチメータ使用のための準備 13 マルチメータに電源を投入する 15 電圧の測定 17 抵抗の測定 17 電流の測定 18 周波数 (または周期)の測定 18 導通テスト 19 ダイオード・テスト 19 レンジの選択 20 分解能の設定 21 フロント・パネルの表示フォーマット 22 マルチメータのラック・マウント 23

### 2章 フロント・パネル・メニュー操作

フロント・パネル・メニュー一覧 27 フロント・パネル・メニューの利用の手引 29 カンマ区切り記号をオフにする 37 ヌル測定の実行 38 最小および最大読み取り値の保存 39 dB測定の実行 40 dBm 測定の実行 41 マルチメータのトリガ 42 読み取り値ホールド機能の使用 43 DCV:DCV レシオ測定の実行 44 読み取り値メモリの使用 46

### 3章 特徴および機能

### 測定構成

AC信号フィルタ 51 導通スレッショルド抵抗 52 DC入力抵抗 53 分解能 54 積分時間 57 フロント/リア入力端子切り替えスイッチ 58 オートゼロ 59 レンジ切り替え 60

```
演算機能
 最大一最小値測定 63
 ヌル測定 64
 dB測定 66
 dBm 測定 68
 リミット・テスト 69
トリガ
 トリガ・ソースの選択 73
 トリガ待ちステート 76
 進行中の測定の停止 76
 サンプル・データ数 77
 トリガ数 78
 トリガ遅延 79
 自動トリガ遅延 81
 読み取り値ホールド 82
 ボルトメータ・コンプリート端子 83
 外部トリガ端子 83
システム関連オペレーション
 読み取り値メモリ 84
 エラー状態 85
 セルフ・テスト 86
 ディスプレイの制御 87
 ビーパの制御 88
 カンマ区切り記号 89
 ファームウェア・リビジョン照会 89
 SCPI言語バージョン 90
リモート・インタフェースの構成
 CPIB アドレス 91
 リモート・インタフェースの選択 92
 ボーレートの選択 93
 パリティの選択 93
 プログラミング言語の選択 94
 端末またはプリンタへの接続 95
校正
 校正保護 96
 校正回数 99
 校正メッセージ 100
オペレータによるメンテナンス
 電源ヒューズの交換 101
```

電流入力ヒューズの交換 101

電源投入時およびリセット時のステート 102

### 4章 リモート・インタフェース・リファレンス

コマンドのまとめ 105 簡略化されたプログラミング手順 110 MEASure?コマンドおよびCONFigure コマンド 115 測定構成コマンド 119 演算機能コマンド 122 トリガ 125 トリガ・コマンド 128 システム関連コマンド 130 SCPIステータス・モデル 132 ステータス報告コマンド 142 校正コマンド 144 RS-232インタフェースの構成 145 RS-232インタフェース・コマンド 149 SCPI言語について 150 入力メッセージ・ターミネータ 153 出力データ・フォーマット 153 デバイス・クリアを使用した測定の停止 154 プリンタ用のTALK ONLY 154 **GPIB** アドレスの設定 155 リモート・インタフェースの選択 156 ボーレートの設定 157 パリティの設定 158 プログラミング言語の選択 159 ほかのプログラミング言語との互換性 160 SCPIとの適合性について 162 IEEE-488との適合性について 163

### 5章 エラー・メッセージ

実行エラー 167 セルフ・テスト・エラー 173 校正エラー 175

### 6章 アプリケーション・プログラム

MEASure? コマンドを使用したシングル測定 179 CONFigure コマンドを使用した演算機能 180 ステータス・レジスタの使用 182 QuickBASICを使用したRS-232オペレーション 186 Turbo C を使用したRS-232オペレーション 187

### 7章 測定の手引

熱EMF 誤差 192 負荷誤差(DC電圧) 193 漏れ電流誤差 193 電源ノイズ電圧の除去 194 コモン・モード除去(CMR) 195 磁気ループによるノイズ 195 グランド・ループによるノイズ 196 抵抗測定 197 4 線式抵抗測定 197 テスト・リード抵抗誤差の除去 198 電力損失の影響 198 セトリング時間の影響 198 高抵抗測定における誤差 199 DC電流測定誤差 199 真のRMS AC測定 200 クレスト・ファクタ誤差 201 負荷誤差(AC電圧) 203 フル・スケール以下の測定 204 高電圧セルフ・ヒーティング誤差 204 温度係数およびオーバーロード誤差 204 低レベル測定における誤差 205 コモン・モード誤差 206 AC電流測定誤差 206 周波数および周期測定誤差 207 高速DC測定および抵抗測定の実行 207 高速AC測定の実行 208

### 8章 仕様

DC特性 210 AC特性 212 周波数および周期特性 214 一般仕様 216 誤差の総計の計算 219 マルチメータの仕様について 219 最高の確度を得るための構成 222

1章 使用開始の前に

### 使用開始の前に

マルチメータの操作の第一歩は、フロント・パネルからの操作に慣れることです。 本章では、マルチメータを使用するための準備と、マルチメータのフロント・パ ネルからのいくつかの操作に慣れていただくための練習を取り上げます。

フロント・パネルにはキーが2列に並んでおり、それらによってさまざまな機能および操作を選択できます。大部分のキーには、キーの上に青い文字で、シフトキーを使用したときの機能が示されています。これらの機能を実行するには、「Shift」を押し(Shift アナンシエータが点灯します)、希望する機能が書かれているキーを押します。例えば、DC電流測定機能を選択するには、「Shift」と「DC V」を押します。

誤って [Shift] を押してしまった場合は、もう一度押せばShift アナンシエータは消えます。

本書の裏表紙は、折り畳み式のクイック・リファレンス・ガイドになっています。この裏表紙でマルチメータの種々の機能をすばやく検索できます。

### マルチメータ使用のための準備

以下のステップによって、マルチメータを使用するための準備が完了していることを確かめます。

### 1. 納入された品目をチェックする

納入されたマルチメータに以下の品目が含まれていることを確認してください。もしいずれかの品目が欠けている場合は、最寄りのAgilent 営業所へご連絡ください。

	テスト・リード・キット1組(ピン・タイプ・プローブ2個,	フック/
	わに口タイプ・プローブ各1個)	
	電源コード1本	
	電源ヒューズ1個、取り付け済み:100,120Vac用、250mA	
	電源ヒューズ1個、別途に添付:220,240Vac用、125mA	
	ユーザーズ・ガイド(本書)	
П	サービス・ガイド 1冊	

### 2. 適切な電源ヒューズが接続されていることを確認する

100 または120Vacでの操作用には、マルチメータの工場出荷時に既に適切な ヒューズ(250mAT)が接続されています。


220 または240Vacでの操作用には、250mATのヒューズを取り外して、マルチメータに付属の125mATヒューズを接続してください(14ページ参照)。

#### 3. 電源電圧の設定を確認する


マルチメータの工場出荷時に、電源電圧は120Vacに設定されています。この電圧が設置先の条件に適していない場合は、電圧の設定を変更してください。設定できる値は以下のとおりです。

100, 120, 220 または240Vac (14ページを参照してください)。


1 ヒューズ・ホルダ・アセンブリをリア・パネルから取り外します。

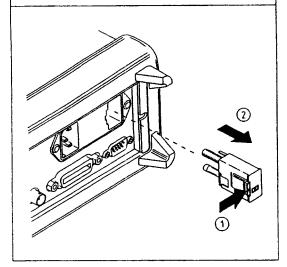

2 正しいヒューズを取り付けます。アセンブリから電源電圧セレクタを取り外します。

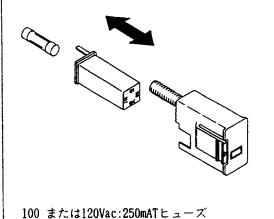


3 電源電圧セレクタを回し、正しい電圧が窓 から見えるようにします。

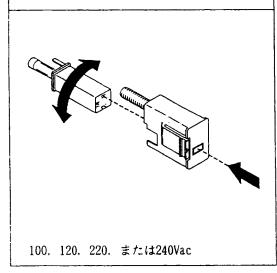

4 ヒューズ・ホルダ・アセンブリをリア・パネルの中に戻します。

220 または240Vac:125mATヒューズ

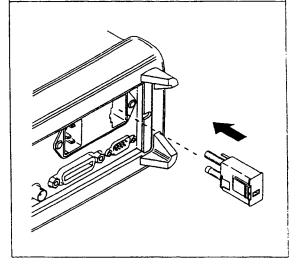

正しいヒューズを取り付け、窓に正しい電源電圧が表示されていることを確認します。

### マルチメータに電源を投入する

以下に、マルチメータの電源の投入、および正しく動作していることを確認するための手順を説明します。

1. 電源コードを接続し、マルチメータに電源を投入します。

マルチメータが電源投入時のセルフテストを行っている間、フロント・パネルのディスプレイが点灯します。GPIB バス・アドレスが表示されます。マルチメータは電源投入時にDC電圧モードに入り、オート・レンジがイネーブルされることに注意してください。

すべての表示灯がオンの状態のパワーオン・ディスプレイを表示するには、 マルチメータの電源をオンにするときに「Shift キーを押します。


2. 完全なセルフ・テストを実行します。

完全なセルフ・テストでは、電源投入時に実行されるセルフ・テストよりも 厳密な一連の試験を実行します。電源スイッチを押すときに Shift キー を押したままマルチメータの電源をオンにします。このキーを5秒以上押し 続けます。キーを離すとセルフ・テストが開始します。

セルフ・テストに合格すると、"PASS"と表示されます。セルフ・テストに合格しないと、"FAIL"と表示され、ERROR アナンシエータが点灯します。修理のためにマルチメータをAgilent に返送する際は、サービス・ガイドを参照してください。

### 3. 持ち運び用のハンドルを希望の位置にセットします。


位置を調節するには、ハンドルの両横を握り、**外に向けて引きます**。次にハンドルを希望の位置へ回します。

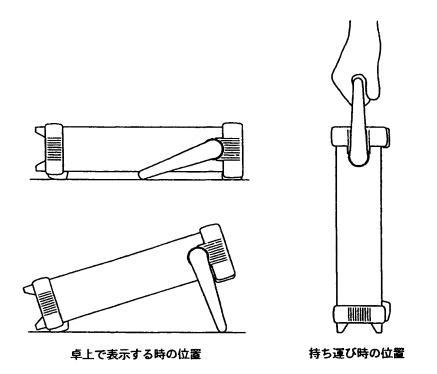

### 電圧の測定

レンジ:100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V (750Vac)


最大分解能:100nV (100mVレンジ) AC電圧:真の実効値、AC結合

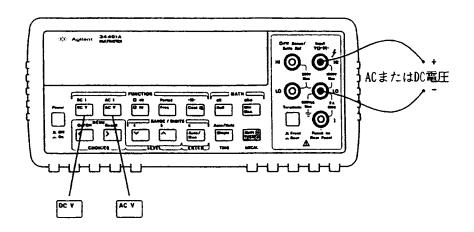

### 抵抗の測定

 $\nu \nu \vartheta$ : 100 Ω, 1kΩ, 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 10MΩ, 100MΩ


最大分解能:  $100\,\mu\,\Omega$  (100 $\Omega$ レンジ)

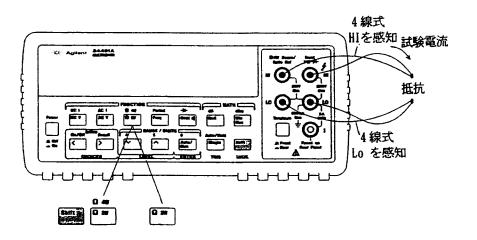

### 電流の測定

レンジ:10mA (DCのみ), 100mA (DCのみ), 1A. 3A


最大分解能:10nA (10mAレンジ) AC電流:真の実効値、AC結合

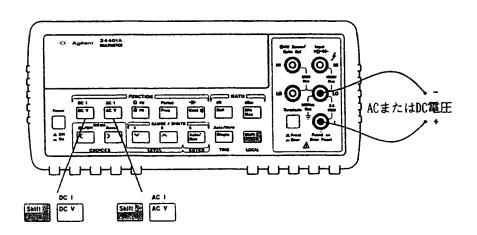

### 周波数(または周期)の測定

測定帯域: 3Hz~300kHz (0.33秒~3.3μ秒)

入力信号レンジ:10mVac~750Vac 測定方式:レシプロカル方式

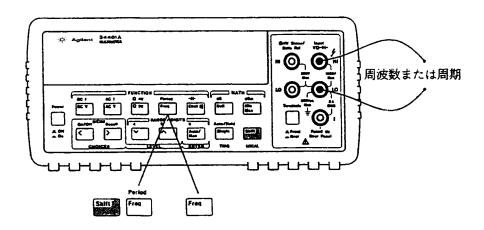


### 導通テスト

試験電流ソース:1mA

最大分解能: $0.1\Omega$ (レンジは $1k\Omega$ に固定)

スレッショルド抵抗:  $1\Omega \sim 1000\Omega$  (調節可能なスレッショルド抵抗よりも低く

なるとビープ音を発生)

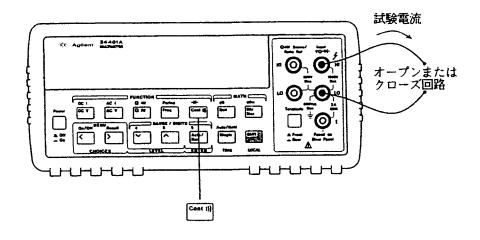


### ダイオード・テスト

試験電流ソース:1mA


最大分解能:100 μV (レンジは1Vdcに固定)

スレッショルド電圧: 0.3 V≤Vmeasurea≤0.8V (調整不可能)

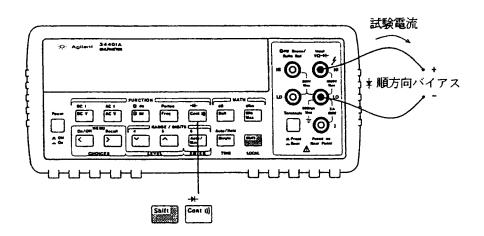

### レンジの選択

オート・レンジを使用してマルチメータに自動的にレンジを選択させることも、 手動レンジを使用して固定レンジを選択することもできます。

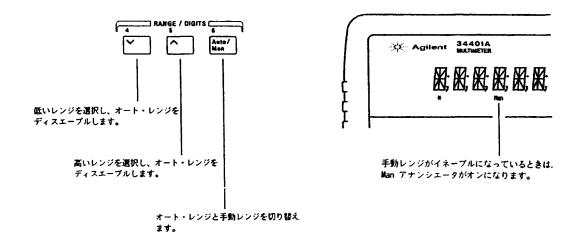


- 電源投入時およびリモート・インタフェースのリセット後にはオート・レンジが選択されます。
- オート・レンジのスレッショルド:
  Downレンジ<レンジの10%
  Upレンジ>レンジの120%
- 入力信号が現在のレンジで測定できる範囲を超える場合は、マルチメータは オーバロード("OVLD")を表示します。
- フロント・パネルからの周波数および周期測定では、レンジ切り替えは信号 の周波数ではなく、入力電圧に適用されます。
- 導通およびダイオード・テストでは、レンジはそれぞれ1kΩレンジおよび1VDCレンジに固定されます。

レンジ切り替えは、選択した機能だけに適用されます。したがって、それぞれの機能について個別にレンジ切り替え方式(自動または手動)を選択することができます。手動レンジ切り替えでは、選択したレンジはその機能にだけ適用されます。マルチメータはそれぞれの機能ごとに選択されたレンジを記憶しています。

### 分解能の設定

測定速度またはノイズ除去を最適化するために、ディスプレイの分解能を41/2、51/2、または61/2桁に設定することができます。本書では、最上位桁(表示測定値の左端の桁)を「1/2」桁(オーバー・レンジ)と言います。なぜなら、この桁は「0」または「1」以外の値を表示しないからです。

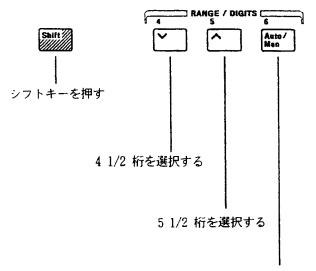

6 1/2 桁を選択する (ノイズ除去が最大)

- 電源投入時およびリモート・インタフェースのリセット後には、分解能は 5 1/2 桁に設定されます。
- 導通およびダイオード・テストでは、分解能は4 1/2 桁に固定されます。

分解能は選択した機能だけに適用されます。したがって、それぞれの機能について個別に分解能を選択することができます。マルチメータはそれぞれの機能ごとに選択された分解能を記憶しています。

### フロント・パネルのディスプレイ・フォーマット

- 負の符号、または空白(正)

H 「1/2」桁(0または1)


D 数値

E 指数 (m, k, M)


F 測定単位 (VDC, Ω, Hz, dB)

フロント・パネルのディスプレイ・フォーマット

-H.DDD, DDD EFFF

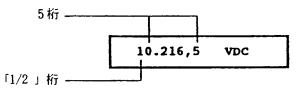

これは10Vdc レンジで、5 1/2 桁が表示されています。

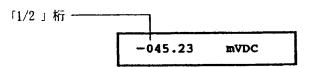

これは100mVdc レンジで、4 1/2 桁が表示されています。

113.325,6 ОНМ

これは100Ωレンジで、6 1/2 桁が表示されています。


OVL.D mVDC

これは100mVdc レンジでのオーバロードを表しています。


### マルチメータのラック・マウント

3つのオプション・キットのいずれかを使って、マルチメータを標準19インチ・ラック・キャビネットに組み込むことができます。それぞれのラック・キットの中に取り付けの説明と取り付け用のハードウェアが入っています。Agilent 34401401140117


マルチメータをラック・マウントする前に、持ち運び用のハンドルと表側および 裏側のゴム製のバンパーを取り外してください。

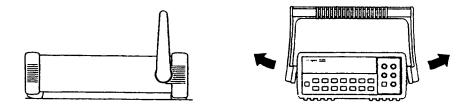


ハンドルを取り外すには、ハンドルを垂直の位置まで回し、両端を外側へ引きます。

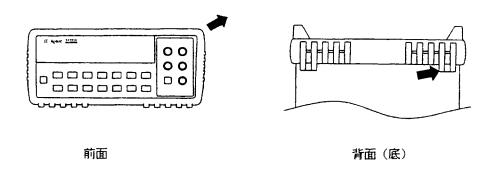


ゴム製のバンパーを取り外すには、端を引き伸ばし、スライドさせて外します。

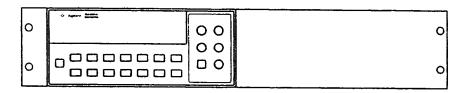

1台の計器をラック・マウントする場合は、アダプタ・キット5063-9240 を注文 してください。

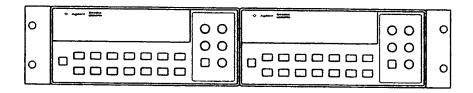

2台の計器を横に並べてラック・マウントする場合は、ロック・リンク・キット5061-9694 とフランジ・キット5063-9212 を注文してください。

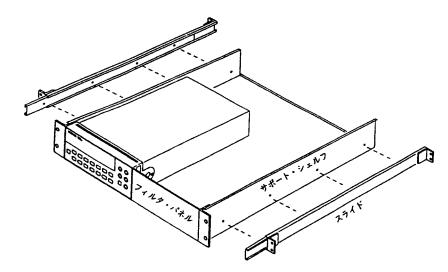

1台または2台の計器をスライディング・サポート・シェルフに取り付けるには、シェルフ5063-9255 およびスライド・キット1494-0015 (更に、計器が1台の場合はフィルタ・パネル5002-3999 も)を注文してください。

2章 フロント・パネル・ メニュー操作

### フロント・パネル・メニュー操作

これまでの説明で、フロント・パネルのFUNCTIONキーおよびRANGE/DIGITSキー・グループには慣れたことでしょう。また、種々の測定用のフロント・パネルの接続についてもおわかりになったでしょう。まだよくわからない場合は、第1章「使用開始の前に」(11ページ)をお読みください。

本章では、3つの新しいフロント・パネル・キーのグループ、MENU、MATH、TRIG について説明します。また、区切り記号、カンマの使い方、読み取り値をメモリに記憶する方法を説明します。本章では、すべてのフロント・パネル・キーまたはメニュー操作を詳細に説明するわけではありません。しかし、フロント・パネル・メニューおよび多くのフロント・パネル操作の概要をわかりやすく説明しています。マルチメータの機能および操作についての詳細は、第3章「特長および機能」を参照してください。

### 2

### フロント・パネル・メニュー一覧

#### A: MEASurement MENU

1: AC FILTER ⇒ 2: CONTINUITY ⇒ 3: INPUT R ⇒ 4: RATIO FUNC ⇒ 5: RESOLUTION

1: AC FILTER 低速、中速、または高速ACフィルタを選択します。

2: CONTINUITY 導通テストのスレッショルド抵抗を設定します $(1\Omega \sim 1000\Omega)$ 。

3: INPUT R DC電圧測定のための入力抵抗を設定します。

4: RATIO FUNC DCV: DCV レシオ機能をイネーブルにします。

5: RESOLUTION 測定分解能を選択します。

#### B: MATH MENU

1: MIN-MAX ⇒ 2: NULL VALUE ⇒ 3: dB REL ⇒ 4: dBm REF R ⇒ 5: LIMIT TEST ⇒ 6: HIGH LIMIT ⇒ 7: LOW LIMIT

1: MIN-MAX 記憶されている最小値、最大値、平均値、および読み取りカウ

ントを呼び出します。

2: NULL VALUE ヌル・レジスタに保存されているヌル値を呼び出し、または設

定します。

3: dB REL dB相対レジスタに保存されているdBm 値を呼び出し、または設

定します。

4: dBm REF R dBm 基準レジスタ値を選択します。

5: LIMIT TEST リミット・テストをイネーブルまたはディスエーブルにします。

6: HIGH LIMIT リミット・テストの上限を設定します。

7: LOW LIMIT リミット・テストの下限を設定します。

### C: TRIGger MENU

1: READ HOLD => 2: TRIG DELAY => 3: N SAMPLES

1: READ HOLD 読み取り値ホールド入力感度帯域を設定します。

2: TRIG DELAY 測定の前に挿入される時間間隔を指定します。

3: N SAMPLES 1トリガあたりのサンプル数を設定します。

## 1: RDGS STORE ⇒ 2: SAVED RDGS ⇒ 3: ERROR ⇒ 4: TEST ⇒ 5: DISPLAY ⇒ 6: BEEP ⇒ 7: COMMA ⇒ 8: REVISION

1: RDGS STORE 読み取り値メモリをイネーブルまたはディスエーブルにします。

2: SAVED ROGS メモリに保存されている読み取り値を呼び出します(最高512

個の読み取り値)。

3: ERROR エラー待ち行列からエラーを検索します(最高20個)。

4: TEST 完全なセルフ・テストを実行します。

5: DISPLAY フロント・パネル・ディスプレイをイネーブルまたはディスエ

ーブルにします。

6: BEEP ビープ機能をイネーブルまたはディスエーブルにします。

7: COMMA ディスプレイ上の桁の間の区切り記号、カンマをイネーブルま

たはディスエーブルにします。

8: REVISION マルチメータのファームウェア・リビジョン・コードを表示し

ます。

### E: Input / Output MENU

### 1: GPIB ADDR → 2: INTERFACE → 3: BAUD RATE → 4: PARITY → 5: LANGUAGE

1: GPIB ADDR GPIB バス・アドレスを設定します(0~31)。

2: INTERFACE GPIB またはRS-232インタフェースを選択します。

3: BAUD RATE RS-232動作用のボーレートを選択します。

4: PARITY RS-232動作用の偶数パリティ、奇数パリティ、またはパリティ

なしを選択します。

5: LANGUAGE インタフェース言語を選択します:SCPI, Agilent 3478または

Fluke 8840/42

#### F: CALibration MENU

### 1: SECURED ⇒ [1: UNSECURED] ⇒ [2: CALIBRATE] ⇒ 3: CAL COUNT ⇒ 4: MESSAGE

1: SECURED マルチメータは校正できないように保護されています。保護を

解除するためには、コードを入力してください。

1: UNSECURED マルチメータは校正できるように、保護が解除されています。

保護するためには、コードを入力してください。

2: CALIBRATE 現在の機能の完全な校正を実行します。保護が解除されていな

ければなりません。

3: CAL COUNT マルチメータを校正した回数の合計を読み取ります。

4: MESSAGE リモートから入力された校正文字列(12文字まで)を読み取り

ます。


注記:角かっこ([]) で囲まれた2つのコマンドは、マルチメータがキャリブレーション用にUNSECURED になっていない限り「表示されません」。

# フロント・パネル・メニューの利用の手引

この項では、フロント・パネル・メニューの使い方を順を追って説明します。この手引を読んで、メニューの構造と操作に慣れておいてください。

メニューはトップ・ダウン・ツリー構造になっており、3つのレベル (メニュー、コマンド、パラメータ) で構成されています。

1つ下のレベルを呼び出すには  $\boxed{\lor}$  を押し、1つ上のレベルを呼び出すには  $\boxed{\land}$  を押します。それぞれのレベルにはいくつかの選択肢があり、  $\boxed{\lt}$  または  $\boxed{\gt}$  を押して左または右の選択肢を呼び出すことができます。

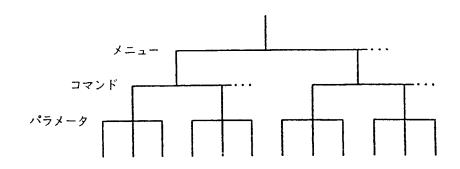

- メニューをオンにするには、 Shift < を押します。
- メニューをオフにするには、 Shift < を押すか、またはフロント・パネルの最上段のいずれかのファンクション・キーまたは演算キーを押します。
- メニュー・コマンドを実行するには、 Auto/Man を押します。 ENTER

この手引きのどこかで混乱したり、わからなくなったときは、メニューをオフにして、もう一度その例題のステップ 1 からやり直してください。

メニューの利用中に表示されるメッセージ

TOP OF MENU 「メニュー」レベルにいるときに 「\」を押しました。これは最上位のレベルなので、より高いレベルを呼び出すことはできません。

メニューをオフにするには、 Shift < (Menu On/Off) を押します。 同じレベル内の選択肢の間を移動するには、 < または > を押します。下のレベルへ移動するには  $\lor$  を押します。

**MENUS** 「メニュー」レベルにいます。選択肢を表示するには、 **<** または **>** を押します。

COMMANDS 「コマンド」レベルにいます。選択したメニュー・グループの中で選択できるコマンドを表示するには、  $\boxed{\ }$  または  $\boxed{\ }$  を押します。

MENU BOTTOM 「パラメータ」レベルにいるときに  $\boxed{V}$  を押しました。これはメニューの最下位レベルなので、より下のレベルを呼び出すことはできません。

メニューをオフにするには、 Shift (Menu On/Off) を押します。 上のレベルへ移動するには へ を押します。

CHANGE SAVED 「パラメータ」レベルで行った変更がセーブされました。 これは [Auto/Man] (Menu Enter) を押してコマンドを実行した後に表示されます。

MIN VALUE 「パラメータ」レベルで指定した値が、選択したコマンドには小さすぎます。許容される最小値が表示されます。

MAX VALUE 「パラメータ」レベルで指定した値が、選択したコマンドには大きすぎます。許容される最大値が表示されます。

EXITING MENU Shift [<] (Menu On/Off) を押すか、フロント・パネルのファンクション/演算キーを押してメニューをオフにした場合にこのメッセージが表示されます。「パラメータ」レベルの値を編集しておらず、変更はセーブされていません。

NOT ENTERED Shift < (Menu On/Off) を押すか、フロント・パネルのファンクション/演算キーを押してメニューをオフにした場合にこのメッセージが表示されます。パラメータにいくつかの編集を行いましたが、変更はセーブされていません。「パラメータ」レベルで行った変更をセーブするには、[Auto/Man] (Menu Enter) を押します。

NOT RELEVANT 使用中の機能では選択した演算は無効です。

メニュー例1

以下の手順は、メニューをオンにし、レベル間を上下に移動し、各レベルの中の 選択肢の間を移動してメニューをオフにする方法を示しています。この例では、 フロント・パネル・ビーパーをオフにします。

01/011

Shift <

1. メニューをオンにします。

メニューの「メニュー」レベルに入ります。このレベルの最初の選択肢は MEAS MENU です。

A: MEAS MENU

| > | > | > | 2. このレベルの選択肢SYS MENUへ移動します。

「メニュー」レベルにはメニュー・グループの選択肢が6つあります。それ ぞれの選択肢には、容易に識別できるように接頭文字が付いています(A:, B:など)。

D: SYS MENU

V

3. SYS MENUの中で「コマンド」レベルへ移動します。

このレベルの最初の選択肢はRDGS STOREコマンドです。

1: RDGS STORE

4. 「コマンド」レベルで、BEEPコマンドへ移動します。

SYS MENUにはコマンドの選択肢が8つあります。このレベルのそれぞれ の選択肢には、容易に識別できるように接頭文字が付いています(1:, 2: など)。

6: BEEP


5. さらに下のレベルのBEEPパラメータの選択肢へ移動します。	さら	に下のレ	ベルのBFFP/	ペラメータ	の選択肢へ	、移動し	ます。
----------------------------------	----	------	----------	-------	-------	------	-----

BEEPコマンドの最初のパラメータの選択肢は"ON"です(ビーパの設定は不揮発性メモリの中に保存されており、"ON"が工場出荷時の設定です)。

ои		

6. 選択肢"OFF" へ移動します。

BEEPにはパラメータの選択肢が2つあります。

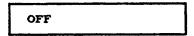

7. 変更をセーブして、メニューをオフにします。

マルチメータはビープ音を発生し、変更が実行されたことを知らせるメッセージを表示します。これによってメニューを終了します。

CHANGE SAVED

## メニュー例 2

次の例では、メニュー呼び出し機能を使ってすばやくBEEPコマンドを元の設定に 戻す方法を説明します。この例の手順を始める前に、例1の手順を実行していな ければなりません。

Recall

Shift >

1. メニュー呼び出し機能を使ってBEEPコマンドに戻ります。

これにより、例1でメニューを終了する前に、最後に使用したコマンド、すなわちBEEPコマンドに戻ります。

6: BEEP

V

2. 下のレベルのBEEPパラメータ選択肢へ移動します。

最初のパラメータ選択は"OFF"です(例1で設定したパラメータ)。

OFF

|>|

3. 選択肢"ON"へ移動します。

パラメータを元の値に設定します。

ON

Auto/Man ENTER 4. 変更をセーブして、メニューをオフにします。

マルチメータはビープ音を発生し、変更が実行されたことを知らせるメッセージを表示します。これによってメニューを終了します。

CHANGE SAVED

メニュー例3

メニューの中のいくつかのコマンドに対しては、パラメータを数値で入力しなければなりません。以下に、メニューの中で数値を入力する方法を説明します。この例では、ヌル値を-2.0V に設定します。

マルチメータに、分解能が5 1/2 桁のDC電圧機能が設定されていることを確認してください。マルチメータへのすべての入力を外してください。

01/011

Shift <

1. メニューをオンにします。

メニューの「メニュー」レベルに入ります。このレベルの最初の選択肢は MEAS MENU です。

A: MEAS MENU

>

2. このレベルの選択肢 MATH MENUへ移動します。

「メニュー」レベルにはメニュー・グループの選択肢が6つあります。

B: MATH MENU

3. MATH MENU の中で「コマンド」レベルへ移動します。

このレベルの最初の選択肢はMIN-MAX コマンドです。

1: MIN-MAX

>

4. このレベルで、NULL VALUEコマンドへ移動します。

MATH MENU にはコマンドの選択肢が7つあります。

2: NULL VALUE

2

▼ 5. さらに下のレベルのNULL VALUEパラメータへ移動し編集します。

最初にこのパラメータを呼び出したとき、ヌル値は0.0Vdcになっているはずです。この例では、ヌル値を-2.0V に設定します。

A000.000 mVDC

ディスプレイの左側に " $\wedge$ " が点滅しているときに  $\boxed{\wedge}$  を押せば、編集を中断して「コマンド」レベルへ戻ることができます。

>

ディスプレイの左端の文字は+と-の間で切り替わります。

-000.000 mVDC

7. 点滅しているカーソルを移動して、最初の桁を編集します。

左端の桁が点滅していることに注意してください。

-000.000 mVDC

「△」 △ 8. 最初の桁の数字を大きくして「2」を表示させます。

それぞれの桁の数字は独立して大きくまたは小さくすることができます。数字の上げ下げは隣の桁には影響を及ぼしません。

-200.000 mVDC

ディスプレイの右側で単位が点滅していることに注意してください。

-200.000 mVDC

 $\overline{ }$ 

10. 表示されている数値を10倍ずつ増加させます。

小数点の位置が変わり、表示されている数値が10倍になっていることに注意 してください。

-2.000,00 VDC

Auto/Man ENTER 11. 変更をセーブして、メニューをオフにします。

マルチメータはビープ音を発生し、変更が実行されたことを知らせるメッセージを表示します。これによってメニューを終了します。


CHANGE SAVED

MATH NULL がオンになり、値-2.0V が測定のヌル値として使われることを覚えておいてください。このヌル値をクリアするためには、 Null を押します。

フロント・パネル・メニューの使用の手引きはこれで終わりです。この章の 残りの部分では、最も一般的なフロント・パネルの操作をいくつか説明しま す。

# カンマ区切り記号をオフにする

マルチメータは、フロント・パネル上の読み取り値にカンマ区切り記号を付けた り付けないで表示することができます。

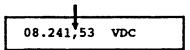

08.24153 VDC

カンマ区切り記号 (工場出荷時の設定) カンマ区切り記号なし

On/Off

Shift <

1. メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

2. 「メニュー」レベルの選択肢SYS MENUへ移動します。

D: SYS MENU

V

7: COMMA

V >

4. 下のレベルへ移動し、次にパラメータ"OFF"を選択します。

OFF

Auto/Man

ENTER


5. 変更をセーブして、メニューをオフにします。

カンマ区切り記号の設定は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたり リモート・インタフェースをリセットしてもこの設定は変わりません。

## ヌル測定の実行

それぞれのヌル測定値は、保存されているヌル値と入力信号の差です。


結果=読み取り値-ヌル値

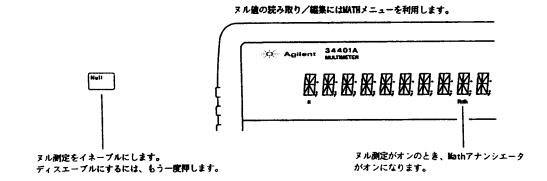

- 導通テスト、ダイオード・テスト、およびレシオ測定を除くすべての測定で ヌル測定を実行することができます。ヌル測定は選択した機能だけに適用されます。機能を変更すると、ヌル測定はディスエーブルされます。
- より正確な2線式抵抗測定のために試験用リード線の抵抗をヌルにするには、 試験用リード線を短絡してから「Null」を押します。
- Null を押した後の最初の読み取り値がヌル値としてヌル・レジスタに保存されます。前に保存されていた値は新しい値に置換されます。
- ヌルをイネーブルした後、保存されているヌル値を編集するためには 「Shift > (Menu Recall)を押します。これによりMATH MENU の中の "NULL VALUE" コマンドに入ります(ヌルがイネーブルされている場合だけ)。 「パラメータ」レベルに移動して、表示された値を編集してください。
- ▼ル・レジスタは、機能を変えたとき、ヌルをオフにしたとき、電源をオフにしたとき、またはリモート・インタフェース・リセットを実行したときにクリアされます。

# 最小および最大読み取り値の保存

一連の測定中に、最大および最小の読み取り値を保存できます。以下の項では最小値、最大値、平均値およびデータ読み取り数を読み取る方法を説明します。

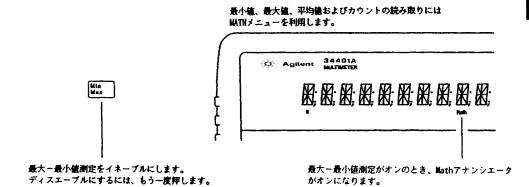


- 導通およびダイオード・テストを除くすべての測定で最大 最小値測定を実行することができます。最大 最小値測定は、選択した機能にだけ局所的に適用されます。機能を変更すると、最大 最小値測定はディスエーブルされます。
- 最大-最小値測定をイネーブルにした後、保存されている最小値、最大値、 平均値およびデータ数を読み取るためには「Shift > (Menu Recall) を押します。これによりMATH MENU の中の"MIN-MAX" コマンドに入ります (MIN-MAX がイネーブルされている場合だけ)。「パラメータ」レベルに移 動して、「✓」または「>」を押して値を読み取ってください。
- 保存された値は、MIN-MAX をオフにしたとき、電源をオフにしたとき、また はリモート・インタフェース・リセットを実行したときクリアされます。
- 平均値は、MIN-MAX をイネーブルにした後に得られたすべての読み取り値の 平均です(保存されている最大値と最小値の平均ではありません)。データ 数は、MIN-MAX をイネーブルにした後に得られたすべての読み取りデータの 総数です。

# dB測定の実行

入力信号と保存されている相対値をそれぞれdBm に換算した後の差がdB測定値となります。

dB=読み取り値 (dBm)-相対値(dBm)

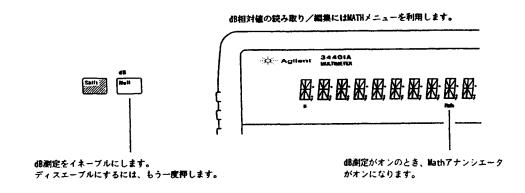


- DC V または AC V を選択します。
- dB測定をイネーブルにした後の最初の読み取り値がdBm に換算され、相対値 としてdB相対値レジスタに保存されます。以前に保存されていた値は新しい 値に置換されます。
- dB測定をイネーブルにした後、相対値を編集するには Shift > (Menu Recall)を押します。これによりMATH MENU の中の"dB REL"コマンドに入ります (dBがイネーブルされている場合だけ) 。「パラメータ」レベルに移動して、表示された値を編集してください。
- レジスタは、機能を変えたとき、dBをオフにしたとき、電源をオフにしたとき、またはリモート・インタフェース・リセットを実行したときにクリアされます。

# dBm 測定の実行

dBm 測定は、1mW を基準とする抵抗に加わるパワーを計算します。

dBm =10×Log1。(読み取り値2/基準抵抗/1mW)

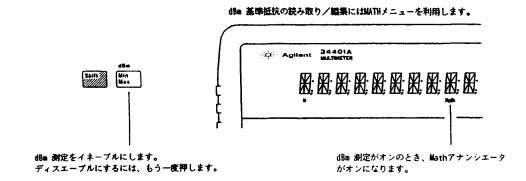

- DCV または ACV を選択します。
- 基準抵抗の工場出荷時の設定は 600Ωです。この値を変更するには、dBm 測定をイネーブルにした後で [Shift ] > (Menu Recall)を押します。これによりMATH MENU の中の"dBm REF R" コマンドに入ります (dBm がイネーブルされている場合だけ)。


「パラメータ」レベルへ移動して、以下の値から選択します。

50. 75. 93. 110. 124, 125. 135. 150. 250. 300. 500. 600. 800. 900. 1000. 1200  $\sharp$  t t t 48000  $\Omega$ 

● 基準抵抗は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・イン タフェースをリセットしても、この設定は変わりません。

# マルチメータのトリガ

フロント・パネルから**シングル・トリガまたはオート・トリガ機能を利用して、** マルチメータをトリガすることができます。

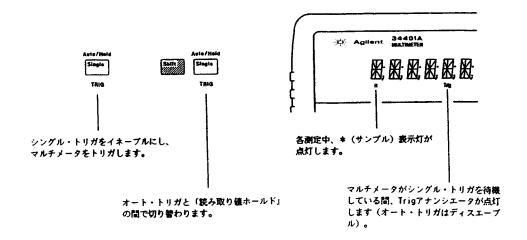

- マルチメータをオンにしたとき、オート・トリガがイネーブルされています 各測定中、\*(サンプル)アナンシエータが点灯していることに注意してく ださい。
- シングル・トリガでは、 [Single] を押すごとに1つの読み取り値を取り、 その後、次のトリガを待ちます。マルチメータをトリガするには、このキー を押し続けます。

## 外部トリガの利用

[Single] を押すと、外部トリガ・モードもイネーブルされます。外部トリガは、リア・パネルExt Trig端子にトリガ・パルスを与えることを除けば、シングル・トリガ・モードと同じです。マルチメータは、TTL パルスの立ち下がりエッジでトリガされます。

リモート操作では、フロント・パネルの Single キーはディスエーブルになります。

# 読み取り値ホールド機能の使用

読み取り値ホールド機能を利用すると、ディスプレイ上で安定した読み取り値を 捕獲し、保持できます。マルチメータは、安定した読み取り値を検出するとビー プ音を発生し、画面上でその値を保持します。

読み取り値ホールド入力感度帯域を調節するには、TRIGメニューを利用し

ます。

Auto/Hold
Shift
Single
TRIG

ボート・トリガと読み取り値ホールド
の間で切り替えます。

- 読み取り値ホールド機能では、入力感度帯域が調節できるため、どの読み取り値を安定とみなして画面に表示するかを選択できます。帯域は選択したレンジの読み取り値に対する割合(%)で表します。マルチメータは読み取り値が3回連続してこの帯域の中にあった場合にだけ新しい値を表示します。
- デフォルトの帯域は、読み取り値の0.10%です。読み取り値ホールドをイネーブルにした後、異なる帯域を選択するためには Shift > (Menu Recall)を押します。これによりTRIG MENU の中の"READ HOLD" コマンドに入ります(読み取り値ホールドがイネーブルされている場合だけ)。

「パラメータ」レベルに移動して、以下のいずれかの値を選択します。

読み取り値の0.01%、0.10%、1.00%、または10.00%。


● 入力感度帯域は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットした後は、入力感度帯域は読み取り値の0.10%に設定されます。

# DCV:DCV レシオ測定の実行

レシオを計算するために、マルチメータは、 Sense端子に与えられたDC基準電圧 とInput 端子に与えられた電圧を測定します。

## レシオ=DC信号電圧/DC基準電圧

レシオ測定をイネーブルにするためには、MEASメニューを利用します。

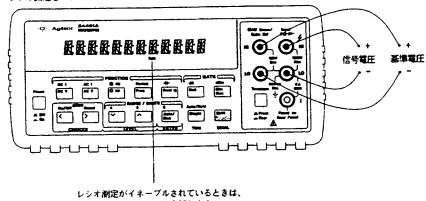

レシオ測定がイネーブルされているときは、 Ratio アナンシエータが点灯します。

- Sense 端子では、基準電圧測定機能は常にDC電圧に設定されており、測定可 能な最大入力は±12Vdc です。Sense 端子での基準電圧測定では、オートレ ンジが自動的に選択されます。
- Input LO端子とSense LO端子は共通の基準電圧を持たなければならず、電圧 差が±2Vを超えてはいけません。
- 指定された測定レンジはInput 端子に接続された信号だけに適用されます。 Input 端子の信号は、1000V までの電圧であればどの値でもかまいません。

以下の手順は、フロント・パネル・メニューを使ってレシオ機能を選択する方法 を示しています。

110\a0

Shift <

1. メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

2. 下のレベルへ移動し、RATIO FUNCコマンドを呼び出します。

4: RATIO FUNC

V

3. さらに下の「パラメータ」レベルへ移動します。

このコマンドのこのレベルには1つの選択肢しかありません。

DCV:DCV

Auto/Man

4. レシオ機能を選択し、メニューをオフにします。

Ratio アナンシエータが点灯していることに注意してください。

CHANGE SAVED

レシオ測定をディスエーブルにするには、任意のフロント・パネル・ファン クション・キーを押して、別の測定機能を選択します。 2

# 読み取り値メモリの使用

マルチメータは内部メモリに最高512 個の読み取り値を保存できます。以下の手順は、読み取り値を保存および検索する方法を示します。

1. 機能を選択します。

任意の機能を選択してください。また、ヌル、MIN-MAX、dB、dBmまたはリミット・テストを選択することもできます。メモリの読み取り中に随時機能を変更することができます。

Single

2. シングル・トリガ・モードを選択します。

Trigアナンシエータが点灯していることに注意してください。読み取り値メモリがイネーブルされているときにマルチメータをトリガすると、読み取り値が保存されます。

この例では、シングル・トリガを使って読み取り値を保存します。オート・トリガでも読み取り値メモリが利用できます。

110/n0

Shift <

3. メニューをオンにします

A: MEAS MENU

4. このレベルで、選択肢SYS MENUへ移動します。

D: SYS MENU

 $\vee$ 

5. 下のレベルへ移動し、RDGS STOREコマンドを呼び出します。

1: RDGS STORE

 $\overline{\mathsf{V}}$ 

6. さらに下の「パラメータ」メニューへ移動し、選択肢"ON"を呼び出します。

ON

Auto/Man ENTER

7. 変更をセーブし、メニューを終了します。

Mem (メモリ)アナンシエータが点灯して、マルチメータが読み取り値の保 存の準備ができていることを知らせます。先入れ先出し(FIFO)の順序で最 高512 個の読み取り値を保存できます。メモリがいっぱいになると、Mem ア ナンシエータがオフになります。

読み取り値は、もう一度読み取り値メモリをイネーブルにするか、電源をオ フにするか、またはリモート・インタフェース・リセットを実行するまで保 存されます。

Single

Single Single 8. マルチメータを3回トリガします。

これにより3つの読み取り値がメモリに保存されます。

Recall

Shift >


9. メニュー呼び出し機能を使って保存されている読み取り値を検索します。

これによって、SYS MENUの "SAVED RDGS" コマンドに入ります。

2: SAVED RDGS

10. 下のレベルへ移動し、最初に保存された読み取り値を表示します。

メニューの「パラメータ」レベルへ移動すると、読み取り値メモリは自動的 にオフになります。

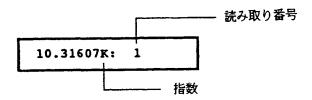

> >

11. 移動して、残りの2つの保存されている読み取り値を表示します。

読み取り値は、「パラメータ」レベルで横並びに保存されています。

「パラメータ」レベルに入ったときに [<] を押すと、最後の読み取り値が表示され、保存されている読み取り値の個数が分ります。

110/00

Shift <

12. メニューをオフにします。

EXITING MENU

第3章 特長および機能

# 特長および機能

本章では、本器の各機能について詳しく説明します。本章の内容は、マルチメータをフロント・パネルから操作する場合とリモート・インタフェースで操作する場合の両方を対象としています。

本章の内容は、次のとおりです。

- 測定構成 51ページ
- 演算機能 62ページ
- トリガ 71ページ
- システム関連オペレーション 84ページ
- リモート・インタフェースの構成 91ページ
- 校正 96ページ
- オペレータによるメンテナンス 101ページ
- 電源投入時およびリセット時のステート 102ページ

本章を読む前に、フロント・パネル・メニューについてある程度知っていると便利です。25ページの第2章「フロント・パネル・メニュー操作」をまだ読んでいない方は、ここで読んでおいてください。103ページの第4章「リモート・インタフェース・リファレンス」には、マルチメータのプログラミングに使用できるSCPIコマンド(Standard Commands for Programmable Instrumentsープログラマブル計測器用標準コマンド)のシンタックスが記載されています。

本書では、SCPIコマンド・シンタックスに次のような規約を用いています。 すなわち、角かっこ ([]) はオプションのキーワードまたはパラメータ を表します。中かっこ ({}) にはコマンド文字列のパラメータが入ります。また、三角かっこ (< >) は、かっこ内のパラメータの代わりに1つ の値を入力しなければならないことを意味します。

# 測定構成

本項では、マルチメータを測定用に構成する方法を説明します。ここで述べる測定パラメータは必ずしも変更の必要はありませんが、変更しなければならない場合は柔軟に変えることができます。

### AC信号フィルタ

マルチメータには、3種類のACフィルタが使用されており、これらの使用により、低周波数確度の最適化、またはより高速のACセトリング・タイムの達成が可能です。また、マルチメータはユーザが指定する入力周波数に基づいて、低速、中速、高速のフィルタを選択します。

AC電圧およびAC電流測定にのみ適用されます。

入力周波数	選択したACフィルタ	セトリング・タイム
3 Hz~300kHz	低速フィルタ	7 秒/回
20Hz~300kHz	中速フィルタ(デフォルト)	1 回/秒
200Hz ~300kHz	高速フィルタ	10回/秒

- ACフィルタの選択は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにしたり、リモート・インタフェースをリセットすると、マルチメータは中速フィルタ (20Hz)を選択します。
- フロント・パネル操作:メニューから低速フィルタ(3 Hz)、中速フィルタ(20Hz)、または高速フィルタ(200Hz)を選択します。デフォルトは中速フィルタです。

## 1: AC FILTER (MEAS MENU)

● リモート・インタフェース操作:入力信号として予測される最低周波数を指定します。マルチメータは、ユーザが指定した周波数に基づいて適正なフィルタを選択します(上の表を参照)。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドを使用すると、20Hzフィルタが選択されます。

DETector: BANDwidth {3 | 20 | 200 | MIN | MAX }

## 導通スレッショルド抵抗

導通テスト時、測定された抵抗がスレッショルド抵抗を下回る場合、マルチメータは連続的にビープ音を発します。スレッショルド抵抗は  $1\,\Omega$ から $1000\,\Omega$ の範囲で任意の値に設定できます。

スレッショルド抵抗は、フロント・パネルからのみ設定できます。

- スレッショルド抵抗は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。
- スレッショルド抵抗の工場出荷時の設定は10Ωです。
- 導通テスト機能をイネーブルにした後で、 Shift > (Menu Recall) を押すと、別のスレッショルド抵抗を選択できます。

2: CONTINUITY (MEAS MENU)

A0010	OHM	

19ページの「導通テスト」も併せてご覧ください。

## DC入力抵抗

通常、マルチメータの入力抵抗は、ノイズのピックアップを最小限にするため全DC電圧レンジで $10M\Omega$  に固定されています。測定の負荷誤差の影響を軽減するため、100mVdc、 $1\,Vdc$ 、および10Vdcの場合には、入力抵抗を $10G\Omega$ 以上にも設定できます。

DC電圧測定にのみ適用され、その他の機能には適用されません。

	入力抵抗 100mV、 1 V、10Vレンジ	入力抵抗 100V、1000V レンジ
固定抵抗オン(テフォルト) 固定抵抗オフ	$10M\Omega$ > $10G\Omega$	10MΩ 10MΩ

- 入力抵抗の設定値は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするかりモート・インタフェースをリセットすると、マルチメータは(全配電圧レンジに対して)10MΩを選択します。
- フロント・パネル操作:メニューから10MΩモード(全DC電圧レンジでの固定抵抗)または>10GΩモードを選択します。デフォルトの設定は10MΩです


## 3: INPUT R (MEAS MENU)

リモート・インタフェース操作:自動入力抵抗モードのイネーブルとディスエーブルが行えます。AUTO OFF(デフォルト)の状態では、入力抵抗は全レンジで10MΩに固定されます。AUTO ONの状態では、入力抵抗は最も低い3つのDC電圧レンジで10GΩ を超える値に設定されます。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドで、自動的にAUTO OFFになります。


INPut:IMPedance:AUTO { OFF | ON }

分解能は、マルチメータが測定または表示できる桁数で表されます。分解能は 4 、5 、または 6 桁に「1/2 」桁(0 率または 1 以外の値を表示しない)を加えた桁数に設定できます。測定確度を上げ、ノイズ除去率を向上させるには、6 1/2 桁を選択します。測定速度を上げるには、4 1/2 桁を選択します。

すべての測定機能に適用されます。演算機能(ヌル、MIN-MAX 、dB、dBm 、リミット・テスト)用の分解能は、使用中の測定機能の分解能と同じです。

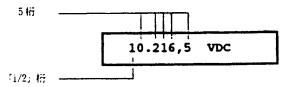

これは10Vdcレンジで、5 1/2桁が表示されています。

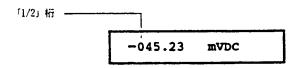

これは100mVdc レンジで、4 1/2桁が表示されています。

113.325,6 ОНМ

これは100Ωレンジで、6 1/2桁が表示されています。

分解能は選択した機能だけに適用されます。したがって、それぞれの機能について個別に分解能を選択できます。マルチメータはそれぞれの機能ごとに 選択された分解能を記憶しています。

## 分解能(続き)

- 分解能は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにしたりリモート・イン タフェースをリセットすると、マルチメータは分解能を(全機能に対して) 5 1/2桁に設定します。
- 導通テストおよびダイオード・テストの場合、分解能は4 1/2 桁に固定されます。
- DC測定および抵抗測定の場合、桁数を変更すると、マルチメータの分解能を変えるだけでなく積分時間も変えることになります。積分時間とは、マルチメータのA/D 変換器が測定用の入力信号をサンプリングする周期をいいます(57ページの「積分時間」を参照)。
- AC測定の場合、分解能は実際には6 1/2 桁下に固定されます。4 1/2 桁または5 1/2 桁を選択した場合、マルチメータは下1桁または2桁を「マスク」します。AC測定の読み取り速度を制御する方法は、トリガ遅延を設定する方法以外にありません(79ページを参照)。
- レシオ測定の場合、指定した分解能はInput 端子に接続されている信号に適用されます。
- フロント・パネル操作:各分解能設定に対し、低速モードまたは高速モード を選択します。デフォルトのモードは5桁低速です。

### 5: RESOLUTION (MEAS MENU)

21ページの「分解能の設定」も併せてご覧ください。

選択した桁数とその結果の積分時間(電源周波数)の関係を下図に示します。 オートゼロ・モードは、分解能の設定時に間接的に設定されます(59ページ の「オートゼロ」を参照)。

分解能	積分時間
高速 4 桁	0. 02 PLC
・低速 4 桁	1 PLC
高速 5 桁	0. 2 PLC
*低速 5 桁(デフォルト)	10 PLC
*高速 6 桁	10 PLC
低速 6 桁	100 PLC

<sup>\*</sup>この設定値により、フロント・パネルの対応する"DIGITS" キーを押した場合と同様にマルチメータが構成されます。

分解能(続き)

● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使って分解能を設定できます。

CONFigure: \( \frac{\text{quantion}}{\text{quantion}} \) \( \left\) \( \left\

分解能は、桁数ではなく測定機能と同じ単位で指定します。例えば、DC電圧の場合、V単位で分解能を指定します。周波数の場合は、Hz単位で分解能を指定します。

CONF:VOLT:DC 10,0.001 10Vdcレンジで4 1/2桁

MEAS:CURR:AC? 1,1E-6 1Aレンジで6 1/2桁

CONF:FREQ 1 KHZ, 0.1 Hz 入力1000Hz、分解能0.1Hz

VOLT:AC:RES 0.05 AC機能で分解能50mV

### 積分時間

積分時間とは、マルチメータのA/D 変換器が測定用の入力信号をサンプリングする周期のことです。積分時間によって、測定分解能(分解能を向上するには、長い積分時間を使用する)および測定速度(測定速度を上げるには、短い積分時間を使用する)が影響を受けます。

AC電圧、AC電流、周波数、周期を除く全測定機能に適用されます。演算機能(ヌル、MIN-MAX、dB、dBm、リミット・テスト)の積分時間は、使用中の測定機能の積分時間と同じです。

- 積分時間は、パワー・ライン・サイクル (NPLC) 単位で指定します。選択できるパワー・ライン・サイクルは、0.02、0.2、1、10、100 PLCです。デフォルトは10 PLCです。
- 積分時間は揮発性メモリに保存されます。マルチメータは、電源をオフにするか、インタフェースをリセットすると10 PLCを選択します。
- 整数のパワー・ライン・サイクル(1、10、100 PLC)のみが、ノーマル・ モード(電源周波数ノイズ)除去が可能です。
- AC測定の読み取り速度を制御する方法は、トリガ遅延を設定する方法以外に ありません(79ページを参照)。
- フロント・パネル操作:積分時間は、桁数の選択時に間接的に設定されます (55ページの分解能の表を参照)。
- リモート・インタフェース操作:

<function>:NPLCycles { 0.02 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | MIN | MAX }

周波数測定と周期測定の場合、アパーチャ時間(ゲート時間)は積分時間と同一です。10 ms (4 1/2 H)、100 ms (デフォルト、5 1/2 H)、または1 W (6 1/2 H)を指定します。

FREQuency: APERture { 0.01 | 0.1 | 1 | MIN | MAX }
PERiod: APERture { 0.01 | 0.1 | 1 | MIN | MAX }

## フロント/リア入力端子切り替えスイッチ

フロント・パネルの入力端子を用いて行われるすべての測定は、リア・パネルの 入力端子を使用しても実行できます。フロント/リア・スイッチの位置について は、2ページの「フロント・パネルの略図」を参照してください。

入力端子の切り替えはフロント・パネルからのみ設定できます。リモート・イン タフェースからは端子を選択できませんが、現在の設定の照会はできます。

- リア端子を選択すると、Rearアナンシエータが点灯します。
- リモート・インタフェース操作:フロントとリアのどちらの入力端子が選択されているかについては、マルチメータに照会できます。

ROUTe: TERMinals? と入力すると、"FRON" または "REAR" が返されます。

オートゼロがイネーブル(デフォルトの設定)になっていると、マルチメータは 1回測定を行うごとに入力信号の接続を内部的に切断し、ゼロ読み取りを行いま す。次に、直前の読み取り値からゼロ読み取り値を引きます。これにより、マル チメータの入力回路に存在するオフセット電圧によって測定確度が影響されるこ とを防ぎます。

オートゼロがディスエーブルの場合、マルチメータは1回だけゼロ読み取りを行い、その後の全測定値からそれを引きます。機能、レンジ、積分時間を変更するたびに、マルチメータは新たにゼロ読み取りを行います。

DC電圧、DC電流、2線式抵抗測定だけに適用されます。オートゼロは4線式抵抗 測定またはレシオ測定を選択するとイネーブルになります。

- オートゼロ・モードは揮発性メモリに保存されます。マルチメータは、電源をオフにするか、またはリモート・インタフェースをリセットすると自動的にオートゼロをイネーブルにします。
- フロント・パネル操作:オートゼロ・モードは分解能を設定すると間接的に 設定されます。

分解能	養分時間	オートゼロ
高速4桁 "低速4桁	0. 02 PLC 1 PLC	Off On
高速5桁(テフォルト)	0.2 PLC 10 PLC	Off On
*高速6桁 低速6桁	10 PLC 100 PLC	On On

\*この設定により、フロント・パネルの対応する "DIGITS" キーを押した場合と様にマルチメータが構成されます。

● リモート・インタフェース操作: OFF パラメータとONCEパラメータには同様 の作用があります。オートゼロがOFF の状態では、新たなゼロ測定が行われ ません。オートゼロがONCEであれば、即時にゼロ測定が行われます。

ZERO: AUTO { OFF | ONCE | ON }

### レンジ切り替え

自動レンジ切り替えを使ってマルチメータに自動的にレンジを選択させたり、手動レンジ切り替えにより固定レンジを選択できます。自動レンジ切り替えは、マルチメータが自動的に各測定に適したレンジを選択するため便利です。手動レンジ切り替えでは、マルチメータが各測定のレンジを決める必要がないので、より高速の測定が可能になります。

- 選択したモード (オートまたは手動レンジ) は揮発性メモリに保存されます。 マルチメータは、電源をオフにするか、リモート・インタフェースをリセットすると自動レンジ切り替えに戻ります。
- オート・レンジのスレッショルド: Down レンジ<レンジの10% Upレンジ>レンジの120%
- 入力信号が現在のレンジの測定範囲を超える場合、マルチメータはオーバロードを表示します(フロント・パネルから"OVLD" またはリモート・インタフェースから"9.90000000E+37"が表示される)。
- 周波数測定と周期測定の場合、マルチメータは3Hzから300kHzの範囲の全入力に対して1つの「レンジ」を使用します。マルチメータは3Hz信号に基づいて内部分解能を決定します。レンジを照会すると、マルチメータは「3Hz」を戻します。入力信号が印加されない場合、周波数測定と周期測定では"0"が戻されます。
- 導通テスト (1kΩレンジ) およびダイオード・テスト (1mA電流ソース出力で1Vdcレンジ) では、レンジが固定されています。
- レシオ測定の場合、指定したレンジはInput 端子に接続される信号に適用されます。Sense 端子での基準電圧測定には、オート・レンジが自動的に選択されます。

レンジ切り替えは選択した機能だけに適用されます。したがって、それぞれ の機能について個別にレンジ切り替え方式を選択できます。手動レンジ切り 替えでは、選択したレンジはその機能にだけ適用されます。マルチメータは それぞれの機能ごとに選択されたレンジを記憶しています。

## レンジ切り替え (続き)

● フロント・パネル操作:オート・レンジと手動レンジの選択には、フロント・パネルのRANGE キーを使用します。フロント・パネルから周波数測定および周期測定を行う場合、レンジ切り替えは信号の周波数ではなく入力電圧に適用されます。

20ページの「レンジの選択」も併せてご覧ください。

リモート・インタフェース操作:次のコマンドのどれを使用してもレンジを 設定できます。

CONFigure: \( \frac{\text{function}}{\text{cange}} \) MIN \| MAX \| DEF\\ \), \( \left{\text{resolution}} \) MIN \| MAX \| DEF\\ \)

MEASure: \( \left{\text{function}} \right{\text{? (are solution}} \) MIN \| MAX \| DEF\\ \)

\( \left{\text{function}} \right{\text{RANGe}} \) \( \left{\text{MIN}} \) MAX \| \)

\( \left{\text{function}} \right{\text{RANGe}} \): AUTO \( \left{\text{OFF}} \) ON\\ \)

3

# 演算機能

演算機能は5種類ありますが、一度に使用できる機能は1つだけです。各演算機能では、それぞれの読み取り値に対して演算が行われるか、または一連の読み取り値にデータが保存されます。選択した演算機能は、それをディスエーブルにするか、機能を変更するか、電源をオフにするか、またはリモート・インタフェースのリセットを行うまで有効です。演算機能では、1つ以上の内部レジスタを使用します。レジスタの中には値をプリセットできるものや、演算結果を保持できるものがあります。

下表は、可能な演算/測定機能の組み合わせを示しています。 "X" は組み合わせ可能なものを表しています。現在の測定機能には使用不可能な演算機能を選択すると、演算がオフになります。有効な演算機能を選択した後に、無効なものに変えた場合、リモート・インタフェースから"Settings conflict"というエラー・メッセージが表示されます。

	DC V	AC V	DC 1	Ac I	$\Omega$ 2w	$\Omega$ 4w	Freq	Per	Cont	Diode	Ratio
ヌル	X	X	X	X	X	X	X	X			
MIN-MAX	X	X	X	X	X	X	X	X			X
dB	X	X									
dBm	X	X									
リミット	X	X	X	X	X	X	X	X			X

フロント・パネルからは、対応するキーを押して演算機能をイネーブルにします。 ただし、リミット・テストだけはMATH MENU のLIMIT TESTコマンドを使ってイネーブルにします。

リモート・インタフェースからは、CALCulate コマンド・サブシステム内のコマンドを使用して演算機能とレジスタを制御します。まず、希望の演算機能を選択します(デフォルト機能はヌル)。

CALCulate: FUNCtion { NULL | DB | DBM | AVERage | LIMit }

次に、演算ステートをオンにして、選択した演算機能をイネーブルにします。

CALCulate:STATe ON

### MIN-MAX 測定

MIN-MAX 測定では、一連の測定における読み取り値の最小値および最大値を保存 します。次に、マルチメータはすべての読み取り値の平均を計算し、MIN-MAX が イネーブルになってから測定された読み取り回数を記録します。

導通テストおよびダイオード・テストを除く全測定機能に適用されます。

- MIN-MAX のイネーブル後、マルチメータが最初に測定した読み取り値は、最 小値および最大値として保存されます。最小値は以降それ以下の値が測定さ れるとそれと置き換わります。最大値は以降それ以上の値が測定されるとそ れと置き換わります。
- マルチメータは、新しい最小値/最大値が見つかると、"MIN"または"MAX" を表示してビープ音を発生します(フロント・パネル・ビーパがイネーブル の場合)。表示されている読み取り値が変化しない場合にもビープ音が発生 することがあります。これは、マルチメータの内部分解能が表示分解能より 小さいからです(88ページの「ビーパの制御」を参照)。
- 最小値、最大値、平均値、データ読み取り数は揮発性メモリに保存されます。 マルチメータは、MIN-MAX を再度オンにするか、電源をオフにするか、ある いはリモート・インタフェースをリセットすると値をクリアします。
- フロント・パネル操作: MIN-MAX をイネーブルにした後、「Shift」「>」 (Menu Recall) を押すと、保存されている最小値、最大値、平均値、データ 数を読み取ることができます。メニューをオンにしても、MIN-MAX 測定はデ ィスエーブルになりません。メニューをオフにすると、マルチメータは測定 を再開します。

## 1: MIN-MAX (MATH MENU)

39ページの「最小および最大読み取り値の保存」も併せてご覧ください。

● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使用してMIN-MAX 測定を 実行できます。

CALCulate: FUNCtion AVERage CALCulate:STATe { OFF | ON } CALCulate: AVERage: MINimum? read the minimum value CALCulate: AVERage: MAXimum? read the maximum value CALCulate: AVERage: AVERage? read the average of all readings CALCulate: AVERage: COUNT?

read the count

#### ヌル測定

ヌル測定を行った場合、読み取り値は、保存されているヌル値と入力信号の差になります。これは、テスト・リードの抵抗をキャンセルすることで2線式抵抗測定をより正確に行うときなどに使用されます。

結果 = 読み取り値 - ヌル値

導通テスト、ダイオード・テスト、レシオ測定を除く全測定機能に適用されます。

- ヌル値は調節でき、現在の機能における最高レンジの0~±120% の範囲であればどの値にも設定できます。
- ヌル値は揮発性メモリに保存されます。その値は、電源をオフにするか、リモート・インタフェースをリセットするか、または機能を変更すると、クリアされます。
- ヌル値はマルチメータのNullレジスタに保存されます。ヌル値を指定する方法は2つあります。第1の方法は、フロント・パネル・メニューまたはリモート・インタフェースから特定の数値をレジスタへ入力する方法です。前に保存されていた値はすべて新しい値と置換されます。フロント・パネルからマルチメータを操作している場合は、ヌル値を入力するとヌル機能もオンになります。

ヌル値を入力するもう1つの方法は、マルチメータに、最初の読み取り値を レジスタに保存させる方法です。ヌルをイネーブルにした後、最初に表示さ れる読み取り値はゼロになります(レジスタに保存されている値を変更して いない場合)。数値を第1の方法で入力した場合、最初の読み取り値によっ て保存値が重ね書きされることはありません。

● フロント・パネル操作:ヌルをイネーブルにした後、 Shift > (Menu Recall) を押すと、保存されているヌル値を編集できます。前に保存されていた値はすべて新しい値と置換されます。メニューをオンにしてもヌル測定はディスエーブルになりません。マルチメータはメニューをオフにすると測定を再開します。

#### 2: NULL VALUE (MATH MENU)

38ページの「ヌル測定の実行」も併せてご覧ください。

ヌル測定(続き)

● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使用してヌル測定を実行できます。ヌル・レジスタに値を保存する前に、演算機能をイネーブルにしておかなければなりません。

CALCulate:FUNCtion NULL CALculate:STATe { OFF | ON }

CALCulate: NULL: OFFSet { < value> | MIN | MAX }

以下のプログラム・セグメントは、ヌル測定をイネーブルにし、オフセット 値を設定するコマンドを実行する際の正しい順番を示しています。

CALC: FUNC NULL CALC: STAT ON

CALC:NULL:OFFS -2.0

3

#### dB測定

dB測定値は、入力信号と保存されている相対値をそれぞれdBm に換算した後の差です。

dB = 読み取り値(dBm) - 相対値(dBm)

DC電圧およびAC電圧測定だけに適用されます。

- 相対値は調節でき、0dBm~±200.00dBmの範囲の任意の値に設定できます。
- 相対値は揮発性メモリに保存されます。その値は、電源をオフにするか、リモート・インタフェースをリセットするか、または機能を変更すると、クリアされます。
- 相対値はマルチメータのdB Relative レジスタに保存されます。相対値を指定する方法は2つあります。第1の方法は、フロント・パネル・メニューまたはリモート・インタフェースから特定の数値をレジスタへ入力する方法です。前に保存されていた値はすべて新しい値と置換されます。フロント・パネルからマルチメータを操作している場合は、相対値を入力するとdB機能もオンになります。

相対値を入力するもう1つの方法は、マルチメータが最初の読み取り値を測定したら、それをdBm に換算した後にレジスタに保存する方法です。dBm リファレンス抵抗を変更しても(68ページ参照)、保存されている相対値は変わりません。dBをイネーブルにすると、最初に表示される読み取り値はゼロになります(レジスタに保存されている値を変更していない場合)。数値を第1の方法で入力した場合、最初の読み取り値によって保存値が重ね書きされることはありません。

● フロント・パネル操作:dBをイネーブルにした後、 Shift > (Menu Recall) を押すと、保存されている相対値を編集できます。前に保存されていた値はすべて新しい値と置換されます。メニューをオンにしてもdB測定はディスエーブルになりません。マルチメータは、メニューをオフにすると測定を再開します。

3: dB REL (MATH MENU)

40ページの「dB測定の実行」も併せてご覧ください。

dB測定(続き)

● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使用してdB測定を実行できます。相対レジスタに値を保存する前に、演算機能をイネーブルにしておかなければなりません。

CALCulate:FUNCtion DB
CALCulate:STATE { OFF | ON }

CALCulate:DB:REFerence { < value> | MIN | MAX }

以下のプログラム・セグメントは、dB測定をイネーブルにし、相対値を設定するコマンドを実行する際の正しい順番を示しています。

CALC:FUNC DB
CALC:STAT ON
CALC:DB:REF 3.0

3

## dBm测定

dBm測定では、1mWを基準とする抵抗に加わるパワーを計算します。

dBm = 10 × Log<sub>10</sub> (読み取り値<sup>2</sup> /基準抵抗/1 mW)

DC電圧およびAC電圧測定だけに適用されます。

● 17種類の基準抵抗値の中から選択できます。基準抵抗の工場出荷時の設定値は600Ωです。

基準抵抗は次の値から選択します:50、75、93、110、124、125、135、150、250、300、500、600、800、900、1000、1200、または8000Ω。

- 基準抵抗は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしても、リモート・インタフェースをリセットしても、この設定は変わりません。
- フロント・パネル操作:dBm 測定をイネーブルにした後、新しい基準抵抗を 選択するには Shift > (Menu Recall) を押します。メニューをオン にしてもdBm 測定はディスエーブルになりません。マルチメータはメニュー をオフにすると測定を再開します。

## 4: dBm REF R (MATH MENU)

41ページの「dBm測定の実行」も併せてご覧ください。

● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使用してdBm 測定を実行できます。

CALCulate:FUNCtion DBM CALCulate:STATe { OFF | ON }

CALCulate:DBM:REFerence { < value> | MIN | MAX }

3

リミット・テスト測定では、指定した上限および下限値を基準にしてパス/フェイル・テストを実行できます。

導通テストとダイオード・テストを除く全測定機能に適用されます。

- 上限および下限値は、現在の機能における最高レンジの0~±120%の範囲であればどの値にも設定できます。選択する上限は、常に下限より高い数値でなければなりません。上限、下限のデフォルト値はどちらも"0"です。
- 上限および下限値は揮発性メモリに保存されます。マルチメータは、電源を オフにするか、リモート・インタフェースをリセットするか、または機能を 変更すると両方のリミットを0に設定します。
- 初めて読み取り値がフェイルしたときにサービス・リクエスト(SRQ) を発生 するようにマルチメータを構成できます。詳細は、132ページの「SCPIステ ータス・モデル」を参照してください。
- フロント・パネル操作:マルチメータは、読み取り値が指定範囲内であれば そのたびに"OK"を表示します。読み取り値が上限か下限を超えた場合は、 そのたびに"HI"または"LO"を表示します。正常な読み取り後の最初の読み取 り値フェイルでビープ音が1回発生します(フロント・パネルのビーパがイ ネーブルになっている場合)。88ページの「ビーパの制御」も併せてご覧く ださい。

5: LIMIT TEST (MATH MENU) リミット・テストをディスエーブル/ イネーブルにする。 6: HIGH LIMIT (MATH MENU) 上限を設定する。


7: LOW LIMIT (MATH MENU) 下限を設定する。

フロント・パネルから別の演算機能を選択してもリミット・テストをオフに できます(一度にイネーブルにできる演算機能は1つだけ)。 リミット・テスト (続き) ● リモート・インタフェース操作:以下のコマンドを使用してリミット・テストを実行できます。

CALCulate:FUNCtion LIMit
CALCulate:STATe { OFF | ON }
CALCulate:LIMit:LOWer { <value> | MIN | MAX }
CALCulate:LIMit:UPPer { <value> | MIN | MAX }

● RS-232インタフェース・コネクタには2つの未使用ピンがあり、これらを使って、リミット・テストで測定した読み取り値のパス/フェイル・ステータスを表示できます。このピンをリミット・テスト用に構成するときは、マルチメータの内部に2つのジャンパをインストールしなければなりません。詳細はサービス・ガイドを参照してください。

読み取り値が指定リミット内であれば、立ち下がりパルスがピン1に出力されます。また、読み取り値が上限/下限を超えるたびに立ち下がりパルスがピン9へ出力されます。

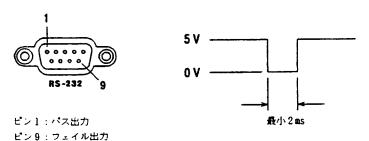

注 意

ピン1とピン9にパス/フェイル信号を出力するようにマルチメータを構成した場合は、RS-232インタフェースを使用しないでください。RS-232インタフェース回路の内部コンポーネントが損傷することがあります。

# トリガ


マルチメータのトリガ・システムにより、手動または自動によるトリガの発生、1回のトリガによる複数の読み取り、また各読み取りの前に遅延の挿入ができます。通常、マルチメータはトリガを受け取るたびに1回の読み取りを行いますが、1回のトリガで複数の読み取り(最大50,000回)を指定することも可能です。

マルチメータのトリガは、シングル・トリガ/外部トリガ/オート・トリガを使用して、フロント・パネルから実行できます。シングル・トリガでは、
[Single] キーを押すたびに1回の読み取りが行われます。外部トリガはシングル・トリガと似ていますが、この場合マルチメータはリア・パネルのExt Trig (外部トリガ)端子にパルスが入るのを待ってから読み取りを行います。オート・トリガでは、現在の構成での最高速度で連続読み取りを行います。42ページの「マルチメータのトリガ」を参照してください。

リモート・インタフェースからのマルチメータのトリガは、複数ステップから成る操作ですが、柔軟なトリガリングが可能です。

- まず、機能、レンジ、分解能などを選択してマルチメータを構成します。
- 次に、マルチメータが受け取るトリガのソースを指定します。マルチメータは、リモート・インタフェースからのソフトウェア(バス)トリガ、Ext Trig端子からのハードウェア・トリガ、あるいは即時内部トリガを受け取ります。
- 次に、マルチメータが、指定したトリガ・ソースからトリガを受信する準備が整っているか確認します(これをトリガ待ちステートといいます)。

マルチメータのトリガ・システムを次ページの図に示します。

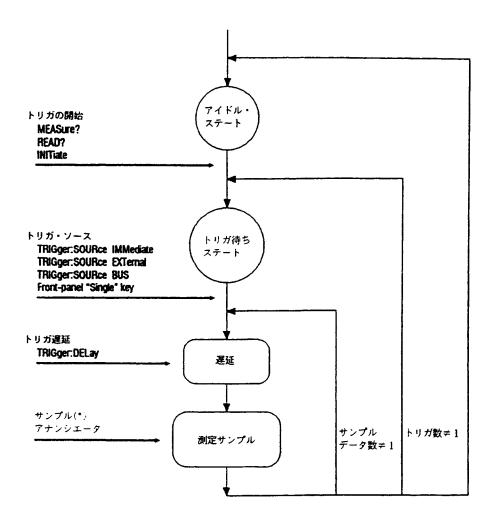

マルチメータをトリガするための複数ステップからなる操作

マルチメータが受け取るトリガの発信元となるソースを指定しなければなりません。フロント・パネル操作の場合、マルチメータは、シングル・トリガを受信するか、Ext Trig端子からハードウェア・トリガを受け取るか、あるいはオート・トリガを利用して連続的に読み取ります。電源投入時には、オート・トリガが使用されます。リモート・インタフェースの場合、マルチメータは、ソフトウェア(バス)トリガ、Ext Trig端子からのハードウェア・トリガ、または即時内部トリガを受信します。測定中は\*(サンプル)アナンシエータが点灯します。

- トリガ・ソースは揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするかまたは リモート・インタフェースをリセットすると、ソースがオート・トリガ(フロント・パネル)または即時トリガ(リモート・インタフェース)に設定されます。
- リモート・インタフェースからトリガ・ソースを選択するには、以下のコマンドを使用します。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドにより、トリガ・ソースが自動的にIMMediate に設定されます。

# TRIGger:SOURce { BUS | IMMediate | EXTernal }

オート・トリガ オート・トリガ・モードの場合(フロント・パネルのみ)、マルチメータは現在の構成での最大速度で連続的に読み取りを行います。これがフロント・パネルから操作を行っている場合の電源投入時のトリガ・ソースです。

シングル・トリガ シングル・トリガ・モードの場合(フロント・パネルのみ)、 [Single] を押して手動でマルチメータをトリガできます。マルチメータは、ユーザがキーを押すたびに、1回または指定回数(サンプル・データ数)だけ読み取りを行います。マルチメータがトリガを待っている間、Trigアナンシエータが点灯します。

フロント・パネルの Single キーは、リモート・インタフェース操作時はディスエーブルになります。

外部トリガ 外部トリガ・モードの場合、マルチメータはExt Trig端子に加えられたハードウェア・トリガを受け取ります。マルチメータは、Ext Trigが負論理パルスを受け取るたびに、1回または指定回数(サンプル・データ数)だけ読み取りを行います。

83ページの「外部トリガ端子」も併せてご覧ください。

- マルチメータは1つの外部トリガをバッファへ入れます。つまり、マルチメータの読み取り実行中に別の外部トリガが発生した場合、そのトリガが保存されるということです("Trigger ignored" エラーは報告されない)。実行中の読み取りが完了した後、保存されているトリガがトリガ・ソースとして動作し、トリガを発生します。
- フロント・パネル操作:外部トリガ・モードは、トリガをExt Trig端子に加える点を除いてシングル・トリガ・モードと同じです。 Single を押してシングル・トリガ・モードをイネーブルにすると、外部トリガ・モードもイネーブルになります。マルチメータが外部トリガを待っている間は、Trigアナンシエータが点灯します。

フロント・パネルの [Single] キーは、リモート・インタフェース操作時、 ディスエーブルになります。

● リモート・インタフェース操作:

TRIGger:SOURce EXTernal

3

内部トリガ 内部トリガ・モードの場合(リモート・インタフェースのみ)、トリガ信号が常に存在します。マルチメータをトリガ待ちステートにすると、トリガを即時に発生します。これは、リモート・インタフェース操作を行っている場合の電源投入時のトリガ・ソースです。

内部トリガ・ソースを選択するには、以下のコマンドを送ります。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドにより、トリガ・ソースは自動的にIMMediate に設定されます。

## TRIGger:SOURce IMMediate

ソフトウェア (バス) トリガ バス・トリガ・モードはリモート・インタフェースからのみ使用できます。このモードはフロント・パネルからのシングル・トリガ・モードに似ていますが、マルチメータのトリガはバス・トリガ・コマンドを送ることで行われます。

● バス・トリガ・ソースを選択するには、以下のコマンドを送ります。

#### TRIGger:SOURce BUS

- リモート・インタフェース (GPIB またはRS-232) からマルチメータをトリガするには、\*TRG (トリガ) コマンドを送ります。マルチメータがトリガ待ちステートでない場合には、\*TRG コマンドはうけつけられません。
- マルチメータのトリガは、IEEE-488 Group Execute Trigger (GET)メッセージを送ることで GPIB インタフェースからでも行えます。マルチメータはトリガ待ちステートでなければなりません。以下のステートメントは、AgilentコントローラからGET を送る方法を示しています。

TRIGGER 722 (group execute trigger)

## トリガ待ちステート

マルチメータを構成し、トリガ・ソースを選択した後は、マルチメータをトリガ 待ちステートにしなければなりません。マルチメータがこのステートではない場 合、トリガは受け取られません。トリガ信号が存在し、マルチメータが「トリガ 待ち」ステートであれば、測定シーケンスが開始され、読み取りが行われます。

「トリガ待ち」ステートという用語は、主にリモート・インタフェース操作に用いられます。フロント・パネル操作の場合、マルチメータは常に「トリガ待ち」ステートであり、いつでもトリガを受け取ります(測定がすでに進行中である場合を除く)。

マルチメータを「トリガ待ち」ステートにするには、リモート・インタフェースから以下のコマンドのうちいずれかを実行します。

MEASUre? READ? INITiate

マルチメータを「トリガ待ち」ステートにするには、コマンドを送ってから 約20msのセットアップ時間が必要です。このセットアップ時間内に発生した トリガはいずれも無視されます。

#### 進行中の測定の停止

デバイス・クリアを送ればいつでも進行中の測定を停止し、マルチメータを「アイドル」ステートにできます。以下のステートメントは、Agilent コントローラからデバイス・クリアを送る方法を示しています。

# CLEAR 722 (device clear)

デバイス・クリアによって、トリガ・システムの構成が影響を受けることはありません。トリガ・ソース、サンプル・データ数、トリガ遅延、およびトリガ数は変更されません。

通常、マルチメータは選択したトリガ・ソースからトリガを受け取るたびに1回の読み取りを行います(マルチメータがトリガ待ちステートである場合)。しかしながら、トリガを受け取るたびに複数回の読み取りを行うようマルチメータに指示することもできます。

- サンプル数:1~50,000。デフォルトはトリガあたり1サンプル。
- 選択したサンプル数は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするか、 またはリモート・インタフェースをリセットすると、マルチメータはサンプ ル数を 1 に設定します。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドにより、サ ンプル数が自動的に 1 に設定されます。
- フロント・パネル操作:

3: N SAMPLES (TRIG MENU)

● リモート・インタフェース操作:

SAMPle:COUNt { < value > | MIN | MAX }

通常、マルチメータはトリガを1回受け取ると、「アイドル」トリガ・ステート に戻ります。また、複数のトリガを受け取るようマルチメータに指示することも できます。

この機能はリモート・インタフェースからのみ使用できます。トリガ数を設定した後にローカル(フロント・パネル)・モードにした場合、マルチメータはトリガ数の設定を無視します。リモート・モードに戻ると、トリガ数はユーザが指定した値に戻ります。

- トリガ数:1~50,000。デフォルトは1トリガ。
- 選択したトリガ数は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするか、リモート・インタフェースをリセットすると、マルチメータはトリガ数を1に設定します。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドにより、トリガ数が自動的に1に設定されます。
- リモート・インタフェース操作:

TRIGger: COUNt { < value > | MIN | MAX | INFinite }

### トリガ遅延

トリガ信号とそれに続く読み取り(サンプル)の間に遅延を挿入できます。これは、入力を安定させてから読み取りを行いたい場合、または読み取りの同期調整に便利な機能です。トリガ遅延を指定しない場合、マルチメータは自動的に遅延を設定します。

- 遅延レンジ: 0~3600秒。デフォルトのトリガ遅延はオートです。遅延は機能、レンジ、積分時間、ACフィルタの設定によって決まります(81ページの「オート・トリガ遅延」も参照)。
- トリガ遅延は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするか、リモート・インタフェースをリセットすると、マルチメータはオート・トリガ遅延を選択します。CONFigure コマンドとMEASure?コマンドにより、自動的にオート・トリガ遅延が設定されます。
- オート以外の遅延を指定した場合、その遅延はすべての機能およびレンジで 使用されます。
- 1トリガあたり複数の読み取りを行うようにマルチメータを構成した場合 (サンプル数>1)、トリガと各読み取り値の間に指定したトリガ遅延が挿入されます。
- フロント・パネル操作:オート・トリガ遅延を使用することも、遅延を秒単位で指定することも可能です。

### 2: TRIG DELAY (TRIG MENU)

オート・トリガ遅延がイネーブルのときは、"AUTO"が瞬間的に表示されてから、実際の遅延時間が秒単位で表示されます。

--- AUTO ---

トリガ遅延 (続き) ● フロント・パネル操作(続き)

遅延を0秒に設定するには、TRIG DELAYコマンドの「パラメータ」レベルを選択します。点滅するカーソルをディスプレイ右側の単位の位置に合わせます。2ERO DELAYに到達するまで  $\boxed{V}$  を押してから、Menu Enterを押します。

ZERO DELAY

オート・トリガ遅延を選択するには、TRIG DELAYコマンドの「パラメータ」レベルを選択します。点滅するカーソルをディスプレイ右側の単位の位置に合わせます。AUTO DELAYに到達するまで  $\boxed{\bigvee}$  を押してから、Menu Enterを押します。

AUTO DELAY

● リモート・インタフェース操作:

トリガ遅延の設定には、以下のコマンドを使用します。

TRIGger: DELay { <seconds> | MIN | MAX }

オート・トリガ遅延の設定には、以下のコマンドを使用します。

TRIGger: DELay: AUTO { OFF | ON }

トリガ遅延を指定しなかった場合、マルチメータはオート遅延を選択します。遅延は測定機能、レンジ、積分時間、およびACフィルタ設定によって決まります。

● DC電圧およびDC電流測定(全レンジ):

トリガ遅延
1. 5 <b>m</b> s
1. Oms

● 抵抗測定(2線式および4線式):

レンジ	トリガ遅延 (NPLC≥ 1 の場合)
100Ω	1. 5ms
$1  k\Omega$	1.5ms
10kΩ	1.5ms
$100 \mathrm{K}\Omega$	1. <b>5a</b> s
$1\mathrm{M}\Omega$	15ms
$10M\Omega$	100ms
100ΜΩ	100ms

レンジ	トリガ遅延
	(NPLC< 1 の場合)
100Ω	1. Oms
$1  k\Omega$	1. Oms
$10k\Omega$	1. Oms
$100 \mathrm{K}\Omega$	1. Oms
$1\mathrm{M}\Omega$	10ms
$10$ M $\Omega$	100ms
$100$ M $\Omega$	100ms


● AC電圧およびAC電流測定(全レンジ): リモートまたはシングル/外部トリガ フロント・パネル(オート・トリガON)


トリガ遅延
7. 0sec
1. Osec
600ms

ACフィルタ	トリガ遅延
低速	1.5sec
中速	200ms
高速	100ms
1	

● 周波数および周期測定:

リモートまたはシングル/外部トリガ フロント・パネル (オート・トリガON)

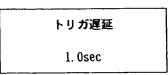

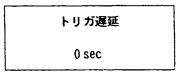

### 読み取り値ホールド

読み取り値ホールド機能により、安定した読み取り値を捕獲し、フロント・パネル・ディスプレイ上に保持できます。この機能は、読み取り値を捕獲し、テスト・プローブを外した後も、読み取り値をディスプレイ上に残したい場合などに便利です。安定した読み取り値が検出されると、マルチメータはビープ音を発生し(フロント・パネル・ビーパがイネーブルの場合)、その読み取り値をディスプレイ上に保持します。88ページの「ビーパの制御」も併せてご覧ください。

読み取り値ホールド機能はフロント・パネルからのみ使用できます。読み取り値 ホールドがイネーブルのときにリモート・モードへ切り換えると、マルチメータ はそれを無視します。ローカル(フロント・パネル)・モードに戻ると、読み取 り値ホールドが再びイネーブルになります。

● 読み取り値ホールド機能には、調節可能な入力感度帯域があり(フロント・パネルからのみ調節可能)、表示される読み取り値の安定度を選択できます。帯域は選択したレンジの読み取り値に対する割合(%)として表されます。マルチメータは、読み取り値が3回連続して帯域内にある場合のみ新しい値を捕獲し、表示します。

次の中から選択します:読み取り値の0.01%、0.10%(デフォルト)、1.00%、10.00%。

例えば、1.00%帯域を選択し、5V の信号がマルチメータに印加されたとします。読み取り値が3 回連続して4.975Vと5.025Vの間にあれば、ディスプレイに新しい読み取り値が表示されます。

- 入力感度帯域は揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするか、インタフェースをリセットすると、マルチメータは帯域を0.10%に設定します。
- 読み取り値ホールドがイネーブルのときにマルチメータがオートレンジになっている場合、レンジは正しいレンジに自動的に切り換わります。マルチメータが手動レンジ・モードの場合、同一の固定レンジが読み取り値ホールド用に使用されます。
- 読み取り値ホールドがイネーブルであるとき、入力抵抗はすべてのDC電圧レンジで10MΩ(AUTO OFF) に自動設定されます。これによりテスト・リードがオープン回路のときにノイズ・ピックアップを最小限に抑えられます。
- アプリケーションによっては、読み取り値メモリに読み取り値ホールド機能を利用すると便利です(84ページの「読み取り値メモリ」も参照)。
- フロント・パネル操作:読み取り値ホールドをイネーブルにした後、 Shift > (Menu Call) を押すと別の入力感度帯域を選択できます。


#### 1: READ HOLD (TRIG MENU)

43ページの「読み取り値ホールド機能の使用」も併せてご覧ください。

## ボルトメータ・コンプリート端子

リア・パネルにあるVM Comp(ボルトメータ・コンプリート)端子は、各測定の完了後に負論理パルスを出力します。ボルトメータ・コンプリートおよび外部トリガ(下図参照)は、測定およびデバイス切り替えにおいて標準的なハードウェア・ハンドシェーク・シーケンスを実行します。



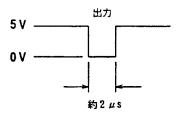


3

## 外部トリガ端子


負論理パルスをリア・パネルのExt Trig (外部トリガ) 端子に入力して、マルチメータをトリガできます。この端子をリモート・インタフェースから使用するには、外部トリガ・ソースを選択しなければなりません(TRIGger: SOURce EXTernal)。



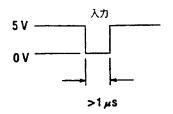

下図に示すような簡単なスイッチを使用することにより、Ext Trig入力端子を用いて外部トリガを発生できます。

# Ext Trig

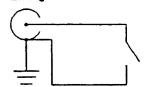

# システム関連オペレーション

本項では、読み取り値メモリ、エラー、セルフ・テスト、フロント・ディスプレイ制御などについて説明します。これらの情報は測定の実行には直接関係はありませんが、マルチメータを操作する上で重要です。

## 読み取り値メモリ

マルチメータは内部メモリに最大512 の読み取り値を保存できます。読み取り値はFIFO(ファースト・イン/ファースト・アウト)方式で保存されます。最初に返される読み取り値は、最初に保存された読み取り値です。読み取り値メモリ機能はフロント・パネルからのみ使用できます。

- 読み取り値メモリはすべての測定機能、演算機能、および読み取り値ホールド機能で使用できます。読み取り値メモリをイネーブルにした後でも、測定機能を変更できます。ただし、ファンクション・ラベル(VDC、OHM など)は読み取り値とともに保存されないので注意してください。
- 読み取り値メモリがイネーブルのときに捕獲された読み取り値は、揮発性メ モリに保存されます。読み取り値メモリを再度オンにするか、電源をオフに するか、セルフ・テストを行うか、またはリモート・インタフェースをリセ ットすると、マルチメータは保存されている読み取り値をクリアします。
- 読み取り値メモリは、オート・トリガ、シングル・トリガ、外部トリガ、および読み取り値ホールドで使用できます。1回のトリガで複数回の読み取りを行うようにマルチメータを構成した場合、トリガを受け取るたびに、指定数の読み取り値がメモリに保存されます。
- フロント・パネル操作:
  - 1: RDGS STORE (SYS MENU) 読み取り値をメモリに保存。 2: SAVED RDGS (SYS MENU) 保存されている読み取り値を表示。

読み取り値を呼び出すためにメニューの「パラメータ」レベルに移動すると、 読み取り値メモリは自動的にオフになります。46ページの「読み取り値メモ リの使用」も併せてご覧ください。

● リモート・インタフェース操作: INITiateコマンドは、FETCh?コマンドに優先して読み取り値メモリを使用して読み取り値を保存します。メモリ内に保存された読み取り値の数を照会するには、リモート・インタフェースからDATA:POINts?コマンドを送ります。


3

1つ以上のコマンド・シンタックス・エラーまたはハードウェア・エラーが検出されると、フロント・パネルのERROR アナンシエータが点灯します。マルチメータのエラー待ち行列には、最大20のエラーが記録されます。第5章の「エラー・メッセージ」の項にすべてのエラー・メッセージが記載されています。

- エラーはFIFO方式で検索されます。最初に返されるエラーは最初に保存されたエラーです。待ち行列のエラーをすべて読み込むと、ERROR アナンシエータは消えます。マルチメータは1つのエラーが発生するたびにビープ音を1回発生します。
- 20以上のエラーが発生した場合、待ち行列に最後に保存されたエラー(一番 新しいエラー)が-350 "Too many errors" と置き換わります。待ち行列からエラーを削除するまで、これ以上のエラーは保存されません。エラー待ち 行列を読み込もうとしたがまだエラーが発生していない場合は、マルチメー タは+0 "No error"と応答します。
- 電源をオフにするか、または\*CLS(クリア・ステータス)コマンドを実行すると、エラー待ち行列はクリアされます。
- フロント・パネル操作:

## 3: ERROR (SYS MENU)

ERROR アナンシェータが点灯したら、 [Shift] [>] (Menu Recall) を押して待ち行列に保存されたエラーを読み込みます。エラーは「パラメータ」レベルに横方向に列挙されます。「パラメータ」レベルへ移動し、メニューをオフにすると、エラー待ち行列はクリアされます。

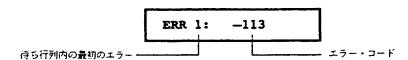

● リモート・インタフェース操作:

### SYSTem: ERROr?

エラー・メッセージは以下のフォーマットで表示されます(エラー文字列は 最大80文字)。

# -113, "Undefined header"

マルチメータの電源をオンにすると、電源投入時のセルフ・テストが自動的に実行されます。このセルフ・テストはマルチメータが動作可能であるか調べるためのテストです。このセルフ・テストでは、以下に述べる完全なセルフ・テストを行うための広範囲なアナログ・テストは実行されません。

完全なセルフ・テストでは、一連のテストが行われ、その実行には約15秒かかります。すべてのテストに合格すれば、安心してマルチメータを使用できます。

- 完全なセルフ・テストの結果は、内部の読み取り値メモリに保存されます (84ページ参照)。セルフ・テストによってこの情報が保存されると、メモリはクリアされます。完全なセルフ・テストでは、メモリはクリアされますが、マルチメータのステートは変わりません。
- 完全なセルフ・テストに合格すると、フロント・パネルに"PASS"が表示されます。セルフ・テストに合格しなかった場合は、"FAIL"が表示され、ERRORアナンシエータが点灯します。修理のためにマルチメータをAgilentへ返送する際は、サービス・ガイドを参照してください。
- フロント・パネル操作:テスト(完全なセルフ・テスト)の一部を実行する ことも、すべてのテストを一度に実行することも可能です。

#### 4: TEST (SYS MENU)

フロント・パネルからは、次の手順で完全なセルフ・テストを実行することもできます。電源スイッチを押してマルチメータに電源投入するときに、
[Shift] キーを押したままにします(5秒以上押す)。キーを離すとセルフ・テストが始まります。

● リモート・インタフェース操作:

## \*TST?

セルフ・テストに合格すると "0" が返され、不合格になると "1" が返されます。

### ディスプレイの制御

測定速度をスピードアップするため、または安全保護の理由から、フロント・パネル・ディスプレイをオフにしたいことがあります。リモート・インタフェースからは、12文字のメッセージをフロント・パネルに表示できます。

- ディスプレイがオフになると、読み取り値はディスプレイに表示されず、 ERROR とShift を除くすべてのディスプレイ・アナンシエータがディスエー ブルになります。そのほかの場合は、ディスプレイをオフにしてもフロント ・パネル操作には影響はありません。
- ディスプレイ・ステートは揮発性メモリに保存されます。電源をオフにするか、またはリモート・インタフェースをリセットすると、ディスプレイはイネーブルになります。
- リモート・インタフェースからコマンドを送ると、フロント・パネルにメッセージを表示できます。フロント・パネルには最大12文字までのメッセージが表示できます。それ以降の文字は省略されます。カンマ、ピリオド、セミコロンは直前の文字に含まれ、1つの文字として見なされません。メッセージが表示されている間は、読み取り値はディスプレイへ送られません。
- リモート・インタフェースからディスプレイへメッセージが送られると、ディスプレイ・ステートが無効になります。つまり、ディスプレイがオフであっても、メッセージは表示されます。
- フロント・パネル操作:

## 5: DISPLAY (SYS MENU)

ディスプレイはメニュー操作時には常にオンになります。つまり、ディスプレイがオフであっても、メニューの操作は通常のように行えます。

● リモート・インタフェース操作:

DISPlay { OFF  $\mid$  ON }  $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 \times \vec{r}_3 \times \vec{r}_4 \times \vec{r}_4 \times \vec{r}_5 \times \vec{r}_6 \times \vec{r}_$ 

DISPlay:TEXT <quoted string> < >内の文字列を表示。

**DISPlay:TEXT:CLEar** 表示されているメッセージをクリア。

以下のステートメントは、Agilentコントローラからフロント・パネルにメッセージを表示する方法を示しています。

OUTPUT 722; "DISP:TEXT 'HELLO'"

#### ビーパの制御

通常、マルチメータはある条件が満たされるとフロント・パネルからビープ音を 発生します。例えば、安定した読み取り値が読み取り値ホールドで捕獲されると ビープ音を発生します。アプリケーションによっては、フロント・パネル・ビー パをディスエーブルにすることもできます。

- ビーパをディスエーブルにした場合、次の場合にビープ音が鳴りません。
  - 1) MIN-MAX 測定で新たな最小値または最大値が見つかったとき
  - 2) 読み取り値ホールドで安定した読み取り値が捕獲されたとき
  - 3) リミット・テストでリミットを超えたとき
  - 4) ダイオード・テストで順方向バイアス・ダイオードが測定されたとき
- ビーパをディスエーブルにしても、次の場合はビーブ音が発生します。
  - 1) エラーが発生したとき
  - 2) 導通スレッショルドを超えたとき
  - 3) フロント・パネル・メニューをオフにしたとき

ビーパをオフにしても、フロント・パネル・キーを押したときのカチッという音は消えません。

- ビーパ・ステートは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたり、リモート・インタフェースをリセットしても変わりません。ビーパはマルチメータの工場出荷時にイネーブルになっています。
- フロント・パネル操作:

6: BEEP (SYS MENU)

● リモート・インタフェース操作:

**SYSTem:BEEPer** 直ちにビープ音が1回発生。 **SYSTem:BEEPer:STATe { OFF | ON }** ビーパ・ステートのディスエーブル/イネーブル。

#### カンマ(区切り)記号

読み取り値をフロント・パネルに表示する際に、カンマ(区切り)記号の有無を 選択できます。この機能はフロント・パネルからのみ使用できます。

08.241,53 VDC

08.24153 VDC

カンマ(区切り)記号(デフォルト)

カンマ(区切り)記号なし

- ディスプレイ・フォーマットは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。カンマ区切り記号は、マルチメータの工場出荷時にイネーブルになっています。
- フロント・パネル操作:

## 7: COMMA (SYS MENU)

37ページの「カンマ区切り記号をオフにする」も併せてご覧ください。

#### ファームウェア・リビジョン照会

マルチメータには、各種内部システムを制御するためのマイクロプロセッサが3つあります。各マイクロプロセッサにインストールされているファームウェア・リビジョンをマルチメータに照会できます。

- マルチメータは3つの数字を返します。最初の数字が測定プロセッサのファームウェア・リビジョン番号で、2番目の数字は入/出力プロセッサ、3番目の数字はフロント・パネル・プロセッサの番号です。
- フロント・パネル操作:

8: REVISION (SYS MENU)

REV XX-XX-XX

● リモート・インタフェース操作:

\*IDN?と入力すると \*\* **HEWLETT-PACKARD**,**34401A,0,XX-XX-XX** \*\* が返されます。

文字列変数は必ず35文字以上で指定してください。

3

# SCPI言語バージョン

マルチメータはSCPI(Standard Commands for Programmable Instruments:プログラマブル計測器用標準コマンド)に準拠しています。マルチメータが準拠しているSCPIバージョンを調べるには、リモート・インタフェースからコマンドを送ります。

フロント・パネルからはSCPIバージョンを照会できません。

● 以下のコマンドでSCPIバージョンが返ります。

## SYSTem: VERSion?

"YYYY. V"の形で文字列が返ります。 "Y" はバージョン年度を表し、"V" はその年度のバージョン番号を表します(例、1991.0)。

# リモート・インタフェースの構成

本項では、リモート・インタフェースの構成方法を説明します。詳細は、103 ページの第4章「リモート・インタフェース・リファレンス」をお読みください。

#### **GPIB** アドレス

GPIB (IEEE-488) インタフェース上のデバイスには、それぞれ固有のアドレスを指定しなければなりません。マルチメータのアドレスは 0 から31までの任意の値に設定できます。工場出荷時の設定アドレスは「22」です。GPIB アドレスはマルチメータをオンにすると表示されます。

GPIBアドレスはフロント・パネルからのみ設定できます。

- アドレスは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・イン タフェースをリセットしても変わりません。
- アドレスはトーク・オンリ・モードである「31」に設定できます。このモードの場合、バス・コントローラによってアドレス指定せずに出力読み取り値をプリンタへ出力できます。バス・コントローラを使用してGPIB インタフェースからマルチメータを操作する場合、アドレス31は有効アドレスではありません。
- RS-232インタフェースを選択してから、GPIB アドレスをトーク・オンリ・アドレス (31) に設定すると、ローカル・モードの場合にマルチメータは RS-232インタフェースを介して読み取り値を送ります。
- GPIB バス・コントローラには独自のアドレスがあります。バス・コントローラのアドレスをインタフェース・バス上の機器に使用することは避けてください。Agilent コントローラは通常アドレス「21」を使用しています。
- フロント・パネル操作:

1: GPIB ADDR (I/O MENU)

155 ページの「GPIB アドレスの設定」も併せてご覧ください。

#### リモート・インタフェースの選択

マルチメータは、GPIB(IEEE-488)インタフェースとRS-232インタフェースの両方が標準で付属した状態で出荷されます。一度にイネーブルにできるのは1つのインタフェースだけです。マルチメータはGPIBインタフェースが選択された状態で工場出荷されます。

リモート・インタフェースはフロント・パネルからのみ設定できます。

- 選択したインタフェースは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたり リモート・インタフェースをリセットしても変わりません。
- GPIB インタフェースを選択する場合、マルチメータ用に固有のアドレスを 選択しなければなりません。GPIB アドレスはマルチメータをオンにすると 表示されます。
- RS-232インタフェースを選択する場合、マルチメータのボーレートとパリティを設定しなければなりません。マルチメータをオンにすると、"RS-232"が表示されます。
- RS-232インタフェースを選択し、GPIBアドレスをトーク・オンリ・アドレス(31)に設定すると、ローカル・モードの場合にマルチメータはRS-232インタフェースを介して読み取り値を送ります。
- リモート・インタフェースを選択する際に注意しなければならない制限事項がいくつかあります(94ページの「プログラミング言語の選択」も参照)。 RS-232上でサポートされているプログラミング言語はSCPIだけです。

	GPIB / 488	RS-232
SCPI言語	×	×
Agilent 3478A言語	×	不可
Fluke 8840A 言語	×	不可

● フロント・パネル操作:

## 2: INTERFACE (I/O MENU)

156ページの「リモート・インタフェースの選択」も併せてご覧ください。

## ボーレートの選択 (RS-232)

RS-232オペレーション用のボーレートは6種類の中から1つを選択します。工場 出荷時の設定ボーレートは9600です。

ボーレートはフロント・パネルからのみ設定できます。

- 次の中から1つを選択します:300、600、1200、2400、4800または9600(工 場出荷時の設定)。
- 選択したボーレートは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。
- フロント・パネル操作:

## 3: BAUD RATE (I/O MENU)

157 ページの「ボーレートの設定」も併せてご覧ください。

## パリティの選択 (RS-232)

RS-232オペレーション用のパリティを選択できます。マルチメータは工場出荷時 に偶数パリティ、7 データ・ビットに構成されています。

パリティはフロント・パネルからのみ設定できます。

- パリティは、なし(8 データ・ビット)、偶数(7 データ・ビット)、奇数 (7 データ・ビット)の中から1つ選択します。パリティを設定すると、間 接的にデータ・ビット数を設定することになります。
- 選択したパリティは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。
- フロント・パネル操作:

# 4: PARITY (I/O MENU)

158ページの「パリティの設定」も併せてご覧ください。

## プログラミング言語の選択

選択したリモート・インタフェースからマルチメータをプログラミングするときは、3種類の言語の中から1つを選択します。工場出荷時の設定言語はSCPIです。

インタフェース言語はフロント・パネルからのみ設定できます。

- SCPI、Agilent 3478A、Fluke 8840A の中から1つ選択します。
- 選択した言語は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・ インタフェースをリセットしても変わりません。
- インタフェース言語を選択する際に注意しなければならない制限事項がいく つかあります(92ページの「リモート・インタフェースの選択」も参照)。 Agilent 3478Aおよび Fluke 8840A/8842Aは、RS-232インタフェースではサポートされていません。

	GPIB/488	RS-232
SCPI言語	×	×
Agilent 3478A言語	×	不可
Fluke 8840A 言語	×	不可

● フロント・パネル操作:


5: LANGUAGE (I/O MENU)

159ページの「プログラミング言語の選択」も併せてご覧ください。

# 3

## 端末またはプリンタへの接続 (RS-232)

マルチメータのリア・パネルにあるRS-232コネクタは9ピン・コネクタです (DB-9、オス・コネクタ)。適切に構成されたDTE コネクタ(DB-25) を使用すれば、どの端末またはプリンタへもマルチメータを接続できます。Agilent 24542Gまたは 24542H インタフェース・ケーブルを使用することができます。

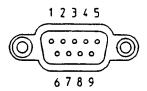

RS-232コネクタ

入/出力	説明
出力	・リミット・テスト・パス
人力 出力	受信データ(RxD) 送信データ(TxD)
出力	データ・ターミナル・レディ(DTR)
ー 入力	信号グランド(SG) データ・セット・レディ(DSR)
出力	・リミット・テスト・フェイル
	・ 出力 出力 出力 出力 一 入力

\*TTL 出力はマルチメータ内部に2つのジャンパをインストールしないと使用できません。詳細はサービス・ガイドを参照してください。

注 意

ピン1とピン9にパス/フェイル信号を出力するようにマルチメータを構成した場合は、RS-232インタフェースを使用しないでください。RS-232インタフェース回路の内部コンポーネントが損傷することがあります。

# 校正

本項では、マルチメータの校正機能を簡単に紹介します。校正手順の詳細については、サービス・ガイドをお読みください。

#### 校正保護

この機能を使うと、マルチメータを不注意に校正したり無許可に校正することを 防ぐための保護コードを入力できます。工場出荷時には、マルチメータは保護さ れています。マルチメータを校正するには、正しい保護コードを入力して保護を 解除しなければなりません。

- 保護コードは工場出荷時に"HP034401"に設定されています。保護コードは不 揮発性メモリに保存されており、電源をオフにしたりリモート・インタフェ ースをリセットしても変わりません。
- マルチメータをリモート・インタフェースから保護するには、以下のように、 最大12文字の英数字で保護コードを指定できます。最初の文字は英文字でな ければなりませんが、残りの文字は英文字でも数字でも結構です。12文字を すべて使用する必要はありませんが、最初の文字は常に英文字でなければな りません。

**A**\_\_\_\_\_ (12文字)

● マルチメータの保護をフロント・パネルから解除するためにマルチメータを リモート・インタフェースから保護するには、以下のような8文字のフォー マットを用います。最初の2文字は"HP"とし、残りの文字は数字でなければ なりません。フロント・パネルで認識できるのは最後の6文字だけですが、 8文字すべてが必要です(フロント・パネルからの保護を解除するには、 "HP"を省略して、次ページに示すように残りの数字を入力します)。

**HP** \_ \_ \_ \_ (8文字)

保護コードを忘れた場合、マルチメータの内部にジャンパを追加してから新 しいコードを入力して保護機能をディスエーブルにします。詳細はサービス ・ガイドを参照してください。

## 校正保護(続き)

校正保護の解除 マルチメータの校正保護は、フロント・パネルまたはリモート・インタフェースから解除できます。マルチメータは工場出荷時に保護されており、保護コードは"HP034401"です。

● フロント・パネル操作:

## 1: SECURED (CAL MENU)

マルチメータが保護されている場合、CAL MENUに入ると上記のコマンドが表示されます(マルチメータが保護されている場合、メニューの「コマンド」レベル内を移動すると、"2: CALIBRATE"コマンドが隠されているのが分かります)。マルチメータの保護を解除するには、SECURED コマンドの「パラメータ」レベルを選択し、保護コードを入力してMenu Enterを押します。

#### A000000 CODE

もう一度CAL MENUの「コマンド」レベルへ移動すると、マルチメータの保護が解除されていることが分かります。また、"2: CALIBRATE"コマンドはもはや隠されておらず、校正を実行できます。

#### 1: UNSECURED

● リモート・インタフェース操作:

CALibration:SECure:STATe { OFF | ON } , <code>

マルチメータの保護を解除するには、保護に使ったコードとともに上記コマンドを送ります。例えば、

CAL:SEC:STAT OFF, HP034401

#### 校正保護(続き)

校正保護の実行 マルチメータの校正保護は、フロント・パネルからでもリモート・インタフェースからでも行えます。マルチメータは工場出荷時に保護されており、保護コードは"HP034401"です。

マルチメータの保護を行う前に、必ず96ページの保護コードの規則をお読みください。

● フロント・パネル操作:

# 1: UNSECURED (CAL MENU)

マルチメータが保護されていない場合、CAL MENUへ移動すると上記コマンドが表示されます。マルチメータを保護するには、UNSECURED コマンドの「パラメータ」レベルを選択し、保護コードを入力してMenu Enterを押します。

# **A000000 CODE**

もう一度CAL MENUの「コマンド」レベルへ移動するとマルチメータが保護されていることが分かります。また、"2:CALIBRATE"コマンドが隠れており、校正が行えません。

#### 1: SECURED

● リモート・インタフェース操作:

CALibration:SECure:STATe { OFF | ON } , <code>

マルチメータを保護するには、保護解除に使ったコードとともに上記コマンドを送ります。例えば、

CAL:SEC:STAT ON, HP034401

3

#### 校正保護(続き)

保護コードの変更 保護コードを変更するには、まずマルチメータの保護を解除 してから、新しいコードを入力します。マルチメータを保護する前に、必ず96ペ ージの保護コードの規則をお読みください。

- フロント・パネル操作:保護コードを変更するには、まずマルチメータが保護されていないことを確認します。UNSECURED コマンドの「パラメータ」レベルを選択し、新しい保護コードを入力してMenu Enterを押します。フロント・パネルからコードを変更すると、リモート・インタフェースからのコードも変更することになります。
- リモート・インタフェース操作:

# CALibration:SECure:CODE <new code>

保護コードを変更するには、まず古い保護コードを使ってマルチメータの保 護を解除し、次に新しいコードを入力します。例えば、

CAL:SEC:STAT OFF, HP034401 古いコードで保護を解除。 CAL:SEC:CODE ZZ010443 新しいコードを入力。

#### 校正回数

マルチメータを校正した回数を調べることができます。1つの校正ポイントごとに値が1ずつ増加するので、完全な校正では値が数カウント増えます。

- ◆ 校正回数は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・イン タフェースをリセットしても変わりません。マルチメータは工場出荷時に校 正されています。マルチメータが納品されたら、校正回数を読んでその初期 値を調べてください。
- ◆ 校正回数は最大32,767まで増え、その後は0へ戻ります。
- フロント・パネル操作:

3: CAL COUNT (CAL MENU)

● リモート・インタフェース操作:

CALibration: COUNT?

校正メッセージ機能を使ってマルチメータに関する校正情報を記録できます。例えば、前回の校正日、次回の校正予定日、マルチメータのシリアル・ナンバ、あるいは校正担当者の名前や電話番号さえも保存できます。

校正メッセージの情報はリモート・インタフェースからのみ記録できます。また、このメッセージは、フロント・パネル・メニューまたはリモート・インタフェースのどちらからも読むことができます。

- ◆ 校正メッセージには、最大40文字を指定できます。フロント・パネルに表示できるのは最大12文字です。それ以降の文字は省略されます。
- 校正メッセージは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。
- フロント・パネル操作:

4: MESSAGE (CAL MENU) 校正メッセージを読む。

● リモート・インタフェース操作:

CALibration:STRing <quoted string> 校正メッセージを保存。

以下のステートメントは、Agilent コントローラから校正メッセージを保存する方法を示しています。

OUTPUT 722; "CAL:STR 'CAL 11-1-91'"

### オペレータによるメンテナンス


本項では、電源コードおよび電流ヒューズの交換方法を説明します。マルチメータの部品交換および修理については、サービス・ガイドを参照してください。

### 電源ヒューズの交換

電源ヒューズは、リア・パネル上のヒューズ・ホルダ内にあります(14ページを参照)。100 または120Vac動作の場合は、250mATスロー・ブロー・ヒューズ (Agilent 部品番号2110-0817)を使用し、220 または240Vac動作の場合は、125mATスロー・ブロー・ヒューズ (Agilent 部品番号2110-0894)を使用しなければなりません。

#### 電流入力ヒューズの交換

フロントとリアの電流入力端子は2つの直流ヒューズによって保護されています。 最初のヒューズは3A、250Vac、ファスト・ブロー・ヒューズで、リア・パネル にあります。このヒューズを交換するときは、Agilent 部品番号2110-0780 をご 注文ください。

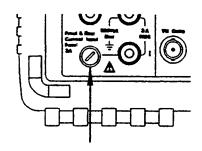

小型のマイナス型ドライバをヒューズ・キャップへ挿入してから反時計 方向に回し、ヒューズ・キャップとヒューズを取り外す。

もう1つのヒューズはマルチメータの内部にあり、二重の電流保護を行っています。このヒューズは7A、250Vac、高遮断定格ヒューズ(Agilent部品番号2110-0614)です。このヒューズを交換するには、マルチメータ・ケースにある3つのネジを緩めてケースを取り外します。マルチメータの分解方法の詳細は、サービス・ガイドを参照してください。

# 電源投入時およびリセット時のステート

測定構成	電源投入時/リセット・ステート
ACフィルタ	20Hz (中速フィルタ)
オートゼロ	オン
*導通スレッショルド	*10Ω
測定機能	DC V
入力抵抗	10 MΩ (全DC電圧範囲で固定)
積分時間	10 PLC
レンジ	オートレンジ
分解能	5 1/2桁、低速モード
演算機能	電源投入時/リセット・ステート
演算ステート、機能	オフ、ヌル
演算レジスタ	全レジスタがクリア
*dBm 基準抵抗	*600Ω
トリガ操作	電源投入時/リセット・ステート
読み取り値ホールドのスレッショルド	フル・スケールの0.10%
トリガあたりのサンプル数	1サンプル
トリガ遅延	自動遅延
トリガ・ソース	オート・トリガ
システム関連オペレーション ・ビーパ・モード ・カンマ(区切り)記号 ディスプレイ・モード 読み取り値メモリ	電源投入時/リセット・ステート *オン *オン オン オフ(クリア)
入/出力構成 *ボーレート *GPIB アドレス *インタフェース *言語 *パリティ	電源投入時/リセット・ステート *9600ボー *22 *GPIB(IEEE-488) *SCPI 偶数(7 データ・ビット)
<b>校正</b> ・校正ステート	<b>電源投入時/リセット・ステート</b> *保護されている

"・"が付いた項目は不揮発性メモリに保存される。工場設定値は記載のとおり。

この表は本書の裏表紙 にも印刷されています。

第4章 リモート・インタフェース・ リファレンス

# リモート・インタフェース・ リファレンス

本章には、リモート・インタフェースを介してマルチメータをプログラミングする際の参考情報が記載されています。SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments:プログラマブル計測器用標準コマンド)言語を初めて使用する方は、150ページの「SCPI言語について」をお読みください。本章の内容は次のとおりです。

- コマンドのまとめ 105ページ
- 簡略化されたプログラミング手順 110ページ
- MEASure?コマンドおよびCONFigureコマンド 115ページ
- 測定構成コマンド 119ページ
- 演算機能コマンド 122ページ
- トリガ 125ページ
- トリガ・コマンド 128ページ
- システム関連コマンド 130ページ
- SCPIステータス・モデル 132ページ
- ステータス報告コマンド 142ページ
- 校正コマンド 144ページ
- RS-232インタフェースの構成 145ページ
- RS-232インタフェース・コマンド 149ページ
- SCPI言語について 150ページ
- 入力メッセージ・ターミネータ 153ページ
- 出力データ・フォーマット 153ページ
- デバイス・クリアを使用した測定の停止 154ページ
- プリンタ用のTALK ONLY 154ページ
- GPIBアドレスの設定 155ページ
- リモート・インタフェースの選択 156ページ
- ボーレートの設定 157ページ
- パリティの設定 158ページ
- プログラミング言語の選択 159ページ
- ほかのプログラミング言語との互換性 160ページ
- SCPIとの適合性について 162ページ
- IEEE-488との適合性について 163ページ

### コマンドのまとめ

本項には、マルチメータのプログラミングに使用できるSCPI(Standard Commands for Programming Instruments)コマンドが記載されています。各コマンドの詳細については、本章の後の方で説明します。

本書では、SCPIコマンド・シンタックスに次のような規約を用いています。 すなわち、角かっこ([ ]) はオプションのキーワードまたはパラメータ を表します。中かっこ({ }) にはコマンド文字列のパラメータが入りま す。また、三角かっこ(< >) は、かっこ内のパラメータの代わりに1つ の値を入力しなければならないことを意味します。

#### 測定構成コマンド

CONFigure?

```
MEASure
    : VOLTage: DC? { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    : VOLTage: DC: RATio? { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    : VOLTage: AC? { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    :CURRent:DC? {< range > | MIN | MAX | DEF}, {< resolution > | MIN | MAX | DEF}
    : \texttt{CURRent}: \texttt{AC?} \  \  \{ < range > | \texttt{MIN} \  | \  \texttt{MAX} \  | \  \texttt{DEF} \} \  , \  \  \{ < resolution > | \  \texttt{MIN} \  | \  \texttt{MAX} \  | \  \texttt{DEF} \} \\
    :RESistance? { < range > | MIN | MAX | DEF }, { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    :FRESistance? { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    :FREQuency? { < range > | MIN | MAX | DEF }, { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    : PERiod? { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    :CONTinuity?
    :DIODe?
CONFigure
    : VOLTage: DC { < range > | MIN | MAX | DEF }, { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    : \verb|VOLTage:DC:RATio| \{ < range > | \verb|MIN| | \verb|MAX| | \verb|DEF| \} , \{ < resolution > | \verb|MIN| | \verb|MAX| | \verb|DEF| \} \\
    : \verb"VOLTage:AC" $$ \{ < range > | \verb"MIN" | \verb"MAX" | \verb"DEF" $\}, $$ \{ < resolution > | \verb"MIN" | \verb"MAX" | \verb"DEF" $\} $$
    :CURRent:DC {< range > | MIN | MAX | DEF}, {< resolution > | MIN | MAX | DEF}
    :CURRent:AC {< range> | MIN | MAX | DEF}, {< resolution> | MIN | MAX | DEF}
    :RESistance {< range > | MIN | MAX | DEF }, {< resolution > | MIN | MAX | DEF }
    : \texttt{FRESistance} \ \left\{ < range > \left| \texttt{MIN} \right| \texttt{MAX} \right| \texttt{DEF} \right\}, \left\{ < resolution > \left| \texttt{MIN} \right| \texttt{MAX} \right| \texttt{DEF} \right\}
    : \texttt{FREQuency} \ \left\{ < range > | \, \texttt{MIN} \, | \, \texttt{MAX} \, | \, \texttt{DEF} \right\}, \\ \left\{ < resolution > | \, \texttt{MIN} \, | \, \texttt{MAX} \, | \, \texttt{DEF} \right\}
    : PERiod { < range > | MIN | MAX | DEF } , { < resolution > | MIN | MAX | DEF }
    :CONTinuity
    :DIODe
```

#### 測定構成コマンド(続き)

```
[SENSe:]
                                                          [SENSe:]
  FUNCtion "VOLTage:DC"
                                                            VOLTage:DC:RANGe:AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion "VOLTage:DC:RATio"
                                                            VOLTage: DC: RANGe: AUTO?
  FUNCtion "VOLTage: AC"
                                                            VOLTage: AC: RANGe: AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion "CURRent:DC"
                                                            VOLTage: AC: RANGe: AUTO?
  FUNCtion "CURRent:AC"
                                                            CURRent:DC:RANGe:AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion "RESistance"
                               (2-wire ohms)
                                                            CURRent: DC: RANGe: AUTO?
  FUNCtion "FRESistance"
                               (4-wire ohms)
                                                            CURRent: AC: RANGe: AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion "FREQuency"
                                                            CURRent: AC: RANGe: AUTO?
  FUNCtion "PERiod"
                                                            RESistance: RANGe: AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion "CONTinuity"
                                                            RESistance: RANGe: AUTO?
  FUNCtion "DIODe"
                                                            FRESistance: RANGe: AUTO {OFF | ON }
  FUNCtion?
                                                            FRESistance: RANGe: AUTO?
                                                            FREQuency: VOLTage: RANGe: AUTO {OFF | ON }
                                                            FREQuency: VOLTage: RANGe: AUTO?
[SENSe:]
  VOLTage: DC: RANGe { < range > | MIN | MAX }
                                                            PERiod: VOLTage: RANGe: AUTO {OFF | ON}
  VOLTage:DC:RANGe? [MIN MAX]
                                                            PERiod: VOLTage: RANGe: AUTO?
  VOLTage: AC: RANGe { < range > | MIN | MAX }
  VOLTage: AC: RANGe? [MIN MAX]
                                                          [SENSe:]
  CURRent:DC:RANGe {<range>|MIN|MAX}
                                                            VOLTage:DC:RESolution {<resolution>|MIN|MAX}
  CURRent:DC:RANGe? [MIN MAX]
                                                            VOLTage:DC:RESolution? [MIN|MAX]
  CURRent: AC: RANGe { < range > | MIN | MAX }
                                                            VOLTage: AC: RESolution { < resolution > | MIN | MAX }
  CURRent: AC: RANGe? [MIN MAX]
                                                            VOLTage: AC: RESolution? [MIN MAX]
  RESistance:RANGe {<range>|MIN|MAX}
                                                            CURRent:DC:RESolution {<resolution>|MIN|MAX}
  RESistance:RANGe? {MIN|MAX}
FRESistance:RANGe {<a nge > MIN|MAX}
                                                            CURRent:DC:RESolution? [MIN | MAX]
                                                            CURRent:AC:RESolution {<resolution>|MIN|MAX}
  FRESistance: RANGe? [MIN MAX]
                                                            CURRent: AC: RESolution? [MIN MAX]
                                                            RESistance: RESolution { < resolution > | MIN | MAX }
  FREQuency: VOLTage: RANGe { < range > | MIN | MAX }
  FREQuency: VOLTage: RANGe? [MIN | MAX]
                                                            RESistance: RESolution? [MIN MAX]
  PERiod: VOLTage: RANGe { < range > | MIN | MAX }
                                                            FRESistance: RESolution { < resolution > | MIN | MAX }
  PERiod: VOLTage: RANGe? [MIN] MAX]
                                                            FRESistance: RESolution? [MIN MAX]
                                                          [SENSe:]
                                                            VOLTage: DC: NPLCycles {0.02 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | MIN | MAX}
                                                            VOLTage:DC:NPLCycles? [MIN MAX]
                                                            CURRent:DC:NPLCycles {0.02 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | MIN | MAX} CURRent:DC:NPLCycles? [MIN | MAX]
                                                            RESistance: NPLCycles {0.02 | 0.2 | 1 | 10 | 100 | MIN | MAX}
                                                            RESistance:NPLCycles? [MIN MAX]
                                                            FRESistance:NPLCycles {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}
                                                            FRESistance: NPLCycles? [MIN MAX]
```

### 測定構成コマンド(続き)

#### [SENSe:]

FREQuency: APERture {0.01|0.1|1|MIN|MAX} FREQuency: APERture? [MIN MAX] PERiod: APERture {0.01|0.1|1|MIN|MAX} PERiod: APERture? [MIN MAX]

#### [SENSe:]

DETector: BANDwidth {3 | 20 | 200 | MIN | MAX} DETector: BANDwidth? [MIN MAX]

#### [SENSe:]

ZERO: AUTO {OFF|ONCE|ON} ZERO: AUTO?

#### **INPut**

:IMPedance:AUTO {OFF | ON }

:IMPedance:AUTO?

ROUTe: TERMinals?

### 演算機能コマンド

#### CALCulate

- :FUNCtion {NULL | DB | DBM | AVERage | LIMit }
- :FUNCtion?
- :STATe {OFF|ON}
- :STATe?

#### CALCulate

:AVERage:MINimum? :AVERage:MAXimum? :AVERage:AVERage? :AVERage:COUNt?

#### CALCulate

:NULL:OFFSet {<value>|MIN|MAX} :NULL:OFFSet? [MIN MAX]

### ${\tt CALCulate}$

:DB:REFerence {<value>|MIN|MAX} :DB:REFerence? [MIN MAX]

#### CALCulate

:DBM:REFerence {<value>|MIN|MAX} :DBM:REFerence? [MIN MAX]

### CALCulate

:LIMit:LOWer {<value>|MIN|MAX} :LIMit:LOWer? [MIN|MAX] :LIMit:UPPer {<value>|MIN|MAX} :LIMit:UPPer? [MIN MAX]

#### トリガ・コマンド

INITiate

READ?

TRIGger

:SOURce {BUS|IMMediate|EXTernal}

:SOURce?

TRIGger

:DELay {<seconds>|MIN|MAX}
:DELay? [MIN|MAX]

TRIGger

:DELay:AUTO {OFF|ON}
:DELay:AUTO?

:COUNt {<value>|MIN|MAX}

:COUNT? [MIN MAX]

TRIGger

:COUNt {<value>|MIN|MAX|INFinite}

:COUNT? [MIN MAX]

システム関連コマンド

FETCh?

READ?

DISPlay {OFF | ON }

DISPlay?

DISPlay

:TEXT <quoted string>

:TEXT?

:TEXT:CLEar

SYSTem

:BEEPer

:BEEPer:STATe {OFF | ON}

:BEEPer:STATe?

SYSTem: ERRor?

SYSTem: VERSion?

DATA: POINts?

\*RST

\*TST?

\*IDN?

RS-232インタフェース・コマンド

# SYSTem

#### :LOCal :REMote :RWLock

### IEEE-488. 2共通コマンド

- \*CLS
- \*ESE <enable value>
- \*ESE?
- \*ESR?
- \*IDN?
- \*OPC
- \*OPC?
- \*PSC {0|1} \*PSC?
- \*RST
- \*SRE <enable value>
- \*SRE?
- \*STB?
- \*TRG
- \*TST?

# ステータス報告コマンド

SYSTem: ERRor?

#### STATus

- :QUEStionable:ENABle <enable value>
- :QUEStionable:ENABle? :QUEStionable:EVENt?

#### STATus

:PRESet

- \*CLS
- \*ESE <enable value>
- \*ESE?
- \*ESR?
- \*OPC
- \*OPC?
- \*PSC {0|1}
- \*PSC?
- \*SRE <enable value>
- \*SRE?

### 校正コマンド

CALibration?

CALibration:COUNt?

### CALibration

- :SECure:CODE < new code>
- :SECure:STATe {OFF|ON}, < code>
- :SECure:STATe?

#### CALibration

- :STRing <quoted string>
- :STRing?

#### CALibration

- :VALue <value>
- :VALue?

### 簡略化されたプログラミング手順

以下の簡単な7段階の手順を使用して、マルチメータがリモート・インタフェースから測定を行うようにプログラミングできます。

- 1. マルチメータを既知のステートにする(リセット・ステートの場合が多い)。
- 2. マルチメータの設定を希望の構成に変更する。
- 3. トリガ条件をセットアップする。
- 4. 測定のためにマルチメータを起動またはアーミングする。
- 5. マルチメータをトリガして測定を行う。
- 6. 出力バッファまたは内部メモリから読み取り値を検索する。
- 7. 測定したデータをバス・コントローラへ読み込む。

MEASure?コマンドとCONFigure コマンドを使用すると、最も簡単にマルチメータを測定用にプログラミングできます。測定機能、レンジ、分解能を1つのコマンドですべて選択できるからです。マルチメータは自動的にその他の測定パラメータ(ACフィルタ、オートゼロ、トリガ数など)を以下に示すデフォルト値にプリセットします。

MEASure?コマンドとCONFigure コマンドによるプリセット・ステート

コマンド MEASure?とCONFigureによる設定

ACフィルタ(DET:BAND)

オートゼロ (ZERO:AUTO)

入力抵抗 (INP:IMP:AUTO)

1トリガあたりのサンプル数(SAMP:COUN)

トリガ数(TRIG:COUN) トリガ遅延(TRIG:DEL)

トリガ・ソース (TRIG: SOUR)

演算機能(CALCulate サブシステム)

20Hz(中速フィルタ)

分解能設定の結果NPLC<1になる場合OFF 分解能設定の結果NPLC≥1になる場合ON

OFF(全DC電圧レンジで10MΩに固定) 1サンプル

1トリガ **自動遅**延

即時

OFF

#### MEASure?コマンドの使用

マルチメータを測定用にプログラミングする最も簡単な方法は、MEASure?コマンドを使用することです。ただし、このコマンドはあまり柔軟性がありません。このコマンドを実行すると、マルチメータは要求された構成に対して最良の設定をプリセットし、即時に測定を実行します。測定値が得られるまで(機能、レンジ、分解能以外の)設定を変更できません。測定結果は出力バッファへ送られます。

MEASure?コマンドを送ることは、CONFigureコマンドを送ってから直ちにREAD?コマンドを送ることと同じです。

### CONFigureコマンドの使用

プログラミングに少し柔軟性を持たせたい場合は、CONFigure コマンドを送ります。このコマンドを実行すると、マルチメータは要求された構成に対して最良の設定をプリセットします(MEASure?コマンドと同様)。ただし、測定は自動的に開始されないので、測定実行の前に測定パラメータを変更できます。このため、マルチメータの構成をプリセット・ステートから「段階的に」変更できます。本器では、INPut、SENSe、CALCulate、TRIGger サブシステムでさまざまなロー・レベル・コマンドが使用できます(MEASure?やCONFigure を使用しなくても、SENSe:FUNCtionコマンドを使って測定機能を変更できます)。

INITiateコマンドかREAD? コマンドを使用して測定を開始します。

#### range およびresolutionパラメータの使用

MEASure?コマンドとCONFigure コマンドにより、測定機能、レンジ、分解能を1つのコマンドですべて選択できます。入力信号の期待値を指定するにはrange パラメータを使用します。これにより、マルチメータは正しい測定範囲を選択します。

周波数および周期を測定する場合、マルチメータは 3 Hzから300kHzまでの全入力に対して1 つの「レンジ」を使用します。レンジ・パラメータは分解能を指定するためだけに必要なので、周波数を測定するたびに新しいコマンドを送る必要はありません。

測定における希望の分解能を指定するには、resolutionパラメータを使用します。 分解能は桁数ではなく、測定機能と同じ単位で指定します。例えば、DC電圧の場合、分解能はV単位で指定します。周波数の場合は、Hzで分解能を指定します。

分解能パラメータを使用するには、レンジを指定しなければなりません。

#### READ? コマンドの使用

READ? コマンドを使用すると、トリガ・システムのステートが「アイドル」ステートから「トリガ待ち」ステートへ変わります。READ? コマンドの受信後に指定トリガ条件が満たされると測定を開始します。読み取り値は即時に出力バッファへ送られます。読み取り値データをバス・コントローラに入力しなければなりません。入力しないと、出力バッファがいっぱいになった時点で測定が停止します。READ? コマンドを使用した場合、読み取り値はマルチメータの内部メモリに保存されません。

READ? コマンドを送ることは、INITiateコマンドを送ってから直ちにFETCh?コマンドを送ることと同じです。ただし、読み取り値は内部バッファへ入りません。

2つのクウェリ・コマンドを送り、最初のコマンドに対する返答を読み取らずに 2番目の返答を読み取ろうとすると、最初の返答のデータの一部を受け取った後 に2番目のコマンドに対する完全な返答を受け取ることがあります。これを避け るためには、返答を読み取らずにクウェリ・コマンドを送ることのないようにし ます。どうしてもそうせざるを得ない場合は、2番目のクウェリ・コマンドを送 る前にデバイス・クリアを送ります。

#### INITiateコマンドおよびFETCh?コマンドの使用

INITiateコマンドとFETCh?コマンドを使用すると、測定トリガと読み取り値検索 の制御が最低のレベルになります(柔軟性が最大限に増す)。マルチメータの測 定構成が終了したら、INITiateコマンドを使用します。これで、トリガ・システ ムのステートが「アイドル」ステートから「トリガ待ち」ステートに変わります。 INITiateコマンドの受信後、指定トリガ条件が満たされると測定が始まります。 読み取り値はマルチメータの内部メモリに入ります(最大512の読み取り値が保 存可能)。読み取り値は検索されるまでメモリに保存されます。

FETCh?コマンドは、読み取り値をマルチメータの内部メモリからマルチメータの 出力バッファ(読み取り値をバス・コントローラへ読み込むところ)へ転送する 際に使用します。

MEASure?コマンドの例 以下のプログラム・セグメントは、MEASure?コマンドを使用して測定を行う方法 を示しています。この例では、マルチメータをDC電圧測定用に構成して自動的に 「トリガ待ち」ステートにし、内部的にマルチメータをトリガして1つの読み取 り値を取り、その読み取り値を出力バッファへ送ります。

> MEAS: VOLT: DC? 10,0.003 bus enter statement

これは、読み取り値を取る方法としては最も簡単な方法です。ただし、MEASure? コマンドには、トリガ数、サンプル・データ数、トリガ遅延などを設定する柔軟 性はありません。機能、レンジ、分解能を除く全測定パラメータは自動的にプリ セットされます(110ページの表を参照)。

CONFigure コマンド の例 以下のプログラム・セグメントは、CONFigure とともにREAD? コマンドを使用して外部トリガ測定を行う方法を示しています。このプログラムによってマルチメータはDC電圧測定用に構成されます。CONFigure を使ってもマルチメータは「トリガ待ち」ステートになりません。READ? コマンドを使うと、マルチメータが「トリガ待ち」ステートになり、Ext Trig端子にパルスが入力されると読み取りを行って読み取り値を出力バッファへ送ります。

CONF:VOLT:DC 10, 0.003 TRIG:SOUR EXT READ? bus enter statement

CONFigure コマンド の例 以下のプログラム・セグメントは上記のものと似ていますが、INITiateを使ってマルチメータを「トリガ待ち」ステートにする点が違います。INITiateコマンドを使用すると、マルチメータが「トリガ待ち」ステートになり、Ext Trig端子にパルスが入力されると読み取りを行います。その読み取り値をマルチメータの内部メモリに送ります。FETch?コマンドを使うと、読み取り値が内部メモリから出力バッファへ転送されます。

CONF:VOLT:DC 10, 0.003
TRIG:SOUR EXT
INIT
FETC?
bus enter statement

INITiateコマンドを使って読み取り値をメモリに保存する方法は、READ? コマンドで読み取り値を出力バッファへ送る方法よりも高速です。内部メモリには最大512 の読み取り値を保存できます。512 以上の読み取りを行うようにマルチメータを構成し(サンプル・データ数とトリガ数を使用)、INITiateを送ると、メモリ・エラーが発生します。

INITiateコマンドを実行した後は、測定シーケンスが完了するまで他のコマンドは受け付けられません。ただし、TRIGger:SOURce BUSを選択した場合には、\*TRGコマンド(バス・トリガ)またはIEEE-488 Group Execute Triggerメッセージを受け付けます。

## MEASure?コマンドおよびCONFigure コマンド

第3章の「測定構成」(51ページ)も併せてご覧ください。

- rangeパラメータをMINにすると、選択した機能に対して最も低いレンジが、 MAX で最も高いレンジが、DEF で自動レンジ切り替えが選択されます。
- resolutionパラメータでは、桁数ではなく、測定機能と同じ単位で分解能を 指定します。MIN にすると許容可能な最小値(分解能は最高)が、MAX で許 容可能な最大値(分解能は最低)が、DEF でデフォルトの分解能(5 1/2 桁 低速-10 PLC)が選択されます。

分解能パラメータを使用するには、範囲を指定しなければなりません。

MEASure:VOLTage:DC?{<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でDC電圧測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。

MEASure:VOLTage:DC:RATio?{<runge>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でDC:DCレシオ測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。レシオ測定の場合、指定したレンジはInput 端子に接続される信号に適用されます。Sense 端子での基準電圧測定には自動レンジ切り替えが自動的に選択されます。

MEASure:VOLTage:AC?{<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でAC電圧測定がプリセットされ実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。AC測定の場合、分解能は実際には6 1/2 桁に固定されます。resolutionパラメータによって影響されるのはフロント・パネル・ディスプレイだけです。

MEASure:CURRent:DC?{<range>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でDC電流測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。

MEASure: CURRent: AC? {<range>|MIN|MAX|DEF}, {<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でAC電流測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。AC測定の場合、分解能は実際には6 1/2 桁に固定されます。resolutionパラメータによって影響されるのはフロント・パネル・ディスプレイだけです。

MEASure: RESistance? {<range>|MIN|MAX|DEF}, {<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能で2線式抵抗測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。

MEASure:FRESistance?{<runge>|MIN|MAX|DEF},{<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能で4線式抵抗測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。

MEASure: FREQuency?  ${\text{ange}} | \text{MIN} | \text{MAX} | \text{DEF} \}$ ,  ${\text{aresolution}} | \text{MIN} | \text{MAX} | \text{DEF} \}$  指定したレンジと分解能で周波数測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。周波数測定の場合、マルチメータは3 Hzから300 kHzまでの範囲の全入力に対し1 つの 「レンジ」を使用します。入力信号が印加されないと、周波数測定では"0"が返されます。

MEASure: PERiod?  ${\langle range \rangle | MIN | MAX | DEF \}}$ ,  ${\langle resolution \rangle | MIN | MAX | DEF \}}$  指定したレンジと分解能で周期測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。周期測定の場合、マルチメータは0.33秒から3.3 $\mu$ sの範囲の全入力に対し1つの「レンジ」を使用します。入力信号が印加されないと、周期測定では"0"が返されます。

#### MEASure: CONTinuity?

導通測定がプリセットされ、実行されます。読み取り値は出力バッファへ送られます。導通テストでは、レンジと分解能は固定されます( $1k\Omega$ レンジ、41/2桁)。 MEASure:DIODe?

CONFigure: VOLTage: DC { <a href="mailto:runge">runge</a> | MIN | MAX | DEF } , { <a href="mailto:resolution">resolution</a> | MIN | MAX | DEF } 指定したレンジと分解能でDC電圧測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。

CONFigure:VOLTage:DC:RATio{<ange>|MIN|MAX|DEF}, {<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でDC:DCレシオ測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。レシオ測定の場合、指定したレンジはInput 端子に接続された信号に適用されます。Sense 端子での基準電圧測定には自動レンジ切り替えが自動的に選択されます。

CONFigure: VOLTage: AC{ ⟨ range⟩ | MIN | MAX | DEF}, { ⟨ resolution⟩ | MIN | MAX | DEF} 指定したレンジと分解能でAC電圧測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。AC測定の場合、分解能は実際には6 1/2 桁に固定されます。resolutionパラメータに影響されるのはフロント・パネル・ディスプレイだけです。

CONFigure: CURRent: DC{⟨range⟩|MIN|MAX|DEF}, {⟨resolution⟩|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能でDC電流測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。

CONFigure: CURRent:  $AC\{\neg unge>|MIN|MAX|DEF\}$ ,  $\{\neg esolution>|MIN|MAX|DEF\}$  指定したレンジと分解能でAC電流測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。AC測定の場合、分解能は実際には61/2 桁に固定されます。resolutionパラメータに影響されるのはフロント・パネル・ディスプレイだけです。

CONFigure: RESistance {⟨vange⟩ | MIN | MAX | DEF}, {⟨resolution⟩ | MIN | MAX | DEF} 指定したレンジと分解能で2線式抵抗測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。

CONFigure: FRESistance {<runge>|MIN|MAX|DEF}, {<resolution>|MIN|MAX|DEF} 指定したレンジと分解能で4線式抵抗測定を行うようにマルチメータがプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。

### CONFigure:CONTinuity

マルチメータが導通測定用にプリセットされ、構成されます。このコマンドでは 測定は起動しません。導通テストの場合、レンジと分解能は固定されます (1k $\Omega$ レンジ、41/2 桁)。

### CONFigure:DIODe

マルチメータがダイオード測定用にプリセットされ、構成されます。このコマンドでは測定は起動しません。ダイオード・テストの場合、レンジと分解能は固定されます(1mA電流ソース出力で1Vdc レンジ、41/2桁)。

### CONFigure?

マルチメータの現在の構成を照会し、引用符に囲まれた文字列が返ります。

### 測定構成コマンド

第3章の「測定構成」(51ページ)も併せてご覧ください。

#### FUNCtion "<function>"

測定機能を選択します。コマンド文字列内の機能は引用符で囲まなければなりません(FUNC "VOLT:DC")。文字列は次の中から1つ選択します。

VOLTage: DC FRESistance (4線式抵抗)

VOLTage:DC:RATio FREQuency
VOLTage:AC PERiod
CURRent:DC CONTinuity
CURRent:AC DIODe

RESistance (2線式抵抗)

#### FUNCtion?

測定機能を照会し、引用符に囲まれた文字列を返します。

### <function>: RANGe {<range> | MIN | MAX}

選択した機能のレンジを選択します。周波数および周期測定の場合、レンジ切り替えは信号の周波数ではなく、その入力電圧に適用されます(FREQuency: VOLTage またはPERiod: VOLTageを使用する)。MIN で選択した機能の最も低いレンジが、MAX で最も高いレンジが選択されます。[揮発性メモリ]

### <function>: RANGe? [MIN MAX]

選択した機能のレンジを照会します。

### <function>:RANGe:AUTO {OFF ON}

選択した機能のオートレンジをディスエーブル/イネーブルにします。周波数と周期には、FREQuency: VOLTage またはPERiod: VOLTageを使用します。オートレンジ・スレッショルド:レンジの<10%でダウン・レンジ、レンジの>120%でアップ・レンジを行います。 [揮発性メモリ]

#### <function>:RANGe:AUTO?

オートレンジ設定を照会します。"O"(OFF)または"1"(ON) が返ります。

### <function>: RESolution {<resolution> | MIN | MAX}

指定した機能の分解能を指定します(周波数、周期、レシオには無効)。分解能は桁数ではなく、測定機能と同じ単位で指定します。MIN で許容可能な最小値(分解能は最高)が選択されます。MAX で許容可能な最大値(分解能は最低)が選択されます。 [揮発性メモリ]

#### <function>:RESolution? [MIN | MAX]

選択した機能の分解能を照会します。周波数または周期測定の場合、マルチメータは3Hz入力周波数に基づいて分解能の設定を返します。

### <function>:NPLCycles {0.02|0.2|1|10|100|MIN|MAX}

現在の機能に対して電源周波数で積分時間を選択します(デフォルトは10 PLC)。 このコマンドは、DC電圧、DC電流、2線式抵抗、4線式抵抗だけに有効です。 MIN=0.02、MAX=100。 [揮発性メモリ]

### <function>:NPLCycles? [MIN MAX]

選択した機能の積分時間を照会します。

### FREQuency: APERture {0.01 | 0.1 | 1 | MIN | MAX}

周波数測定のアパーチャ時間(ゲート時間)を選択します(デフォルトは0.1秒)。10ms(4~1/2~桁)、100ms(デフォルト;5~1/2~桁)、1秒(6~1/2~桁)の中から指定します。MIN=0.01秒、MAX=1秒。 [揮発性メモリ]

### FREQuency: APERture? [MIN MAX]

周波数測定のアパーチャ時間を照会します。

#### PERiod: APERture {0.01|0.1|1|MIN|MAX}

周期測定のアパーチャ時間 (ゲート時間) を選択します (デフォルトは0.1秒)。 10ms (4 1/2 桁)、100ms(デフォルト;5 1/2 桁)、1秒 (6 1/2 桁)の中から 指定します。MIN=0.01秒、MAX=1秒。 [揮発性メモリ]

#### PERiod: APERture? [MIN MAX]

周期測定のアパーチャ時間を照会します。

#### [SENSe:]DETector:BANDwidth {3 | 20 | 200 | MIN | MAX}

入力信号に予測される最低周波数を指定します。マルチメータはユーザが指定した周波数に基づき、低速、中速(デフォルト)または高速のACフィルタを選択します。MIN = 3 Hz、MAX = 200 Hz。 [揮発性メモリ]

### [SENSe:]DETector:BANDwidth? [MIN MAX]

ACフィルタを照会します。"3"、"20"、または"200"を返します。

### [SENSe: ] ZERO: AUTO {OFF ONCE ON}

オートゼロ・モードをディスエーブルまたはイネーブル(デフォルト)にします。 OFF およびONCEパラメータも同様の効果があります。オートゼロがOFF の場合、 マルチメータが次の「トリガ待ち」ステートになるまで、新しいゼロ測定を行い ません。オートゼロがONCEの場合、即時にゼロ測定を行います。 [揮発性メモリ]

### [SENSe: ] ZERO: AUTO?

オートゼロ・モードを照会します。 "O"(OFF/ONCE) または "1"(ON) を返します。

#### INPut: IMPedance: AUTO {OFF ON}

DC電圧測定用のオート入力抵抗モードをディスエーブル/イネーブルにします。AUTO OFFの場合(デフォルト)、入力抵抗は全レンジで $10M\Omega$ に固定されます。AUTO ON の場合、10mV、1V、10V の各レンジで> $10G\Omega$ に設定されます。 [揮発性メモリ]

#### INPut: IMPedance: AUTO?

入力抵抗モードを照会します。 "0"(OFF)または "1"(ON) を返します。

#### ROUTe: TERMinals?

フロント・パネルとリア・パネルのどちらの入力端子が選択されているかを調べるためマルチメータに照会します。"FRON"または"REAR"が返されます。

## 演算機能コマンド

第3章の「演算機能」(62ページ)も併せてご覧ください。

演算機能は5種類あり、一度にイネーブルにできるのは1種類だけです。それぞれの演算機能では、各読み取り値に対して演算が行われるか、データを一連の読み取り値に保存します。選択した演算機能は、それをディスエーブルにするか、機能を変更するか、電源をオフにするか、あるいはリモート・インタフェースをリセットするまで有効です。演算機能では、1つ以上の内部レジスタを使用します。一部のレジスタでは値をプリセットでき、一方その他のレジスタでは演算機能の結果を保持できます。

下表は、演算/測定機能の可能な組み合わせを示しています。可能な組み合わせは "X"で示してあります。現在の測定機能では不可能な演算機能を選択した場合、演算がオフになります。有効な演算機能を選択してから、無効なものに変更した場合、リモート・インタフェースに"Settings conflict" エラーが発生します。ヌルおよびdB測定では、その演算レジスタへ書き込む前に演算機能をオンにしなければなりません。

	DC V	AC V	DC I	AC I	Ω 2₩	Ω 4₩	Freq	Per	Cont	Diode	Ratio
ヌル	X	X	X	X	X	X	X	X			
MIN-MAX	X	X	X	X	X	X	X	X			X
ď₿	X	X									
dBm	X	X									
リミット	X	X	X	X	X	X	Х	X			X

### CALCulate: FUNCtion {NULL | DB | DBM | AVERage | LIMit}

演算機能を選択します。一度にイネーブルにできる演算機能は1つだけです。デフォルト機能はヌルです。 [揮発性メモリ]

#### CALCulate: FUNCtion?

現在の演算機能を照会します。NULL、DB、DBM 、AVER、LIM のいずれかが返されます。

#### CALCulate: STATe {OFF | ON}

選択した演算機能をディスエーブル/イネーブルにします。 [揮発性メモリ]

#### CALCulate: STATe?

演算機能のステートを照会します。"0"(OFF)または"1"(ON) が返されます。

#### CALCulate: AVERage: MINimum?

最大-最小値測定中に見つかった最小値を読み取ります。その値は、MIN-MAX をオンにするか、電源をオフにするか、あるいはリモート・インタフェースをリセットすると、クリアされます。 [揮発性メモリ]

#### CALCulate: AVERage: MAXimum?

最大-最小値測定中に見つかった最大値を読み取ります。その値は、MIN-MAX をオンにするか、電源をオフにするか、あるいはリモート・インタフェースをリセットすると、クリアされます。 [揮発性メモリ]

### CALCulate: AVERage: AVERage?

MIN-MAXがイネーブルになってから捕獲した全読み取り値の平均を読み取ります。 その値は、MIN-MAX をオンにするか、電源をオフにするか、あるいはリモート・ インタフェースをリセットすると、クリアされます。 [揮発性メモリ]

### CALCulate: AVERage: COUNT?

MIN-MAX がイネーブルになってから捕獲した全読み取り値の数を読み取ります。 その値は、MIN-MAX をオンにするか、電源をオフにするか、あるいはリモート・ インタフェースをリセットすると、クリアされます。 [揮発性メモリ]

## CALCulate: NULL: OFFSet { < value > | MIN | MAX }

ヌル値をマルチメータのNullレジスタに保存します。演算レジスタへ書き込む前に演算機能をオンにしなければなりません。ヌル値は現在の機能に対して最高レンジの0から $\pm 120\%$ までの任意の値に設定できます。MIN = 最高レンジの-120%、MAX = 最高レンジの120%。 [揮発性メモリ]

### CALCulate: NULL: OFFSet? [MIN | MAX]

ヌル値を照会します。

### CALCulate:DB:REFerence { < value > | MIN | MAX }

dB Relative レジスタに相対値を保存します。演算レジスタに書き込む前に演算機能をオンにしなければなりません。相対値は、0dBm から±200dBmまでの任意の値に選定できます。MIN = -200.00dBm、MAX = 200.00dBm 。 [揮発性メモリ]

#### CALCulate: DB: REFerence? [MIN MAX]

dB相対値を照会します。

### CALCulate: DBM: REFerence { < value > | MIN | MAX }

dBm 基準値を選択します。選択肢は50、75、93、110、124、125、135、150、250、300、500、600、800、900、1000、1200、8000Ωです。MIN = 50Ω、MAX = 8000Ω。 [不揮発性メモリ]

### CALCulate: DBM: REFerence? [MIN MAX]

dBm 基準抵抗を照会します。

### CALCulate:LIMit:LOWer {<value> | MIN | MAX}

リミット・テストの下限を設定します。下限値は、現在の機能に対して最高レンジの0から $\pm 120\%$ までの任意の値に設定できます。MIN = 最高レンジの-120%、MAX = 最高レンジの120%。 [揮発性メモリ]

#### CALCulate:LIMit:LOWer? [MIN MAX]

下限を照会します。

### CALCulate:LIMit:UPPer {<value> | MIN | MAX}

リミット・テストの上限を設定します。上限値は、現在の機能に対して最高レンジの0から $\pm 120\%$ までの任意の値に設定できます。MIN = 最高レンジの-120%、MAX = 最高レンジの120%。 [揮発性メモリ]

### CALCulate:LIMit:UPPer? [MIN MAX]

上限を照会します。

### トリガ


第3章の「トリガ」(71ページ)も併せてご覧ください。

マルチメータのトリガ・システムにより、手動または自動によるトリガの発生、1回のトリガによる複数の読み取り、また各読み取り値の前への遅延の挿入ができます。通常、マルチメータは1つのトリガを受け取るたびに1回の読み取りを行いますが、1回のトリガで複数の読み取り(最大50.000)を指定することも可能です。

リモート・インタフェースからのマルチメータのトリガは、複数ステップから成る操作ですが、柔軟なトリガが可能です。

- まず、機能、レンジ、分解能などを選択してマルチメータを構成します。
- 次に、マルチメータが受け取るトリガのソースを指定します。マルチメータは、リモート・インタフェースからのソフトウェア (バス) トリガ、リア・パネルのExt Trig (外部トリガ) 端子からのハードウェア・トリガ、あるいは即時内部トリガを受信します。
- 次に、マルチメータが、指定したトリガ・ソースからトリガを受け取る準備が整っているか確認します(これをトリガ待ちステートという)。

マルチメータのトリガ・システムを次ページの図に示します。

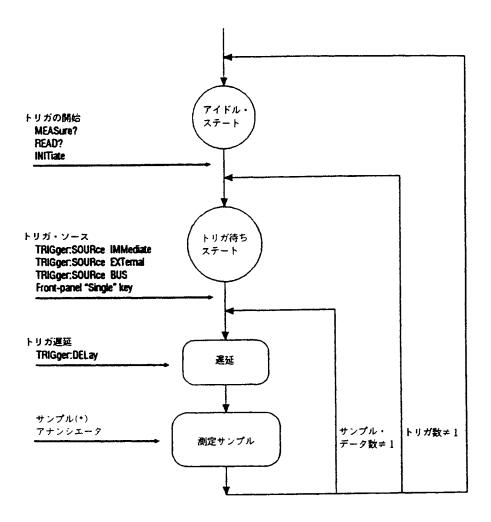

マルチメータをトリガするための複数のステップからなる操作

#### トリガ待ちステート

マルチメータを構成し、トリガ・ソースを選択した後は、マルチメータをトリガ 待ちステートにしなければなりません。マルチメータがこのステートになるまではトリガを受け取れません。トリガ信号が存在し、マルチメータが「トリガ待ち」ステートになってはじめて測定シーケンスが始まり、読み取り値が得られます。

「トリガ待ち」ステートという用語は、主にリモート・インタフェースによる操作で使用します。フロント・パネルを使用する場合は、測定がすでに進行中でない限り、マルチメータは常に「トリガ待ち」ステートであり、いつでもトリガを受け取ります。

マルチメータを「トリガ待ち」ステートにするには、リモート・インタフェースから下記コマンドのいずれかを実行します。

MEASure? READ? INITiate

マルチメータを「トリガ待ち」ステートにするには、コマンドを送ってから約20msのセットアップ時間が必要です。このセットアップ時間中に発生した外部トリガは無視されます。

### トリガ・コマンド

第3章の「トリガ」(71ページ)も併せてご覧ください。

#### INITiate

トリガ・システムのステートを「アイドル」ステートから「トリガ待ち」ステートに変えます。INITiateコマンドの受信後、指定したトリガ条件が満たされると測定が始まります。読み取り値はマルチメータの内部メモリに入ります(最大512 までの読み取り値を保存可能)。読み取り値は検索されるまでメモリに保存されます。読み取り結果を検索するには、FETCh?コマンドを使用します。

#### READ?

トリガ・システムのステートを「アイドル」ステートから「トリガ待ち」ステートに変えます。READ? コマンドの受信後、指定したトリガ条件が満たされると測定が始まります。読み取り値は直ちに出力バッファへ送られます。

#### TRIGGer: SOURce {BUS | IMMediate | EXTernal }

マルチメータが受け取るトリガのソースを選択します。マルチメータは、ソフトウェア(バス)トリガ、即時内部トリガ(デフォルトのソース)、またはリア・パネルのExt Trig(外部トリガ)端子からのハードウェア・トリガを受け取ります。 [揮発性メモリ]

#### TRIGGer: SOURce?

現在のトリガ・ソースを照会します。"BUS"、"IMM"、または"EXT" が返されます。

### TRIGger: DELay {<seconds>|MIN|MAX}

トリガ信号とそれに続く各サンプルの間にトリガ遅延を挿入します。トリガ遅延を指定しない場合は、マルチメータが自動的に遅延を選択します。選択範囲は0~3600秒です。MIN = 0秒、MAX = 3600秒。 [揮発性メモリ]

### TRIGGET: DELAY? [MIN MAI]

トリガ遅延を照会します。

### TRIGger: DELay: AUTO {OFF | ON}

オート・トリガ遅延をディスエーブル/イネーブルにします。遅延は機能、レンジ、積分時間、ACフィルタの設定によって決まります。特定のトリガ遅延値を選択すると、自動的にオート・トリガ遅延がオフになります。 [揮発性メモリ]

#### TRIGger: DELay: AUTO?

オート・トリガ遅延の設定を照会します。"0"(OFF)か"1"(ON) が返されます。

### SAMPle: COUNT { < value > | MIN | MAX}

マルチメータが1回のトリガで捕獲する読み取り値(サンプル)の数を設定します。選択できる読み取り値はトリガあたり1~50,000です。 $MIN = 1 \times MAX = 50,000$ 。 [揮発性メモリ]

### SAMPle: COUNT? [MIN MAX]

サンプル・データ数を照会します。

### TRIGger: COUNt { < value > | MIN | MAX | INFinite}

マルチメータが「アイドル」ステートへ戻る前に受け取るトリガ数を設定します。選択範囲は $1 \sim 50,000$ トリガです。INFiniteパラメータは、マルチメータに対し連続的にトリガを受け取るように指示します(「アイドル」ステートに戻るにはデバイス・クリアを送らなければならない)。ローカル操作中は、トリガ数は無視されます。MIN = 1、 MAX = 50.000。 [揮発性メモリ]

### TRIGger: COUNT? [MIN MAX]

トリガ数を照会します。無限のトリガ数を指定した場合、クウェリ・コマンドによって、"9.90000000E+37"が返されます。

### システム関連コマンド

第3章の「システム関連オペレーション」(84ページ)も併せてご覧ください。

#### FETCh?

INITiateコマンドでマルチメータの内部メモリに保存されていた読み取り値をマルチメータの出力バッファ(読み取り値をバス・コントローラへ読み込むところ)へ転送します。

#### READ?

トリガ・システムのステートを「アイドル」ステートから「トリガ待ち」ステートに変えます。READ? コマンドの受信後に指定トリガ条件が満たされると測定が始まります。読み取り値は直ちに出力バッファへ送られます。

### DISPlay {OFF ON}

フロント・パネル・ディスプレイをオン/オフにします。 [揮発性メモリ]

#### DISPlay?

フロント・パネル・ディスプレイの設定を照会します。 "0"(OFF)または "1" (ON) が返されます。

### DISPlay: TEXT <quoted string>

フロント・パネルにメッセージを表示します。1つのメッセージに最大12文字まで表示します。それ以上の文字は省略されます。[揮発性メモリ]

#### DISPlay: TEXT?

フロント・パネルに送られたメッセージを照会し、< >内の文字列を返します。

#### DISPlay: TEXT: CLEar

フロント・パネルに表示されているメッセージをクリアします。

#### SYSTem: BEEPer

直ちに1回のビープ音が発生します。

#### SYSTem: BEEPer: STATe {OFF ON}

フロント・パネルのビーパをディスエーブル/イネーブルにします。 [不揮発性 メモリ]

ビーパがディスエーブルになっている場合、次のときにビープ音が鳴りません。

- 1) MIN-MAX テストで新しい最小値または最大値が見つかったとき
- 2) 読み取り値ホールドで安定した読み取り値が捕獲されたとき
- 3) リミット・テストでリミットを超えたとき
- 4) ダイオード・テスト機能で順方向バイアス・ダイオードが測定されたとき

#### SYSTem: BEEPer: STATe?

フロント・パネル・ビーパのステートを照会します。"0"(0FF)または"1"(0N)が返されます。

#### SYSTem: ERROr?

マルチメータのエラー待ち行列を照会します。待ち行列には最大20のエラーが保存できます。エラーは先入れ先出し(FIFO)方式で検索されます。1つのエラー文字列には、最大80文字まで格納できます。

#### SYSTem: VERSion?

現在のSCPIバージョンを調べるためにマルチメータを照会します。

#### DATA: POINTS?

マルチメータの内部メモリに保存されている読み取り値の数を照会します。

#### \*RST

マルチメータを電源投入時の構成にリセットします。

#### \*TST?

マルチメータの完全なセルフ・テストを実行します。セルフ・テストに合格すれば"0"が返され、不合格であれば"1"が返されます。

#### \*IDN?

マルチメータのID文字列を読み取ります(文字列変数の長さは必ず35文字以上にしてください)。

### SCPIステータス・モデル

SCPI機器はすべて同じ方法でステータス・レジスタを使用します。ステータス・システムは3つのレジスタ・グループ(Status Byte レジスタ、Standard Event レジスタ、Questionable Data レジスタ)にさまざまな機器条件を記録します。ステータス・バイト・レジスタには、別のレジスタ・グループに報告されたハイ・レベルのサマリ情報が記録されます。SCPIステータス・システムを次ページの図表に示します。

第6章「アプリケーション・プログラム」には、ステータス・レジスタの使用法 を示すプログラム例が記載されています。次項を読んだ後に、このプログラムを 参照するとよく分かります。


#### イベント・レジスタとは?

スタンダード・イベント・レジスタとクエスチョナブル・データ・レジスタには、イベント・レジスタがあります。イベント・レジスタは、マルチメータ内で定義されている条件を報告する読み取り専用レジスタです。イベント・レジスタ内のビットは、ラッチされています。一度イベント・ビットを設定すると、その後のステート変更は無視されます。イベント・レジスタ内のビットは、そのレジスタを照会すると(\*ESR?、STAT:QUES:EVEN? など)、または\*CLS(クリア・ステータス)コマンドを送るとクリアされます。リセット(\*RST)またはデバイス・クリアでは、イベント・レジスタ内のビットはクリアされません。イベント・レジスタを照会すると、そのレジスタに設定されている全ビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する10進数値が返されます。

#### イネーブル・レジスタとは?

イネーブル・レジスタでは、対応するイベント・レジスタ内のどのビットの論理 ORedによって1つのサマリ・ビットを形成するかを定義します。イネーブル・レジスタは読み取りと書き込みの両方が可能です。イネーブル・レジスタは照会してもクリアされません。 \*CLS(クリア・ステータス) コマンドによって、イネーブル・レジスタはクリアされませんが、イベント・レジスタ内のビットはクリアされます。 STATus: PRESet コマンドによって、クエスチョナブル・データ・イネーブル・レジスタがクリアされます。イネーブル・レジスタ内のビットをイネーブルにするには、レジスタ内のイネーブルにしたいビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する10進数値を書き込まなければなりません。

### SCPIステータス・システム

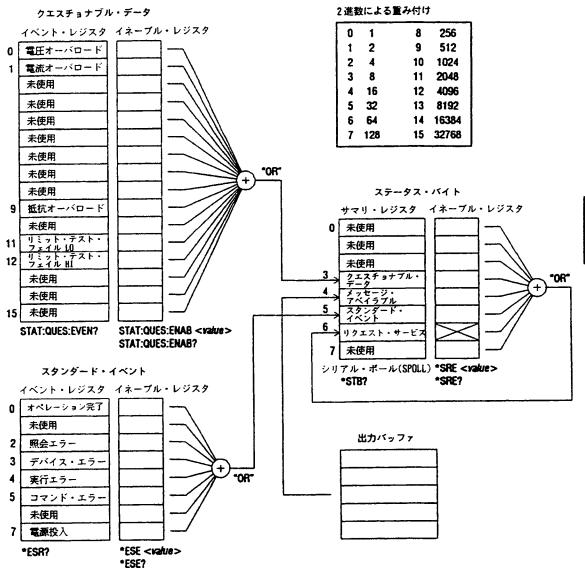

ステータス・バイトのサマリ・レジスタは、その他のステータス・レジスタの状態を報告します。マルチメータの出力バッファで待機しているクウェリ・データは、直ちに「メッセージ・アベイラブル」ビット(ビット 4)を通して報告されます。サマリ・レジスタ内のビットはラッチされていません。イベント・レジスタをクリアすると、ステータス・バイト・サマリ・レジスタ内の対応するビットもクリアされます。出力バッファのメッセージをすべて読み込むと(未処理のクウェリも含む)、メッセージ・アベイラブル・ビットがクリアされます。

ビット定義-ステータス・バイト・レジスタ

ビット	10進数値	定義
0 未使用	1	常に0に設定。
1 未使用	2	常に 0 に設定。
2 未使用	4	常に0に設定。
3 7エスチョナブル・データ	8	1つ以上のビットがクエスチョナブル・データ
		・レジスタに設定されている(ビットはイネー
		ブル・レジスタで「イネーブル」になっていな
		ければならない)。
4 メッセージ・アベイラブル	16	マルチメータの出力バッファにデータがある。
5 スタンダード・イベント	32	1つ以上のビットがスタンダード・イベント・
		レジスタに設定されている(ビットはイネーブ
		ル・レジスタで「イネーブル」になっていなけ
		ればならない)。
6 リクエスト・サービス	64	マルチメータがサービスを要求している(シリ
		アル・ポール)。
7 未使用	128	常に0に設定。

ステータス・バイトのサマリ・レジスタは、以下の場合にクリアされます。

- \*CLS(クリア・ステータス) コマンドを実行したとき。
- スタンダード・イベントおよびクエスチョナブル・データ・レジスタを照会 してサマリ・レジスタの各ビットだけをクリアしたとき。

ステータス・バイトのイネーブル・レジスタ(リクエスト・サービス)は、以下の場合にクリアされます。

- すでに\*PSC 1コマンドを使用してマルチメータを構成してある状態で電源を 投入したとき
- 'SRE 0コマンドを実行したとき

すでに\*PSC 0を使用してマルチメータを構成してある場合は、電源投入時にステータス・バイトのイネーブル・レジスタがクリアされることはありません。

この機能を使用するためには、バス・コントローラをIEEE-488サービス・リクエスト(SRQ)割り込みに応答するように構成しなければなりません。ステータス・バイトのイネーブル・レジスタ(SRE)を使用して、どのサマリ・ビットでロー・レベルのIEEE-488 SRQ信号を設定するか選択します。ステータス・バイトの「リクエスト・サービス」ビット(ビット6)を設定すると、IEEE-488 SRQ割り込みメッセージは自動的にバス・コントローラへ送られます。すると、バス・コントローラはバス上の機器にポーリングを行い、サービス・リクエストを行った機器を識別します(ステータス・バイトにビット6が設定されている機器)。リクエスト・サービス・ビットがクリアされるのは、IEEE-488シリアル・ポールを使用してステータス・バイトを読み取ったときか、またはサマリ・ビットがサービス・リクエストを発生しているイベント・レジスタを読み取ったときだけです。

ステータス・バイトのサマリ・レジスタを読み取るには、IEEE-488シリアル・ポール・メッセージを送ります。サマリ・レジスタを照会すると、このレジスタに設定されているビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する10進数値が返されます。シリアル・ポールによって、ステータス・バイトのサマリ・レジスタ内の「リクエスト・サービス」ビットが自動的にクリアされます。その他のビットは影響されません。シリアル・ポールを実行しても、機器のスループットは影響されません。

注 意

IEEE-488.2規格によって、バス・コントローラ・プログラムと測定器の間の同期が確実になるわけではありません。\*OPC? コマンドを使用してすでに機器に送られていたコマンドが完了したことを確認してください。\*RST、\*CLSおよびその他のコマンドが完了する前にシリアル・ポールを実行すると、前の状態が報告されることがあります。

### \*STB?を使用したステータス・バイトの読み取り

\*STB?(ステータス・バイト・クウェリ) コマンドは、シリアル・ポールとほとんど同じですが、その他の機器コマンドと同じように処理される点が違います。
\*STB? コマンドはIEEE-488シリアル・ポールと同じ結果を返しますが、シリアル・ポールが発生した場合に「リクエスト・サービス」ビット(ビット 6)がクリアされない点が違います。\*STB? コマンドはIEEE-488バス・インタフェース・ハードウェアによって自動的に処理されません。このコマンドが実行されるのは前のコマンドが完了してからです。\*STB? コマンドを使ったポーリングはできません。\*STB? コマンドを使ってポーリングはできません。\*STB? コマンドを使っても、ステータス・バイトのサマリ・レジスタはクリアされません。

### SRQ を使用してバス・コントローラに割り込む方法

- バス・デバイス・クリア・メッセージを送ります。
- \*CLS (クリア・ステータス) コマンドでイベント・レジスタをクリアします。
- \*ESE (スタンダード・イベント・レジスタ) と\*SRE (ステータス・バイト・レジスタ) のイネーブル・マスクを設定します。
- \*OPC?(オペレーション完了照会) コマンドを送り、確実に同期させるために その結果を入力します。
- バス・コントローラのIEEE-488 SRQ割り込みをイネーブルにします。

### いつコマンド・シーケンスが完了するか確認する方法

- ・デバイス・クリア・メッセージを送り、マルチメータの出力バッファをクリアします。
- \*CLS (クリア・ステータス) コマンドでイベント・レジスタをクリアします。
- \*ESE 1コマンド (スタンダード・イベント・レジスタ) を使って「オペレーション完了」をイネーブルにします。
- \*OPC?(オペレーション完了照会) コマンドを送り、確実に同期させるために その結果を入力します。
- プログラミング・コマンド文字列を送り、\*OPC(オペレーション完了)コマンドを最後のコマンドとします。
- シリアル・ポールを使用して、いつビット5(スタンダード・イベント)が ステータス・バイトのサマリ・レジスタで設定されるか調べます。\*SRE 32 (ステータス・バイト・イネーブル・レジスタ、ビット5)を送ってマルチ メータをSRQ 割り込み用に構成することも可能です。

### メッセージ・アベイラブル・ビット(MAV) の使用方法

ステータス・バイトの「メッセージ・アベイラブル」ビット(ビット4)を使用して、いつデータがバス・コントローラに読み込み可能になるか確認できます。マルチメータは、最初の読み取り値トリガが発生すると(または、TRIGger: SOURce: IMMediateを受け取ると)ビット4を設定します。その後、マルチメータは、出力バッファからすべてのメッセージが読み取られた場合にのみビット4をクリアします。

メッセージ・アベイラブル(MAV) ビットは、READ? コマンドに続いていつ最初の 読み取りが得られるかだけ示します。これは、BUS やEXTernalなどのトリガ・イ ベントがいつ発生するか分からないときに便利です。

INITiateコマンド、続いてFETCh?を使用した場合は、すべての指定された測定が完了してからでないとMAV ビットは設定されません。読み取り値は、INITiateを使用したときにマルチメータの内部メモリに保存されます。FETCh?コマンドを送ると、読み取り値(INITiateコマンドによって内部メモリに保存されている)がマルチメータの出力バッファへ転送されます。したがって、MAV ビットはすべての測定が完了するまで設定できません。

## \*OPCを使用して、データが出力バッファへ入力されたときに信号を発生する

一般的に、コマンド・シーケンスが完了したときに信号を発生するには、スタンダート・イベント・レジスタで「オペレーション完了」ビット(ビット 0)を使用するのが最良の方法です。このビットは、\*OPCコマンドの実行後にレジスタ内で設定されます。マルチメータの出力バッファにメッセージをロードするコマンドの後に\*OPCを送ると(読み取りデータまたはクウェリ・データ)、オペレーション完了ビットを使用していつメッセージが使用可能になるか確認できます。ただし、\*OPCコマンドを(連続的に)実行する前にメッセージが多く発生しすぎた場合は、出力バッファがいっぱいになり、マルチメータは読み取り値の捕獲を停止します。

### スタンダード・イベント・レジスタ

スタンダード・イベント・レジスタには、次のタイプの測定器イベントが報告されます。すなわち電源投入時の検出、コマンド・シンタックス・エラー、コマンド実行エラー、セルフ・テストまたは校正エラー、照会エラー、そして\*OPCコマンドが実行された場合です。これらはいずれもイネーブル・レジスタを介してスタンダード・イベント・サマリ・ビットで報告できます。イネーブル・レジスタ・マスクを設定するには、\*ESE(イベント・ステータス・イネーブル)コマンドを使用して10進数値を書き込まなければなりません。

注記:エラー状態(スタンダード・イベント・レジスタのビット 2、3、4、5)は、以下の場合を除いて、常にマルチメータのエラー待ち行列に1つ以上のエラーを記録します。SYSTem:ERRor? を使ってエラー待ち行列を読み込みます。

読み込みオーバロード状態は、常にスタンダード・イベント・レジスタ(ビット3)とクエスチョナブル・データ・イベント・レジスタ(ビット0、1、または9)の両方に報告されます。ただし、エラー・メッセージはマルチメータのエラー待ち行列に記録されません。

ビット定義-スタンダード・イベント・レジスタ

ビット	10進数値	定義
) オイレーション 完了	1	*OPCコマンドの前のコマンドとそれを含む全コマンドが実行された。
1 未使用	2	常に0に設定。
2 照会エラー	4	マルチメータが出力バッファを読み取ろうとしたが空だった。または、前のクウェリが読み取られる前に、新しいコマンド行が受信された。または、入力バッファと出力バッファの両方がいっぱいになっている。
3 テメイス・エラー	8	セルフ・テスト、校正、または読み取りオーバロードのエラーが発生した(第5章のエラー番号501~748を参照)。
4 実行エラー	16	実行エラーが発生した(第5章のエラー番号-211~-230を参照)。
5 コマント・エラー	32	コマンド・シンタックス・エラーが発生した (第5章のエラー番号-101~-158を参照)。
6 未使用	64	常に0に設定。
7 電源投入	128	イベント・レジスタが <b>前回読み取</b> られてから、 またはクリアされてから <b>電源</b> がオフになり、 びオンになった。

スタンダード・イベント・レジスタは以下の場合にクリアされます。

- \*CLS(クリア・ステータス) コマンドを送ったとき
- \*ESR?(イベント・ステータス・レジスタ) コマンドを使ってイベント・レジスタを照会したとき

ステータス・イベント・イネーブル・レジスタは以下の場合にクリアされます。

- すでに\*PSC 1コマンドを使用して、マルチメータを構成してある状態で電源 を投入したとき
- \*ESE 0コマンドを実行したとき

すでに\*PSC 0を使用してマルチメータを構成してある場合は、電源投入時にスタンダード・イベント・イネーブル・レジスタがクリアされることはありません。

### クエスチョナブル・データ・レジスタ

クエスチョナブル・データ・レジスタには、マルチメータの測定結果の品質に関する情報が入ります。オーバロード状態およびhi/lo リミット・テストの結果が報告されます。これらはいずれもイネーブル・レジスタを介してクエスチョナブル・データ・サマリ・ビットで報告できます。イネーブル・レジスタ・マスクを設定するには、STATus:QUEStionable:ENABleコマンドを使用して10進数値を書き込まなければなりません。

注記:読み取りオーバロード状態は、常にスタンダード・イベント・レジスタ (ビット3) およびクエスチョナブル・データ・イベント・レジスタ (ビット0、1、または9) の両方に報告されます。ただし、エラー・メッセージはマルチメータのエラー待ち行列に記録されません。

ビット定義-クエスチョナブル・データ・レジスタ

	ビット	10進数値	定義
0	電圧オーハロート	1	DC電圧、AC電圧、周波数、周期、ダイオード、レシオ測定のレンジ・オーバロード
1	電圧オーハロート	2	DC/AC 電流測定のレンジ・オーバロード
2	未使用	4	常に0に設定
3	未使用	8	常に0に設定
4	未使用	16	常に0に設定
5	未使用	32	常に0に設定
6	未使用	64	常に0に設定
7	未使用	128	常に0に設定
8	未使用	256	常に0に設定
9	抵抗t-/n-F	512	2線式/4線式抵抗のレンジ・オーバロー ド
10	未使用	1024	常に0に設定
11	リミット・フェイル LO	2048	読み取り値がリミット・テストの下限未満
12	リミット・フェイル HI	4096	読み取り値がリミット・テストの上限を超 える
13	未使用	8192	常に0に設定
14	未使用	16384	常に0に設定
15	未使用	32768	常に0に設定

クエスチョナブル・データ・イベント・レジスタは、以下の場合にクリアされます。

- \*CLS (クリア・ステータス) コマンドを実行したとき
- STATus:QUEStionable:EVENt?を使ってイベント・レジスタを照会したとき

クエスチョナブル・データ・イネーブル・レジスタは、以下の場合にクリアされます。

- 電源を投入したとき(\*PSCは適用されない)
- STATus: PRESet コマンドを実行したとき
- STATus:QUEStionable:ENABle 0コマンドを実行したとき

# ステータス報告コマンド

### SYSTem: ERROY?

マルチメータのエラー待ち行列を照会します。最大20のエラーを待ち行列に保存できます。エラーは先入れ先出し(FIFO)方式で検索されます。エラー文字列には80文字まで格納できます。

### STATUS: QUEStionable: ENABle <enable value>

クエスチョナブル・データ・イネーブル・レジスタのビットをイネーブルにします。選択したビットはステータス・バイトに報告されます。

#### STATUS: QUEStionable: ENABle?

クエスチョナブル・データ・イネーブル・レジスタを照会します。マルチメータは、イネーブル・レジスタに設定されているビットを表す2進数で重み付けされた10進数を返します。

### STATUS: QUEStionable: EVENt?

クエスチョナブル・データ・イベント・レジスタを照会します。マルチメータは、 レジスタに設定されている全ビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する 10進数を返します。

### STATus: PRESet

クエスチョナブル・データ・イネーブル・レジスタの全ビットをクリアします。

#### \*CLS

ステータス・バイト・サマリ・レジスタおよび全イベント・レジスタをクリアします。

### **\*ESE** <*enable value>*

スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタのビットをイネーブルにします。 選択したビットはステータス・バイトに報告されます。

#### \*ESE?

スタンダード・イベント・イネーブル・レジスタを照会します。マルチメータは、 レジスタに設定されている全ビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する 10進数を返します。

#### \*ESR?

スタンダード・イベント・レジスタを照会します。マルチメータは、レジスタに 設定されている全ビットを2進数で重み付けした値の合計に対応する10進数を返 します。

#### \*OPC

このコマンドの実行後に、スタンダード・イベント・レジスタに「オペレーション完了」ビット(ビット0)を設定します。

### \*OPC?

このコマンドの実行後に、出力バッファへ"1"を返します。

### \*PSC {0|1}

電源投入時ステータス・クリア。電源投入時(\*PSC 1)にステータス・バイトおよびスタンダード・イベント・レジスタのイネーブル・マスクがクリアされます。 \*PSC 0が有効な場合は、電源を投入してもステータス・バイトおよびスタンダード・イベント・レジスタのイネーブル・マスクはクリアされません。 [揮発性メモリ]

### \*PSC?

電源投入時ステータス・クリア設定を照会します。"0"(\*PSC 0) または"1"(\*PSC 1) を返します。

#### \*SRE <enable value>

ステータス・バイト・イネーブル・レジスタのビットをイネーブルにします。

### \*SRE?

ステータス・バイト・イネーブル・レジスタを照会します。マルチメータは、レジスタに設定されている全ビットを、2進数で重み付けした値の合計に対応する10進数を返します。

# 校正コマンド

マルチメータ構成手順の詳細については、サービス・ガイドを参照してください。

### CALibration?

指定した校正値を使って校正を実行します(CALibration:VALueコマンド)。

### CALibration: COUNT?

マルチメータの校正回数を照会します。値は校正ポイントごとに1ずつ増加するので、完全な校正を行うと数カウントずつ値が増えます。 [不揮発性メモリ]

### CALibration: SECure: CODE < new code>

新しい保護コードを入力します。保護コードを変更するには、まず古い保護コードを使ってマルチメータの校正保護を解除してから、新しいコードを入力します。 校正コードの長さは最大12文字です。 [不揮発性メモリ]

# Calibration: SECure: STATe {OFF | ON}, <code>

マルチメータを校正保護するか校正保護を解除します。校正コードの長さは最大 12文字です。 [不揮発性メモリ]

### CALibration: SECure: STATe?

マルチメータの保護ステートを照会します。 "0"(0FF)または "1"(0N) を返します。

### CALibration: STRing <quoted string>

マルチメータの校正情報を記録します。例えば、前回の校正日や次の校正予定日などの情報を保存できます。校正メッセージには、最大40文字まで使用できます。 [不揮発性メモリ]

### CALibration: STRing?

校正メッセージを照会し、< >内の文字列を返します。

### CALibration: VALue <value>

校正手順で使用した既知の校正信号の値を指定します。

### CALibration: VALue?

現在の校正値を照会します。

# RS-232インタフェースの構成

第3章の「リモート・インタフェースの構成」(91ページ)も併せてご覧ください。

RS-232データ・フォーマット

1 1		ストップ・ ビット	
-----	--	--------------	--

- 11ビットの固定長データ・フォーマット
- スタート・ビット1つ
- 7 データ・ビット+パリティ・ビット(奇数または偶数パリティ)またはパリティ・ビットなし(パリティ・ビットは "0")の8 データ・ビット
- ストップ・ビット2つ

マルチメータは、ボーレートに関係なく常にスタート・ビット1つとストップ・ビット2つを使用します。

マルチメータは、バス・コントローラへのホールドオフ信号としてDTR(データ・ターミナル・レディ)を使用します。DTR(RS-232コネクタ上のピン4)が真であれば、バス・コントローラはデータをマルチメータへ送ることができます。DTRが偽になると、バス・コントローラは10文字以内でデータの送信を停止しなければなりません。そして、DTRが再度真になるまでそれ以上のデータは送れません。


マルチメータは2つの条件に基づいてDTR を偽に設定します。

- 1. マルチメータの入力バッファがいっぱいになると(約100文字を受信した)、 DTR が偽に設定されます。十分な数の文字が削除され、入力バッファにスペース ができると、下記の条件2に当てはまらない限り、DTR が真に設定されます。
- 2. マルチメータが「トーク」したい、つまりクウェリを処理し、〈newline〉メッセージ・ターミネータを見つけたとき、DTRを偽に設定します。これは、一度クウェリがマルチメータへ送られると、バス・コントローラはさらにデータを送る前に返答を読み取らなければならないことを意味します。また、コマンド文字列の最後が〈newline〉になることも意味します。返答の出力後、マルチメータは再度DTR を真に設定します(条件1があてはまらない限り)。

マルチメータはDSR(データ・セット・レディ) 行を監視して、バス・コントローラがデータを受け取る準備が整う時期を判断します。マルチメータは各文字が送られる前にこの行(RS-232コネクタ上のピン6)をチェックし、DSR が偽であれば出力を中断します。DSR が真になると、転送が再開します。マルチメータの出力の中断中はDTR を偽のままにします。バス・コントローラがDSR を真にして転送を完了させるまで、デッドロックが継続します。

デッドロックは、進行中のオペレーションをクリアし、ペンディング出力を破棄する(IEEE-488デバイス・クリア・アクションと同じ)コントロールC文字を送ると解除できます。DTR が偽である間にマルチメータが正確にコントロールC文字を認識できるようにするには、バス・コントローラはまずDSR を偽に設定する必要があります。


ハードウェア・ ハンドシェーク・ モード (続き) 前ページの説明は、バス・コントローラもホールドオフ・ラインとしてDTRとDSR を使用している(QuickBASICで動作するAgilent Vectra コンピュータの場合は実際に使用)、ということを前提としています。インタフェース・ケーブルでは、マルチメータへのDSR 入力がバス・コントローラのDTR出力になるように(あるいはその逆)、DTR ラインとDSR ラインを交換しなければなりません。

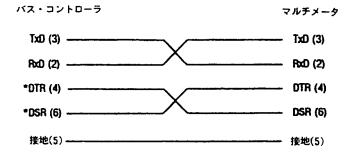

・その他のバス・コントローラまたは言語の場合、使用するハードウェア・ハンドシェークのフォームを決めなければなりません。必要に応じてカスタマイズ・ケーブルを設置してホールドオフ・ラインを接続しなければならないこともあります。ご使用のバス・コントローラがハードウェア・ハンドシェークを使用しない場合、マルチメータのDSR 入力を常に真である信号に接続しなければなりません。これは、バス・コントローラは常にデータを受け取る準備が整っていなければならないこと意味します。これを真にするためにボーレートを2400または4800に設定することもあります。

### 端末またはプリンタへの接続 (RS-232)

マルチメータのリア・パネルにあるRS-232コネクタは9ピン・コネクタ(DB-9、オス・コネクタ)です。適切に構成されたDTE コネクタ(DB-25)を使用すれば、どの端末またはプリンタもマルチメータを接続できます。使用できるインタフェース・ケーブルは、標準のAgilent 24542G または24542Hです。

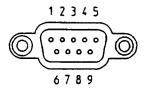

RS-232コネクタ

ピン番号	入/出力	説明
1 2 3 4 5	出力 入力 出力 出力 -	*リミット・テスト・パス 受信データ(RxD) 送信データ(TxD) データ・ターミナル・レディ(DTR) 信号接地(SG) データ・セット・レディ(DST)
6 9	入力 出力	*リミット・テスト・フェイル

\* TTL 出力は2つのジャンパをマルチメータにインストールしないと使用できません。詳細はサービス・ガイドを参照してください。

注 意

ピン1とピン9にパス/フェイル信号を出力するようにマルチメータを構成した場合は、RS-232インタフェースを使用しないでください。RS-232インタフェース回路の内部コンポーネントが損傷することがあります。

# RS-232インタフェース・コマンド

### SYSTem: LOCal

RS-232操作中にマルチメータをローカル・モードにします。フロント・パネル上のキーはすべて完全に機能します。

### SYSTem: REMote

RS-232操作中にマルチメータをリモート・モードにします。フロント・パネル上のキーはLOCALキーを除いてすべてディスエーブルになります。

### SYSTem: RWLock


RS-232操作中にマルチメータをリモート・モードにします。フロント・パネル上のキーはLOCALキーを含めてすべてディスエーブルになります。

### 注 意

リモート操作用に構成されていないときに、RS-232インタフェースを介してデータを送受信すると予期せぬ結果になることがあります。RS-232インタフェースを使用するときは、必ずマルチメータがリモート操作用に構成されていることを確認してください。

### SCPI言語について

プログラマブル計測器用標準コマンド(SCPI)でバス・コントローラからの計測器との通信方法を定義します。SCPI言語では、多くのバス・コントローラで使用されるファイル・システムと似た階層構造を用います。コマンドの「ツリー」は、最上部に位置するルート・レベル・コマンド(「サブシステム」とも呼ばれる)で構成されており、各ルート・レベル・コマンドの下には複数のレベルがあります。それぞれの下位レベルのコマンドを実行するには、完全なパスを指定しなければなりません。

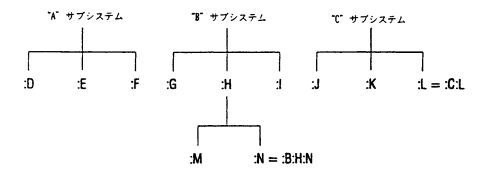

コロン (:) の使用 コマンド・キーワードの最初の文字がコロンである場合、次のコマンド・ニモニックがルート・レベルのコマンドであることを表します。 2 つのコマンド・ニモニックの間にコロンが挿入されると、コロンはコマンド・ツリーの (指定したルート・レベル・コマンドの) 現在のパスで 1 レベルだけ下へ移動します。コマンド・ニモニックはコロンを使って分離しなければなりません。コマンドが新しいプログラム行の最初である場合、先頭のコロンを省略できます。

セミコロン(;)の使用 セミコロンは、同一のコマンド文字列にある2つのコマンドを分離するときに使用します。セミコロンによって指定した現在のパスが変わることはありません。例えば、次の2つのステートメントは同じです。

:TRIG:DELAY 1; :TRIG:COUNT 10 :TRIG:DELAY 1; COUNT 10

カンマ (, ) の使用 1 つのコマンドで複数のパラメータが必要な場合、カンマを使って隣接するパラメータを分離しなければなりません。

スペースの使用 スペース文字([97] または [スペース])はコマンド・キーワードとパラメータを分離するときに使用します。一般に、スペース文字が無視されるのはパラメータ・リスト内でだけです。

"?"コマンドの使用 バス・コントローラはいつでもコマンドを送れますが、 SCPI機器は返答を送るように指示されないと送れません。計測器に対して返答メッセージを送るように指示するのは、クウェリ・コマンド(最後に"?"があるコマンド)だけです。クウェリは測定値または内部機器設定を返します。

# 注 意

2つのクウェリ・コマンドを送り、最初のコマンドの返答を読み取らずに2番目のレスポンスを読み取ろうとすると、最初の返答のデータの一部を受け取った後に2番目のコマンドに対する完全な返答を受け取ることがあります。これを避けるためには、返答を読み取らずにクウェリ・コマンドを送ることのないようにします。どうしてもそうせざるを得ない場合は、2番目のクウェリ・コマンドを送る前にデバイス・クリアを送ります。

コマンドとクウェリは同じプログラム行で送らないようにします。これを行うと、 生成されたデータが多すぎる場合に出力データ・バッファがあふれることがあり ます。

"\*"コマンドの使用 "\*"で始まるコマンドは共通コマンドと呼ばれ、 IEEE-488.2インタフェース規格に準拠しているすべての計測器で同じ機能を実行 するときに必要です。"\*"コマンドは、マルチメータのリセット、セルフ・テ スト、ステータス・オペレーションを制御するときに使用します。 SCPI言語はプログラム・メッセージおよび返答メッセージで使用するさまざまなデータ・フォーマットを定義します。計測器は柔軟性に富んだリスナであり、さまざまなフォーマットのコマンドやパラメータを受信できます。しかし、SCPI機器は精密なトーカです。つまり、SCPI機器は特定のクウェリに対して常に事前定義された固定フォーマットで応答します。

数値パラメータ 数値パラメータが必要なコマンドは、一般的に使用されている 10進数を受け付けます(オプションの記号、小数点、科学表記法を含む)。 MAXimum, MINimum, DEFaultなどの数値パラメータの特殊な値も受け付けます。 また、工学単位サフィックス (M, k, m, u) も数値パラメータとともに送れます。 特定の数値だけを受け付けられる場合は、マルチメータは入力された数値パラメータを自動的に丸めます。

ディスクリート・パラメータ ディスクリート・パラメータは、限られた数の値 (BUS, IMMediate, EXTernalなど)を持つ設定のプログラミングに使用します。このパラメータには、コマンド・キーワードと同じくロング・フォームとショート・フォームがあります。大文字と小文字は混ぜて使用できます。クウェリに対する返答は、常に大文字のショート・フォームで返されます。

ブール・パラメータ ブール・パラメータは、真か偽のいずれかであるシングル・バイナリ状態を表します。偽である場合、マルチメータは"0FF" または"0" を受け取ります。真のときは、"0N" または"1" を受け取ります。ブール設定を照会すると、常に"0" か"1" が返ります。

文字列パラメータ 事実上、文字列パラメータにはどのようなASCII キャラクタのセットも使用できます。文字列の最初と最後には、同じ引用符を付けなければなりません(一重引用符か二重引用符)。引用符デリミタを文字列の一部として使用するときは、文字を間に入れずに2回入力します。

# 入力メッセージ・ターミネータ

SCPI計測器に送るプログラム・メッセージは、最後に<newline>キャラクタを付けなければなりません。IEEE-488 EOI(end or identify) 信号は<newline>キャラクタとして解釈され、<newline>キャラクタの代わりにメッセージの終止キャラクタとして使えます。<newline>の前に<carriage return>も使用できます。多くのプログラミング言語では、メッセージ終止キャラクタやEOI ステートを各バス・トランザクションとともに自動的に送るように指定できます。メッセージを終止すると、常に現在のパスがルート・レベルに戻るように設定されます。

# 出力データ・フォーマット

出力データのフォーマットは、下表に示すフォーマットの内の1つになります。

### 出力データのタイプ

## 読み取りなしの照会

一回の読み取り(IEEE-488)

複数読み取り (IEEE-488) 一回の読み取り (RS-232)

複数読み取り (RS-232)

# 出力データ・フォーマット

<80 ASCIIキャラクタ文字列

SD. DDDDDDDDDDESDD<n1>

SD. DDDDDDDDDESDD, ..., <ni>

SD. DDDDDDDDDESDD<cr><nl>

SD. DDDDDDDDESDD, ..., <cr><nl>

S -符号または+符号

D 数字の桁

E 指数

<nl> ニューライン・キャラクタ

<cr> キャリッジ・リターン・キャラクタ

# デバイス・クリアを使用した測定の停止

デバイス・クリアはIEEE-488ロー・レベルのバス・メッセージで、進行中の測定を停止するときに使用します。他のプログラミング言語およびIEEE-488インタフェース・カードでは、それぞれの固有コマンドでこの機能にアクセスします。デバイス・クリア・メッセージを受信しても、ステータス・レジスタ、エラー待ち行列、そしてすべての構成ステートは変わりません。デバイス・クリアによって次のことが行われます。

- 進行中の測定がすべて中断する。
- ▼ マルチメータがトリガ「アイドル」ステートに戻る。
- マルチメータの入力および出力バッファがクリアされる。
- マルチメータが新しいコマンド文字列を受け付ける準備が整う。

RS-232を使用している場合、コントロールCキャラクタを送ると、IEEE-488のデバイス・クリア・メッセージを送ったときと同じオペレーションが行われます。マルチメータのDTR(データ・ターミナル・レディ) ハンドシェーク・ラインは、デバイス・クリア・メッセージの後、真になります。詳細は146 ページの「ハードウェア・ハンドシェーク・モード」を参照してください。

# プリンタ用のTALK ONLY

マルチメータのGPIBアドレスをトーク・オンリ・モードを表す「31」に設定できます。このモードの場合、マルチメータはバス・コントローラによってアドレス指定されなくても読み取り値を直接プリンタへ出力できます。バス・コントローラを使用して、GPIBインタフェースからマルチメータを動作させる場合、アドレス31は有効アドレスになりません。

RS-232インタフェースを選択してからGPIBアドレスをトーク・オンリ・アドレス (31) に設定すると、マルチメータはRS-232インタフェースを介して読み取り値を送ります(ローカル・モード時)。

# GPIBアドレスの設定

GPIB(IEEE-488)インタフェース上のデバイスはそれぞれ固有のアドレスがなければなりません。マルチメータのアドレスは  $0 \sim 31$ までの任意の値に設定できます。工場出荷時のマルチメータのアドレスは22に設定されています。アドレスは、マルチメータに電源を投入するとフロント・パネルに表示されます(91ページの「GPIBアドレス」を参照)。

On/OFF

Shift <

1 フロント・パネル・メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

[ ] [ ]

2 このレベルのI/O MENUまで移動します。

E: I/O MENU

3 1レベル下がって GPIB ADDRコマンドへ移動します。

1: GPIB ADDR

4 「パラメータ」レベルまで下がってアドレスを設定します。

左右および上下の矢印キーを使ってアドレスを変えます。

A22 ADDR

Auto/Man

ENTER

5 変更内容をセーブし、メニューをオフにします。

アドレスは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・イン タフェースをリセットしても変わりません。

# リモート・インタフェースの選択

本器はGPIB(IEEE-488)インタフェースとRS-232インタフェースの両方が装備された状態で出荷されます。一度にイネーブルにできるインタフェースは1つだけです。工場出荷時は、インタフェースはGPIBに設定されています(92ページの「リモート・インタフェースの選択」を参照)。

On/OFF

Shift <

1 フロント・パネル・メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

2 このレベルのI/O MENUへ移動します。

E: I/O MENU

3 1レベル下がってINTERFACEコマンドまで移動します。

2: INTERFACE

V

4 「パラメータ」レベルまで下がってインタフェースを選択します。

左右の矢印キーを使ってインタフェースの選択肢を見ます。GPIB/433 かRS-232のいずれかを選択します。

GPIB / 488

Auto/Man

ENTER

5 変更内容をセーブしメニューをオフにします。

選択したインタフェースは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたり リモート・インタフェースをリセットしても変わりません。

# ボーレートの設定

RS-232を使用する場合、6種類のボーレートの中から1つを選択できます。工場 出荷時のボーレートは9600です(93ページの「ボーレートの選択」を参照)。

On/OFF

Shift <

1 フロント・パネル・メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

2 このレベルのI/O MENUへ移動します。

E: I/O MENU

3 1レベル下がって、BAUD RATEコマンドまで移動します。

3: BAUD RATE

4 「パラメータ」レベルまで下がってボーレートを選択します。

左右の矢印キーを使ってボーレートの選択肢を見ます。ボーレートを 300、600、1200、2400、4800、**9600**の中から1つ選択します。

9600 BAUD

Auto/Man

ENTER

5 変更内容をセーブしメニューをオフにします。

選択したボーレートは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。

# パリティの設定

RS-232を使用する場合、パリティを設定できます。本器は、工場出荷時に 7 データ・ビットの偶数パリティ用に構成されています(93ページの「パリティの選択」を参照)。

Un/OFF

Shift <

1 フロント・パネル・メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

<

2 このレベルのI/O MENUへ移動します。

E: I/O MENU

3 1レベル下がってPARITYコマンドまで移動します。

4: PARITY

4 「パラメータ」レベルまで下がってパリティを選択します。

左右の矢印キーを使ってパリティの選択肢を見ます。None(8 データ・ビット)、Even(7 データ・ビット)、Odd(7 データ・ビット)の中から1つ選択します。パリティを設定すると、間接的にデータ・ビット数を設定することになります。

EVEN:

7 BITS

Auto/Man

ENTER

5 変更内容をセーブしメニューをオフにします。

選択したパリティは不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。

# プログラミング言語の選択

選択したリモート・インタフェースからマルチメータをプログラムする言語には 3種類あり、その内の1つを選択します。工場出荷時の設定言語はSCPIです(94ページの「プログラミング言語の選択」を参照)。

Un/UFF

Shift <

1 フロント・パネル・メニューをオンにします。

A: MEAS MENU

2 このレベルのI/O MENUへ移動します。

E: I/O MENU

3 1レベル下がってLANGUAGEコマンドまで移動します。

5: LANGUAGE

4 「パラメータ」レベルまで下がって言語を選択します。

SCPI、Agilent 3478A、Fluke 8840Aの中から1つを選択します。

SCPI

Auto/Man

ENTER

5 変更内容をセーブしメニューをオフにします。

選択した言語は不揮発性メモリに保存され、電源をオフにしたりリモート・インタフェースをリセットしても変わりません。

# ほかのプログラミング言語と互換性

Agilent 34401A を、Agilent 3478AマルチメータまたはFluke 8840A/8842A マルチメータのいずれか一方のコマンドを受け付け、それを実行するように構成できます。リモート操作時にアクセスできるのは、選択したマルチメータ言語の機能だけですが、SCPIプログラミング言語を使用した場合にのみ、Agilent 34401A の機能を完全に利用できます。フロント・パネル・メニューからほかの言語を選択する方法については、前ページの「プログラミング言語の選択」を参照してください。

実際には、他の2つのマルチメータで使用できるコマンドはすべてAgilent 34401Aでも実行できます(セルフ・テスト・コマンドと校正コマンドを除く)。Agilent 34401A は常にSCPI言語の設定を使って校正しなければなりません。他の2つのマルチメータからの校正コマンドは実行されません。

はかの言語との互換モードでは、測定タイミングが異なることがあるので注意してください。

## Agilent 3478A言語の設定

以下に示すコマンドを除くすべてのAgilent 3478Aコマンドは、同じ操作でAgilent 34401Aによって受け付けられ、実行されます。リモート・インタフェース・プログラミングの詳細については、Agilent 3478Aの"Operating Manual"を参照してください。

Agilent 3478A コマンド	説明	Agilent 34401A の動作
С	校正を実行する	コマンドは受け付けられ るが無視される
Device Clear	セルフ・テストとリセッ トを実行する	セルフ・テストは実行さ れない

# Fluke 8840A/8842A言語の設定

以下に示すコマンドを除くすべてのFluke 8840A/8842A コマンドは、同じ操作で Agilent 34401A によって受け付けられ、実行されます。リモート・インタフェース・プログラミングの詳細については、Fluke 8840A または8842A の "Instruction Manual"を参照してください。

Fluke コマン		Agilent 34401A の動作
G2 G4 P2 P3 Z0	校正入力プロンプトを得る 校正ステータスを得る 変数校正値をおく ユーザ定義メッセージをおく セルフ・テストを実行する	8840A/8842Aにエラー51が発生する "1000" を返す 8840A/8842Aにエラー51が発生する 8840A/8842Aにエラー51が発生する セルフ・テストは実行されず、ステータス・バイトにエラーは記録され ない
C0 C1 C2 C3	入力を校正値として保存する A/D 校正を開始する 高周波AC校正を開始する ERASE モードを入力する	8840A/8842Aにエラー51が発生する 8840A/8842Aにエラー51が発生する 8840A/8842Aにエラー51が発生する 8840A/8842Aにエラー51が発生する

### SCPIの適合性について

以下に示すコマンドは、Agilent 34401A のデバイスに特定されているもので、 SCPI規格の1991.0バージョンには含まれていません。しかし、これらのコマンド はSCPIフォーマットを考慮して設計されており、SCPI規格のすべてのシンタック ス・ルールに準拠しています。

必要なSCPIコマンドの多くはマルチメータによって受け付けられますが、それらをすべて列挙することは書面の都合上できませんので本書ではその解説を割愛しています。また、それらのコマンドはほとんどの場合本章ですでに紹介したコマンドと同じ機能を持っています。

```
CALCulate
                                                  MEASure
  :AVERage:MINimum?
                                                     :CONTinuity?
                                                     :DICDe?
  :AVERage:MAXimm?
  :AVERage:AVERage?
  :AVERage:COUNT?
                                                     :COUNT { < value> | MIN | MAX }
  :DB:REFerence (<value> MIN MAX)
                                                     :COUNT? [MIN MAX]
  :DB:REFerence? [MIN MAX]
  :DBM:REFerence {<value> MIN MAX}
                                                  [SENSe:]
  :DBM:REFerence? [MIN]MAX]
                                                    FUNCtion "CONTinuity"
   :FUNCtion {NULL | DB | DBM | AVERage | LIMit}
                                                    FUNCtion "DIODe"
                                                    FREQuency: VOLTage: RANGE {<range> | MIN | MAX}
  :FUNCtion?
  :LIMit:LOWer (<value> MIN MAX)
                                                     FREQuency: VOLTage: RANGE? [MIN MAX]
                                                    FREQuency: VOLTage: RANGE: AUTO (OFF ON)
   :LIMit:LOWer? [MIN MAX]
                                                    FREQuency: VOLTage: RANGe: AUTO?
  :LIMit:UPPer {<walue>|MIN|MAX}
  :LIMit:UPPer? [MIN]MAX]
                                                    PERiod: VOLTage: RANGE (<range> | MIN | MAX)
  :NULL:OFFSet {<value>|MIN|MAX}
:NULL:OFFSet? [MIN|MAX]
                                                    PERiod: VOLTage: RANGE? [MIN MAX]
                                                    PERiod: VOLTage: RANGE: AUTO (OFF ON)
                                                    PERiod: VOLTage: RANGe: AUTO?
CALibration
                                                     ZERO: AUTO?
  :COUNT?
   :SECure:CODE <new code>
                                                  SYSTEM
  :SECure:STATe {OFF ON} <code>
                                                    :LOCAL
  :SECure:STATe?
                                                     :REMote
  :STRing <quoted string>
                                                     :Rollock
  :SIRing?
CONFigure
   :CONTinuity
   :DIODe
INPut
   :IMPedance:AUTO (OFF ON)
   :IMPedance:AUTO?
```

# IEEE-488との適合性について

専用ハードウェア・ライン	アドレス指定されたコマンド
ATN アテンション IFC インタフェース・クリア REN リモート・イネーブル SRQ サーヒス・リクエスト割り込み	DCL デバイス・クリア EOI 1ンF/アイテンティティ・メゥセーシ・ターミネータ GET グループ実行トリガ GTL ローカルへ行く LLO ローカル・ロックアウト SDC 選択したデバイス・クリア SPD シリアル・ホール・ティスエーフル SPE シリアル・ポール・イネーブル
IEEE-488. 2共通コマンド  *CLS *ESE <enable value=""> *ESE *ESR? *IDN? *OPC *OPC? *PSC {0   1} *PSC?</enable>	*RST *SRE <enable value=""> *SRE? *STB? *TRG *TST?</enable>

第5章 エラー・メッセージ


# エラー・メッセージ

フロント・パネルのERROR アナンシエータが点灯すると、1つ以上のコマンド・シンタックス・エラーまたはハードウェア・エラーが検出されたことを表します。マルチメータのエラー待ち行列には最大20までのエラー記録が保存されます。エラーはFIFO方式で検索されます。85ページの「エラー状態」を参照してください。

● フロント・パネル・メニューからエラー待ち行列を読み取る

### 3: ERROR (SYS MENU)

ERROR アナンシエータが点灯したら、 [Shift] [>] (Menu Recall) を押して待ち行列に保存されているエラーを読みます。エラーは「パラメータ」レベル上に横一列に表示されます。エラー待ち行列は、電源をオフにするか\*CLS (クリア・ステータス) コマンドを実行するとクリアされます。

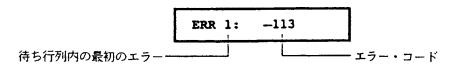

● リモート・インタフェースからエラー待ち行列を読み取るには、次のコマンドを入力します。

SYSTem: ERROr?

エラーのフォーマットは次のとおりです(エラー文字列の文字数は最大80)。

-113, "Undefined header"

実行	I	ラ	
----	---	---	--

-101 Invalid character

コマンド文字列に無効な文字が見つかりました。コマンド・ヘッダやパラメータ

内に#、\$、%などの文字を挿入したことが考えられます。

例: CONF: VOLT DC

-102 Syntax error

コマンド文字列に無効シンタックスが見つかりました。コマンド・ヘッダ内でコロンの前または後に、またはカンマの前にブランク・スペースを挿入したことが

考えられます。

例: SAMP:COUN ,1

-103 Invalid separator

コマンド文字列に無効な区切り記号が見つかりました。コロン、セミコロン、ブランク・スペースの代わりにカンマを使用したか、カンマの代わりにブランク・

スペースを使用したことが考えられます。

例: TRIG:COUN,1 or CONF:FREO 1000 0.1

-104 Data type error

コマンド文字列に間違ったパラメータ・タイプが見つかりました。文字列でなければならないところに数値を指定したことが考えられます(またはその逆)。

例: DISP:TEXT 5.0

-105 GET not allowed

グループ実行トリガ(GET)はコマンド文字列で使用できません。

-108 Parameter not allowed

入力されたパラメータが多すぎます。余分のパラメータを入力したか、パラメー

タを受け付けないコマンドにパラメータを追加したことが考えられます。

例: READ? 10

-109 Missing paramter

入力されたパラメータが少なすぎます。そのコマンドに必要な1つまたは複数の

パラメータを省略したことが考えられます。

例:SAMP:COUN

-112 Program mnemonic too long

許容範囲の12文字を超えるコマンド・ヘッダが受信されました。

例: CONFIGURATION: VOLT: DC

-113 Undefined header

マルチメータに対して有効ではないコマンドが受信されました。コマンドのスペルを間違えたか、無効なコマンドであることが考えられます。コマンドのショート・フォームを使用する場合、4文字を超えてはいけないことに注意してください。

例: TRIGG: COUN 3

-121 Invalid character in number

パラメータ値に指定した数値に無効な文字が見つかりました。

例: STAT: OUES: ENAB #B01010102

-123 Numeric overflow

指数が32,000を超える数値パラメータが見つかりました。

例: TRIG:COUN 1E34000

-124 Too many digits

仮数部が255桁を超える(先頭のゼロを除く)数値パラメータが見つかりました。

-131 Invalid suffix

数値パラメータのサフィックスが間違って指定されています。サフィックスのス

ペルを間違えたことが考えられます。

例: TRIG:DEL 0.5 SECS

-138 Suffix not allowed

サフィックスを受け付けない数値パラメータの後にサフィックスを受信しました。

例: SAMP: COUN 1 SEC (SECは有効なサフィックスではない)

-141 Invalid character data

そのコマンドには無効なディスクリート・パラメータを受信しました。無効なパ

ラメータを選択したことが考えられます。

例: CALC: FUNC SCALE (SCALE は有効な選択肢ではない)

-148 Character data not allowed

キャラクタ文字列か数値パラメータでなければならないところにディスクリート・パラメータを受信しました。パラメータ・リストを調べて、有効なパラメータ・タイプを使用したかどうか確認してください。

例: DISP:TEXT ON

-151 Invalid string data

無効なキャラクタ文字列を受信しました。キャラクタ文字列を一重または二重の

引用符で囲ったか調べてください。

例: DISP:TEXT ON (最後の引用符が抜けている)

-158 String data not allowed

コマンドに使用できないキャラクタ文字列を受信しました。パラメータ・リスト を調べて有効なパラメータ・タイプを使用したかどうか確認してください。

例: CALC:STAT 'ON'

-160~-168 Block data errors

マルチメータはブロック・データを受け付けません。

-170~-178 Expression errors

マルチメータは数式を受け付けません。

-211 Trigger ignored

グループ実行トリガ(GET) または\*TRGを受信しましたが、トリガは無視されました。トリガを発生する前に、マルチメータが「トリガ待ち」ステートになっていること、および正しいトリガ・ソースが選択されていることを確認します。

-213 Init ignored

INITiateコマンドを受信したが、測定がすでに進行中なので実行できません。デバイス・クリアを送り、進行中の測定を停止してから、マルチメータを「アイド

ル」ステートにします。

-214 Trigger deadlock

トリガ・ソースがBUS で、バス・トリガが受信される前にREAD? コマンドが受信

された場合にトリガ・デッドロックが発生します。

-221 Settings conflict

このエラーは次のいずれかの状態で発生します。

● オートレンジがイネーブルであり分解能が固定されている状態で、CONFigure またはMEASure コマンドを送った。

例: CONF: VOLT: DC DEF, 0.1

● 演算機能をオンにしてから(CALC: STAT ON)、現在の測定機能には無効である演算機能に変更した。例えば、dB測定は2線式抵抗には無効であり、その結果演算ステートがオフになります。

-222 Data out of range

数値パラメータの値がコマンドの有効範囲を超えています。

例: TRIG:COUN -3

-223 Too much data

キャラクタ文字列を受信したが、文字列の長さが12文字を超えるので実行できません。このエラーはCALibration: STRingコマンドとDISPlay: TEXTコマンドで発生することがあります。

-230 Data stale

FETCh?コマンドを受信したが内部読み取り値メモリが空です。検索された読み取り値は無効になることがあります。

-330 Selt-test failed

リモート・インタフェースから(\*TST?コマンド)のマルチメータの完全なセルフ・テストが不合格になりました。このエラーだけでなく、さらにセルフ・テスト・エラーが報告されます。「セルフ・テスト・エラー」(173ページ)も参照してください。

-350 Too many errors

20を超えるエラーが発生したのでエラー待ち行列がいっぱいになりました。待ち行列からエラーを削除しない限り、これ以上のエラーは保存されません。エラー待ち行列をクリアするには、電源をオフにするか、\*CLS(クリア・ステート)コマンドを実行します。

-410	Query INTERRUPTED データを出力バッファへ送るコマンドを受信しましたが、出力バッファには前の コマンドのデータが入っています(前のデータは重ね書きされない)。出力バッ ファをクリアするには、電源をオフにするか、*RST(リセット)コマンドを実行 します。
-420	Query UNTERMINATED マルチメータはトーカ(インタフェースを介してデータを送る)にアドレス指定されていますが、データを出力バッファへ送るためのコマンドを受信していません。例えば、CONFigure コマンド(データを発生しない)を実行してから、リモート・インタフェースからデータを読み取るためにENTER ステートメントを試みたことが考えられます。
-430	Query DEADLOCKED 出力バッファに入りきれないデータを生成するコマンドを受信したときに、入力バッファもいっぱいになっています。コマンドの実行は続行されますがデータはすべて失われます。
-440	Query UNTERMINATED after indefinite response *IDN? コマンドはコマンド文字列内で最後のクウェリ・コマンドでなければなりません。 例: <b>*IDN?;:SYST:VERS?</b>
501	Isolator UART framing error
502	Isolator UART overrun error
511	RS-232 framing error
512	RS-232 overrun error
513	RS-232 parity error

Command allowed only with RS-232

SYSTem:REMote, SYSTem:RWLock)。

RS-232インタフェースだけに使用できるコマンドが3つあります(SYSTem:LOCal、

514

521	Input buffer overflow
522	Output buffer overflow
531	Insufficient memory メモリが不十分なのでINITiateコマンドを使って要求された数の読み取り値を内 部メモリに保存できません。サンプル・データ数(SAMPIe:COUNt)とトリガ数 (TRIGger:COUNt) の積は、512の読み取り数を超えることはできません。
532	Cannot achieve requested resolution マルチメータが要求された測定分解能を達成できません。CONFigure コマンドま たはMEASure コマンドに無効な分解能を指定したことが考えられます。
540	Cannot use overload as math reference マルチメータはヌル/dB測定の演算基準としてオーバロード読み取り値 (9.90000000E+37) を保存できません。この結果、演算ステートはオフになります。
550	Command not allowed in local マルチメータがRS-232オペレーションのローカル・モードにあるときにREAD? コマンドを受信しました。インタフェースを介して別のコマンドを送る前に、必ずSYSTem:REMote コマンドを実行しなければなりません。

## セルフ・テスト・エラー

以下はセルフ・テスト中に不良が発生した場合のエラー・メッセージです。詳細 については、サービス・ガイドを参照してください。

601	Front panel does not respond
602	RAM read/write failed
603	A/D sync stuck
604	A/D slope convergence failed
605	Cannot calibrate rundown gain
606	Rundown gain out of range
607	Rundown too noisy
608	Serial configuration readback failed
609	DC gain x1 failed
610	DC gain x10 failed
611	DC gain x100 failed
612	Ohms 500 nA source failed
613	Ohms 5 uA source failed
614	DC 1000V zero failed
615	Ohms 10 uA source failed

616	DC current sense failed
617	Ohms 100 uA source failed
618	DC high voltage attenuator failed
619	Ohms 1 mA source failed
620	AC rms zero failed
621	AC rms full scale failed
622	Frequency counter failed
623	Cannot calibrate precharge
624	Unable to sense line frequency
625	I/O processor does not respond
626	I/O processor failed self-test

校	īF	I	5	

以下は校正中にフェイルが発生した場合のエラー・メッセージです。詳細についてはサービス・ガイドを参照してください。

701 Cal security disabled by jumper

校正保護機能がマルチメータ内部のジャンパによってディスエーブルになりました。電源投入時にこのエラーが発生してマルチメータが校正保護されていないことを知らせます。

702 Cal secured

マルチメータが校正に対して保護されています。

703 Invalid secure code

マルチメータを校正保護または保護を解除しようとしたとき、無効な校正保護コードが受信されました。マルチメータの保護を解除するには保護を施したときと同じ保護コードを使用しなければなりません(保護を施すときは解除したときと同じ保護コードを使用)。保護コードの長さは最大12文字の英数字とし、最初の文字は英文字でなければなりません。

704 Secure code too long

12文字を超える保護コードを受信しました。

705 Call aborted

フロント・パネル・キーを押したか、デバイス・クリアを送ったか、あるいはマルチメータのローカル/リモート・ステートを変更したので、進行中の校正が中断しました。

706 Cal value out of range

指定した校正値(CAL: VALue)は、現在の機能およびレンジに対して無効です。

707 Cal signal measurement out of range

指定した校正値(CAL: VALue)は、マルチメータに加えられた信号に適合しません。

708 Cal signal frequency out of range

AC校正用の入力信号周波数は、校正に必要な入力周波数に合いません。

709 No cal for this function or range

AC電流、周期、導通、ダイオード、レシオ測定、または $100M\Omega$  レンジでは校正を実行できません。

710	Full scale correction out of range
720	Cal DCV offset out of range
721	Cal DCI offset out of range
722	Cal RES offset out of range
723	Cal FRES offset out of range
724	Extended resistance self cal failed
730	Precharge DAC convergence failed
731	A/D turnover correction out of range
732	AC flatness DAC convergence failed
733	AC low frequency convergence failed
734	AC low frequency correction out of range
735	AC rms converter noise correction out of range
740	Cal checksum failed, secure state
741	Cal checksum failed, string data
742	Cal checksum failed, DCV corrections
743	Cal checksum failed, DCI corrections
744	Cal checksum failed, RES corrections
745	Cal checksum failed, FRES corrections
746	Cal checksum failed, AC corrections
747	Cal checksum failed, GPIB address
748	Cal checksum failed, internal data

第6章 アプリケーション・プログラム

# アプリケーション・プログラム

本章では、ユーザの測定アプリケーション用にプログラムを開発する際に役立つ リモート・インタフェース・アプリケーション・プログラムをいくつか紹介しま す。第4章「リモート・インタフェース・リファレンス」(103ページ)には、マ ルチメータのプログラミングに使用できるSCPI(プログラマブル計測器用標準コ マンド)のシンタックスが記載されています。QuickBASICプログラム例は、 Agilent 82335A GPIBインタフェース・カードとIBM®PCコンパチブルのコマンド・ ライブラリとでプログラミングする場合の例です。

GPIB(IEEE-488)アドレスの工場出荷時設定は「22」です。本章で紹介する例では、GPIBアドレスが22に設定されているものとします。リモート・インタフェース・コマンドを送るときは、このアドレスをGPIBインタフェースのセレクト・コード(通常 7)へ加えます。したがって、22のアドレスと7のセレクト・コードを組み合わせて「722」になります。

IBM は、International Business Machines Corporation の米国登録商標です。

# 6

### MEASure?コマンドを使用したシングル測定

以下の例では、MEASure?コマンドを使って1回のAC電流測定を行います。これは、マルチメータを測定用にプログラムする一番簡単な方法です。ただし、MEASure?コマンドにはあまり柔軟性がありません。この例はBASICとQuickBASICで書かれています。

#### BASICを使用したGPIBオペレーション

```
REAL Rdg
10
   ASSIGN @Dmm TO 722
20
                         ! GPIB とdmm をクリアする
   CLEAR 7
30
                         ! dema をリセットする
    OUTPUT &Dmm; "*RST"
40
    OUTPUT (Dmm; "+CLS" ! dmm ステータス・レジスタをクリアする
50
    OUTPUT 《Dmm; "MEASURE:CURRENT:AC? 1A,0.001MA" ! 1 amp ACレンジに設定する
60
   ENTER &Dmm; Rdg
70
80 PRINT Rdg
90
    END
```

#### QuickBASICを使用したGPIBオペレーション

```
REM $Include "QBSetup"

DEV&=722

INFO1$=-*RST"

LENGTH1%=LEN(INFO1$)

INFO2$=-*CLS"

LENGTH2%=LEN(INFO2$)

INFO3$="MEASURE:CURRENT:AC? 1A,0.001MA"

LENGTH3%=LEN(INFO3$)

Call IOCLEAR(DEV&)

Call IOCUTPUTS(DEV&, INFO1$, LENGTH1%)

Call IOCUTPUTS(DEV&, INFO2$, LENGTH2%)

Call IOCUTPUTS(DEV&, INFO3$, LENGTH3%)

Call IOCUTPUTS(DEV&, INFO3$, LENGTH3%)

Call IOCUTPUTS(DEV&, Rdg)

Print Rdg

END
```

### CONFigureコマンドを使用した演算機能

以下の例では、CONFigure コマンドをdBm 演算機能で使用します。CONFigure コマンドは、MEASure?コマンドに比べてプログラミングに多少柔軟性があります。このため、マルチメータの構成を「段階的」に変更できます。この例はBASICとQuickBASIC(次ページ参照)で書かれています。

#### BASICを使用したGPIBオペレーション

```
10
    DIM Rdgs(1:5)
20
    ASSIGN @Dmm TO 722
30
    CLEAR 7
                          ! GPIBとdmm をクリアする
40 OUTPUT @Dmm; "*RST" ! dmm をリセットする
50 OUTPUT @Dmm; "*CLS" ! dmm ステータス・レジスタをクリアする
60 OUTPUT 《Dmm; "CALC:DBM:REF 50" ! 50Ω基準抵抗
70 OUTPUT @Dmm; "CONF:VOLT:AC 1,0.001" ! dmm を lamp ACレンジに設定する
80 OUTPUT (Dmm; "DET:BAND 200"! 200Hz(高速) ACフィルタを選択する
90 OUTPUT @Dmm; "TRIG:COUN 5"
                                   ! dmm が5トリガを受け付ける
! トリガ・ソースはlMMediate
! dBm 機能を選択する
                                      ! dmm が5トリガを受け付ける
100 OUTPUT @Dmm; "TRIG:SOUR IMM"
110 OUTPUT @Dmm; "CALC:FUNC DBM"
                                       ! dBm 機能を選択する
120 OUTPUT @Dmm; "CALC:STAT ON"
                                       ! 演算をイネーブルにする
                                       ! 読み取り値を得る、出力バッファへ送る
130 OUTPUT @Dmm; "READ?"
140 ENTER @Dmm; Rdgs(*)
150 PRINT USING "K,/"; Rdgs(*)
160 END
```

```
REM $Include "QBSetup"
DEV&=722
INFO1$="*RST"
LENGTH1 %=LEN(INFO1$)
INFO2$="*CLS"
LENGTH2%=LEN(INFO2$)
INFO3S="CALC:DBM:REF 50"
LENGTH3%=LEN(INFO3$)
INFO45="CONF: VOLT: AC 1,0.001"
LENGTH4%=LEN(INFO4$)
INFO5$="DET:BAND 200"
LENGTH5%=LEN(INFO5$)
INFO6S="TRIG:COUN 5"
LENGTH6%=LEN(INFO6$)
INFO7$="TRIG:SOUR IMM"
LENGTH7%=LEN(INFO7$)
INFO8$="CALC:FUNC DBM"
LENGTH8%=LEN(INFO8$)
INFO9S="CALC:STAT ON"
LENGTH9%=LEN(INFO9$)
INFO10$="READ?"
LENGTH10%=LEN(INFO10$)
DIM A(1:5)
Actual%=0
Call IOCLEAR(DEV&)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO1$, LENGTH18)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO2$, LENGTE2$)
Call IOOUTPUTS(DEV&, INFO3$, LENGTH3%)
Call IOOUTPUTS(DEV&, INFO4$, LENGTH4%)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO5$, LENGTH5$)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO6$, LENGTH6%)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO7$, LENGTH7%)
Call IOOUTPUTS (DEV&, INFO8$, LENGTH8$)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO9$, LENGTH9$)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO10$, LENGTH10%)
call IOENTER(DEV&, Seq A(1),5,Actual*)
For I=1 to 5
        Print A(I);
Next I
END
```

### ステータス・レジスタの使用

以下の例は、マルチメータのステータス・レジスタを使用して、いつコマンド・シーケンスが完了するか調べる方法を示しています。詳細は「SCPIステータス・モデル」(132ページ)を参照してください。この例はBASICとQuickBASIC (184ページ参照)で書かれています。

#### BASICを使用したGPIBオペレーション

```
10
    REAL Aver, Min rdg, Max rdg
20
    INTEGER Val, Hpib, Mask, Task
30
   ASSIGN &Denn TO 722
40
    CLEAR 7
                        ! GPIBとdmm をクリアする
50
    OUTPUT @Dmm; "*RST"
                        ! dmm をリセットする
    OUTPUT @Dmm; "*CLS"
60
                        ! dmm ステークス・レジスタをクリアする
   OUTPUT 《Dmm; "*ESE 1" ! 「オペレーション完了」ビットをイネーブルにし、ステータス
70
                         !・バイトの「スタンダード・イベント」ビットを設定する
                        ! ステータス・バイトの「スタンダード・イベント」ビットをイ
80
   OUTPUT (Dmm; "*SRE 32"
                         ! ネーブルにし、IEEE-488 SRQラインをアクティブにする
90 OUTPUT @Dmm; "*OPC?"
                         ! 同期を確実にする
100 ENTER @Dmm; Val
110 1
120 ! マルチメータを測定用に構成する
130
140 OUTPUT &Dann; "CONF:VOLT:DC 10" ! dmn を10 Vdcレンジに設定する
150 OUTPUT (Dmm; "VOLT:DC:NPLC 10" ! 積分時間を10 PLCに設定する
160 OUTPUT @Dmm; "TRIG:COUN 100" ! dmm が100 トリガを受け付ける
170 OUTPUT 《Down; "CALC:FUNC:AVER; STAT ON" ! MIN-MAX を選択し、演算をイネーブルにする
                      ! dmm を「トリガ待ち」ステートにする
180 OUTPUT @Dmm; "INIT"
                       ! 測定の完了時にスタンダード・イベント・レジスタの「オペレ
190 OUTPUT &Dunn; "*OPC"
                        ! ーション完了」ビットを設定する
200 !
210 Hpib=7
220 ON INTR Hpib GOSUB Read data
230 Mask=2
                         ! ビット1はSRQ
240 ENABLE INTR Hpib; Mask ! SRQ をイネーブルにし、プログラムに割り込む
250 I
260 1 データを待っている間にその他のタスクを実行する
270 1
Continued on next page ⇒
```

```
280 Task=1
290 WHILE Task=1
    DISP "Taking Readings"
300
    WAIT .5
310
    DISP ""
320
330
    WAIT .5
340 END WHILE
350 DISP "AVE = "; Aver; " MIN = "; Min_rdg; " MAX = "; Max_rdg
360 STOP
370 I
380 Read data:
                1
390 OUTPUT 《Dam; *CALC:AVER:AVER?;MIN?;MAX?* ! 平均、最小値、最大値を読み取る
400 ENTER @Dmm; Aver, Min_rdg, Max_rdg
410 OUTPUT @Dema; "*CLS" ! dmm ステータス・レジスタをクリアする
420 Task=0
430 RETURN
440 END
```

```
REM $Include "QBSetup"
ISCE=7
DEV&=722
INFO1$="*RST"
LENGTH1%=LEN(INFO1$)
INFO2$="*CLS"
LENGTH2%=LEN(INFO2$)
INFO3$="*ESE 1"
LENGTE3 %=LEN (INFO3$)
INFO4$="*SRE 32"
LENGTH4%=LEN(INFO4$)
INFO5$="*OPC?"
LENGTH5%=LEN(INFO5$)
INFO6$="CONF:VOLT:DC 10"
LENGTH6%=LEN(INFO6$)
INFO7$="VOLT:DC:NPLC 10"
LENGTE7%=LEN(INFO7$)
INFO8$="TRIG:COUN 100"
LENGTH8%=LEN(INFO8$)
INFO9$="CALC:FUNC:AVER; STAT ON"
LENGTH9%=LEN(INFO9$)
 INFO10$="INIT"
 LENGTH10%=LEN(INFO10$)
 INFO11$="*OPC"
 LENGTH11%=LEN(INFO11$)
 INFO12$="CALC:AVER:AVER?;MIN?;MAX?"
LENGTH12%=LEN(INFO12$)
 INFO13$="*CLS"
 LENGTH13 *= LEN(INFO13$)
 DIM A(1:3)
 Actual%=0
 Reading=0
 Continued on next page ⇒
```

```
Call IOCLEAR(DEVE)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO1$, LENGTH1%)
Call IOOUTPUTS(DEV&, INFO2$, LENGTH2$)
ON PEN GOSUB RESULTS
PEN ON
call IOPEN(ISC&,0)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO3$, LENGTH3%)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO4$, LENGTH4%)
call iooutputs(DEV&, info5$, Length5%)
Call IOENTER(DEV&, Reading)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO6$, LENGTH6%)
call iooutputs(DEV&, INFO7$, LENGTH7%)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO8$, LENGTH8%)
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO9$, LENGTH9%)
BACK: GOTO BACK
RESULTS:
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO10$, LENGTH10%)
Call IOOUTPUTS(DEV&, INFO11$, LENGTH11$)
Call IOOUTPUTS(DEV&, INFO12$, LENGTE12$)
Call IOENTERA(DEV&, Seg A(1),3,Actual%)
For I=1 to 3
        Print A(I);
Next I
call IOOUTPUTS(DEV&, INFO13$, LENGTH13%)
```

### QuickBASICを使用したRS-232オペレーション

以下の例は、QuickBASICを使用し、RS-232インタフェースを介してコマンド命令を送り、コマンドの応答を受け取る方法を示しています。

#### QuickBASICを使用したRS-232オペレーション

```
CLS
LOCATE 1, 1
DIM cmd$(100), resp$(1000)
' Set up serial port for 9600 baud, even parity, 7 bits;
' Ignore Request to Send and Carrier Detect; Send line feed,
' enable parity check, reserve 1000 bytes for input buffer
OPEN "com1:9600,e,7,2,rs,cd,lf,pe" FOR RANDOM AS #1 LEN = 1000
' Put the multimeter into the remote operation mode
PRINT #1, ":SYST:REM"
' Query the multimeter's id string
PRINT #1, "*IDN?"
LINE INPUT #1, resp$
PRINT "*IDN? returned: ", resp$
' Ask what revision of SCPI the multimeter conforms to
PRINT #1, ":SYST:VERS?"
LINE INPUT #1, resp$
PRINT ":SYST:VERS? returned: ", resp$
' Send a message to the multimeter's display, and generate a beep
PRINT $1, ":SYST:BEEP;:DISP:TEXT 'HP 34401A'"
' Configure the multimeter for dc voltage readings,
' 10 V range, 0.1 V resolution, 4 readings
PRINT #1, ":CONF:VOLT:DC 10,0.1;:SAMP:COUN 4"
' Trigger the readings, and fetch the results
PRINT #1, ":READ?"
LINE INPUT #1, resp$
PRINT ":READ? returned: ", resp$
END
```

### Turbo C を使用したRS-232オペレーション

以下の例は、ATパーソナル・コンピュータを割り込みドリブンの COMポートを使用した通信用にプログラムする方法を示しています。SCPIコマンドを、Agilent 34401Aに送り、情報を照会するコマンドに対する返答を受け取ることができます。下記のプログラムはTurbo Cで書かれており、わずかな変更だけでMicrosoft® Quick C でも使用できます。

#### Turbo Cを使用したRS-232オペレーション

```
#include <bios.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
#define EVEN_7 (0x18 | 0x02 | 0x04)
                                       / 偶数パリティ、7データ、2ストップ・/
#define ODD 7 (0x08 | 0x02 | 0x04) / 奇数パリティ、7データ、2ストップ・/
#define NONE 8 (0x00 | 0x03 | 0x04) / パリティなし、8データ、2ストップ・/
#define BAUD300 0x40
#define BAUD600 0x60
#define BAUD1200 0x80
#define BAUD2400 0xA0
#define BAUD4800 0xC0
#define BAUD9600 0xE0
        /* 8250 UART レジスタ */
#define COM 0x3F8 / COM1ベース・ポート・アドレス・/
#define THR COM+0 /* LCR ビット7 = 0 */
#define RDR COM+0
                    /* LCR ビット7 = 0 */
                    /* LCR ビット7 = 0 */
#define IER COM+1
#define IIR COM+2
                    /* 以下ビット7は関係しない・/
#define LCR COM+3
#define MCR COM+4
#define LSR COM+5
#define MSR COM+6
Continued on next page ⇒
```

Microsoft は、Microsoft Corporation の米国登録商標です。

```
void interrupt int char in(void);
void send ctlc(void);
#define INT BUF size 9000
char int buf(INT_BUF_size), *int_buf_in = int_buf, *int_buf_out = int_buf;
unsigned int int_buf count = 0;
unsigned char int buf ovfl = 0;
int main(int argc, char *argv[])
  void interrupt (*oldvect)();
  char command[80], c;
  int i;
  ______yeLvect(IRQ4_int); / 古い割り込みベクタをセーブする・/
setvect(IRQ4_int,int_char_in); / 新しい割り込みベクタをセーブする・/
bioscom(0,BAIID9600 1 _____
                                 /* 新しい割り込みハンドラをセットアップする */
                                  /* IRQ バッファをイネーブルにする、DTR = 1 */
  outportb(MCR,0x9);
                                  / UARTデータ受信割り込みをイネーブルにする */
  outportb(IER, 0x1);
      /* 8259割り込みコントローラ・レジスタ内のIRQ4をイネーブルにする */
  outportb(INT controller+1,inportb(INT_controller+1) & IRQ4_enab);
  do {
    if(int buf ovfl) {
      printf("\nBuffer Overflow!!!\n\n");
      int buf in
                 = int buf out = int buf;
      int_buf_count = int_buf_ovfl = 0;
     Continued on next page ⇒
```

```
printf("\nEnter command string:\n");
 gets(command); strcat(command, "\n"); / SCPIにライン・フィードが必要 */
 if(command[0] == 0x19) send_ctlc(); / ' 'Y であれば、'( を送る '/
 else if(command[0] != 'q') {
   for(i=0; i<strlen(command); i++) {</pre>
          /* DSRおよびトランスミッタ・ホールド・レジスタが空になるのを待つ */
    while(!(inportb(LSR) & inportb(MSR) & 0x20));
    outportb(THR,command[i]);
                                    /* 文字を送る */
    }
   }
                               /* クウェリであれば、返答を得る */
 if(strpbrk(command,"?")) {
   c = 0;
   do {
    while(int_buf_count && !kbhit()) {
      putch(c = *int_buf_out++); int_buf_count--;
       if (int buf out >= int buf + INT BUF size) int buf out = int buf;
      }
     if(kbhit()) {
     if(getch() == 0x19) send_ctlc(); / ^Y であれば、 ^C を送る */
                                      /・ループを終了する・/
     }
     }
   while(c != 0xa);
          /* End if */
                                     / ゚゚q゚でプログラムを終了する ゚/
while(command[0] != 'q');
                                   / UART割り込みをディスエーブルにする */
outportb(IER,inportb(IER) & Oxfe);
                                    / IRQバッファをディスエーブルにする、DTR = 1 */
outportb(MCR, 0x1);
    /・8259割り込みコントローラ・レジスタ内のIRQ4をディスエーブルにする・/
outportb(INT_controller+1,inportb(INT_controller+1) | IRQ4_enab);
setvect(IRQ4 int,oldvect); / 古い割り込みベクタをリストアする・/
return(0);
Continued on next page -
```

```
void interrupt int_char_in(void)
 enable();
                                          / ハードウェア割り込みをイネーブルにする */
  if(int_buf_count < INT_BUF_size) {</pre>
                                          / UARTからバイトを読み込む */
   *int_buf_in++ = inportb(RDR);
   int buf count++;
   if (int buf in >= int buf + INT BUF size) int buf in = int buf;
   int buf ovfl = 0;
   }
  else {
                                           / UART割り込みをクリアする */
   inportb(RDR);
   int buf_ovfl = 1;
  outportb(INT_controller,End_of_interrupt); / Non-specific EOI */
void send ctlc(void)
  outportb(MCR,0x8);
                                       /* DTR のオンを解除 */
                                      / * 浮遊文字を10ms間待つ */
  delay(10);
                                     /゛トランスミッタ・レジスタで待つ ゚/
  while(!(inportb(LSR) & 0x20));
                                     /゜^C を送る ゚/
  outportb(THR, 0x3);
                                     /゜^C が送られるのを待つ ゚/
  while(!(inportb(LSR) & 0x40));
                                      / int char inバッファをクリアする */
  int buf in = int buf out = int_buf;
  int buf count = int buf ovfl = 0;
                                       /・34401がクリーンアップするまでに20ms */
  delay(20);
                                       / DTR をオンにする */
  outportb(MCR, 0x9);
  }
```

第7章 測定の手引

# 測定の手引

Agilent 34401A は高確度の測定を実行できます。最高の確度を実現するためには、必要なステップを踏んで起こりうる測定誤差を排除しなければなりません。本章では、測定中に発生しやすい誤差について解説し、それらの誤差の発生を防ぐ方法を説明します。

#### 熱 EMF エラー


低レベルのDC電圧測定では、熱起電力が最も一般的な誤差の原因です。熱起電力は、異なる温度で異なる金属を使用して回路を接続すると発生します。金属と金属の接触する箇所で熱電対が形成され、その結果、接触点の温度に比例する電圧が発生します。低レベルの電圧測定では、熱電対電圧と温度の変動を最小限にするよう注意することが必要です。最良の接続方法は銅と銅を圧着することです。下表は、異なる金属を接続した場合の一般的な熱電電圧を示しています。

銅対	およその <b>μ</b> V/℃
銅	< 0. 3
金	0. 5
銀	0. 5
真鍮	3
ベリリウム銅	5
アルミニウム	5
コバーまたは合金42	40
シリコン	500
酸化銅	1000
カドミウムとすずのはん	だ 0.2
すずと鉛のはんだ	5

Agilent 34401Aの入力端子は銅合金です。

# 負荷誤差(DC電圧)

測定負荷誤差は、被測定デバイス(DUT)の抵抗がマルチメータ自身の入力抵抗のかなりの割合を占めると発生します。下図はこの誤差の原因を示しています。

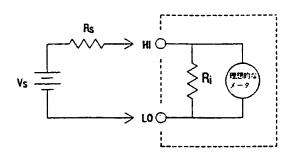

Vs = 理想的なDUT 電圧

Rs = DUTソース抵抗


Ri = マルチメータの入力抵抗 (10MΩまたは>10GΩ)

誤差(%) = 
$$\frac{100 \times Rs}{Rs + Ri}$$

負荷誤差の影響を軽減し、ノイズ・ピックアップを最小限にするには、マルチメータの入力抵抗を100mVdc、 $1\,Vdc$ 、10Vdcの各レンジで $10G\Omega$ 以上に設定します。入力抵抗は100Vdcと1000Vdc のレンジで $10M\Omega$ に維持されます。

#### 漏れ電流誤差

マルチメータの入力キャパシタンスは、端子がオープン回路のとき入力バイアス電流によって「チャージ・アップ」されます(入力抵抗が10GΩの場合)。マルチメータの測定回路は、周囲の温度が0~30℃のときにおよそ30pAの入力バイアス電流を示します。周囲の温度が30℃以上の場合は、8℃変化するたびにバイアス電流は2倍(×2)になります。この電流は、被測定デバイスのソース抵抗に応じて小電圧オフセットを発生させます。この効果はソース抵抗が100kΩを超える場合、またはマルチメータの動作温度が30℃を大きく超える場合に顕著になります。

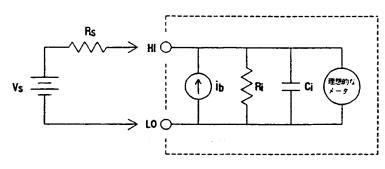

ib = マルチメータのバイアス電流

Rs = DUTのソース抵抗

Ci = マルチメータの入力キャパシタンス

誤差(v) ~ ib × Rs

7

#### 電源ノイズ電圧の除去

積分式アナログ - ディジタル(A/D)変換器の望ましい特性として、スプリアス信号の除去機能があります。積分により、DC信号を入力したときに発生するライン電源関連のノイズを除去します。これはノーマル・モード除去つまりNMR と呼ばれます。ノーマル・モード・ノイズの除去は、マルチメータが入力の平均をある一定の周期で「積分」して測定するときに行われます。スプリアス入力の電源周波数(PLC) の総数に積分時間を設定すると、これらの誤差(およびその高調波)はおよそ0に平均化されます。


Agilent 34401A には、電源周波数ノイズ(および電源周波数高調波)を除去するためのA/D 積分時間が3種類用意されています。マルチメータに電源を入れると、マルチメータは電源周波数(50Hzまたは60Hz)を測定してから、適切な積分時間を決めます。下表はさまざまな構成で達成されるノイズ除去を示しています。分解能を向上しノイズ除去を増加するには、より長い積分時間を選択します。

桁数	NPLC	積分時間 60Hz(50Hz)	MMR
4 1/2高速 4 1/2低速	0. 02 1	400 μs (400 μs) 16. 7ms (20ms)	— 60dВ
5 1/2高速 5 1/2低速 6 1/2高速	0. 2 10 10	3 ms (3 ms) 167ms (200ms) 167ms (200ms)	60dB 60dB
6 1/2低速	100	1. 67s (2sec)	70dB

## 7

#### コモン・モード除去(CMR)

マルチメータはアースを基準とした回路から完全に絶縁されているのが理想的です。しかし、下図に示すように、マルチメータの入力LD端子とアース・グランド間には有限の抵抗があります。このため、低電圧を測定する場合に、浮遊電圧が誤差の原因となることがあります。

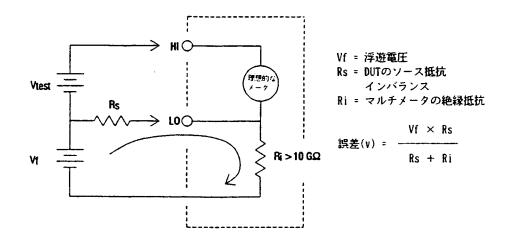


#### 磁気ループによるノイズ

磁界の近くで測定を行う場合は、測定接続に電圧が生じないように注意しなければなりません。特に、大きな電流が流れるコンダクタの近くで作業するときは注意が必要です。マルチメータの接続リードにはより線を用いてノイズ・ピックアップ領域を小さくするか、またはテスト・リードをできるだけ近くに設置します。テスト・リードが振動したり緩んでいると、誤差電圧を生じることがあります。磁界の近くで作業するときは、テスト・リードがしっかり結ばれているか確認します。可能なかぎり磁気シールドを使用したり物理的に隔離して、磁界が原因となる問題が発生しないようにします。

マルチメータと被測定デバイスの両方が共通のアース・グランドを基準にしている回路で電圧を測定するときは、「グランド・ループ」が形成されます。以下に示すように、2つのグランド基準点(Vground)間に電圧差が生じると、測定リードに電流が流れます。このためにノイズやオフセット電圧(通常ライン電源関連)などの誤差が発生し、測定された電圧に追加されます。

グランド・ループを除去する一番の方法は、グランドからのマルチメータの絶縁を維持し、入力端子をグランドへ接続しないことです。マルチメータをアース・リファレンスしなければならない場合は、必ずそれと被測定デバイスを同じコモン・グランド・ポイントへ接続してください。これによって、デバイス間の電圧差を減少または除去できます。また、マルチメータと被測定デバイスはできるだけ同じコンセントを使用します。

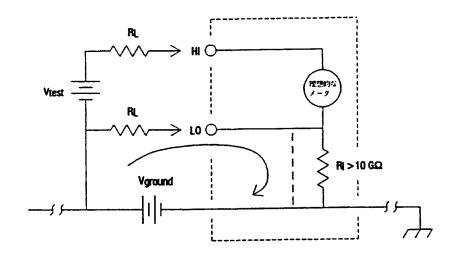

RL = リード抵抗

Ri = マルチメータの絶縁抵抗

Vground = グランド・バス上の電圧降下


#### 抵抗測定

Agilent 34401A には2線式と4線式の2つの抵抗測定方式があります。どちらの場合も、テスト電流は入力HI端子から測定するレジスタまで流れます。2線式抵抗の場合、測定するレジスタでの電圧降下はマルチメータ内部で感知されます。したがって、テスト・リード抵抗も測定されます。4線式抵抗の場合、「センス」端子は別々に接続する必要があります。センス・リードには電流が流れないので、このリード内の抵抗によって測定誤差が生じることはありません。

本章のDC電圧のところで述べた誤差は、抵抗測定にも適用されます。抵抗測定特有の誤差については、次ページ以降で説明します。

#### 4 線式抵抗測定

4線式抵抗方式は、小さい抵抗を最も正確に測定できます。テスト・リード抵抗 および接触抵抗は、この方式で自動的に減少します。4線式抵抗測定は、ケーブ ルの長さが長い、接続が多い、あるいはマルチメータと被測定デバイスの間にス イッチが存在する自動化テスト・アプリケーションでよく使用されます。4線式 抵抗測定の推奨接続を以下に示します(71ページの「抵抗の測定」も参照)。

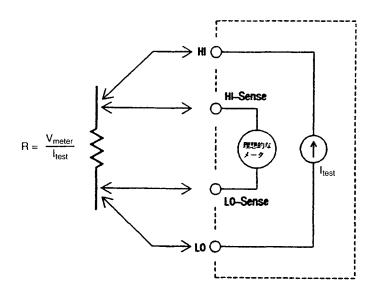

#### テスト・リード抵抗誤差の除去

2線式抵抗測定でのテスト・リード抵抗に関連するオフセット誤差を除去するに は、下記のステップに従ってください。

- 1. テスト・リードの端を合わせてショートします。マルチメータはテスト・リード抵抗を表示します。
- 2. フロント・パネルの Null を押します。マルチメータはショートしたリードについて"0"  $\Omega$ を表示します。

#### 電力損失の影響

温度測定用に設計されたレジスタ(または温度係数が大きいその他の抵抗デバイス)を測定するときは、被測定デバイスである程度電力が損失することに注意してください。電力損失が障害となる場合は、マルチメータの次に高い測定レンジを選択して誤差を許容レベルまで下げなければなりません。いくつかの例を下表に示します。

レンジ	テスト <b>電</b> 流	フル・スケールでの 電力
100Ω	1 mA	100 μW
1kΩ	1 mA	1 mW
10kΩ	100 μ Α	100 μ₩
100kΩ	$10\mu\mathrm{A}$	10 μW
$1 M\Omega$	5 μΑ	30 μW
10MΩ	500nA	3 µW

Agilent 34401A には、自動的にセトリング遅延を挿入する機能があります。この遅延は、ケーブルとデバイスのキャパシタンスの合計が200pF 以下の場合の抵抗測定には十分です。この機能は、 $100k\Omega$ 以上の抵抗を測定する場合に特に重要です。RC時定数効果によるセトリングは非常に長くなることがあります。一部の高精度 レジスタおよび多機能キャリブレータは、高い抵抗値を持つ大型パラレル・キャパシタ(1000pFから $0.1\mu$ Fまで)を使用して、内部回路によって発生したノイズ電流にフィルタをかけます。ケーブルおよびその他のデバイス内の非理想的なキャパシタンスは、誘電吸収(ソーク)効果が原因で、RC時定数から予想されるものよりもセトリング時間が大幅に長くなることがあります。誤差は、最初の接続後およびレンジ変更後のセトリングで測定されます。


## 7

#### 高抵抗測定における誤差

大きな抵抗を測定する場合、絶縁抵抗や表面の汚れによって重大な誤差が発生することがあります。「クリーンな」高抵抗システムを維持するように必要な予防措置をとらなければなりません。テスト・リードと取り付け具は、絶縁材の吸湿による漏れや表面フィルムの「汚れ」の影響を受けます。ナイロンやPVC の絶縁材( $10^{9}\Omega$ ) は、PTFEテフロン®製( $10^{19}\Omega$ )と比較すると性能が劣ります。湿度の高い状態で 1 M $\Omega$ 抵抗を測定する場合、ナイロンおよびPVC絶縁材からの漏れは、容易に0.1%の誤差を引き起こします。

#### DC電流測定誤差

マルチメータをテスト回路と直列に接続して電流を測定すると、測定誤差の原因になります。この誤差はマルチメータの直列負担電圧が原因で起こります。下図に示すように、電圧はマルチメータの配線抵抗および電流シャント抵抗で発生します。

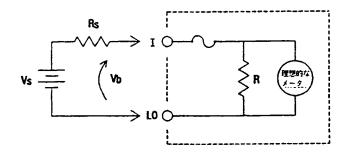

Vs = ソース電圧


Rs = DUTソース抵抗

Vb = マルチメータ負担電圧

R = マルチメータ電流分路

#### 真の実効値AC測定

Agilent 34401A のように真の実効値応答型マルチメータは、印加電圧の熱電位を測定します。「平均値応答型」測定とは違って、真の実効値測定はレジスタ内の電力損失を測定するときに用いられます。その電力は波形に関係なく測定された真の実効値電圧の二乗に比例します。平均値応答型ACマルチメータは、正弦波入力専用の真の実効値応答型マルチメータと同じように読み取るように校正されます。その他の波形の場合、平均値応答型メータは下図に示すように重大な誤差を示します。

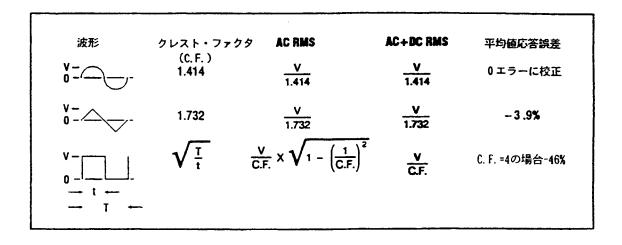

マルチメータのAC電圧およびAC電流測定機能では、AC結合した真の実効値を測定します。これは上記のAC+DC の真の実効値と対照的です。入力波形のAC成分値だけが測定されます(DCは除去される)。正弦波、三角波、方形波ではDCオフセットが入っていないので、AC値とAC+DC 値は等しくなります。左右対称でない波形(パルス列など)には、AC結合の真の実効測定では除去されるDC電圧が含まれています。

#### 真の実効値(続き)

AC結合の真の実効値測定は、大きなDCオフセットが存在する中で小さいAC信号を測定するときに用いられます。例えば、DC電源に存在するACリップルを測定する場合などが一般的です。しかし、AC+DC の真のRMS 値を知りたいこともあります。その場合は、以下に示すようにDC測定とAC測定の結果を合計してその値を出します。AC除去を最高にするため、少なくとも10PLC の積分時間(6桁モード)を使用してDC測定を行わなければなりません。

$$ac + dc = \sqrt{ac^2 + dc^2}$$

クレスト・ファクタ誤差(非正弦波入力)

一般的に「ACマルチメータは真の実効応答なので、その正弦波確度の仕様はすべての波形に適用される」と考えられていますが、これは誤りです。実際は、入力信号の形によって測定確度が大きく影響を受けます。信号の波形をクレスト・ファクタで表すことがよりあります。クレスト・ファクタとは、波形のピーク値と実効値の比率のことです。

例えば、パルス列の場合、クレスト・ファクタはデューティ・サイクルの平方根の逆数とほとんど等しくなります(前ページの表を参照)。一般的に、クレスト・ファクタが高くなればなるほど、周波数の高い高調波の持つエネルギーは大きくなります。すべてのマルチメータは、クレスト・ファクタによって異なる測定誤差を示します。Agilent 34401A のクレスト・ファクタ誤差は第8章の仕様に記載されています。ただし、低速ACフィルタを使用する場合、クレスト・ファクタ誤差は100Hz以下の入力信号に対して適用されません。

クレスト・ファクタ 信号のクレスト・ファクタが原因の測定誤差は、次のように概算できます。 (続き)

誤差の総計 = 誤差 (正弦) +誤差 (クレスト・ファクタ) +誤差 (帯域幅)

誤差(正弦):第8章に記載されている正弦波の誤差

誤差(クレスト・ファクタ):第8章に記載されているクレスト・ファクタの追

加誤差

誤差(帯域幅):次のように概算された帯域幅誤差

-C. F.  $^2$   $\times$  F

 $4\pi \times BW$ 

C.F. = 信号のクレスト・ファクタ

BW = マルチメータの-3dB帯域幅

(Agilent 34401A の場合1MHz)

例

クレスト・ファクタが 3、基本周波数が20kHz のパルス列入力のおよその 測定誤差を計算します。この例では、マルチメータの90日確度の仕様を  $\pm (0.05\% + 0.03\%)$  とします。

誤差の総計 = 0.08% + 0.15% + 1.4% = 1.6%

#### 負荷誤差(AC電圧)

AC電圧測定機能の場合、Agilent 34401A の入力は100pf のキャパシタンスと並列 の 1MΩ抵抗のように動作します。 信号をマルチメータへ接続するための配線に よっても、キャパシタンスと負荷が追加されます。下表は、さまざまな周波数でのマルチメータのおよその入力抵抗を示しています。

入力周波数	入力抵抗
100Hz	1 ΜΩ
1 kHz	850kΩ
10kHz	$160$ k $\Omega$
100kHz	$16$ k $\Omega$

#### 低周波数の場合:

誤差(%) = 
$$\frac{-100 \times Rs}{Rs + 1 M\Omega}$$

### 高周波の場合の追加誤差:

誤差(%) = 
$$100 \times \left[ \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi \times F \times R_s \times C_{in})^2}} - 1 \right]$$

Rs = ソース抵抗

F = 入力周波数

Cin = 入力キャパシタンス(100pF)+ケーブル・キャパシタンス

#### フル・スケール以下の測定

マルチメータが選択したレンジのフル・スケールであれば、AC測定を最も正確に行えます。自動レンジ切り替えはフル・スケールの10% と120%で発生します。これにより、あるレンジのフル・スケールと、次に高いレンジのフル・スケールの10%で入力信号を測定できます。これらの2つの場合、確度は大きく異なります。最高の確度を得るには、手動レンジを使用して、できるだけ低いレンジで測定します。

#### 高電圧セルフ・ヒーティング誤差

300Vrms 以上の電圧を加えると、マルチメータの内部信号コンディショニング・コンポーネントでセルフ・ヒーティングが発生します。これらの誤差はマルチメータの仕様に含まれています。セルフ・ヒーティングによるマルチメータ内部の温度変化により、ほかのAC電圧レンジでさらに誤差が発生することがあります。その誤差は0.02%以下で、数分の内になくなります。

#### 温度係数およびオーバロード・エラー

Agilent 34401A では、別の測定機能やレンジを選択すると内部オフセット電圧を 測定し、除去するAC測定方式が採用されています。長い間マルチメータを同じ レンジのままにしたり、周囲の温度が大きく変化すると(またはマルチメータが 十分にウォーム・アップされていないと)、内部オフセットが変化することがあ ります。この温度係数は通常レンジの0.002% /℃で、機能またはレンジを変える と自動的に削除されます。

オーバロード状態で新しいレンジへ手動で切り替えると、選択したレンジの内部 オフセット測定が劣化することがあります。通常、さらに0.01%のレンジ誤差が 発生します。この誤差は、オーバロード状態を解決し、機能またはレンジを変更 すると自動的に削除されます。

# 7

#### 低電圧の測定誤差

100mV 以下のAC電圧を測定するときは、この測定が外部のノイズ・ソースによって起こる誤差に、特に影響を受けやすいことに注意してください。露出したテスト・リードがアンテナの役割を果たし、正常に機能しているマルチメータがその受信信号を測定します。電源を含む測定経路全体がループ・アンテナの役目を果たします。ループ内で電流が循環すると、マルチメータの入力と直列のすべてのインピーダンスで誤差電圧が発生します。したがって、シールドされたケーブルを介して、低レベルのAC電圧をマルチメータへ加えなければなりません。このシールドは入力L0端子へ接続します。

マルチメータとACソースはできるだけ同じコンセントに接続します。また、避けられないグランド・ループの領域を最小限にします。高インピーダンスのソースは低インピーダンスのソースよりもノイズ・ピックアップに対して敏感です。キャパシタをマルチメータの入力端子と並列にすれば、ソースの高周波インピーダンスを減らすことができます。アプリケーションに適したキャパシタ値の決定を試みる必要がある場合があります。

ほとんどの外部ノイズは入力信号と相関関係にありません。誤差は次のように計算します。

入力信号と相関関係のあるノイズはまれですが、特に有害です。相関関係のある ノイズは常に入力信号に直接加えられます。ローカル電源と同じ周波数で低レベ ル信号を測定すると、この誤差が発生しがちです。 アースとの間にAC電圧が存在する状態でマルチメータの入力LO端子を使用すると、 誤差が発生します。不必要なコモン・モード電圧が生じる最も一般的な原因として、ACキャリブレータの出力をマルチメータへ逆に接続することがあります。理 想的なのは、マルチメータがソースの接続状態に関係なく読み取りを行うことです。ソースとマルチメータは両方ともこの理想的な状態に悪い影響を与えます。

入力LO端子とアースの間のキャパシタンス(Agilent 34401Aの場合およそ200pF)により、入力の印加方法によってソースの負荷が異なります。誤差の大きさは、この負荷に対するソースの応答によって決まります。マルチメータの測定回路は広範囲にシールドされているにもかかわらず、アースへの浮遊キャパシタンスにわずかな差があるため、逆に入力した場合には異なる応答を示します。マルチメータの誤差は、高電圧、高周波の入力で最大になります。通常、100V、100kHzの逆入力に対してさらに約0.06%の誤差を示します。DCコモン・モードで解説したグランド手法を用いれば、ACコモン・モード電圧を最小限にできます(195ページ参照)。

#### AC電流測定誤差

DC電流の負担電圧エラーは、AC電流測定にもあてはまります。ただし、AC電流の 負担電圧はマルチメータの直列インダクタンスおよびユーザの測定接続により、 さらに大きくなります。負担電圧は、入力周波数の増加に従って大きくなります。 回路の中には、マルチメータの直列インダクタンスおよびユーザの測定接続が原 因で電流測定時に発振するものがあります。

#### 周波数および周期測定誤差

本器は、周波数および周期の測定にレシプロカル方式を採用しています。この方式では、どの入力周波数に対しても一定の測定分解能が得られます。マルチメータのAC電圧測定セクションで、入力信号のコンディショニングを実行します。すべての周波数カウンタは、低電圧、低周波信号の測定時に誤差の影響を受けやすくなります。内部ノイズと外部ノイズのピックアップの影響は、低周波信号測定の際に非常に重要です。誤差は周波数に反比例します。DCオフセット電圧を変更してから入力信号の周波数(または周期)を測定しようとすると、測定誤差も発生します。周波数測定を行う前に、マルチメータの入力DCブロッキング・キャパシタを十分に安定させなければなりません。

#### 高速DC測定および抵抗測定の実行

本器は、内部熱MF 誤差およびバイアス電流誤差を除去するための自動ゼロ測定機能(オートゼロ)を組み込んでいます。実際に、各測定は入力端子の測定、そしてそれに続く内部オフセット電圧の測定で構成されています。確度を向上させるため、内部オフセット電圧誤差を入力から差し引きます。これにより、温度によるオフセット電圧の変化を補償します。読み取り速度を最高にしたい場合は、オートゼロをオフにします。こうすると、DC電圧、抵抗、そしてDC電流の読み取り速度が2倍以上になります。その他の測定機能にはオートゼロは適用されません。

#### 高速AC測定の実行

マルチメータのAC電圧およびAC電流機能は、3種類の低周波フィルタを使用します。これらのフィルタを使うことで、低周波確度と引き替えに読み取り速度を向上できます。高速フィルタは0.1秒で安定するため、200Hz以上の周波数に使用すると便利です。中速フィルタは1秒で安定し、20Hz以上の測定に便利です。低速フィルタは7秒で安定し、3Hz以上の周波数に便利です。

ここで述べるいくつかの注意事項に従うことにより、1秒あたり最大50回の読み取り速度でAC測定を実行できます。オートレンジの遅延を除去するために手動レンジを使用します。事前プログラムされたセトリング(トリガ)遅延を0に設定することで、各フィルタで1秒あたり最大50回の読み取りが可能です。ただし、フィルタは十分には安定していないので、測定はあまり正確になりません。サンプル間のレベルが大きく変化するアプリケーションでは、中速フィルタは読み取り1回/秒で、高速フィルタは10回/秒で安定します。

サンプル間のレベルがほとんど同じ場合、それぞれの読み取りでセトリング時間はほとんど必要ありません。この特殊な状態では、中速フィルタは確度が低下し、50回/秒になります。サンプル間でDCレベルが変化する場合、さらにセトリング時間が必要になることがあります。マルチメータのDCブロッキング回路のセトリング時定数は0.2 秒です。DCオフセット・レベルがサンプル間で変化する場合、このセトリング時間で影響を受けるのは測定確度だけです。スキャニング・システムで測定速度を最高にしたい場合大きなDC電圧が存在するチャンネルへ外部DCブロッキング回路を追加しなければならないことがあります。この回路はレジスタおよびキャパシタなどの簡単な回路で構いません。

第8章 仕様

## ■ DC特性

確度仕様 ±(読み取り値の%+レンジの%)[1]

機能	レンジ[3]	テスト電流/ 負担電圧	24時間[2] 23°C ± 1°C	90日間 23°C±5°C	1年間 23°C±5°C	温度係数 GC_18C 28-C-55-C
DC電圧	100.0000 mV		0.0030 + 0.0030	0.0040 + 0.0035	0.0050 + 0.0035	0.0005 + 0.0005
	1.000000 V		0.0020 + 0.0006	0.0030 + 0.0007	0.0040 + 0.0007	0.0005 + 0.0001
	10.00000 V		0.0015 + 0.0004	0.0020 + 0.0005	0.0035 + 0.0005	0.0005 + 0.0001
	100.0000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0006	0.0045 + 0.0006	0.0005 + 0.0001
	1000.000 V		0.0020 + 0.0006	0.0035 + 0.0010	0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0001
抵抗[4]	100.0000 Ω	1 mA	0.0030 + 0.0030	0.008 + 0.004	0.010 + 0.004	0.0006 + 0.0005
	1.000000 kΩ	1 mA	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	10.00000 kΩ	Αμ 100	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	100.0000 kQ	10 µÅ	0.0020 + 0.0005	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0006 + 0.0001
	1.000000 MΩ	5 <i>μ</i> Α	0.002 + 0.001	0.008 + 0.001	0.010 + 0.001	0.0010 + 0.0002
	10.00000 MΩ	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.0030 + 0.0004
	100.0000 MΩ	500 nA // 10 MΩ	0.300 + 0.010	0.800 + 0.010	0.800 + 0.010	0.1500 + 0.0002
DC電流	10.00000 mA	< 0.1 V	0.005 + 0.010	0.030 + 0.020	0.050 + 0.020	0.002 + 0.0020
	100.0000 mA	< 0.6 V	0.01 + 0.004	0.030 + 0.005	0.050 + 0.005	0.002 + 0.0005
	1.000000 A	< 1 V	0.05 + 0.006	0.080 + 0.010	0.100 + 0.010	0.005 + 0.0010
	3.000000 A	< 2 V	0.10 + 0.020	0.120 + 0.020	0.120 + 0.020	0.005 + 0.0020
導通テスト	1000.0 Ω	1 mA	0.002 + 0.010	0.008 + 0.020	0.010 + 0.020	0.001 + 0.002
ダイオード テスト	1.0000 V	1 mA	0.002 + 0.010	0.008 + 0.020	0.010 + 0.020	0.001 + 0.002
OC: DCレシオ	100 mV		(入力確度) ÷	(基準確度)		
	1000 V		入力確度 = HI-	LO入力信号の確度	<b>仕様</b>	
				LO基準入力信号の		

転送確度 (代表値) (24時間レンジ誤差の%)

2

条件:

10分以内、±0.5℃ 初期値の±10%以内 2時間のウォームアップ後

フル・スケールの10%~100%の固定レンジ 6 1/2桁低速分解能(100PLC)を使用

測定は一般に認められている計測学手法で行う

DC電圧	
測定方式:	連続積分、マルチ・スロープ皿、
	A/D 変換器
A/D リニアリティ:	読み取り値の0.0002% + レンジの
	0. 0001%
入力抵抗:	
0.1V、1V、10Vレンジ	10MΩまたは>10GΩを選択可能
100V、1000V レンジ	$10M\Omega \pm 1\%$
入力バイアス電流:	25°Cで<30pA
入力端子:	嗣合金
入力保護:	1000V(全レンジ)
抵抗	-
測定方式:	4 線式か 2 線式抵抗を選択。
INTACTION .	電流ソースの基準はLB入力。
最大リード抵抗:	100Ω, $1 kΩ U V V C V V V O 10%$
(4線式抵抗)	/リード。その他の全レンジで
( TRACIONE)	1kΩ/リード。
入力保護:	1000V(全レンジ)
DC電流	
シャット抵抗:	1 A、 3 Aの場合0.1Ω。10mA、
	100mAの場合5Ω。
入力保護:	外部アクセス可能3A、250Vヒュー
	ズ
	内部7A、250Vヒューズ
<b>導通/ダイオード・テスト</b>	
・	300 サンプル/砂、ビーブ音発生
ル合物画・ 導通スレッショルド:	1 Ω~1000 Ω調節可能
寺地スレッショルド、	1 25 -1000 25 Med Wile 1 HG
DC: DCレシオ	
測定方式:	入力H1-L0/基準H1-L0
入力HI-LO	100mV~1000Vレンジ
基準HI入力LO	100mV~10Vレンジ(オートレンジ)
基準への入力	基準10、入力10間電圧<27
	基準HI、入力LD間電圧<12V
310 / /	
測定ノイズ除去	
60Hz (50Hz)[5]	14040
DC CMRR	140dB
積分時間	ノーマル・モード除去[6]
100 PLC/1. 67s(2s)	70dB{7]
10 PLC/167ms(200ms)	60dB[7]
1 PLC/16. 7ms(2ms)	60dB[7]
<1PLC/3ms(800 \(\mu\)s)	OdB (1)
-1.00, 0.00 µ 3/	

機能	桁数	読み取り/s	追加ノイズ 誤差		
DCV. DCI.	6 1/2	0.6 (0.5)			
抵抗	6 1/2	6 (5)	レンジの 0%		
	5 1/2	60 (50)	レンジの0%		
	5 1/2	300	レンジの0.001%		
	4 1/2	1000	レンジの0.001%[10]		
			レンジの0.01%[10]		
システム連	度[9]		//!		
機能変更	-		26/秒 50/秒 <30ms		
レンジ変更	-				
オートレン					
RS-232∼0	ASCII 読	が取り	55/秒		
GPIBへのA	ISCII 読み	取り	1000/秒		
最大内部上	リガ・レ-	- <b>ト</b>	1000/秒		
メモリへの	最大外部.	トリガ・レート	1000/秒		
GPIB へのi	最大外部ト	900/秒			
オートゼロ 校正温度±		_	ウォームアップ後に、		

0.0002%のレンジ追加誤差+5 μVを加算。

#### セトリングに関する注意事項

読み取りセトリング時間はソース・インピーダンス、ケー ブル誘電特性、入力信号の変化に影響される。

#### 測定に関する注意事項

Agilent は測定に際してテフロン®またはその他の高インピ 一ダンス、低誘電吸収ワイヤ絶縁を使用することを推奨 する。

- [1] 仕様は61/2 桁で1時間のウォームアップを行った 場合を対象としている。
- [2] 校正基準に基づく。
- [3] 全レンジで20% オーバレンジ (1000Vdc 、3Aレンジ を除く)
- [4] 仕様はMath Null を使用して 4 線式抵抗機能または 2線式抵抗を行った場合を対象としている。Math Null を使用しない場合、2線式抵抗機能に0.2Ωの 誤差を追加する。
- [5] LO端子に1kΩを接続した不均衡入力で。
- [6] 電源周波数±0.1%の場合。
- [7] 電源周波数±1%の場合、20dBを差し引く。±3%の 場合、30dBを差し引く。
- 60Hzおよび (50Hz) 操作時、オートゼロ・オフの場 合の読み取り速度。
- [9] 速度は41/2 桁、遅延0、オートゼロOFF 、ディス プレイOFF の場合の速度。測定とGPIB 経由のデー 夕転送を含む。
- [10] DC電流では20 μVを、DC電流では4 μAを、抵抗では 20mΩを加える。

確度仕様 ±(読み取り値の%+レンジの%)[1]

機能	レンジ[3]	周波	数	1	間{2} ± 1℃	90日間 23°C ± 5°C	1 年間 23°C ± 5°C	温度係数 erc - 1erc 2erc - 56rc
真のRMS AC電圧[4]	100.0000 mV	50 kHz	0 Hz	0.35 0.04 0.10 0.55	+ 0.03 + 0.03 + 0.03 + 0.05 + 0.08 + 0.50	1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.05 + 0.04 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50	1.00 + 0.04 0.35 + 0.04 0.06 + 0.04 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50	0.100 + 0.004 0.035 + 0.004 0.005 + 0.004 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02
	1.000000 V to 750.000 V	50 kHz	IO Hz	0.35 0.04 0.10 0.55	+ 0.02 + 0.02 + 0.02 + 0.04 + 0.08 + 0.50	1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.05 + 0.03 0.11 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50	1.00 + 0.03 0.35 + 0.03 0.06 + 0.03 0.12 + 0.05 0.60 + 0.08 4.00 + 0.50	0.100 + 0.003 0.035 + 0.003 0.005 + 0.003 0.011 + 0.005 0.060 + 0.008 0.20 + 0.02
真のRMS AC電流[4]	1.000000 A	3 Hz - 5 5 Hz - 1 10 Hz -	IO Hz	0.30	+ 0.04 + 0.04 + 0.04	1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04	1.00 + 0.04 0.30 + 0.04 0.10 + 0.04	0.100 + 0.006 0.035 + 0.006 0.015 + 0.006
	3.00000 A	3 Hz - 5 5 Hz - 1 10 Hz -	IO Hz	0.35	+ 0.06 + 0.06 + 0.06	1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06	1.10 + 0.06 0.35 + 0.06 0.15 + 0.06	0.100 + 0.006 0.035 + 0.006 0.015 + 0.006
追加低周波製	呉差(読み取り値の	96)	ACフィルタ		追加:	フレスト・ファ:	クタ誤差(非正	弦波) [7]
	周波数 10 化 – 20 比 20 比 – 40 比 40 比 – 100 比 100 比 – 200 比 200 比 – 1 比 > 1 比	低速 0 0 0 0 0	ルフィルタ 中速: 0.74 0.22 0.06 0.01 0	高速 一 0.73 0.22 0.18 0		クレスト・フ 1-1 2-1 3-4-1	2 6 3 6 4 6	: (レンジの%) 1.05% 1.15% 1.30% 1.40%

正弦波転送確度(代表値)

周波数 10 Hz - 50 kHz 50 kHz - 300 kHz

誤差(レンジの%) 0.002% 0.005%

条件:

正弦波入力 10分以内、±0.5℃

初期電圧の±10%以内、初期周波数の±1%以内

2時間のウォームアップ後

フル・スケールの10%~100%の固定レンジ(および<120V)

6 1/2桁分解能を使用

測定は一般に認められている計測学手法で行う

測定ノイズ除去[8] AC CMERR 70dB 真のRMS AC電圧 測定方式: AC結合真のRMS - どのレンジでも バイアスの最大400Vdcで入力のAC 成分を測定。 クレスト・ファクタ: フル・スケールで最大5:1 ACフィルタ帯域幅: 低速 3 Hz - 300kHz 中速 20Hz - 300kHz 高速

入力保護:

200Hz - 300kHz

1MΩ±2%(100pFと並列) 750Vrms(全レンジ)

真のRMS AC電流

測定方式:

入力抵抗:

ヒューズおよびシャントに直接結 合。AC結合真のRMS 測定(AC成分

のみを測定)

シャント抵抗:

1 Aおよび1 Aレンジで0.1Ω

負担電圧:

1 A レンジ: < 1 Vrms 3 A レンジ: < 2 Vrms

入力保護:

外部アクセス可能3A、250Vヒュ

ーズ.

内部 7 A、250Vヒューズ

#### セトリングに関する注意事項

>300Vrms(または>1Arms) を印加すると信号コンディショニ ング・コンポーネント内にセルフ・ヒーティングが発生する。 これらの誤差は機器仕様に含まれている。セルフ・ヒーティン グによって内部温度が変化すると、低いAC電圧レンジでさらに 誤差が発生することがある。そのような誤差は読み取り値の 0.02%以下で、数分間でなくなるのが一般的である。

#### 動作特性[9]

機能	桁数	読み取り/s	ACフィルタ	
ACV. ACI	6 1/2	6 1/2 7 秒/読み取り		
	6 1/2	6 1/2		
	6 1/2	1.6[10]	高速	
	6 1/2	10	高速	
	6 1/2	50[11]	高速	
オートレン RS-232への	ASCII 読者		< 0.8秒 50/秒	
GPIBへのA		* * *	50/秒	
最大内部	50/秒			
メモリへの	50/秒			
GPIB /RS-2				

- [1] 仕様は61/2桁で1時間のウォームアップ、低速AC フィルタ、正弦波入力を対象としている。
- [2] 校正基準に基づく。
- [3] 全レンジで20% オーバレンジ (750Vac、3 A レンジ を除く)
- 【4】 仕様はレンジの>5%の正弦波入力の場合。レンジ の1~5%および<50kHz の入力の場合、レンジ追 加誤差の0.1%を追加。50kHz ~100kHzの場合、レン ジの0.13%を追加。
- 100kHzまたは8×10<sup>7</sup>Volt-Hzに制限された750Vacレ ンジ。
- [6] 1 MHzで読み取り誤差の30%(代表値)
- 100Hz 以下の周波数の場合、正弦波入力のみに指定 されている低速ACフィルタ。
- [8] LO端子に1kΩを接続した不均衡入力で。
- [9] ACステップ追加誤差の0.01% の場合の最大読み取り 速度。入力DCレベルが変化すると、さらにセトリン グ遅延が必要。
- [10] デフォルトのセトリング遅延 (ディレイ・オート) を使用した外部トリガまたはリモート操作の場合。
- [11] デフォルトのセトリング遅延に優先する最大有効限 界値
- [12] 速度は41/2桁、ディレイ0、ディレイOFF、高速AC フィルタの場合。

## ■ 周波数および周期特性

確度仕様 ±(読み取り値の%)[1]

機能	レンジ[3]	周波	数	24時間[2] 23°C ± 1°C	90日間 23℃±5℃	1年間 25°C±5°C	温度係数 8°C-18°C 28°C-56°C
周波数、 周期[4]	100 mV to 750 V			0.10 0.05 0.03 0.006	0.10 0.05 0.03 0.01	0.10 0.05 0.03 0.01	0.005 0.005 0.001 0.001
追加低周波	誤差(読み取り値の 周波数 3 tz - 5 tz 5 tz - 10 tz 10 tz - 40 tz 40 tz - 100 tz 100 tz - 300 tz 300 tz - 1 ktz > 1 ktz	61/2 0 0 0 0 0	分解能 51/2 0.12 0.17 0.2 0.06 0.03 0.01	41/2 0.12 0.17 0.2 0.21 0.21 0.07 0.02			

転送確度(代表値)

読み取り値の0.0005%

条件:

10分以内、±0.5℃ 初期値の±10% 以内 2時間のウォームアップ後 入力は>1 kHz、>100mV

6 1/2桁低速分解能を使用(ゲート時間 1 秒) 測定は一般に認められている計測学手法で行う

周波数と周期 測定方式:	レシプロカル方式。AC電圧測定機
	能を使用したAC結合入力。
電圧レンジ:	100mV rmsフル・スケールから
	750Vrms。
	オート/手動レンジ。
LC LEFEE	
ゲート時間:	10ms、100ms、1秒

#### セトリングに関する注意事項

DCオフセット電圧の変更後に入力の周波数/周期を測定しよう とするとエラーが発生する。最も確度の高い測定を行うには、 入力ブロッキングRC時間定数を十分に安定させなければならな い(最高1秒)。

#### 測定に関する注意事項

低電圧、低周波信号の測定時、周波数カウンタはすべて誤差の 影響を受けやすい。測定誤差を最小限にするには、入力を外部 ノイズのピックアップから保護することが極めて重要である。

機能 周波数 周期	桁数 6 1/2 5 1/2	読み取り/s l 9.8
	4 1/2	80
システム速	度[5]	
構成レート		14/秒
オートレン	ジ時間	< 0. 6秒
RS-232への	ASCII 読み取り	55/秒
GPIBへのA	SCII 読み取り	80/秒
最大内部ト	リガ・レート	80/秒
メモリへの	80/秒	
GPIB/RS-2	80/秒	

- [1] 仕様は61/2 桁で1時間ウォームアップの場合。
- [2] 校正基準に基づく。
- [3] 全レンジで20%オーバレンジ(750Vacレンジを除く) [4] 入力>100mV 。10mV入力の場合、表示値誤差の%を 10倍する。
- [5] 速度は41/2 桁、ディレイ 0、ディスプレイOFF 、 高速ルフィルタの場合。

### ■ 一般仕様

一般仕様

電源: 電源周波数: 100V/120V/220V/240V ±10% 45~66Hz, 360Hz ~400Hz

電源投入時に自動的に感知される

消費電力: 動作環境: 最大25VA(平均10W) 0~55℃でフル確度

0~55℃でフル確度

保管環境:

40℃で80㎏.H. までフル確度 -40 ~+70℃

-40 ~+10 (

ラック寸法:

88.5mm(高さ)×212.6mm(幅)×

348.3mm(奥行)

重量:

3. 6kg CSA. J

安全規格: EMI: 振動と衝撃: CSA. UL-1244. IEC-1010に適合

MIL-461C. FTZ 1046. FCC MIL-T-28800E Type III. Class 5

補償: 3年間

#### 付属アクセサリ

プローブ(1)、ワニロ(1)、ピン・タイプ(2)・アタッチメント付き テスト・リード・キット。

ユーザーズ・ガイド、サービス・ガイド、テスト・レポート、 電原コード トリガとメモリ

読み取りホールド感度:

読み取り値の0.01%、0.1%、

1 % 10%

1トリガあたりのタンフル数: トリガ遅延:  $1 \sim 50.000$ 

0 ~3600₺

υ〜3000& (ステップ・サイズ10μs)

外部トリガ遅延:

< 1 ms

外部トリガ・ジッタ:

<500 μs

メモリ:

512読み取り値

#### 演算機能

ヌル、Min/Max/Avg, dB. dBm. リミット・テスト(TTL 出力付き)

dBm基準抵抗:50、75、93、110、124、125、135、 150、250、300、500、600、800、900、1000、1200、8000Ω

#### 標準プログラミング言語

SCPI (プログラマブル計測器用標準コマンド)

Agilent 3478A言語エミュレーション

Fluke 8840A、Fluke 8842A言語エミュレーション

リモート・インタフェース


GPIB(IEEE-488.1、IEEE-488.2) およびRS-232C


This ISM device complies with Canadian ICES-001.


Cet appareil ISM est conforme à la norme NMB-001 du Canada.




N10149

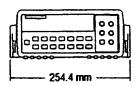

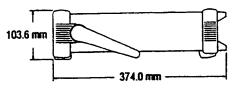

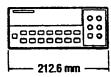

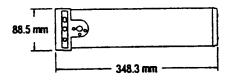

### 誤差の統計の計算

各仕様には、マルチメータの操作上の限界から生じるエラーを補償する補正率が含まれています。本項では、これらのエラーについて解説し、それを測定に適用する方法を説明します。使用する用語およびマルチメータの仕様について分からないことがあれば、219 ページの「マルチメータの仕様について」の項を参照してください。

マルチメータの確度仕様は(読み取り値の%+レンジの%)の形で表現されます。 読み取り誤差やレンジ誤差に加えて、ある動作条件においては追加誤差を加えなければならないことがあります。ある機能に対してすべての測定誤差が含まれているか下記のリストで確認します。また、仕様ページの脚注に記載されている条件も必ず適用してください。

- 指定されている23℃±5℃の温度レンジの外でマルチメータを使用する場合、 追加温度係数誤差を適用します。
- DC電圧、DC電流、抵抗測定の場合、追加読み取り速度誤差またはオートゼロ OFF 誤差を適用しなければならないことがあります。
- AC電圧およびAC電流測定の場合、追加低周波数誤差またはクレスト・ファク 夕誤差を適用しなければならないことがあります。

「読み取り値の%」誤差について 読み取り誤差は、入力信号レベルだけでなく、ユーザが選択した機能およびレンジによって生じる不確実さを補償します。 読み取り誤差は、選択したレンジにおける入力レベルによって異なります。この誤差は読み取り値の%で表現されます。下表は、マルチメータの24時間DC電圧仕様に適用される読み取り誤差を示しています。

レンジ	入力レベル	読み取り誤差 (読み取り値の%)	読み取り 誤差電圧
10Vdc	10Vdc	0.0015	$\leq 150 \mu\text{V}$
10Vdc 10Vdc	1 Vđc 0. 1Vđc	0. 0015 0. 0015	$\leq 15 \mu\mathrm{V}$ $\leq 1.5 \mu\mathrm{V}$

「レンジの%」誤差について レンジ誤差は、ユーザが選択した機能およびレンジによって生じる不確実さを補償します。レンジ誤差によって、入力信号レベルに関係なく一定の誤差(レンジの%として表現される)が発生するようになります。下表は、マルチメータの24時間C電圧仕様に適用されるレンジ誤差を示しています。

レンジ	入力レベル	レンジ誤 <del>差</del> (レンジの%)	レンジ誤 <u>差</u> 電圧
10Vdc	10Vdc	0. 0004	$\leq 40 \mu\mathrm{V}$
10Vdc	1 Vdc	0. 0004	$\leq 40 \mu\mathrm{V}$
10Vdc	0. 1Vdc	0. 0004	$\leq 40 \mu\mathrm{V}$

測定誤差の総計 測定誤差の統計を計算するには、読み取り誤差とレンジ誤差を加え合わせます。これで、次のように、測定誤差の総計を「入力の%」誤差または「入力のppm (part-per-million)」誤差に変換できます。

誤差の例

 $5 \, \text{Vdc}$  の信号が $10 \, \text{Vdc}$  レンジのマルチメータへ入力されると仮定します。 $90 \, \text{日間}$  確度仕様を使って測定誤差の総計を計算します:  $\pm$  (読み取り値の0.0020% + レンジの0.0005%)

読み取り誤差 = 0.0020% × 5Vdc = 100 μV

レンジ誤差 =  $0.0005\% \times 10Vdc$  =  $50 \mu V$ 

トータル誤差 =  $100 \mu V + 50 \mu V$  =  $\pm 150 \mu V$ 

=  $5 \text{ Vdc } \mathcal{O} \pm 0.0030\%$ =  $5 \text{ Vdc } \mathcal{O} \pm 30 \text{ ppm}$ 

## 8

### マルチメータの仕様について

本項では、使用されている用語およびマルチメータの仕様について解説します。

#### 桁数とオーバレンジ

「桁数」の仕様は、マルチメータの最も基本的な特性であると同時に最も分かりにくい特性でもあります。桁数はマルチメータが測定、表示できる「9」の最大数と同じです。これは、フル桁数を表します。ほとんどのマルチメータはオーバレンジ機能と一部分、つまり「1/2」桁を追加表示する機能を持っています。

例えば、Agilent 34401A は10V レンジで9.99999Vdcを測定できます。これはフル 6 桁分解能を表します。マルチメータはまた、10Vレンジでのオーバレンジが可能で、最大12.00000Vdc まで測定できます。これは、20% のオーバレンジ機能を持つ6 1/2桁測定に相当します。

#### 感度

感度とは、マルチメータがある測定値を検出できる最小のレベルをいいます。感度によって、入力レベルのわずかな変化に反応するマルチメータの能力が定義されます。例えば、 $1\,\mathrm{mVdc}$ の信号をモニタしているときにレベルを $\pm 1\,\mu\mathrm{V}$  以内に調節したいとします。このわずかな調節に対して反応するようにするには、最低でも $1\,\mu\mathrm{V}$ の感度を持つマルチメータで測定しなければなりません。 $1\,\mathrm{Vdc}$  以下のレンジを持つ場合は、 $6\,1/2\,$  桁のマルチメータを使用できます。また、 $10\,\mathrm{mVdc}$  レンジを持つ4  $1/2\,\mathrm{hm}$  マルチメータも使用できます。

AC電圧、AC電流測定の場合、測定可能な最小値は感度によって異なることに注意してください。Agilent 34401A の場合、これらの測定機能では選択したレンジの1%まで測定できます。つまり、100mVレンジでは1mVまで測定できます。

#### 分解能

分解能とは、最大表示値を選択レンジでの最小表示値で割った比です。分解能は、パーセント、ppm 、カウント、ビットなどで表現されます。例えば、20%のオーバレンジ機能を持つ6 1/2桁マルチメータでは、最大1,200,000カウントの分解能で測定を表示できます。これは、フル・スケールの約0,0001%(1ppm)つまり符号ビットを含む21ビットに相当します。4つの仕様はすべて同等です。

### 確度

確度とは「正確さ」の尺度であり、それによって、使用した校正基準に対するマルチメータの測定不確実さが決まります。絶対確度に含まれるものは、マルチメータの相対確度仕様および国家基準(NISTなど)に基づいた校正基準の既知のエラーです。確度仕様にはそれらが有効であるための条件を表記する必要があります。その条件には、温度、湿度、時間が含まれていなければなりません。

マルチメータのメーカ間には、仕様を設定する上での信頼限界に関する標準の取り決めが存在していません。下表は、各仕様がある仮定に適合しない確率を示しています。

不良発生 の確率
4. 5%
0. 3%
0. 006%

仕様の標準偏差が増えると、読み取りごとの、また計測器ごとの性能の変化が減少します。つまり、特定の確度仕様の値に対する実際の測定精度を向上できます。 Agilent 34401Aは、公表された確度仕様の平均 $\pm 4\sigma$ を超える性能を発揮するように設計、試験されています。

#### 転送確度

転送確度とは、ノイズおよび短期ドリフトが原因でマルチメータが引き起こす誤差のことです。この誤差は、あるデバイスの既知の確度を別のデバイスへ「転送する」目的で2つのほとんど同じ信号を比較すると明確になります。

#### 24時間確度

24時間確度仕様は、短時間インターバルおよび安定した環境内のフル測定レンジにおけるマルチメータの相対確度を示します。通常、短期間確度は24時間周期および $\pm 1$   $\mathbb{C}$ の温度範囲で指定します。

#### 90日間、1年間確度

これらの長期確度の仕様は、23℃±5℃の温度範囲で有効です。これらの仕様には、初期校正誤差およびマルチメータの長期ドリフト誤差が含まれます。

### 温度係数

通常、確度は23℃±5℃の温度範囲で指定します。これは多くの動作環境に共通する温度範囲です。マルチメータを23℃±5℃の温度範囲の外で動作させる場合は、さらに温度係数誤差を確度仕様に追加しなければなりません。

## 最高の確度を得るための構成

以下に示す測定構成は、マルチメータが電源投入時のステートまたはリセット・ステートにあることを条件としています。また、手動レンジがイネーブルになっており、フル・スケールのレンジ選択ができることを条件としています。

### DC電圧、DC電流、抵抗測定:

- 分解能を6桁に設定する(さらにノイズを減少させるために6桁低速モードを使用できる)。
- DC電圧確度を最高にするため、入力抵抗を10GΩ以上に設定する(100mV、1V、10Vレンジの場合)。
- 抵抗確度を最高にするため、4線式抵抗を使用する。
- Math Null を使用して、2線式抵抗のテスト・リード抵抗をヌルにし、DC電 圧測定用の相互接続オフセットを除く。

### AC電圧、AC電流測定:

- 分解能を6桁に設定する。
- 低速ACフィルタ (3 Hz~300kHz)を選択する。

### 周波数、周期測定:

→ 分解能を6桁に設定する。

# 索引

```
「1/2」桁, 21, 54
2線式抵抗
 可能な演算機能, 62, 122
 接続, 17
 レンジ, 17
4 線式抵抗
 可能な演算機能, 62, 122
 接続. 17
 レンジ, 17
"9. 9000000E+37", 60. 129
[A]
A/D変換器, 55. 57
AC信号フィルタ, 51, 208
ACセトリング時間,51
AC帯域幅ディテクタ, 51, 208
AC電圧
 可能な演算機能, 62, 122
 信号フィルタ, 51, 208
 接続, 17
 負荷誤差, 203
 レンジ, 17
AC電流
 可能な演算機能, 62, 122
 信号フィルタ, 51, 208
 接続. 18
  レンジ, 18
Agilent 3478Aとの互換性, 160
 [B]
```

BNCコネクタ

Ext Trig, 5, 83 VM Comp, 5, 83

CALCulate: FUNCtion. 62. 122

```
CALCulate:STATe, 62, 122
CALibration: COUNt?. 99. 144
CALibration: SECure. 97, 144
CALibration: STRing, 100, 144
CLEAR, 76
CONFigure, 111, 117
  プリセット・ステート、110
 [D]
DATA: POINts?, 84, 131
dBm测定
  解説, 41, 68
  可能な機能, 62, 122
  抵抗値, 41, 68
  フロント・パネル, 41
dB測定
  解説, 40, 66
  可能な機能, 62, 122
  相対値, 40, 66
  フロント・パネル,40
DCV:DCVレシオ測定
  可能な演算機能. 62. 122
  接続, 44
  選択, 45
  フロント・パネル、44
DC電圧
  可能な演算機能, 62, 122
  接続. 17
  入力抵抗,53
  負荷誤差, 193
  レンジ, 17
DC電流
  可能な演算機能, 62. 122
  接続, 18
  測定誤差, 199
  レンジ, 18
DC入力抵抗, 53
 DETector:BANDwidth, 51, 121
 DISPlay: TEXT, 87, 130
```

DISPlay:TEXT:CLEar, 87, 130

```
[E]
```

```
EOI (end-or-identify), 153
Ext Trig端子, 5, 83
[F]
FETCh?, 113, 131
Fluke 8840A/8842Aとの互換性、161
FREQuency: APERture, 57, 120
 [G]
GPIB (IEEE-488)
 アドレス
   工場設定値, 91
   設定, 91, 155
   電源投入時の表示, 15
   トーク・オンリ・モード、91、154
 インタフェースの選択、92、156
 コネクタの位置, 5
 適合性, 163
 [1]
*IDN?, 89
IEEE-488(GPIB)
 アドレス
   工場設定値, 91
   設定, 91, 155
   電源投入時の表示, 15
   トーク・オンリ・モード、91、154
  インタフェースの選択、92、156
  コネクタの位置, 5
 適合性, 163
INITiate, 113, 128
INPut:IMPedance:AUTO, 53, 121
 [L]
```

LED ディスプレイ, 1

WEASure?, 111, 115 プリセット・ステート, 110 MIN - MAX 測定 解説、39, 63 可能な機能、62, 122 ビーパの制御、88 フロント・パネル、39

## [0]

\*OPC, 137
"OVLD", 60, 140

## [P]

parts-per-million, 220 PERiod: APERture, 57, 120

## [R]

READ?、112, 128
ROUTe:TERMinals?, 58, 121
RS-232インタフェース
インタフェースの選択、92, 156
コネクタの位置、5, 148
コネクタ・ピンアウト, 95, 148
コマンド、149
推奨ケーブル、95, 148
データ・フォーマット、145
トーク・オンリ・モード、92, 154
パス/フェイル出力、70, 95, 148
パリティの選択、93, 158
ハンドシェーク・プロトコル(DTR/DSR), 146
ピン定義、95, 148
ボーレートの選択、93, 147, 157

## [S]

SAMPle:COUNt, 77, 129 SCPI 言語について, 150 コマンドのまとめ, 105-109 ステータス・モデル, 132 データ・タイプ, 152 適合性, 162 バージョンの照会, 90, 131 \*STB?, 136 SYSTem:BEEPer, 88, 131 SYSTem:ERRor?, 85, 131

## [T]

\*TRG, 75
TRIGGER, 75
TRIGGER: COUNT, 78, 129
TRIGGER: DELay, 80, 128
TRIGGER: DELay: AUTO, 80, 129
TRIGGER: SOURCE, 73, 128
\*TST?, 86

## [V]

VM Comp端子, 5, 83

```
アイドル・トリガ・ステート、76、127
アドレス指定コマンド(IEEE-488), 163
アナンシエータ, 4
アパーチャ時間,57
イネーブル・レジスタ
 クリア、139、141
 定義, 132
イベント・レジスタ
 クリア、134、139、141
 定義, 132
インタフェース(リモート)
 GPIBコネクタ、5
 GPIBの選択、92、156
 RS-232コネクタ, 5, 95, 148
 RS-232の選択, 92, 156
 言語の制限, 92, 94
エラー(誤差)
 温度係数, 217
 クレスト・ファクタ, 201, 217
 コモン・モード, 206
 サービス・リクエストの発生, 69, 135
 帯域幅, 202
  テスト・リード抵抗, 198
 熱 EMF, 192
 負担電圧, 206
  漏れ電流, 193
エラー・メッセージ
  エラー待ち行列, 85, 166
  エラー文字列の長さ,85,166
  校正エラー, 175
  実行エラー、167
  セルフ・テスト・エラー、173
演算機能
  解説, 62, 122
  可能な機能, 62, 122
 オート・レンジ
  スレッショルド値、20、60
  フロント・パネル・キー, 20
 オートゼロ
  対積分時間,59
  対分解能,59
  定義, 59, 207
```

オート・トリガ、42、73 オーバロード、60、140 オフセット電圧、59、196 オフセット(ヌル)測定 Nullレジスタ、38、64 解説、38、64 可能な機能、62、122 ヌル・テスト・リード抵抗、38、64、198 フロント・パネル、38 オペレータによるメンテナンス、101 温度係数、204、217、221

## [か]

外部トリガ, 42, 74, 83 可能な演算機能, 62. 122 完全なセルフ・テスト, 15, 86 感度, 219 カンマ(区切り)記号,37,89 奇数パリティ, 93 クウェリの設定, 58 偶数パリティ, 93 クエスチョナブル・データ・レジスタ クリア, 141 ビット定義, 140 グランド,シャーシ,5 グランド・ループ・ノイズ、196 グループ実行トリガ(GET). 75 クレスト・ファクタ誤差, 201, 217 ゲート時間, 57 ケーブル(RS-232), 95, 148 桁, 数, 54, 219 桁数, 54, 219 言語 互換性, 160 コマンドのまとめ、105-109 制限, 92, 94 選択, 94, 159 適合性(SCPI), 162 校正 エラー, 175 カウント,99 コマンド、144 保護解除手順, 97

保護コード, 工場設定, 96 保護コードの変更,99 保護手順,98 メッセージ, 100 高速ACフィルタ, 51, 208 固定入力抵抗,53 固定レンジ,60 コネクタ Ext Trig. 5.83 GPIBインタフェース, 5 RS-232インタフェース, 5, 95, 148 VM Comp, 5, 83 コマンド シンタックス規定, 50, 105, 150 適合性(SCPI), 162 まとめ、150-109 ゴム・バンパ, 取り外し, 23 コモン・コマンド、163 コモン・モード除去(CMR), 195

### [さ]

サービス・リクエスト(SRQ), 69, 135 サポート・シェルフ・キット, 24 サマリ・レジスタ クリア、134 定義. 134 サンプル,数,77 識別文字列,89 磁気ループ、195 自動トリガ遅延, 81 シャーシ・グランド、5 周期 アパーチャ時間,57 可能な演算機能, 62, 122 接続, 18 測定帯域. 18 周波数 アパーチャ時間,57 可能な演算機能, 62, 122 接続. 18 測定帯域, 18 出力データ・フォーマット, 153 出力バッファ, 137

```
手動レンジ, 20, 60
仕様, 209
シリアル・インタフェース(RS-232)
 インタフェースの選択、92、156
 コネクタの位置, 5, 148
 コネクタ・ピンアウト、95、148
 コマンド, 149
 推奨ケーブル, 95. 148
 データ・フォーマット、145
 トーク・オンリ・モード, 92, 154
 パス/フェイル出力,70,95,148
 パリティの選択、93、158
 ハンドシェーク・プロトコル(DTR/DSR), 146
 ピン定義、95、140
 ボーレートの選択、93、147、157
シリアル・ポール、135
信号トリガ. 42. 73
信号フィルタ、51、208
シンタックスの規定, 50, 105, 150
数値パラメータ, 152
スタンダード・イベント・トリガ
 クリア、139
 ビット定義,138
ステータス・バイト
  クリア、134
 サマリ・レジスタ、134
 ビット定義。134
ステータス・レジスタ
  イネーブル・レジスタ、132
  イベント・レジスタ、132
 解説, 132
  コマンド、142
  図. 133
 ストップ・ビット, 145
 スライディング・シェルフ・キット,24
 スレッショルド抵抗, 導通, 52
 寸法. 製品, 216
 製品仕様, 209
 製品寸法, 216
 積分時間
  対オートゼロ,59
  対分解能, 55, 59
```

定義, 57

```
接続. 18
 2 線式抵抗, 17
 4 線式抵抗. 17
 AC電圧, 17
 AC電流, 18
 DCV:DCVレシオ, 44
 DC電圧, 17
 DC電流, 18
 周期. 18
 周波数, 18
 ダイオード, 19
 導通, 19
セトリング
 ディレイ、198
 トリガ, 79
セルフ・テスト
 エラー, 173
 完全なテスト, 15, 86
 電源投入時のテスト, 15, 86
 読み取り値メモリ、84、86
セルフ・ヒーティング誤差, 204
ゼロ測定, 59, 207
相対測定
 Nullレジスタ, 38, 64
 解説, 38, 64
 可能な機能, 62, 122
 ヌル・テスト・リード抵抗, 38, 64, 198
 フロント・パネル、38
相対値(dB), 40, 66
測定エラー, 217
測定機能
 可能な演算の組み合わせ、62、122
測定誤差, 19
測定帯域
 周期. 18
 周波数, 18
測定端子
  クウェリの設定, 58
  フロント/リア切り替えスイッチ、2,58
測定の中断,76
測定の手引, 191
測定分解能
  「1/2」桁, 21, 54
  対積分時間,55
```

```
設定, 21
 対オートゼロ,59
 電源/周波数,55
 フロント・パネル・キー、21
測定レンジ
 2 線式抵抗, 17
 4 線式抵抗, 17
 AC電圧, 17
 AC電流, 18
 DCV:DCVレシオ,44
 DC電圧, 17
 DC電流, 18
 オートレンジ, 20, 60
 オーバロード, 60, 140
 周期, 18
 周波数, 18
 選択, 20
 フロント・パネル・キー, 20
ソフトウェア (バス) トリガ, 75, 125
 [た]
ターミネータ,入力メッセージ,153
帯域幅誤差,202
帯域幅ディテクタ, 51, 208
ダイオード
 可能な演算機能, 62, 122
 接続,19
 電流ソース, 19
 ビーパ・スレッショルド, 19
 ビーパの制御,88
端子
 Ext Trig, 5, 83
 GPIBインタフェース, 5
```

RS-232インタフェース, 5,95,148

フロント/リア切り替えスイッチ、2.58

WM Comp, 5,83 クウェリの設定,58

セトリング, 198 トリガ, 79

中速ACフィルタ,51,208

遅延

```
抵抗
 2線式
  可能な演算機能, 62, 122
  接続, 17
  レンジ, 17
 4 線式
  可能な演算機能, 62, 122
  接続, 17
  レンジ, 17
 導通スレッショルド,52
 入力抵抗,53
ディスクリート・パラメータ、152
ディスプレイ
 アナンシエータ, 4
 イネーブル/ディスエーブル,87
 カンマ(区切り)記号,37,89
 フォーマット、22
 メッセージ,87
低速ACフィルタ, 51, 208
ディテクタ帯域幅, 51, 208
データ・タイプ (SCPI), 152
データ・フォーマット,出力,153
テスト
 完全なセルフ・テスト, 15, 86
 セルフ・テスト・エラー, 173
 テスト・リード抵抗, 38, 64, 198
 電源投入時のセルフ・テスト, 15, 86
 読み取り値メモリ、84、86
デバイス・クリア、146、151、154
手引き
 測定, 191
 フロント・パネル・メニュー, 29
電圧
 AC電圧
   可能な演算機能, 62, 122
   信号フィルタ、51、208
   接続, 17
   負荷誤差, 203
   レンジ, 17
  DC電圧
   可能な演算機能, 62, 122
   接続, 17
```

入力抵抗,53

```
負荷. 193
  レンジ, 17
電圧セレクタ・モジュール, 14
電源コード, 15
電源周波数, 55, 57, 194
 電源投入時の感知, 194
電源周波数ノイズ、57
電源電圧
 工場設定值, 13
 設定, 14
 セレクタ・モジュール, 14
電源投入時
 シーケンス, 15
 ステート、102
 セルフ・テスト、15
電源ノイズ,除去,194
電源ヒューズ
 工場出荷時の構成. 13
 取り付け, 14
転送確度, 221
電流
 AC電流
   可能な演算機能, 62, 122
   信号フィルタ, 51, 208
   接続. 18
   レンジ, 18
 DC電流
電流ソース
  ダイオード, 19
 導通, 19
電流入力ヒューズ, 交換, 101
電力損失の影響, 198
導通
  可能な演算機能, 62, 122
  スレッショルド抵抗, 52
  接続, 19
  電流ソース, 19
 トーク・オンリ・モード, 91, 92, 154
 トリガ
  アイドル・トリガ・ステート、76、127
  オート・トリガ、42、73
  外部トリガ, 42, 74, 83
  コマンド、128
```

シングル・トリガ、42、73

ソース, 73 測定の中断, 76 ソフトウェア (バス) トリガ, 75, 125 遅延, 79 「トリガ待ち」ステート, 76, 127 内部, 75 複数のトリガ, 78 複数の読み取り値 (サンプル), 77 フローチャート, 72 フロント・パネル, 42 「トリガ待ち」ステート, 76, 127

### 「な」

内部トリガ. 75 内部読み取り値メモリ 可能な機能. 46, 84 保存される読み取り値の数、84 読み取り値の検索. 46 読み取り値の保存,46 入力感度バンド (読み取りホールド), 43,82 入力信号レンジ 周期, 18 周波数. 18 入力端子 入力抵抗,DC電圧,53 入力バイアス電流、193 入力メッセージ・ターミネータ, 153 ヌル測定 Nullレジスタ, 38, 64 解説. 38, 64 可能な機能, 62, 122 ヌル・テスト・リード抵抗, 38, 64, 198 フロント・パネル、38 熱 BMF 誤差, 192 ノイズ グランド・ループ、196 磁気ループ、195 電源電圧, 194 ノイズ除去, 21, 57, 194 ノイズ・ピックアップ, 53, 193 ノーマル・モード除去(NMR), 57, 194

## [tt]

```
バージョン
 SCPI. 90
 ファームウェア,89
ハードウェア・ハンドシェーク(RS-232), 146
ハードウェア・ライン(IEEE-488), 163
ハードウェア、ラック・マウント、24
配線接続
 2線式抵抗, 17
 4 線式抵抗, 17
 AC電圧, 17
 AC電流, 18
 DCV:DCVレシオ、44
 DC電圧, 17
 DC電流, 18
 周期, 18
 周波数, 18
 ダイオード, 19
 導通、19
バス・トリガ, 75, 125
パス/フェイル・リミット・テスト
 RS-232パス/フェイル出力,70.95
 解説, 69
 可能な機能, 62, 122
 サービス・リクエスト, 69, 140
  ビーパの制御,88
パラメータ・タイプ、152
パリティ, 93, 158
パリティなし、93
ハンドル
  調節, 16
  取り外し, 23
バンパ,取り外し、23
ビーバ
  イネーブル/ディスエーブル、88
  ダイオード・スレッショルド, 19
  導通スレッショルド, 19
 ヒューズ
  電源, 13, 101
  電流入力, 5, 101
 ヒューズの交換, 101
 ヒューズ・ホルダ・アセンブリ、5、14
```

```
表示されるメッセージ
 フロント・パネル,87
 メニュー, 30
ファームウェア・リビジョン照会,89
フィラ・パネル・キット,24
フィルタ, AC信号, 51, 208
ブール・パラメータ, 152
フォーマット,出力データ,153
負荷誤差
 AC電圧, 203
 DC電圧, 53, 193
付属アクセサリ、13、216
負担電圧, 199, 206
プッシュボタン (フロント・パネル), 2
フランジ・キット, 24
フローチャート(トリガ), 72
プログラミング言語
 互換性, 160
 コマンドのまとめ、105-109
 制限, 92, 94
 選択, 94, 159
 適合性(SCPI), 162
フロント・パネル
 アナンシエータ, 4
 イネーブル/ディスエーブル,87
 カンマ (区切り) 記号, 37, 89
 ディスプレイ・フォーマット, 22
 ビーバ,88
  メッセージ、フロント・パネル、87
  メニュー
   概要, 3
   クイック・リファレンス、27
   ツリー・ダイアグラム, 29
   表示されるメッセージ,30
   例, 31-36
フロント・パネル・キー
  トリガ, 42
  分解能, 21
  メニュー, 29
  レンジ, 20
  フロント/リア切り替えスイッチ、2、58
フロント/リア入力端子切り替えスイッチ、2,58
分解能
  「1/2」桁, 21, 54
```

```
対積分時間,55
 設定, 21
 対オートゼロ,59
 電源周波数,55
 フロント・パネル・キー, 21
平均 (MIN - MAX)測定
 解説, 39, 63
 可能な機能, 62, 122
 ビーパの制御, 88
 フロント・パネル、39
ボーレート、93、147、157
ほかの言語との互換性
 Fluke 8840A/8842A, 161
 Agilent 3478A, 160
保護コード(校正)
 規則, 96
 工場設定值,96
 変更,99
 文字列の長さ,96
保存されている読み取り値の検索, 46
ボルトメータ・コンプリート、5、83
```

## [ま]

```
メッセージ・ターミネータ、153
メニュー
 概要, 3
 クイック・リファレンス, 27
 ツリー・ダイアグラム, 29
 表示されるメッセージ, 30
 例. 31-36
メモリ,内部
 可能な機能, 46, 84
 保存される読み取り値の数,84
 読み取り値の検索, 46
 読み取り値の保存, 46
メンテナンス, 101
文字列の長さ
 エラー待ち行列, 85
 校正メッセージ, 100
 識別文字列. 89
 表示されるメッセージ,87
文字列パラメータ, 152
```

持ち運び用ハンドル 調節, 16 取り外し, 23 漏れ電流誤差, 193

### [4]

誘電吸収, 198 誘導電圧, 195 読み取り数。77 読み取り値,数,77 読み取り値の保存 可能な機能, 46.84 保存される読み取り値の数、84 読み取り値の検索, 46 読み取り値の保存,46 読み取り値メモリ 可能な機能, 46, 84 保存される読み取り値の数、84 読み取り値の検索, 46 読み取り値の保存, 46 読み取りホールド 解説. 43,82 入力感度帯域. 43, 82 ビーパの制御,88 フロント・パネル、43 より対線接続, 195

## [6]

ラック・マウント
スライディング・シェルフ・キット, 24
バンパ, 取り外し, 23
フィラ・パネル・キット, 24
フランジ・キット, 24
持ち運び用ハンドル, 取り外し, 23
ロック・リンク・キット, 24
リア端子
クウェリの設定, 58, 121
選択, 58
リア・パネル
概略図, 5
入力端子, 5
リード抵抗, 38, 64, 198

```
リセット・ステート, 102
リビジョンの照会(ファームウェア),89
リミット・テスト
 RS-232パス/フェイル出力,70,95
 解説, 69
 可能な機能, 62. 122
 サービス・リクエスト, 69, 140
 ビーパの制御,88
リモート・インタフェース
 GPIB コネクタ、5
 GPIBの選択, 92, 156
 RS-232コネクタ. 5. 95. 148
 RS-232の選択, 92, 156
 言語の制限,92,94
例
 CONFigure, 114
 MEASure?, 113
 フロント・パネル・メニュー, 31-36
レシオ(DCV:DCV) 測定
 可能な演算機能, 62, 122
 接続. 44
 選択, 45
 フロント・パネル,44
レジスタの図(ステータス), 133
レシプロカル方式, 207
レンジ, 18
  2線式抵抗, 17
  4 線式抵抗. 17
 AC電圧, 17
 AC電流. 18
 DCV:DCV レシオ, 44
 DC電圧, 17
 DC電流, 18
 周期,18
 周波数, 18
レンジ切り換え
 オートレンジ, 20, 60
  オーバロード、60、140
 選択, 20
  フロント・パネル・キー,20
ロック・リンク・キット,24
```