TEXIO

5 1/2 桁 デジタルマルチメータ

DL-2000 SERIES

DL-2050 DL-2051 DL-2051G

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明どおり正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本器は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

株式会社 テクシオ TEXIO CORPORATION

保証について

このたびは、当社計測器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用に際し、本器の性能を十分に発揮していただくために、本説明書を最後まで お読みいただき、正しい使い方により、末永くご愛用くださいますようお願い申し上 げます。

お買い上げの明細書(納品書、領収書等)は保証書の代わりとなりますので、大切に保管してください。

サービスに関しましては、お買い上げいただきました当社代理店(取扱店)にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

なお、商品についてご不明な点がございましたら、当社の各営業所までお問い合わせください。

保 証

当社計測器は、正常な使用状態で発生する故障に ついて、お買い上げの日より1ヵ年無償修理を致します。

保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

- 1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
- 2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
- 3. 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
- 4. 故障が本製品以外の原因による場合。
- 5. お買い上げ明細書類のご提示がない場合。

この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

※ 本説明書中に①マークが記載された項目があります。 この①マークは本器を使用されるお客様の安全と本器を破壊と損傷から保護するために大切な注意項目です。良くお読みになり正しくご使用ください。

■ はじめに

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本説明書を最後までお読みください。製品の正しい使い方をご理解のうえ、ご使用ください。

本説明書をご覧になっても、使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の裏表紙に記載された、当社・各営業所までお問い合わせください。本説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときご覧になれるように、保管しておいてください。

■ 取扱説明書をご覧になる際のご注意

◆ 取扱説明書で説明されている内容は、説明の一部に専門用語も使用されていますので、 もしも理解できない場合は、ご遠慮なく当社・営業所までお問い合わせください。

■ 絵表示および警告文字表示について

本説明書および製品には、製品を安全に使用するうえで必要な警告、および注意事項を示す、下記の絵表示と警告文字表示が表示されています。

く絵表示>




製品および取扱説明書にこの絵表示が表示されている箇所がある場合は、その部分で誤った使い方をすると使用者の身体、および製品に重大な危険を生ずる可能性があることを表します。

この絵表示部分を使用する際は、必ず、取扱説明書を参照する必要があることを示します。

<警告文字表示>



この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重 傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記載さ れていることを表します。

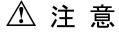

この表示を無視して、誤った使い方をすると、使用者が軽度の障害を 負うか、または製品に損害を生ずる恐れがあり、その危険を避けるた めの警告事項が記載されていることを表します。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告

■ 製品のケースおよびパネルは外さないでください

製品のケースおよびパネルは、いかなる目的があっても、使用者は絶対に外さないでくださ い。使用者の感電事故、および火災を発生する危険があります。

■ 製品を使用する際のご注意

下記に示す使用上の注意事項は、使用者の身体・生命に対する危険、および製品の損傷・ 劣化などを避けるためのものです。必ず下記の警告・注意事項を守ってご使用ください。

■ 電源に関する警告事項

●電源電圧について

製品に表示された定格電源電圧以外では使用しないでください。火災の危険があります。 製品の定格電源電圧は、AC100V±10%です。

AC90Vから AC110Vの範囲内でご使用ください。

●電源コードについて

(重要) 同梱の電源コードセットは、本装置以外に使用はできません。

製品に付属された電源コードを使用してください。

付属の電源コードが損傷した場合は、使用を中止し、当社・各営業所までご連絡ください。 電源コードが損傷したままご使用になると、感電および火災の危険があります。

●保護用ヒューズについて

入力保護用ヒューズが溶断した場合、製品は動作しません。ヒューズが溶断した場合、使 用者がヒューズを交換することができますが、取扱説明書のヒューズ交換について記載さ れている項の、警告および注意事項を遵守し、間違いのないように交換してください。 ヒューズ切れの原因がわからない場合、製品に原因があると思われる場合、あるいは製 品指定のヒューズがお手元にない場合は、当社・各営業所までご連絡ください。 使用者が間違えてヒューズを交換された場合、火災の危険があります。

●電源電圧の変更について

製品の電源電圧は、AC100Vです。使用者が製品の電源電圧を変更することはできません。 製品の電源電圧を、AC100V以外に変更したい場合は、当社・各営業所までご連絡ください。 当社のサービスマンが電源電圧を変更します。使用者が勝手にケースを開けて電源電圧 を変更した場合、使用者の感電事故および火災の危険があります。

⚠ 警告

■ 接地に関する警告事項

製品に付属されている電源コードは3芯・3極プラグです。ご使用になる場合は接地極のある3極のコンセントに接続してご使用ください。2極のコンセントに接続する場合、2極プラグ接地線付きのアダプタを別途ご用意いただき、接地線を必ず接地してご使用ください。接地しないと、感電の危険があります。

■ 設置環境に関する警告事項

●動作温度について

製品は、定格欄に示されている動作温度の範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。

●動作湿度について

製品は、定格欄に示されている動作湿度の範囲内でご使用ください。湿度差のある部屋への移動時など、急激な湿度変化による結露にご注意ください。また、濡れた手で製品を操作しないでください。感電および火災の危険があります。

●ガス中での使用について

可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を動作させないでください。

また、腐食性ガスが発生または充満している場所、およびその周辺で使用すると製品に重大な損傷を与えますので、このような環境でのご使用はお止めください。

●異物を入れないこと

通風孔などから製品内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりしないでください。感電および火災の危険があります。

■ 使用中の異常に関する警告事項

製品を使用中に、製品より"発煙""発火"などの異常を生じた場合は、ただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。他への類焼などがないことを確認した後、当社・営業所までご連絡ください。

企注意

■ 入出力端子について

入力端子には、製品を破損しないために最大入力の仕様が決められています。

製品取扱説明書の"定格"欄、または"使用上のご注意"欄に記載された仕様を超えた入力は供給しないでください。製品故障の原因になります。

また、出力端子へは外部より電力を供給しないでください。製品故障の原因になります。

■ 長期間使用しないとき

必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

《校正について》

製品は工場出荷時、厳正な品質管理のもと性能・仕様の確認を実施していますが、部品などの経年変化などにより、その性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能・仕様を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をお勧めいたします。製品校正についてのご相談は、お買い上げになりました取扱代理店または当社・各営業所へご連絡ください。

《日常のお手入れについて》

製品のケース、パネル、つまみ等の汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤 は避けてください。塗装がはがれたり、樹脂面が侵されることがあります。

ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取ってください。

また、清掃のときは製品の中に水、洗剤、その他の異物などが入らないようご注意ください。 製品の中に液体・金属などが入ると、感電および火災の原因となります。

清掃のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

以上の警告事項および注意事項を守り、正しく安全にご使用ください。

また、取扱説明書には個々の項目でも、注意事項が記載されていますので、使用時にはそれらの注意事項を守り正しくご使用ください。

取扱説明書の内容でご不審な点、またはお気付きの点がありましたら、当社の営業所まで ご連絡いただきますよう、併せてお願いいたします。

1-1 5 1/2 桁 デジタルデュアルディスプレイ・マルチメータの説明

注記

- 1. このマニュアルには本器を安全に操作し、状態を保つのに必要な情報や注意事項が記載されています。
- 2. マニュアル内「DL-2050」または「DL-2051」の指定はどちらか一方のモデルに適用される場合に記載されます。
- 3. マニュアル内の「メーター」は「DL-2050」と「DL-2051」両方を指します。
- 4. DL-2050G、DL-2051G はそれぞれ DL-2050、DL-2051 に GP-IB インタフェースを搭載したモデルです。 GP-IB については第 6 章を、これ以外については DL-2050、DL-2051 と同一仕様ですので、DL-2050G、DL-2051G はそれぞれ DL-2050、DL-2051 として共通に記載しています。

⚠ 警告

使用者の安全確保と機器および同時に接続している機材の損傷を防ぐ ためにも、使用前に第2章「ベーシックガイド」をご一読ください。

デュアルディスプレイ・マルチメータ DL-2050、DL-2051(このマニュアル内では単にメーターと記します)ともに、120,000 カウントの高分解能の 5 1/2 桁 デジタルマルチメータです。両モデルとも、コスト・パフォーマンスに優れ,システム・アプリケーション他さまざまな使用に適しています。定格はAPPENDIX A 以降、DL-2050 と DL-2051とに分けて記載してあります。

RS-232 C のインタフェース(標準装備)を使用すると、RS-232 C インタフェースのバスを使用したプログラムによる外部制御が可能です。

GP-IB インタフェース搭載モデルの場合、IEEE-488.1 (1987) インタフェースのバスで全機能のプログラムが可能になります。また、IEEE-488.2 (1987)の規格にも互換性のあるように設計されています。

1-2 特長

本シリーズは主に次のような特長を持っています。

- 入力信号の2つの測定値 (例えば DC 電圧を片方に、AC 電圧をも う一方に)を同時に表示できるデュアル・バキューム・フローレセン ト・ディスプレイ(VFD)を搭載しています。
- RS-232C(標準装備)や GP-IB インタフェース(GP-IB 搭載モデル) でリモートコントロールが可能です。
- 120,000、40,000 や 4,000 カウントの 3 とおりのリーディングレート設定ができます。

Slow Rate (120,000 カウント) - 2 readings/s;

Medium Rate (40,000 カウント) – 5 readings/s;

Fast Rate (4,000 カウント) - 20 readings/s:

- DC 電圧測定は 1μV の高分解能です。
- AC 電圧測定は、DL-2050 で 20Hz から 100kHz、DL-2051 で 40Hz から 30kHz の周波数帯域で測定可能です。 しかも DL-2050/2051 ともに True RMS (真の実効値)測定です。
- 電圧および電流のいずれも(AC+DC)True RMS 測定が可能です。
- 2 wire と 4 wire 抵抗の測定が選択可能です。
- 抵抗測定値は、Slow Rate で 1mΩ ~ 120MΩ、または、
 Medium Rate で 10mΩ ~ 300MΩ、Fast Rate で 100mΩ ~ 300MΩ、
 の広い範囲で測定可能です。
- 電流測定は DC、AC とも 12mA ~ 10 A (レンジ呼称は 1 2 A) の 広範囲です。
- 周波数測定値は最高 0.01Hz の分解能です。
- 2Ωから8000Ωまでの多様な抵抗でのdBm測定演算機能を装備しています。
- 測定前の残留成分をオフセットするレラティブモード(REL)を装備しています。
- 測定値の設定範囲内、範囲外(Hi / Lo / Pass)を判定するコンペア モードを装備しています。
- 測定表示値の最大または最小を保持する MINMAX モードを装備しています。

1-3 アクセサリー

標準のアクセサリーとして以下のものが付属されています。

 電源コード	1本
● 保護ホルスタ(フロントとリア)	1組
● 取扱説明書	1部
● TL-36* テストリード (提灯型プローブ)	1組
● AC-01 TL-36 用キャップ	2個
● 小電流側入力端子保護ヒューズ	1本

* 最大定格:1kVdc、15Adc または ac

目次

製品を安全にご使用いただくために・・・・・・・・・・・・・・・ ~				
第1:	章(はじめに		
	1-1	5 1/2 桁 デジタルデュアルディスプレイ・マルチメータの説明・・・・	1	
	1-2	特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	
	1-3	アクセサリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3	
第 2	章 /	ペーシックガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	
	2-1	introduction · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	
	2-2	各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7	
	2-3	メーターに電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11	
	2-4	電流入力端子と測定レンジの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11	
	2-5	プッシュボタンの使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11	
	2-6	基本測定例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13	
第 3	章	フロントパネル操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17	
	3-1	introduction·····	17	
	3-2	フロントパネル操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17	
	3-3	プライマリ / セカンダリディスプレイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18	
	3-4	入力端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20	
	3-5	測定コンディションのイニシャライズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21	
	3-6	測定機能の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21	
	3-7	測定レンジの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24	
	3-8	リーディングレートの選択(Rate)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25	
	3-9	セカンダリディスプレイの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26	
	3-10	セットアップモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27	
	3-11	ローカルオペレーション・モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28	
	3-12	演算機能 (Arithmetic Function) の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29	
	3-13	演算機能の組み合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37	

第4章	測定応用例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
4-1	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
4-2	デュアルディスプレイの応用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
4-3	2-wire モードを使っての抵抗測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
4-4	4-wire モードを使っての抵抗測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
4-5	AC+DC RMS の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
第5章F	RS-232C リモートオペレーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
5-1	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
5-2	RS-232C インタフェースの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
5-3	RS-232C インタフェース・パラメータの設定・・・・・・・・・・・・	48
5-4	コマンドの使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
5-5	コマンドセットの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
5-6	RS-232C インタフェースを使用したリモートプログラム例・・・・・	61
第6章(SP-IB リモートオペレーション(GP-IB 搭載モデル)・・・・・・・・・・	67
6-1	はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
6-2	GP-IB の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
6-3	インタフェース機能仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
6-4	GP-IB インタフェース・パラメータセットアップ・・・・・・・・・・・・・・	68
6-5	コマンドサマリ・・・・・・	69
6-6	コマンドセットの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
6-7	GP-IB インタフェースを使用したリモートプログラミング例・・・・・	89

APPENDIX

Appendix	A:DL-2050 定格······	93
Appendix	B: DL-2051 定格······· 1	07
Appendix	C: メンテナンス・・・・・・・・・・・・・・・・ 1	21
	C-1 ヒューズ 交換と電源電圧の変更・・・・・・・・ 1	21

ベーシックガイド

2-1 INTRODUCTION

第2章では、フロントパネルの操作キー、ディスプレイ、入力端子や メーターのリアパネル、ハンドル調節、性能の特長についての一般的 操作方法について説明します。

2-2 各部の名称と働き

フロントパネル

フロントパネル(図 2-1 参照)は大きく3つの部分に分けられます。左側の入力端子部、プライマリ/セカンダリディスプレイ部とプッシュボタン部です。プッシュボタンは主な機能、操作のレンジ、演算機能変更を選択するのに使用します。これらの内容については第3章で説明します。

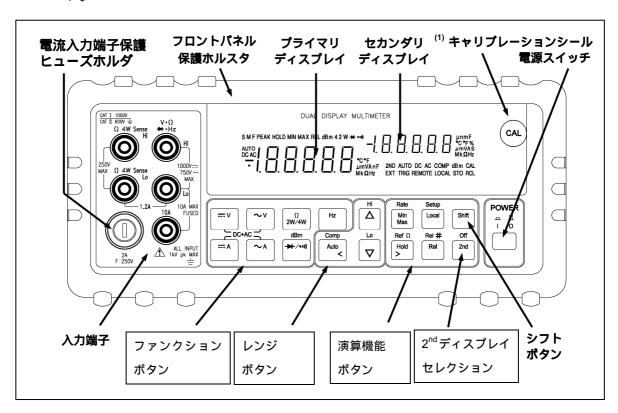


図 2-1.フロントパネル

注記: (1)キャリブレーションシールは剥がさないでください。 剥がした場合の性能保証はいたしかねますのでご注意ください。

● リアパネル

リアパネル (図 2-2) にはラインヒューズ、電源コードコネクタ、 RS-232C インタフェース用コネクタ 1 個、GP-IB (GP-IB 搭載モデル のみ) 用コネクタがあります。

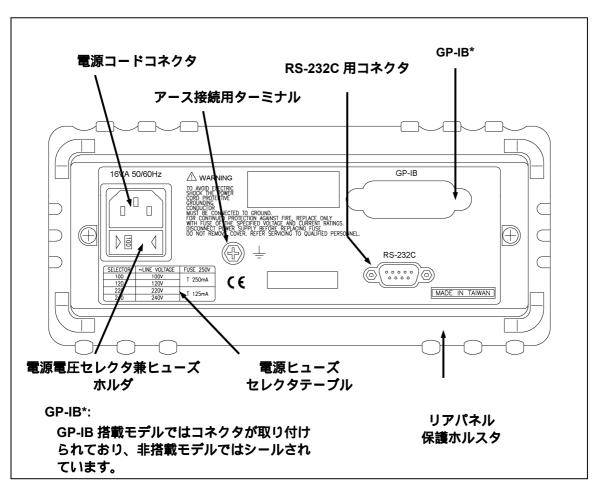


図 2-2. リアパネル

∧ 注意

メーターに電源を入れる前に、<u>電源電圧セレクタ</u>が、ご使用の電源電圧に 合っているか確認してください。

- 「<u>電源電圧セレクタ</u>」は 100Vac、120Vac、220Vac および 240Vac のうちご使用の区域の電源電圧に設定されています。
- 適正ヒューズ: 100Vac または 120Vac 用に 250mA のタイム ラグヒューズが、220Vac、240Vac 用には 125mA のタイムラグ ヒューズがそれぞれ入っています。

ケース、パネル、ホルスタ

電気ショックや損害から防ぐためにも、メーターのパネルやケ・スを絶対に外さないでください。

このメーターには、フロントとリアパネルの周囲にスリップ防止の保護ホルスタがあります(図 2-1 と 2-2 参照)。

ホルスタはフロントとリアパネルだけでなくコーナーの保護の役割もします。滑り落ちを心配せずにメーターをスタックして積むことができます(図 2-3 参照)。

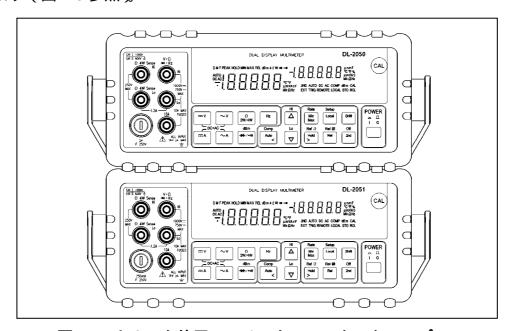


図 2-3. ホルスタ使用でのメーターのスタックアップ

● ハンドル位置調節

本器は3つの角度で使用できます。ハンドル位置を合わせるには引き込んだ状態から約5mm両側のエンド部分を引き出して4段階あるストップポジションから選んでください(図2-4参照)。ハンドルを取外すには垂直方向にまでハンドルを回して、両側のエンド部をさらに引き出して持ち上げてください。

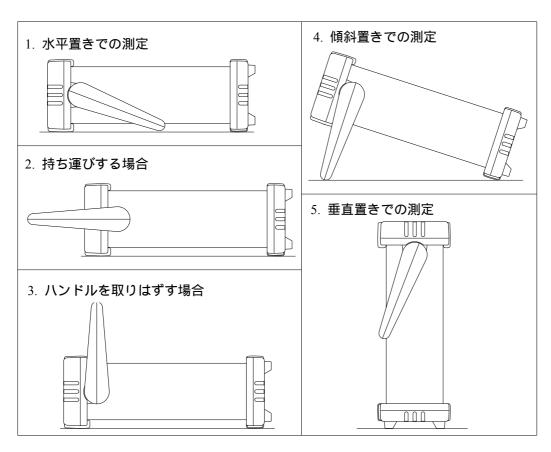


図 2-4. ハンドル位置調整

⚠ 注意

ハンドルを取り外す位置で、ハンドルを持って本体を持ち上げないでください。

2-3 メーターに電源を入れる

メーターに電源を入れるには、フロントパネル右下の POWER ボタンを押し「I」の状態にしてください。メーターに電源が入ると、デジタル 回路による内部セルフテスト中プライマリとセカンダリのディスプレイライトが2秒間点灯します。 Hold ボタンを押しながら POWER ボタンを押すと、ディスプレイの全ての表示が点灯を維持します。他のボタンを押すと電源入力のシーケンスが開始します。

メーターが電源入力のシーケンスを終えると、メモリーによる前回使用した状態のチェックを始めます。工場出荷初期設定を表 3-2 に示してあります。

2-4 電流入力端子と測定レンジの設定

電流入力端子、1.2A 端子(DL-2050、最大測定値 1.2A)/120mA 端子 (DL-2051、最大測定値 120mA)接続時、オートレンジモードで測定 した場合、メーターは測定レンジを自動的に判断します。

10A 端子(最大測定時 10A)に接続時は、オートレンジモードは動作しません。マニュアルモードで 12A レンジ⁽¹⁾を選択してください。

注記(1)レンジ呼称は12Aレンジですが最大測定範囲は10Aまでです。

2-5 プッシュボタンの使用方法

このメーターの機能と操作はフロントパネルのプッシュボタンを押して行います。

プッシュボタンの一覧は図 2-5 に示されています。

プッシュボタンを使用した操作方法は以下の3通りあります:

1 つのボタンを押すことで操作する方法。例:

/ (押す) ~ を押し AC 電圧をプライマリディスプレイに選ぶ。

ボタンを複数押すことで操作する方法。

例:

~ AC 電圧をプライマリディスプレイに選んでから、

周波数測定を選ぶ。


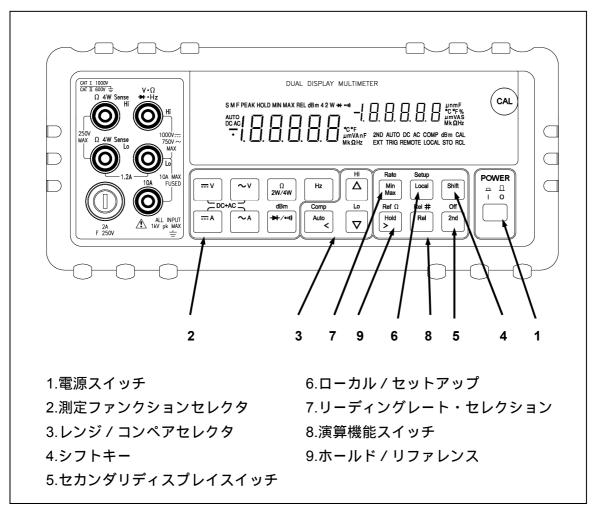


図 2-5. フロントパネル・プッシュボタン

複数のボタンを同時に押す方法:例:

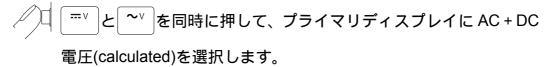

より詳しい操作方法が第3章にあります。

2-6 基本測定例

このセクションではフロントパネルを通しての基本測定方法を示して あります。

● 電圧、抵抗、周波数測定

電圧、抵抗、周波数を測定するためには、図2-6のように、テストリードを接続してファンクションボタンを押してください。メーターは、オートレンジ・モードでは適切な測定レンジを選択し、測定単位を表示します。

注記

1000Vdc までの高圧測定をした後、1~10 µV 分解能測定を行うとエラーが生じる場合があります。低レベル測定の前に2分程度待ってから測定してください。

● 電流測定

電流を測るには、図 2-7 のように 1.2A (DL-2050) / 120mA (DL-2051) 入力端子か 10A の入力端子にテストリードを接続してください。

電流を測定し始める前に必ず回路内の電源が切られているのを確認してください。コモンモード電圧を最小限にするために、アース側の回路を切断、その場所にメーターを直列に接続します。

回路に電源を入れ、測定値を読み取ってください。

メーターは、オートレンジ・モードでは適切な測定レンジを選択し、 測定単位を示します。

回路の電源を切り、メーターを測定した回路から外してください。

注記

10A 入力端子を使用する大電流測定後は、電圧、電流、抵抗の低レベルの DC 測定を高分解能で行う場合、熱電圧が生じエラーを発生する場合があ ります。正確な結果を得るには、低レベルの測定を行う前に10 分間冷却 時間を置いてください。

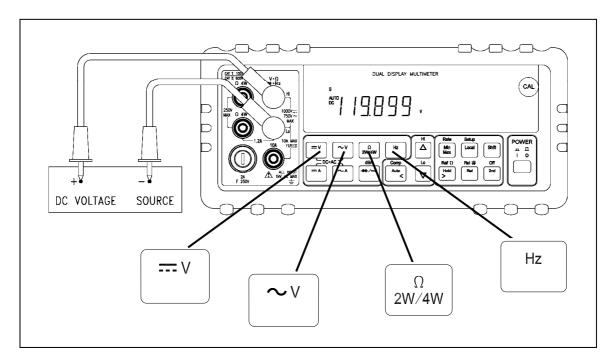


図 2-6. 電圧、抵抗値または周波数測定

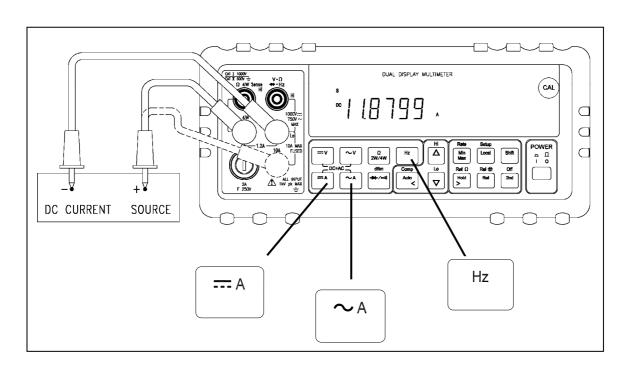


図 2-7. 電流、周波数の測定

● ダイオード/導通測定

入力電圧降下が+0.7V (約 $1.4k\Omega$)以下になると警告ブザーが一回鳴り、+50mV(約 100Ω)以下になった場合には連続して鳴ります。

測定値は、リーディングレートが、スローレートで測定の時 1.2V レンジで表示され、ミディアムとファーストのレートでは 4V レンジで表示します。

「OL」は、スローのレートでは 1.2V 以上の場合表示され、ミディアムとファーストのレートでは 2.5V 以上の場合表示されます。もしダイオード導通チェックが、スローレートで測定される場合は、1.19999V(1.2V)レンジ、10mV の分解能で測定値が表示されます。導通テストは、約 0.5mA の 2 ワイアー方式でテストする回路の抵抗値を測り、回路が破壊されてないか判断します。入力抵抗値が、約 10Ω以下のときには連続してビープ音が鳴ります。

導通テストにもしスローレートが選択されていれば、測定レンジは 120Ωレンジで固定されます。もしミディアムかファーストのレート が選択されれば、測定範囲は400Ωレンジで固定されます。

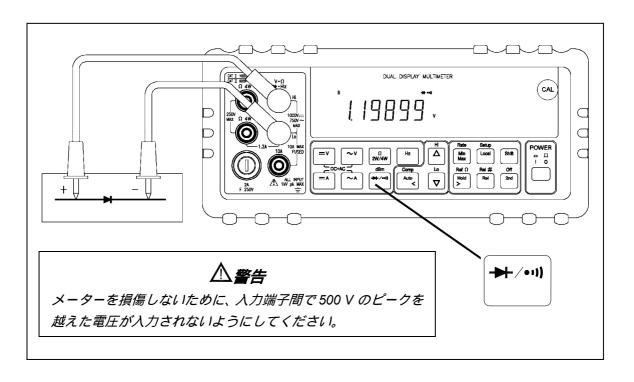


図 2-8. ダイオード/導通テスト

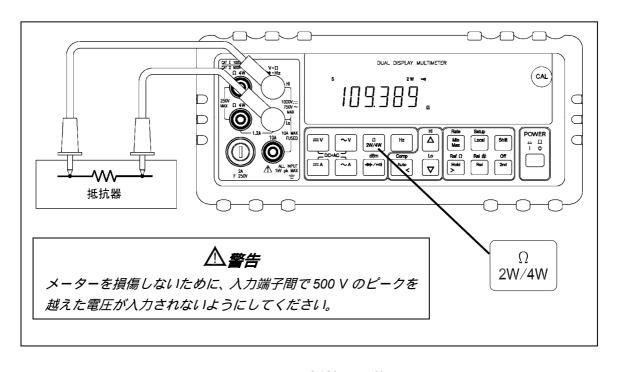


図 2-9. 2-Wire 抵抗Ω/導通テスト

フロントパネル操作

3-1 INTRODUCTION

このセクションでは、フロントパネル上のプッシュボタンを操作する ことでできる各操作機能を詳しく説明します。

各操作および機能のための関連情報はすべてグループ化されています。

3-2 フロントパネル操作

以下の機能はフロントパネルから操作することができます:

- プライマリおよびセカンダリディスプレイのための測定機能(DCV、ACV、DCA、ACA、抵抗、ダイオード/導通テスト)の設定。
- マニュアルまたはオートレンジモード(AUTO)の設定。
- マニュアルでの測定レンジの設定。
- レラティブ(REL)、最小または最大値(MIN MAX)やデシベル(dBm、および dB)、コンペア (COMP)を表示させる演算機能や、プライマリディスプレイ上の測定値をホールドさせるデータホールドモード(HOLD)の設定。
- リーディングレートの変更(SLOW, MEDIUM, FAST)
- dBm リファレンス抵抗の設定(REFΩ).
- レラティブモード用の基準値(Rel#)の設定、またはコンペアモード(COMP)用のコンペア範囲(Hi、Lo)の設定。
- パソコン用インタフェースの設定(RS-232C または GP-IB(GP-IB 搭載モデル))。.
- RS-232C インタフェース (RS-232C print only mode)を介してプリンタもしくはターミナルへの測定値の直接転送。

これらと他のフロントパネルオペレーションについては、第 3 章の後半で説明しています。

3-3 プライマリ/セカンダリディスプレイ

メーターは、5 1/2桁のVFD(デュアル・バキューム・フローレセント・ディスプレイ)を備えており、測定値、測定単位、メーターの操作状況およびメッセージを表示します。

デュアルディスプレイは、入力信号の2つの測定値(例えばACVと周波数等)を見ることができます。

ディスプレイはプライマリとセカンダリの 2 つに分かれています(図3-1参照)。 プライマリディスプレイは大きいセグメントで、ディスプレイの左側にあります。比較(REL)、最小値と最大値(MIN MAX)、ホールド(HOLD)やデシベル(dBm) 変換機能を利用した測定は、プライマリディスプレイのみで表示されます。 セカンダリディスプレイは小さいセグメントで、ディスプレイの右側にあります。

- ^{2nd} を押すとセカンダリディスプレイが点灯し、シフトキー ^{Shift} を押 しセカンダリディスプレイ上のシフトモード"S"が点灯してから、
- off 2nd を押すとセカンダリディスプレイが消えます。

セカンダリディスプレイが点灯していて、セカンダリディスプレイの測定ファンクションが選定されている場合、プライマリディスプレイの測定は影響を受けません。

注意

ユーザーが ***** をプライマリディスプレイに選択した場合、プライマリディスプレイには、ダイオード電圧値のみが表示され、導通テストはプライマリディスプレイのみに表示されます。

演算機能 REL、dBm、HOLD、MINMAX はセカンダリディスプレイで 選ぶことはできません。

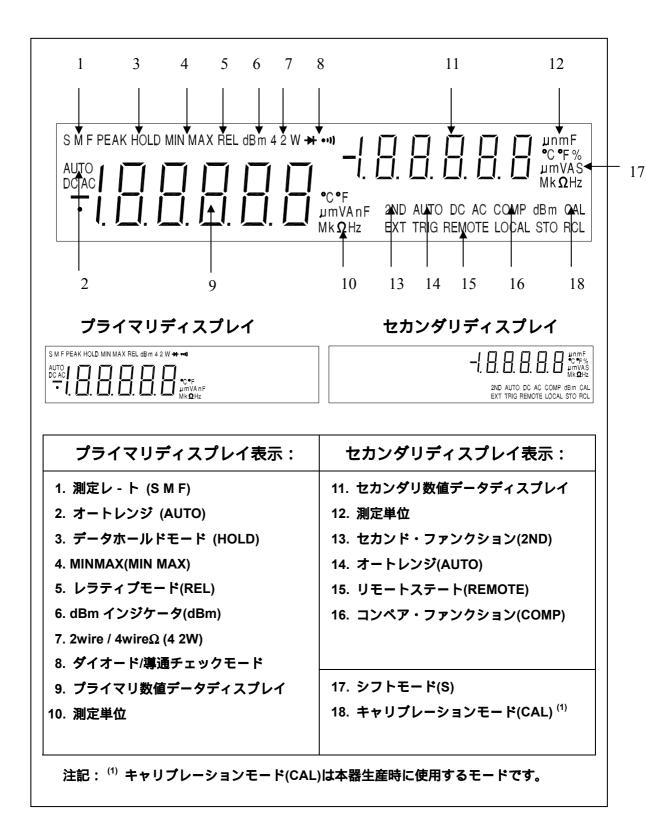


図 3-1 デュアルディスプレイ図

3-4 入力端子

入力端子は図3-2のようにフロントパネル左側にあります。

メーターの最大入力定格は表 3-1 のとおりです。これらを超えた入力では、メーターと使用者共に損傷を受ける恐れがありますので、定格内でご使用ください。

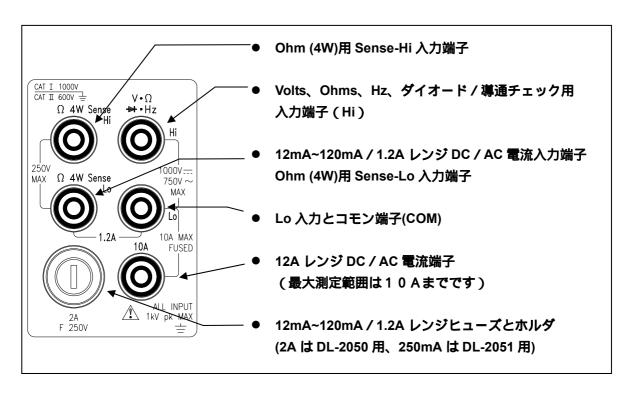


図 3-2 入力端子

表 3-1 最大入力定格

ファンクション	入力端子	過負荷保護値
DCV	V•Ω•Hz (Hi) to Lo	1000Vdc
ACV, Hz	V• Ω• Hz (Hi) to Lo	750Vac rms, 2x10 ⁷ V-Hz normal mode または1x10 ⁶ V-Hz common mode
mA, Hz	mA to Lo	1.2A または 120mA ⁽¹⁾ dc または ac rms
10A, Hz	10A to Lo	10Adc または ac rms
Ω (2W)	V•Ω•Hz to Lo	500Vdc または ac rms
→ 1))	V•Ω•Hz to Lo	500Vdc または ac rms
Ω (4W)	Sense Hi to Sense Lo	250Vdc または ac rms
All functions	Any terminal to earth	1000Vdc または peak ac
⁽¹⁾ DL-2050 は 1.2A まで; DL-2051 は 120mA まで		

3.5 測定コンディションのイニシャライズ

• 電源入力と初期設定状態:

メーターに電源を入れる際、それと同時に初期設定状態となります。

工場出荷時の初期設定は表 3-2 にあります。

GP-IBアドレス、RS-232Cボーレート、データビット、ストップビット、パリティ、およびエコー用の初期設定を、メモリーに保存すると、電源の入切を繰り返しても、初期設定はユーザーによって設定されるまで変更されません。

初期設定 パラメータ **DCV** ファンクション レンジ **Auto Range** ホールド **OFF** リーディングレート Slow Mode (120,000 Counts) 演算機能 **OFF** Hi: 199999 (199999E+0) コンペア Lo: 000000 (000000E+0) 数值設定 REFΩ (リファレンス抵抗) 600Ω Rel # (比較基準値) 000000E+0 セカンドディスプレイ OFF

表 3-2 初期設定

3-6 測定機能の選択

図 3-3 を参照しファンクションボタンを押し、測定機能を選択します。

AC + DC の True RMS 測定を選択するためには でと かおよび たと のボタンを同時に押してください。

ユーザーが機能を選定すると、表示器は選んだファンクションを表示するよう 点灯します。

もしセカンダリディスプレイが選択されボタンが押されると<u>2ND</u>ファンクションの表示が点灯し、セカンダリディスプレイは,新しい測定機能が設定されたことを示します。

レンジスケールについて、表3-3(スローレート)表3-4(メディアム/ファーストレート)に一覧を示します。

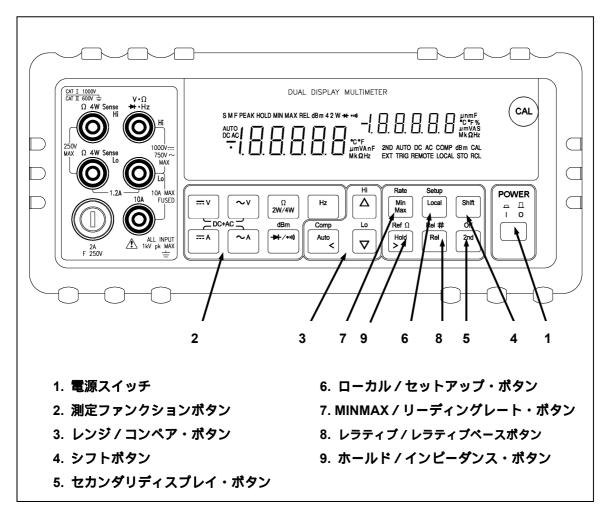


図 3-3 フロントパネル・プッシュボタン

表 3-3 スローリーディング・レートでのレンジスケール

ファンクション	レンジスケール	オートレンジング
 V	120mV, 1.2V, 12V, 120V, 1000V	•
~V,	120mV, 1.2V, 12V, 120V, 750V	•
A,A + ~A	12mA, 120mA, 1.2A ⁽¹⁾	•
\blacksquare A, \sim A, \blacksquare A + \sim A	12A ⁽³⁾	マニュアルのみ
Hz	1200Hz, 12kHz, 120kHz, 1MHz	•
2WΩ, 4WΩ $^{(2)}$	120, 1.2k, 12k, 120k, 1.2M, 12M, 120M Ω	•
→ 1)	1.2V	固定レンジ
•1)}.	2W / 120 Ω (Continuity Mode)	固定レンジ

- (1) 1.2A は DL-2050 のみ。
- (2) テストリードに誘導されるノイズ干渉を排除するために、120KΩ以上の抵抗値測定用にはシールドされたテストケーブルをご使用されることをお奨めします。
- (3) レンジ呼称は 12A ですが最大測定範囲は 10A までです。

表 3-4 ミィディアム/ファーストリーディング・レートでのレンジスケール

ファンクション	レンジスケール	オートレンジング
V	400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V	•
~V,∨+ ~V	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V	•
	40mA, 120mA, 1.2A ⁽¹⁾	•
\blacksquare A, \sim A, \blacksquare A + \sim A	12A ⁽³⁾	マニュアルのみ
Hz	1200Hz, 12kHz, 120kHz, 1MHz	•
2WΩ, 4WΩ $^{(2)}$	400, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M, 300M Ω	•
→ + ·1)	2.5V	固定レンジ
•1)).	2WΩ / 120 Ω (連続モード)	固定レンジ

- (1) 1.2A は DL-2050 のみ。
- (2) テストリードに誘導されるノイズ干渉を排除するために、120KΩ以上の抵抗値測定用には シールドされたテストケープルをご使用されることをお奨めします。
- (3) レンジ呼称は 12A ですが最大測定範囲は 10A までです。

測定ファンクションを選ぶ、操作方法を以下に示します。

- / 周波数測定
- **グロ **/***** ダイオード / 導通チェック
- Д 2W/4W 抵抗測定

- / (̄ ̄^)を同時に押して DC+AC RMS 電流測定

3-7 測定レンジの選択(△ なよび ▽)

測定レンジは、「オートレンジ」でメーターが自動的に選択を行うか、 マニュアルでユーザー自身が選択することができます。

デュアルディスプレイ設定時、次の測定組合せの場合プライマリとセカンダリの測定レンジは、独立で設定できません。プライマリ、セカンダリ共に同一レンジとなります。

DCV/DCV、DCV/ACV、ACV/DCV、ACV/ACV、ACV+DCV/DCV、ACV+DCV/ACV、DCA/DCA、DCA/ACA、ACA/DCA、ACA/ACA、ACA+DCA/DCA、ACA+DCA/ACA

オートレンジ

を押すごとに、オートレンジ、マニュアルレンジに切替ります。メーターがオートレンジの時にはAUTOの表示が点灯します。オートレンジの時、測定値が現在のレンジの測定範囲を超える場合には、メーターは次の上のレンジを自動的に選択します。測定値が最大レンジの測定範囲を超えた場合は、「**OL**」(オーバーロード)が、プライマリあるいはセカンダリディスプレイで表示されます。測定値がレンジフルスケールの約9.5%以下の値では、メーターは低いレンジを自動的に選択します。

マニュアルレンジ

を押して、マニュアルレンジにします。マニュアルレンジの場合、レンジはユーザー自身が選択します。マニュアルレンジでは、固定レンジの状態となります。

測定レンジの選択

マニュアルでレンジを選ぶ場合、

● /□ を押してマニュアルレンジを選択します。 または、

マニュアルレンジでは、

3-8 リーディングレートの選択(Rate)

リーディングレートは、**SLOW、MEDIUM、FAST** の中から 1 つのレートを選択します。リーディングレート選択は、精度アップ、測定スピードアップやノイズ除去に役立ちます(表 3-5 参照)。

「 \mathbf{S} 」、「 \mathbf{M} 」および「 \mathbf{F} 」(それぞれslow、medium、fast)の表示は、プライマリディスプレイ上で各々示されます。

● Shift と Min を押してリーディングレートを選択します。

上記の方法を繰り返せば、メーターは、連続した3種のうち1つのリーディングレート($S \rightarrow M \rightarrow F \rightarrow S \rightarrow M \rightarrow F$ 等)で操作されます。

表 3-5. シングル測定のディスプレイリーディングレート

リーディングレート	デジット	ディスプレイカウント ⁽¹⁾	Readings/s
SLOW	5 1/2	119,999	2
MEDIUM	4 1/2	39,999	5
FAST	3 1/2	3,999	20

⁽¹⁾ DCV 1000V のレンジであれば、ディスプレイカウントは、slow、medium と fast のレート各々で 1200.00、1200.0、1200 までとなります;

- **注記:1**. 周波数測定設定時のディスプレイカウントは、リーディングレートによらず常に 119,999 です。
- 注記:2. dBm ファンクションの時、分解能はそれぞれ、Slow または Medium レートで 0.01dBm、Fast レートで 0.1dBm です。

3-9 セカンダリディスプレイの選択

● デュアルディスプレイモードの選択

を押してデュアルディスプレイモードを選択する。

2nd がセカンダリディスプレイのエリアで表示されます。

● デュアルディスプレイモードの取り消し

╱┌ Shim と coff を押してデュアルディスプレイモードを終えます。

2nd の表示がセカンダリディスプレイから消え、シングルディスプレイモードの状態になります。

デュアルディスプレイの組み合わせ

表 3-6 はデュアルディスプレイモードでの、プライマリディスプレイとセカンダリディスプレイの組み合わせ一覧です。

表 3-6. デュアルディスプレイモードの組み合わせ一覧

セカンダリ ディスプレイ プライマリ ディスプレイ	DCV	ACV	DCA (4)	ACA (4)	Hz ⁽⁷⁾
DCV	• (1)	• (1)	•	•	•
ACV	• (1)	• (1)	•	•	•
DCA ⁽⁴⁾	•	•	• (1)	• (1)	• (2)
ACA (4)	•	•	• (1)	• (1)	• (2)
ACV + DCV	• (1)	• (1)	•	•	•
ACA + DCA (4)	•	•	• (1)	• (1)	• (2)
Hz ⁽⁷⁾	•	•	• (2)	• (2)	•
$\Omega^{(3)}$	•	• (5)	•	• (5)	• (5)
→ + ·1))	•	• (5)	•	• (5)	• (5)
dBm ⁽⁶⁾	•	•	•	•	•

⁽¹⁾ オートレンジではプライマリディスプレイまたはセカンダリディスプレイの大きいほうのレンジに一致して設定されます。


マニュアルレンジではセカンダリディスプレイのレンジはプライマリディスプレイと同じレンジに設定されます。

- (2) 周波数測定は電流入力信号によります。他の測定は電圧入力信号によります。
- $^{(3)}$ デュアルディスプレイモードでは抵抗値の測定は $1 M \Omega$ までを推奨します。
- ⁽⁴⁾ 12A レンジはマニュアルレンジ操作のみとなります。
- ⁽⁵⁾ 測定動作はしますが規定外となります。
- ⁽⁶⁾ 常にオートレンジです。
- (⁷⁾ 周波数測定モードの電圧,電流測定レンジは他の測定モード時の測定レンジに準じます。

注記:1. デュアルディスプレイモードでは,ボタン操作の応答時間が1 秒程度か かる場合がありますので,メーターが応答するまでボタンを押すように してください。

3-10 セットアップモード

セットアップモードで、RS-232C (標準装備)、GP-IB (DL-2050G/DL-2051G) ビーパ(ブザー)モードを選択できます。 リモート・インタフェースを適切に動作させる為に、以下の手順でパラメータを設定することが必要です。

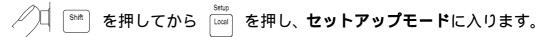

△ か ▽ を押して第1層の各メニュー項目を選びます。

Auto か Hold で、各メニュー項目のパラメータを選択します。選 択中はプライマリディスプレイ上のパラメータが点滅します。

「Shift で、選択したパラメータを決定します。もしくは、第2層の メニューに入ります。

を押すと、第2層のメニューまたはセットアップモードから 抜けます。セットアップモードを抜けると全てのパラメータが記憶 されます。

表 3-7 にセットアップメニュー項目の概要を記載してあります。GP-IB のメニュー項目は GP-IB インタフェース搭載モデル (DL-2050G/DL-2051G) のみ表示されます。

表 3-7. セットアップメニュー項目の概要

第 1 層メニュー	第2層メニュー	
1. Remote Mode Selection (1)		
	1. Baud Rate	
	2. Parity	
2 DS 222C Interface Decemptors	3. Data Bit	
2. RS-232C Interface Parameters	4. Stop Bit	
	5. ECHO	
	6. Printer-Only	
2 CD ID Interfere December (1)	1. Address (1)	
3. GP-IB Interface Parameters (1)	2. Talk ⁽¹⁾	
4. Beeper Mode Selection		
⁽¹⁾ DL-2050G/DL-2051G のみ表示されます。		

表 3-8 は、RS-232C (標準装備)と GP-IB (DL-2050G/ DL-2051G) インタフェースの、工場出荷時設定と選択可能パ ラメータの一覧です。

表 3-8. 通信関連のパラメータ

メニュー項目	工場出荷時設定	パラメータ	
Remote	RS-232C	RS-232C or GP-IB	
Baud Rate	9600	9600, 4800, 2400, 1200, 600, and 300	
Parity	None	None, Odd or Even	
Data Bit	8	7 or 8	
Stop Bit	1	1 or 2	
ЕСНО	OFF	ON or OFF	
Printer-Only	OFF	ON or OFF	
Address	8	0 to 30	
Talk	OFF	ON or OFF	
Beeper (1)	ON	ON or OFF	
⁽¹⁾ ビーパモードは通信関連のパラメータではありません。			

3-11 ローカルオペレーション・モード



「Local を押してリモートモード (インターフェース操作)からロー

カルモード(パネル操作)に戻します。

3-12 演算機能 (Arithmetic Functions) の操作

● dBm 測定

dBm の測定には、リファレンス抵抗で 1mW の電力を消費させるデシベル変換で行われ、DCV か ACV の単位の測定のみ表示されます。電圧測定は以下の方程式で dBm に変換しています。

 $dBm = 10x \log_{10} [(電圧測定値)^2/リファレンス抵抗/1mW]$

リファレンス抵抗の工場出荷時の設定値は600Ωです。

● を押してから を押して DCV か ACV の dBm 測定モードにします。

メーターは、プライマリディスプレイ上に dBm を表示し、リファレンス抵抗の値はセカンダリディスプレイ上に表示されます。

• dBm 測定用リファレンス抵抗の設定

を押してから Fed Ω を押し、リファレンス抵抗選択モードにします。

以下 2 1種のリファレンス抵抗から選択します。 8000Ω , 1200Ω , 1000Ω , 900Ω , 800Ω , 600Ω , 500Ω , 300Ω , 250Ω , 150Ω , 135Ω , 125Ω , 124Ω , 110Ω , 93Ω , 75Ω , 50Ω , 16Ω , 8Ω , 4Ω , 2Ω

2、4、8 や 16Ω のリファレンス抵抗が選定されているときは dBm 測定は Watts (電力)で表示されます。


● 操作方法:

コンディション 1:

Shift を押してから Hold を押し、現在設定されているリファレンス 抵抗をセカンダリディスプレイ上に表示させます。

ショウ 設定を記録させます。


● 操作例: dBm 測定用にリファレンス抵抗を 1000Ωに設定します。

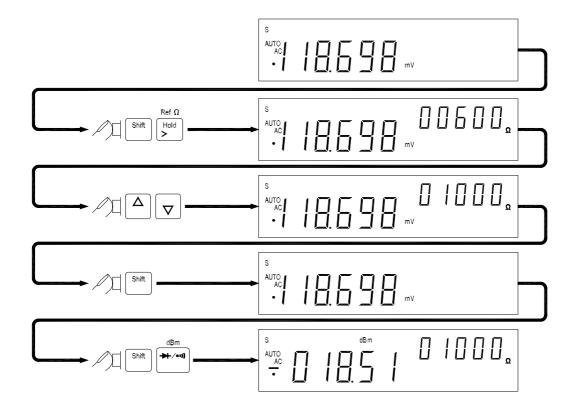

コンディション 2:

- を押してからずで を押し、dBm 測定モードに入ります。
- △ や ▼ を使って、以下の例のようにリファレンス抵抗を設定します。

● 操作例:

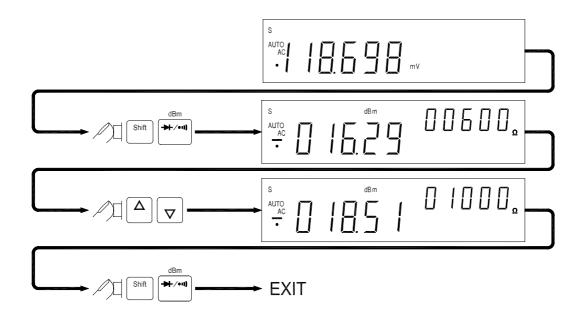

MINMAX 測定

「MINMAX」は、「MINMAX」測定を選択してからのメーターで測定された入力信号の最大、または最小値を保持します。「MIN」と「MAX」の定義は以下の通りです。

MIN: 測定値の最小値

MAX: 測定値の最大値

「MAX」測定が選択されている場合、設定以後の測定値が現在の最大値を超えるまで、現在の最大値を保持しディスプレイ上に表示します。最小値は表示されませんが、保持、更新は行われます。

「MIN」測定が選択されている場合、それ以後の測定値が現在の最小値を下回るまで、現在の最小値を保持しディスプレイ上に表示します。最大値は表示されませんが、保持し、更新は行われます。

「MIN MAX」モードが選択されている場合、入力信号の実際値が表示されます。最大値、最小値は表示されませんが、保持、更新は行われます。

- 注記:1. MINMAX モードが選択されると、測定レンジはマニュアル固定レンジになります。「MIN MAX」モードがキャンセルされるまで、測定レンジは固定されます。
- **注記:2.** ビーパモードが「ON」になっている場合、最大または最小値が更新されると単音のブザーが鳴ります。


● 操作手順:

- Min を押して「MINMAX」測定にします。
 - 「Min キーを押しつづけると設定は以下の順番で変わります:

 $Max \rightarrow MinMax \rightarrow Min \rightarrow MinMax \rightarrow Max$

│ Shift と of を押し「MINMAX」測定をキャンセルします。

● 操作例

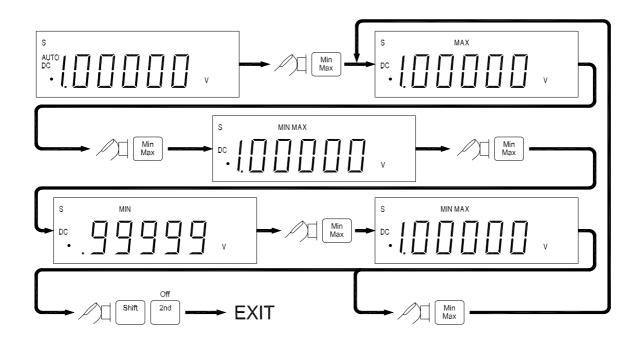

● HOLD (Data Hold)測定の設定

データホールド機能はディスプレイの状態を一時的に保持させます。 この機能は、現在の測定値を保持したいときに、HOLD を押してディスプ レイ上の測定値を保持します。

操作手順

- を押し「HOLD」測定にします。HOLD の表示がプライマリディスプレイに点灯します。
- をもう一度押して「HOLD」測定をキャンセルします。

注記: HOLD は、 dBm、REL や Min / Max 等の演算機能と併用できます。

レラティブ(REL)測定

「REL」測定が設定されているときは、プライマリディスプレイの表示値は、 Rel# (基準値) 値と最新の測定値との値の差です。

「REL」測定の定義について以下に示します。

プライマリディスプレイの表示値=(測定値)- (Rel#値)

注記: レラティブ測定はプライマリディスプレイにのみ設定可能です。


● レラティブ測定用基準値の設定

を押して「REL」測定を設定すると、プライマリディスプレイの最初の測定値が基準値として記録されます。その後、プライマリディスプレイは 0 値化され、REL の表示がプライマリディスプレイに表れます。セカンダリディスプレイは影響を受けません。

「REL」測定が設定されているときは、

- を押すと、基準値を決定し、REL 測定に戻ります。
- を押すと、「REL」測定をキャンセルします。

● 操作例: DCV 測定用に基準値を設定します。

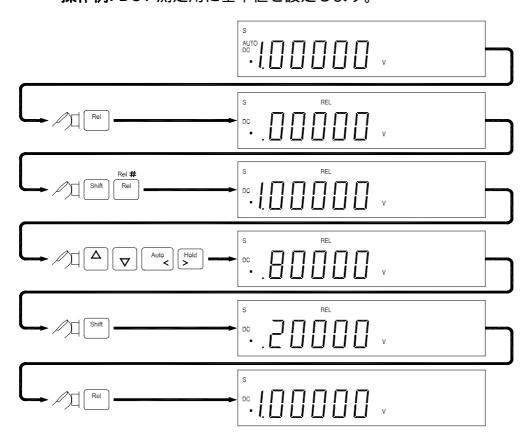

• COMP (コンペア) 測定

「COMP」測定は、入力の測定値とプリセットの上限と下限とを比較させます。「COMP」測定は、小数点以下を無視して表示します。

HI: 測定值>上限值(HI)

LO: 測定値<下限値(LO)

PASS: 上限值≥測定值≥下限值

「COMP」測定が設定されている時は、実際の測定値はプライマリディスプレイ上に表示され、比較結果はセカンダリディスプレイ上に、「HI」、「LO」、「PASS」で表示されます。

● 操作方法



Shift と Auto を再度押して「COMP」測定をキャンセルします。

上限、下限値の設定


以下の操作手順で「COMP」測定の上/下限値を設定します。

プライマリディスプレイに上限値が表示されます。

- ✓☐ Shift を押し、上限値を決定します。
- を押してから ▼ を押し、上記の手順を繰り返して下限値を設定します。
- 注記:1. 上限/下限値が設定されると、設定された値は全てのレンジ、測定項目で適応されます。レンジ、測定項目を変更して使用する場合は、上限/ 下限値を再度設定してください。
- **注記:2.** コンペア測定は、REL、, MINMAX やdBm 等の演算機能にも適用されます。
- **注記:3.** 固定レンジで、レンジの上限を超えた場合は Hi、下限を超えた場合は Lo を表示します。

● 操作例:

DCV 測定のために、上限、下限値を設定します。

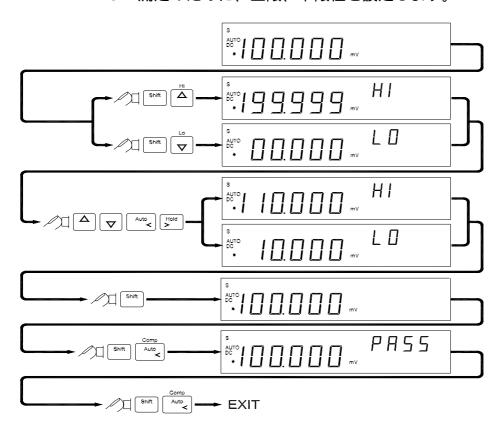


3-13 演算機能の組み合わせ

このメーターでは、複数の演算機能(dBm、MINMAX、REL、HOLD、COMP)を組み合わせることができます。

例:「COMP」測定の上限 / 下限値を設定するために、以下の操作手順を行います。

複数の演算機能を使用する場合、以下の操作方法にあるように、いろいろな演算機能が組み合わせられます。例えば、もし dBm 測定の状態で が 選定されると、dBm の測定結果(①) は次の測定の比較ベース(②)になります。先の例にあるように、いろいろな演算機能の使用可能な場合の、組み合わせのシーケンスと結果は表 3-9 にワンステップづつ示してあります。

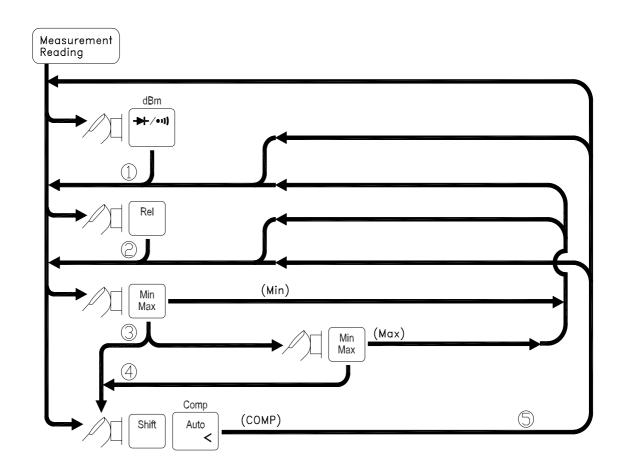

注記: 演算機能はプライマリディスプレイでのみ設定可能です。

表 3-9. 演算機能の組み合わせ詳細

Stor. Manager and Children				
演算機能 操作シーケンス		説明	結果の生成	
1	dBm	測定値は dBm に変換算出されます。	0	
2	REL	dBm の結果(①)はレラティブ測定の基準 値になります。	2	
3	Min	レラティブ測定の dB 値の最小値は新規 にレラティブ測定の基準値(②)として記 憶されます。	3	
4	Max	レラティブ測定の dB 値の最大値は新規 にレラティブ測定の基準値(②)として記 憶されます。	④	
5	СОМР	コンペア測定は③と⊕の結果に基いて 行われます。	\$	

測定応用例

4-1 はじめに

第4章では、メーターをより機能的に使用するための、いくつかより 高度な方法と応用例を紹介します。第2,3章で紹介した基本測定操 作方法と電気についての基礎知識が必要です。

4-2 デュアルディスプレイの応用

デュアルディスプレイの使用は、メーターの特長の中でも特に役立つ ものです。検査と測定をする上でさらに便利さが増すでしょう。

図 4-1 に、デュアルディスプレイの応用方法の一般的な組み合わせ方をいくつか示してあります。

図 4-1.デュアルディスプレイの典型的な使用と応用方法

プライマリ ディスプレイ	セカンダリ ディスプレイ	応用方法	
DCV	ACV	Testing DC to AC or AC to DC converter circuit	
ACV+DCV	DCV	Measuring DC level and AC ripple of power supply	
DCV	DCA	Testing power supply load regulation	
DCV	ACA	Checking loop current and voltage drop level	
ACA+DCA	DCV	Testing line and load regulation	
ACV	DCA	Testing AC to DC or DC to AC converters	
ACA+DCA	ACV	Measuring DC level and AC ripple of power supply	
ACV	ACA	Testing transformer	
ACV	Hz	Measuring AC frequency response of amplifier circuit	
ACA	Hz	Adjusting AC motor control	
DCA	ACA	Measuring AC ripple and DC current of power supply	
ACA+DCA	DCA	Measuring current dissipation for power supply analysis	
dBm	Reference Ω	Setting dB reference impedance and show dBm	
dBm	DCV	Indicating DC voltage and dBm	
dBm	ACV	Indicating AC voltage and dBm	
dBm	Hz	Checking frequency response	


4-2-1 デュアルディスプレイ操作方法例

デュアルディスプレイの特長を使った実践的な操作方法についていく つか説明します。

● 整流回路での DC 電圧と AC リップルの測定

整流回路の検査に際し、プライマリディスプレイに DC 電圧、セカンダリディスプレイに AC 電圧を(または逆に) 表示します。一回の測定で同時に、供給された DC 電圧と AC リップルを測定できます。

1. 以下の図のように、検査ユニットをメーターに接続してください。

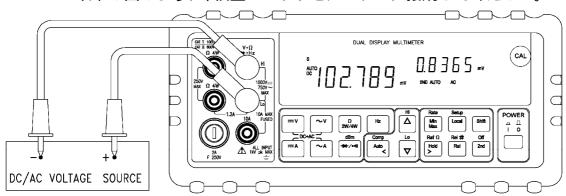


- 2. / を押し、プライマリディスプレイにDC電圧測定を設定。
- 3. Д Auto △ と ▽ を押してプライマリディスプレイでオートレン ジかマニュアルを選択します。
- 4. / 2nd を押してセカンダリディスプレイに2NDを表示させます。
- 5. / を押してセカンダリディスプレイにAC電圧測定を設定します。
- 6. Д △ と ▽ を押してセカンダリディスプレイにオートレンジかマニュアルを選択します。
 - **注記:1.** Shift の後 2nd を押すとセカンダリディスプレイが消える場合があります。
 - **注記:2.**DCV + AC リップルが整流電流の大きさを超えている場合には、 △ を押して、適切なレンジを選択してください。

注記:3. セカンダリディスプレイの機能は第3章の3-10をご覧ください。

● 整流回路での AC と DC 電流の測定

整流回路の検査に際し、プライマリディスプレイに AC 電流、セカンダリディスプレイに DC 電流を(または逆に)表示させます。一回の測定で同時に、供給された DC 電流と AC リップルを測定できます。

1. 以下のように検査ユニットをメーターに接続してください。

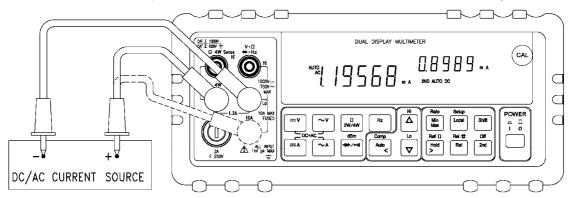

▲ 警告


- 1.扱うレンジに従って適切な入力ターミナルをお選びください。
- 2.メーターに損害を与えないよう最大入力定格以上の電流を入力ターミナルに入力しないでください。
 - 2. / [~^]を押しプライマリディスプレイにAC電流測定を設定。

 - 5. / を押してセカンダリディスプレイにDC電流測定を設定。
- 注記:1. Shift の後 2nd を押すとセカンダリディスプレイが消える場合があります。 注記:2. セカンダリディスプレイの機能は第3章の3-10をご覧ください。

● AC 回路の電圧と周波数測定

AC 信号測定に際し、プライマリディスプレイに AC 電圧、セカンダリディスプレイに周波数を(または逆に)、表示させます。一回の測定で同時に、AC 電源もしくは回路信号の AC 電圧と周波数とを測定できます。

1. 以下のように検査ユニットをメーターに接続してください。

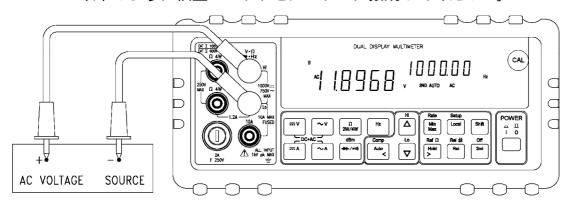

- 2. ~ を押しプライマリディスプレイにAC電圧測定を設定。
- 4. / ② を押してセカンダリディスプレイに 2ND を表示させます。
- 5. /□ □ を押してセカンダリディスプレイに周波数測定(Hz)を設定。


注記:1. Shift の後 2nd を押すとセカンダリディスプレイが消える場合があります。

注記:2. セカンダリディスプレイの機能は第3章の3-10をご覧ください。

● トランジスタ回路等の負荷動作での DC 電圧と電流測定

トランジスタ増幅回路の検査に際し、プライマリディスプレイに DC 電圧、セカンダリディスプレイに DC 電流を(または逆に) 表示させます。デュアルディスプレイの使用で、H_{fe}の検査や DC 消費電流を測定できます。

1. 以下のように検査ユニットをメーターに接続してください。

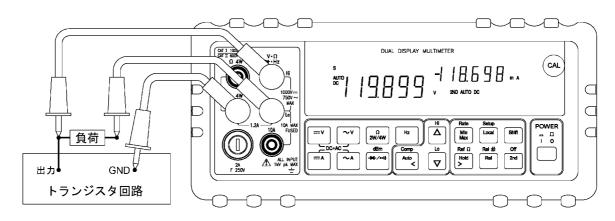


▲ 警告

- 1. 扱うレンジに従って適切な入力ターミナルをお選びください。
- 2. メーターに損害を与えないよう最大人力定格以上の電流を入力ターミナルに入力しないでく ださい。
 - 2. / を押しプライマリディスプレイにDC電圧測定を設定。

 - 5. 🎾 🖼 を押してセカンダリディスプレイにDC電流測定を設定。
- 注記:1. Shift の後 2nd を押すとセカンダリディスプレイが消える場合があります。
- 注記:2. セカンダリディスプレイの機能は第3章の3-10をご覧ください。

4-3 2-wire モードを使っての抵抗測定

1. 以下のように、抵抗を $V \cdot \Omega \cdot Hz$ と Lo の入力端子に接続してください。

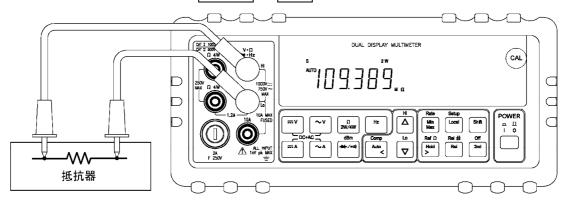

▲ 警告


500Vのピークを超える電圧をV・ Ω ・Hz端子と Lo端子間に入力しないでください。

- 2. ② を押して2-wire 抵抗測定にしてプライマリディスプレイに 2 Wを表示させます。
- 3. Д м с □ 押してプライマリディスプレイでオートレンジ かマニュアルを設定します。

注記:抵抗測定の場合、「REL」機能を使用して、テストリード抵抗と接触抵抗により起こる、測定誤差を少なくすることができます。

4-4 4-wire モードを使っての抵抗測定

1. 4-wireモードを使っての抵抗測定には、まず、V·Ω·HzとSense-Hi 端子からそれぞれテストリードで、検査する抵抗の一方と接続し、 Lo と Sense-Lo 端子からそれぞれテストリードで、検査する抵抗の他方に、 以下のように接続します。

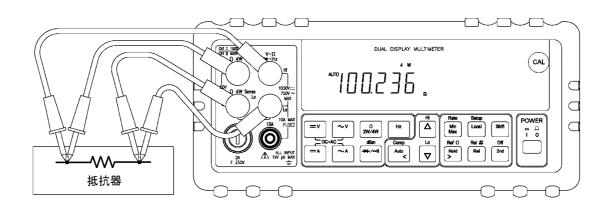

250Vのピークを超える電圧をSense Hi 端子と Sense Lo 端子間に、また500Vのピークを超える電圧を $V \cdot \Omega \cdot Hz$ 端子と Lo 端子間に入力しないでください。

- 2. ② を押して4-wire 抵抗測定にしてプライマリディスプレイに 4 Wを表示させます。
- 3. Д (Auto)、 Δ と ▼ 押してプライマリディスプレイでオートレンジか マニュアルを設定します。

4-5 AC+DC RMS の測定

このメーターはAC + DCの電圧または電流のRMSを測定できます。

□ と ~ * または □ と ~ * が同時に押されると、メーターは、以下の方程式によってACとDC信号を計算しAC + DC電圧または電流のRMSを表示します:

(AC+DC) RMS =
$$\sqrt{dc^2 + ac^2}$$

注記:電圧(AC+DC)の測定が設定されていると、DCV 人力インピーダンスは、交流結合 の $1.1M\Omega$ アッテネータと並列となります。

● 測定例:

AC信号のAC + DC RMSの測定で、10Vrms、1kHz sin波でDC offset voltageが+5VのAC入力信号の結果は、次のように算出します:

$$\sqrt{5^2 + 10^2}$$
 11.1803 V rms

RS-232C リモートオペレーション

5-1 はじめに

第5章では、標準装備のRS-232Cインタフェースを介してのメーターの操作について説明します。また、メーターに使用されているRS-232Cインタフェースのコマンドについての詳細も述べていきます。ユーザーはリモートコントロール操作をする際、ターミナルを通じてマニュアルで行うか、あるいはホストコンピュータのプログラムで自動的にできます。

5-2 RS-232C インタフェースの概要

メーターのリアパネルにある D-sub 9-pin オス端子コネクタのシリアルポートは、ホストコンピュータもしくは、標準的な RS-232C インタフェース経由のターミナルでメーターを通信するために使用します。図 5-1 はメーターとホストコンピュータ間の RS-232C 接続ダイアグラムです。

RS-232C インタフェースは、シリアル・バイナリデータの送受信で、転送レートは 300 から 9600baud まで対応しています。また、RS-232C インタフェース間は、50 フィートまで通信可能です。メーターの RS-232C ポートは、データ送受信において、メーターにとってより機能的で安全な全 2 重通信方式を採用しています。

5-3 RS-232C インタフェース・パラメータの設定

ホストコンピュータやターミナルを介してメーターを操作するために、メーター内の RS-232C インタフェースのパラメータと、ホストまたはターミナルのシリアルインタフェースのパラメータとが一致させる必要があります。

表 5-1 には、工場出荷時の初期設定と RS-232C インタフェースを使用した際のユーザーが変更可能な通信パラメータが示されています。

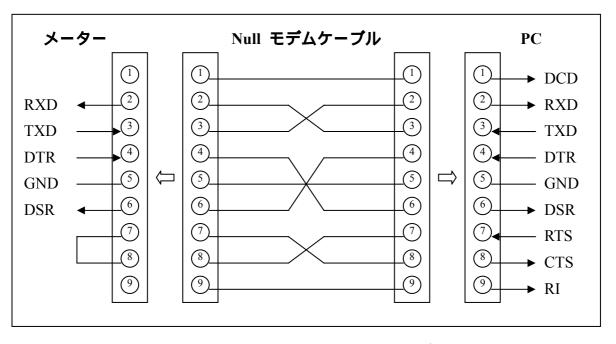


図 5-1. RS-232C メーターと PC 間での接続ダイアグラム

● RS-232C パラメータのセットアップ方法

セットアップモードでコンピュータとのインタフェースをRS-232C インタフェースに設定します。リモートインタフェースを動作させるためには、リモートインタフェースのパラメータを確認し適切に設定する必要もあります。第 3 章、「3-10 セットアップモード」を参考に操作してください。

表 5-1. RS-232C インタフェースパラメータ

項目	パラメータ	工場出荷時の 初期設定	設定可能なパラメータ
1	ボーレート (Baud Rate)	9600	9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300
2	パリティ (Parity)	None	None, Odd, Even
3	データビット (Data Bit)	8	7, 8
4	ストップビット (Stop Bit)	1	1, 2
5	エコー (ECHO)	OFF	ON, OFF
6	プリンタ・オンリ (Printer-Only)	OFF	ON, OFF

5-4 コマンドの使用

注記: 全ての RS-232C コマンドは、大文字を使用してください。 小文字では動作しません。

5-4-1 コマンドの種類

RS-232C コマンドは3つにグループ化されています: **KEY** コマンド、**SET** コマンドと **QUERY** コマンドです。

● KEY コマンド

メーターのフロントパネルには 16 個のプッシュボタンがあります。 <**K1**>から<**K16**>までの KEY コマンドを使用して、RS-232C インタフェースでフロントパネルのプッシュボタンを一回押すのと同じ動作をさせることができます。また<**K17**>から<**K20**>までの KEY コマンドを使用して、プッシュボタンの組み合わせによる機能の動作をさせることができます(KEY コマンドの詳細な説明は表 5-3 を参照)。 例えば、メーターの DCV 120V 測定レンジを設定するには、以下のようなコマンドセットでできます。

ステップ	コマンド	メーターの応答動作	
1	<k1></k1>	DCV ファンクションを選択	
2	<k9></k9>	レンジの一段階アップ	
3	<k9></k9>	レンジのもう一段階アップ	
4	<k9></k9>	レンジの更にもう一段階アップ	
5	<k9></k9>	レンジの 1000Vdc までのアップ	
6	<k10></k10>	レンジの 120Vdc までのダウン	

上記のこの操作は繁雑で時間がかかりますが特定の操作や、模擬的応用には簡単で便利です。

KEY コマンドの詳細な説明は 5-5-1 を参照してください。

● SET コマンド

KEY コマンドと異なり SET コマンドはコマンド列を通してメーターの操作をコントロールします。例えばメーターDCV 120V レンジに設定する場合、一個のコマンド列<**S104**>でコントロールできます: **<5>**はセッティング **<1>** はプライマリディスプレイ **<0>**は DCV ファンクション**<4>** 120V レンジ

SET コマンドの詳細な説明は 5-5-2 を参照してください。

● QUERY コマンド

QUERY コマンドは、メーターに現在の状態を応答させる問合わせコマンドです。例えば QUERY コマンド<**R1**>は、プライマリディスプレイの測定値データを応答させます。

QUERY コマンドの詳細な説明は 5-5-3 を参照してください。

5-4-2 コマンドフォーマット

• エコー

エコーが ON の場合、メーターは受信したコマンドの文字列を全てエコー(反復)応答します。

● ターミネータ

ターミネータはホストによって送信されるキャラクタで、コマンド列の終了を意味します。ターミネータは次のように2バイトのデータで構成されます。

<CR> (Carriage Return) + <LF> (Line Feed)

● プロンプト

ホストが、RS-232C インタフェースを介してメーターにコマンド列 を送信すると、表 5-2 にあるように、メーターはコマンドを実行し、 終了後 表 5-2 に示すプロンプトのいずれか一つを返します。

プロンプト	説明
*>	メーターは電源投入時の初期状態にイニシャライズされました。
=>	コマンドは終了しエラーは検出されませんでした。
!>	コマンドは終了しエラーが検出されました。
?>	パラメータ・エラーが検出されました。
#>	ローカルのキーが押されました。
\$>	セットアップファンクションが実行中です。
@>	有効な測定値データがありません。

表5-2. RS-232C リターンプロンプト

● 結果の応答

メーターがQUERYコマンドを終了すると結果の応答が次のフォーマットで行われます。

<RESULT> + <CR> <LF> + <PROMPT> + <CR><LF>

メーターのRS-232Cがプリンタ・オンリのモードの時は、メーターは測定サイクルが完了した時点で測定した結果を印刷出力します。印刷されるデータのフォーマットは次のいずれかになります。

- 1. **<Measurement Data> + <CR> <LF>** プライマリディスプレイモードのみの場合。または
- 2. <Measurement Data #1>, <Measurement Data #2> + <CR> <LF> プライマリとセカンダリのデュアルディスプレイの場合。

5-5 コマンドセットの説明

5-5-1 KEY コマンド

表 5-3. KEY コマンドの説明

衣 3-3. NET コマノ Pの武明			
コマンド	フロントパネル上での同等キーストローク		
K1	DCV を押す		
K2	DCA を押す		
К3	ACV を押す		
K4	ACA を押す		
K5	Ω を押す		
K6	Diodeを押す		
K7	Hz を押す		
K8	AUTOを押す		
К9	を押す		
K10	を押す		
K11	MinMax を押す		
K12	Hold を押す		
K14	REL を押す		
K15	Shift を押す		
K16	2nd を押す		
K17	DCV と ACV を同時に押す		
K18	DCA と ACA を同時に押す		
K19	Shift を押しフロントパネルの を押す		
	(VFD ディスプレイの輝度を上げる)		
K20	Shift を押しフロントパネルの を押す		
	(VFD ディスプレイの輝度を下げる)		

5-5-2 SET コマンド

● S1 コマンド

S1 コマンドは、メーターのプライマリディスプレイ用に、測定機能、レンジやリーディングレートのセットアップに使用します。

S1 コマンドは、<**f>、<r>**と<**x>**の三つのパラメータが順番に続きます。</f>、<**r>**と<**x>**のパラメータは全て大文字です。

S1コマンドの使用についての詳細な説明は表 5-4 と 5-6 を参照してください。

表 5-4. S1 コマンドの説明

	表 5-4. S1 コマンドの説明
フォーマット	説明
\$1 <i><f></f></i> < <i>r></i> < <i>x></i>	S1 コマンドの、 <f>、<r>と<x>のパラメータはプライマリディスプレイの測定の設定をします。</x></r></f>
	<f>は測定機能用、<r>はレンジ設定用、<x>はリーディングレート設定用。</x></r></f>
	<たは測定機能を設定するのに必要なパラメータで、<たのパラメータは数字の"0"から"9"と"A"とで定義されます。
	<r>は測定レンジを設定するオプションパラメータです。 字の"0"から"7"で定義されます。 メータも同時に省略されメーターはオートレンジになります。</r>
	<x>はリーディングレート設定のオプションパラメータで、"S"、"M"、"F" で定義し、"S"スロー、"M"メディアム、"F"ファーストのレートを意味 します。</x>
	<x>のパラメータが特定されなければ、メーターは変更されずに現在のリーディングレートのままです。</x>
	表 5-6 に S1 コマンドパラメータと可能な組合せを全て紹介しています。
	例 1: "S104S" (<i><f>、<r>と<x></x></r></f></i> 全て特定)
	メーターのプライマリディスプレイをマニュアルレンジ、スローレート の DCV 120V で設定。
	例 2: "S142" (<x> は省略)</x>
	プライマリディスプレイをマニュアルレンジの DCA 120mA で設定し、 リーディングレートは影響を受けない。
	例 3: "S17" (<i><r< i="">>と<<i>x</i> >の両方が省略)</r<></i>
	プライマリディスプレイをオートレンジの周波数用で設定し、リーディ ングレートは影響を受けない。

表 5-5. S2 コマンドの説明

フォーマット	説明
\$2 <f><r><x></x></r></f>	S2 コマンドの、< <i>f</i> >、< <i>r</i> >と< <i>x</i> >のパラメータはセカンダリディスプレイの測 定の設定をします。
	<f>は測定機能設定用、<r>はレンジ設定用、<x>はリーディングレート設定用。</x></r></f>
	<たは測定機能を設定するのに必要なパラメータです。
	<たのパラメータは数字の"0"から"9"と"A"とで定義されます。
	セカンダリディスプレイは DCV、ACV、DCA、ACA および周波数(Hz)
	機能のみ表示できるので、使用可能なパラメータは
	"0"、"1"、"4"、"5"と"7"です。
	字の"0"から"7"で定義されます。
	パラメータも同時に省略されます。メーターはオートレンジにになり、
	その時点でのリーディングレートのままです。
	<x>はリーディングレート設定のオプションパラメータで、"S"、"M"、"F"</x>
	で定義し、"S"スロー、"M"メディアム、"F"ファーストのレートを意味 します。
	<x>のパラメータが特定されなければ、メーターは変更されずに現在のリー ディングレートのままです。</x>
	表 5-6 に S2 コマンドパラメータと可能な組合せを全て紹介しています。 例 1: "S204S" (<i><f< i="">>、<i><r></r></i>と<<i>x</i>> 全て特定)</f<></i>
	メーターのセカンダリディスプレイをマニュアルレンジ、スローレート の DCV 120V で設定。
	例 2: "S242" (<x> は省略)</x>
	セカンダリディスプレイをマニュアルレンジの DCA 120mA で設定し、 リーディングレートは影響を受けない。
	例 3: "S27" (< <i>r</i> >と< <i>x ></i> の両方が省略)
	セカンダリディスプレイをオートレンジの周波数用で設定し、リーディ ングレートは影響を受けない。

表 5-6 S1, S2 コマンドと *<f>, <r>, <x>* のパラメータ

	S1	S2	, , ,	リハングーク	<x> =</x>	
パラメータ	31	32	<r></r>	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
ファンクション	<f></f>		<r></r>	S (Slow)	M (Medium)	F (Fast)
			0	Auto range	Auto rang	ge
			1	120mV	400mV	
DCV		0	2	1.2V	4V	
		·	3	12V	40V	
			4	120V	400V	
			5	1000V	1000V	
			0	Auto range	Auto rang	ge
			1	120mV	400mV	
ACV		4	2	1.2V	4V	
ACV		1	3	12V	40V	
			4	120V	400V	
			5	750V	750V	
			0	Auto range	Auto rang	ge
- /0			1	120Ω	400Ω	
Ω/2-wire	2		2	1.2kΩ	4kΩ	
		N/A ⁽¹⁾	2 3 4	12kΩ	40kΩ	
		N/A`´	4	120kΩ	400kΩ	
			5	1.2ΜΩ	4ΜΩ	
Ω/4-wire	3		6	12ΜΩ	40M Ω	
			7	120ΜΩ	300MΩ	
		ı	0	Auto range	Auto rang	ae
DCA	4		1	12mA	40mA	•
			2	120mA	120mA	
	5		3	1.2A ⁽²⁾	1.2A ⁽²⁾	
ACA			4	12A ⁽³⁾	12A ⁽³⁾	
Diode	6	N/A ⁽¹⁾	0	Auto range 1.2V	Auto rang 2.5V	ge
			1			
			0	Auto range	Auto rang	ge
		_	1	1200Hz	1200Hz 12kHz	
Hz		7	2	12kHz		
			3	120kHz	120kHz	
		1	4	1MHz ⁽²⁾	1MHz ⁽²⁾	
			0	Auto range	Auto rang	ge
			1	120mV	400mV	
V (ac+dc)	8	N/A ⁽¹⁾	2	1.2V	4V	
- (40-40)	O N/A	13/7	3	12V	40V	
			4	120V	400V	
			5	750V	750V	
			0	Auto range	Auto rang	ge
			1	12mA	40mA	
A (ac+dc)	9	N/A ⁽¹⁾	2	120mA	120mA	
(3.3.1.7)			3	1.2A ⁽²⁾	1.2A ⁽²⁾	
			4	12A ⁽³⁾	12A ⁽³⁾	
			0	120Ω	400Ω	
			1	120Ω	400Ω	
			2	1.2kΩ	4kΩ	
導通チェック		(4)	3	12kΩ	40kΩ	
(Ω/2-wire)		N/A ⁽¹⁾	4	120kΩ	400kΩ	
(241 ₹-AA II €)			5	1.2ΜΩ	4MΩ	
			6	12ΜΩ	40MΩ	
			7	120MΩ	300MΩ	
(1)	L	<u>'</u>	. = 411125	00011122		

⁽¹⁾ 適用できません (2) DL-2050 のみ

⁽³⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

表 5-7. SH コマンドの説明

フォーマット	説明
SH <s><nnnnnn></nnnnnn></s>	SH コマンドはコンペアファンクション用最大リミット値を設定します。 <s>は正負の記号で、"+"や"-"で設定されます。 <nnnnnn>は 6 桁の 10 進数で"000000"から"199999"まで扱われます。</nnnnnn></s>

例: "SH+102345"

レート	レンジ	設定される最大リミット値
Slow	120.000 V	+102.345V
Medium	400.00V	+1023.45V
Fast *1	400.0V	+1023.4 V

注記:

*1. メーターのディスプレイ上は最小桁は表示されませんが、SH コマンドによる設定では最小桁までの数値がが必要です。

表 5-8. SL コマンドの説明

フォーマット	説明
SL <s><nnnnnn></nnnnnn></s>	SL コマンドはコンペアファンクション(COMP)用の最小リミット値の設定をします。 <s>は正負の記号で、"+"や"-"で設定されます。 <nnnnnn>は 6 桁の 10 進数で"000000"から"199999"まで扱われます。</nnnnnn></s>

例: "SL-098765"

レート	レンジ	設定される最小リミット値
Slow	120.000 V	- 98.765V
Medium	400.00V	- 987.65V
Fast *1	400.0V	- 987.6 V

注記:

*1. メーターのディスプレイ上は最小桁は表示されませんが、SL コマンドによる設定では最小桁までの数値が必要です。

表 5-9. SR コマンドの説明

フォーマット	説明
SR <s><nnnnnn></nnnnnn></s>	SR コマンドはレラティブファンクションの比較基準値を設定をします。 <s>は正負の記号で、"+"や"-"で設定されます。 <nnnnnn>は 6 桁の 10 進数で"000000"から"199999"まで扱われます。</nnnnnn></s>

例: "SR+001000"

レート	レンジ	設定される比較基準値
Slow	120.000 V	+1.000V
Medium	400.00V	+10.00V
Fast *1	400.0V	+10.0 V

注記:

*1. メーターのディスプレイ上は最小桁は表示されませんが、SR コマンドによる比較基準値の 設定では最小桁までの数値が必要です。

表 5-10. SO コマンドの説明

フォーマット	説明									
SO <nn></nn>	SO <nn>コマンドは dBm 測定のリファレンス抵抗を設定します。 <nn> は 2 桁の 10 進数の"00"から"20"で扱い、21 種類のリファレンス抵抗を表します。 例: コマンド"SO15"は、リファレンス抵抗 600Ω に設定します。</nn></nn>									
	nn	nn 抵抗 nn 抵抗 nn 抵抗								
	00 2Ω		07	110Ω	14	500Ω				
	01	01 4Ω 08 124Ω 15 600Ω								
	02 8Ω 09 $_{125Ω}$ 16 $_{800Ω}$									
	03	03 16Ω 10 135Ω 17 900Ω								
	04 50Ω		11	150Ω	18	1000Ω				
	05 75Ω		12	250Ω	19	1200Ω				
	06									

5-5-3 QUERY コマンド

● R0 コマンド

RO コマンドはメーターに現在の状態の応答を要求します。

メーターは、R0 コマンドを受けた後、以下の 10 桁の文字列でホストに応答します: $\langle h_1h_2 \rangle \langle g_1g_2 \rangle \langle v \rangle \langle x \rangle \langle f_1 \rangle \langle f_1 \rangle \langle f_2 \rangle$

R0 コマンドの使用についての詳細な説明は表 5-11 と 5-12 を参照してください。

表 5-11. R0 コマンドと応答の解説

フォーマット	応答説明						
R0	R0 コマンドはメーターの状態を検査するのに用いられます。						
	メーターに	は以下の文	字列でホストに応答。				
	<h₁h₂><a< td=""><td>₁ɑ₂><v><)</v></td><td>(><f<sub>1><r<sub>1><f<sub>2><r<sub>2></r<sub></f<sub></r<sub></f<sub></td><td></td><td></td></a<></h₁h₂>	₁ ɑ ₂> <v><)</v>	(> <f<sub>1><r<sub>1><f<sub>2><r<sub>2></r<sub></f<sub></r<sub></f<sub>				
	, , ,	.52	, , , , ,				
応答			説明				
<h<sub>1h₂></h<sub>	Bit3-0)が含まれ、メーターの8種類の状態を表します。						
	<h<sub>1h₂></h<sub>	Bit -	Status	0	1		
		7	Compare mode	OFF	ON		
	<h₁></h₁>	6	Relative mode	OFF	ON		
		5	dB mode	OFF	ON		
		4	dBm mode	OFF	ON		
		3	Display Mode	Single	Dual		
	<h<sub>2></h<sub>	2		X	Hi		
		1	Compare Result	X	Pass		
	0 X Lo						

表 5-11. R0 コマンドと応答の説明(続き)

応答		説明					
<g₁g₂></g₁g₂>	<g₁g₂>は2桁の16進数です。各桁には4ビットのバイナリコード(Bit 7-4 と Bit 3-0)が含まれ、メーターについての8種類の状態を表します。 <g₁>とはメーターの4種の動作状態を示します。 <g₂>はメーターの、別の4種の動作状態を示します。 例:<g₂>が文字列"18"であれば、8 ビットの2 進数"00011000"に変換され、メーターがオートレンジ、プライマリディスプレイ(1st Auto-Ranging)で作動中、測定表示が hold 状態を意味します。</g₂></g₂></g₁></g₁g₂>						
	<g<sub>1g₂></g<sub>	Bit	St	atus	0	1	
		7	CAI	_ Mode	OFF	ON	
	- 200 >	6	2nd F	OFF	ON		
	<g₁></g₁>	5		ft Key	OFF	ON	
		4	Hold Reading OFF ON				
		3	1 st Auto	o-Ranging	OFF	ON	
	<a>>	2 2 nd Au		o-Ranging	OFF	ON	
	<g₂></g₂>	1	MIN Recording		OFF	ON	
		0	MAX Recording		OFF	ON	
<v></v>		の数字"0"、 E示します。	"1"、"2"	>"3"が使われ	、メーターの VFC	ディスプレイ	
	<v></v>		0	1	2	3	
	輝度		50%	60%	75%	100%	
<x></x>	<x>はメーターのリーディングレートを表示。3 つの文字"S、M や F"のうち 1 つが使われ、"S"は slow rate、"M"は medium rate そして"F"は fast rate です。</x>						
<f<sub>1><r<sub>1></r<sub></f<sub>	<f₁>はプライマリディスプレイの測定ファンクション表示。"0"から"9"までの数</f₁>						
および	字と"A"記号が使われます。						
<f<sub>2><r<sub>2></r<sub></f<sub>	$< r_1 >$ はプライマリディスプレイの測定レンジを表示。 "1"から"7"までの値が使						
	われます。値の内容について表 5-12 を参照してください。						
	<f<sub>2>と<r<sub>2>は<f<sub>1>と<r<sub>1>と同様に、セカンダリディスプレイの状態を表示します。</r<sub></f<sub></r<sub></f<sub>						
	メーターがシングル・ディスプレイモードで作動中は、 <f₂>と<r₂>は返しま</r₂></f₂>						
	せん。						
	<f<sub>1><r<sub>1>や<f<sub>2><r<sub>2>の詳細は、表 5-12 を参照してください。</r<sub></f<sub></r<sub></f<sub>						
L			- ,	****			

表 5-12 R0 コマンドの<f₁><r₁>と<f₂><r₂>応答

DCV			(0-12 IX	7 1 7 7 1 05 77	レンジ		
DCV 0 1 1 120mV 400mV 4V	ファンクション	<f<sub>1>=</f<sub>	<f<sub>2>=</f<sub>	<r1> or <r2>=</r2></r1>			Fact Data
DCV 0 3 12V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40		•	_		Sow Rate	Med. Rate	Fast Rate
DCV 0 3 12V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40				4	420m\/	400m\/	
DCV 0 3 12V 40V 40V 400V 1000V 10000V 1000V 1000V 1000V 10000V 10000V 10000V 1000V 1000V 10000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000							
ACV 1 1 1 120mV 400W 400mV 400mV 4V			_				
S 1000V	DCV)				
ACV 1 1 1 120mV 400mV 4V					120V		
ACV 1 2 1.2V 4V 4V 40V 40V 40V 40V 5 750V 750V 750V 750V 750V 750V 750V				5	1000V	1000V	
ACV 1 2 1.2V 4V 4V 40V 40V 40V 40V 5 750V 750V 750V 750V 750V 750V 750V				1	120mV	400mV	
ACV							
A	۸CV		1				
S T50V T	AUV		•				
Ω/2-wire 2							
Ω/2-wire 2			T	5	750V	/5UV	
N/A (1)				1	120Ω	400Ω	
N/A (1)	Ω/2-wire	2		2	1.2kΩ	4kΩ	
N/A (1)				3	12kΩ	40kΩ	
DCA 4 1 12mA			N/A ⁽¹⁾				
Ω/4-wire 3 6 12MΩ 40MΩ DCA 4 1 12mA 40mA ACA 5 120mA 120mA 120mA Biode 6 N/A (1) 1 1.2V 2.5V B 1 1200Hz 1200Hz 1200Hz 120Hz 1 120mHz 120kHz 12kHz 12kHz 1 120mHz 120kHz 12kHz 1 120mV 400mV 2 1.2V 4V 4 120V 40V 4 120V 40V 4 120W 40V 4 120mA 120mA 1 12mA 40mA 1 12mA 12mA 1 12mA 12mA 1 12mA 12mA 1 12mA 12mA 1 12mA 40mA 1 12mA			17/4				
DCA 4 1 120MΩ 300MΩ DCA 4 1 120MA 120MA 120MA 1.2A (2) 1.2A (2) 1.2A (2) 1.2A (3) 12A (4) 14A (2) 1	014						
DCA 4 1 12mA 40mA 120mA 12mA	Ω/4-wire	3					
ACA 5				7	120ΝΩ	300MΩ	
ACA 5 120mA 120mA 1.2A (2) 1.2A (3) 12A	DCA		1	1	12mA	40mA	
ACA 5 3 4 1.2A (2) 1.2A (3) 1.2A (2) 1.2A (2) 1.2A (2) 1.2A (3) 1.2A (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	DOA	_	•				
ACA 5 4 12A (3) 12A (3) Diode 6 N/A (1) 1 1.2V 2.5V Hz 7 1 1200Hz 120Hz 120Hz 120Hz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120KHz 120W 400W 40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W 40W					1 2A (2)		
Diode 6 N/A (1) 1 1.2V 2.5V Hz 7 1 1200Hz 120Hz 120Hz 12kHz 12kHz 12kHz 120kHz 120kHz 120kHz 120kHz 14mHz (2) 120kHz 120kHz 120kHz 14mHz (2) V (ac+dc) 8 N/A (1) 1 120mV 400mV 400mV 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 55 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 120mA 120mA 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12A (3) #通チェック (Ω/2-wire) A N/A (1) 1 120Ω 400Ω 400Ω 400Ω 400Ω 400Ω 400Ω 400Ω 4	ACA		5		12A (3)	12A (3)	
Hz 7			1	-	12A	124	
Hz 7 2 12kHz 120kHz 120kHz 120kHz 14mHz (2) 1mHz (2) V (ac+dc) 8 N/A (1) 2 1.2V 4V 4V 40V 400V 75 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 2 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 12A (3) 12A (3) 12A (3) W (ac+dc) 9 N/A (1) 2 120mA 120mA 120mA 12A (3) 12A (4) 120	Diode	6	N/A ⁽¹⁾	1	1.2V	2.5V	
N/A (1) A (ac+dc) A (a				1	1200Hz	1200Hz	
V (ac+dc) 8 N/A (1) 1 120mV 400mV 400mV 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40	11-		7	2	12kHz	12kHz	
V (ac+dc) 8 N/A (1) 1 120mV 400mV 400mV 400mV 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 40V 75 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 120mA 122mA 12A (2) 1.2A (2) 12A (3) 12A (3) J (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 120mA 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12A (3) J (1) 1 </td <td>пZ</td> <td>·</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>120kHz</td> <td>120kHz</td> <td></td>	пZ	·	1	3	120kHz	120kHz	
V (ac+dc) 8 N/A (1) 2 1.2V 4V 4 120V 400V 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 124 (2) 12A (2) 12A (2) 12A (3) 12A (3) 12A (3) #通チェック (Ω/2-wire) A N/A (1) A 120Ω 40ΩΩ 4 (Ω/2-wire) A 12MΩ 40ΚΩ 40ΚΩ 5 1.2MΩ 40ΜΩ 40ΜΩ 6 12MΩ 40ΜΩ 40ΜΩ 7 120MΩ 300MΩ 300MΩ				4 1MHz ⁽²⁾ 1MHz			
V (ac+dc) 8 N/A (1) 2 1.2V 4V 4 120V 400V 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 124 (2) 12A (2) 12A (2) 12A (3) 12A (3) 12A (3) #通チェック (Ω/2-wire) A N/A (1) A 120Ω 40ΩΩ 4 (Ω/2-wire) A 12MΩ 40ΚΩ 40ΚΩ 5 1.2MΩ 40ΜΩ 40ΜΩ 6 12MΩ 40ΜΩ 40ΜΩ 7 120MΩ 300MΩ 300MΩ				1	120m\/	400m\/	
V (ac+dc) 8 N/A (1) 3 12V 40V 4 120V 400V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 120mA 12A (2) 1.2A (2) 1.2A (2) 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12A (3) 12kΩ 4kΩ 4 kΩ 40kΩ 40kΩ 12kΩ 40kΩ 40kΩ 12MΩ 40kΩ 40kΩ 12MΩ 40MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ							
4 120V 400V 750V 750V A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 1 20mA 120mA 120mA 120mA 1 12A (2) 1.2A (2) 1.2A (2) 1 12A (3) 12A (3) 12A (3) 1 120Ω 400Ω 2 1.2kΩ 4kΩ 3 12kΩ 40kΩ 4 00kΩ 400kΩ 5 1.2MΩ 400kΩ 6 12MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ	\/ (a.c.t.d.s.\		NI/A (1)				
A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 120mA 120mA 120mA 120mA 120mA 12A (2) 1.2A (2) 1.2A (3) 4 12A (3) 12A (3) 12A (3) 1 120Ω 40ΩΩ 40ΩΩ 4κΩ 4κΩ 4κΩ 40κΩ 40κΩ 40κΩ	v (ac+ac)	ď	N/A`				
A (ac+dc) 9 N/A (1) 1 12mA 40mA 120mA 120mA 120mA 1.2A (2) 1.2A (3) 12A (3) 1 12A (3) 12A (3) 1 120Ω 400Ω 4κΩ 4κΩ 4κΩ 40κΩ 400κΩ 7 120ΜΩ 300ΜΩ							
A (ac+dc) 9 N/A (1) 2 120mA 120mA 1.2A (2) 1.2A (3) 1 12A (3)				5	750V	750V	
A (ac+dc) 9 N/A (1) 2 120mA 120mA 1.2A (2) 1.2A (3) 1 12A (3)				1	12mA	40mA	
(Ω/2-wire) A (ac+dc)			(1)			-	
4	A (ac+dc)	9	N/A '''		1.2A (2)	1 2A (2)	
導通チェック (Ω/2-wire) A N/A (1) 1 120Ω 400Ω 4kΩ 4kΩ 40kΩ 40kΩ 40kΩ 40kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 7 120MΩ 40MΩ 300MΩ					12A (3)	124 (3)	
導通チェック (Ω/2-wire) A N/A (1) 2 1.2kΩ 4kΩ 40kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 400kΩ 40MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ				4	144	IZA	
導通テュック (Ω/2-wire) A N/A (1) 3 12kΩ 40kΩ 4 120kΩ 400kΩ 5 1.2MΩ 4MΩ 6 12MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ							
場面7197 (Ω/2-wire) A N/A ⁽¹⁾ 4 120kΩ 400kΩ 5 1.2MΩ 4MΩ 6 12MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ							
(Ω/2-wire) A N/A A A A A A A A A A	道潘チェッカ		(4)				
6 12MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ		Α	N/A (1)		120kΩ	400kΩ	
6 12MΩ 40MΩ 7 120MΩ 300MΩ	(22/2-WIFE)			5	1.2MΩ	4ΜΩ	
7 120ΜΩ 300ΜΩ					12M Ω	40ΜΩ	
(1) xxm-xxx4.4.4						, , , , , ,	

⁽¹⁾ 適用できません。 ⁽²⁾ DL-2050 のみ。 ⁽³⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

● R1 コマンド

R1 コマンドが実行されると、メーターはプライマリディスプレイの、現在の 測定値を返します。

例えば、R1 コマンドが実行された時、プライマリディスプレイの測定値が "+110.234"であれば、文字列"+110.234E+0"が返されます。

● R2 コマンド

R2 コマンドが実行されると、メーターはセカンダリディスプレイの、現在の 測定値を返します。.

例えば、R2 コマンドが実行された時、セカンダリディスプレイの測定値が "-3.0000"であれば、文字列"-3.0000E+0"が返されます。

メーターがプライマリディスプレイモードのみで作動中は、文字列"**@>**"を返します。

● RALL コマンド

RALL コマンドは R0、R1 と R2 の組み合わせです。メーターは順に、メーターの状態、プライマリディスプレイ・リーディング、セカンダリディスプレイ・リーディングを返します。

RO、R1 と R2 については、表 5-11 と 5-12 を参照してください。

● RST コマンド

RST コマンドは電源を切ることなくリセットします。ウォームアップを繰り返さずにメーターを初期設定に戻すのに便利です。

実行直後の次のコマンド送出は4秒以上空けるようにしてください。

● RV コマンド

RV コマンドはメーターのファームウェア・バージョンとモデルタイプ (DL-2050 または DL-2051)を見るのに使われます。

応答文字列のフォーマットは<*vx.xx*>,<*m*>で、(,)を挟んで 2 つ文字列で構成されています。

<vx.xx>はファームウェア・バージョンを示し、

<m>モデルタイプを示します。

<m>=6 は DL-2050 および DL-2050G

<m>=5 は DL-2051 および DL-2051G です。

例えば、応答文字列"v1.00, 5"は DL-2051 でファームウェア・バージョンは、 "v1.00"となります。

5-6 RS-232C インタフェースを使用したリモートプログラム例

● Quick BASIC プログラミングを使用した例

DECLARE FUNCTION TKDATA! ()
DECLARE SUB TKECHO ()

'DEMO.BAS - This program set the meter to record DCV measurement on the primary

display

- and ACV measurement on the secondary display.
- The results will also be printed on the computer screen.
- Runs on MS-DOS QBasic 1.1, Microsoft Quick BASIC 4.5

- When use this program, the RS-232 of the meter should be set the

following

- parameters.
- 1. BAUD 9600
- 2. DATA 8 BIT
- 3. PRITY NONE
- 4. STOP 1BIT
- 5. ECHO OFF
- 6. PRINT OFF

- This program uses COM1 to communicate with the meter.

- Version 1.2

OPEN "COM1:9600,N,8,1,CD,CS,DS" FOR RANDOM AS #1

'Open COM1 for communication. 9600 baud, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, ignore Data Carrier

Detect (DCD),

'Notice:

'Clear To Send (CTS), and Data Set Ready (DSR) signals

CMD\$ = "RST" 'Reset the meter.

PRINT #1, CMD\$ 'Send command to the meter.

TKECHO 'Waiting "=>" and checking if the command is executed

successfully.

TKECHO 'Waiting "*>" to make sure the meter is in power on initial state.

CMD\$ = "S101" 'Set primary display to DCV function, mV range.

PRINT #1, CMD\$ 'Send command to the meter.

TKECHO "Waiting "=>" and checking if the command is executed successfully.

CMD\$ = "S211" 'Set secondary display to ACV function, mV range.

PRINT #1, CMD\$ 'Send command to the meter.

TKECHO "Waiting "=>" and checking if the command is executed successfully.

SLEEP 3 'Wait for 3 sec.

CMD\$ = "R1" 'Read primary display reading PRINT #1, CMD\$ 'Send command to the meter.

PRINT TKDATA; "V,"; 'Print the value on computer screen.

TKECHO 'Waiting "=>" and checking if the command is executed successfully.

PRINT TKDATA; "V" 'Print the value on computer screen.

TKECHO 'Waiting "=>" and checking if the command is executed

successfully.

CLOSE #1 'Release COM1.
END 'End of the program.

FUNCTION TKDATA LINE INPUT #1, RD\$

'Read COM1.

TKDATA = VAL(RD\$)

'Convert a string to numeric value and return 'the value to main program.

END FUNCTION

SUB TKECHO

LINE INPUT #1, PROMPT\$

'Get a string from COM1. Check if

'PROMPT\$=<LF>+"=>"

PROMPT\$ = RIGHT\$(PROMPT\$, 2)

'Discard <LF>

IF PROMPT\$ <> "=>" AND PROMPT\$ <> "*>" THEN 'If not successful then ...

LOCATE 24, 1

'Set the printing position to Line 24,

column 1

PRINT "COMMAND EXECUTE ERROR!" 'Print error message.

END IF END SUB

● Turbo C プログラミングを使用した例

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define COM1 0x3f8
#define COM2 0x2f8
#define COM3 0x3e8
#define COM4 0x2e8
#define RS232 COM1
void init_rs232(void);
void send(char);
char read(void);
void send buffer(char*):
void tkecho(char*);
char* tkdata(char*);
int scan_key(void);
int err;
void main(void)
char buffer[35];
                                      //Clear screen
clrscr();
init rs232();
                                      //Initial RS232 interface
                                      //Print "Initial RS232...."on screen
printf("Initial RS232....\n");
send buffer("RST\015\n");
                                     //Send "RST" to meter.
tkecho("=>\015\n"); //'Waiting "=>" and checking if the command is executed
successfully.
tkecho("*>\015\n") //Waiting "*>" to make sure the meter is in power on initial state.
send buffer("$101\015\n");
                                      //Send "S101" to meter.
tkecho("=>\015\n"); //'Waiting "=>" and checking if the command is executed
successfully.
send_buffer("S211\015\n")
                                      //Send "S211" to meter..
tkecho("=>\015\n"); //'Waiting "=>" and checking if the command is executed
successfully.
sleep(3);
                                      // Wait for 3 seconds.
send_buffer("R1\015\n");
                                           //Send "R1" to meter. Read primary display
reading.
printf("%s",tkdata(buffer));
                                      //Print primary display reading on computer screen.
tkecho("=>\015\n");
                          //'Waiting "=>" and checking if the command is executed
successfully.
send_buffer("R2\015\n");
                                           //Send "R2" to meter. Read primary reading.
printf ("%s",tkdata(buffer));
                                      //Print secondary display reading on computer screen.
tkecho("=>\015\n");
                            //'Waiting "=>" and checking if the command is executed
successfully.
printf("Press any key to continue");
                                      //Wait for a key.
getch();
```

```
void init rs232(void)
outportb(RS232+3,0x80);
                                            //Enable DLAB
outportb(RS232+1,0x00);
                                            //600bps-115200bps
outportb(RS232,0x0c);
                                            //9600bps
outportb(RS232+3,0x03);
                                            //LCR (8N1)
outportb(RS232+4,0x03);
                                            //MCR
outportb(RS232+1,0x00);
                                            //IER
void send_buffer(char *buffer
                                           //Send a string to RS-232
unsigned int i;
    for (i=0;i<=20;i++)
    send(buffer[i]);
    putchar(buffer[i]);
         if (buffer[i]=='\n')
         break;
    }
void tkecho(char *buffer)
                                            //Wait for a specific string
unsigned int i=0;
    while (1)
    {
         if(buffer[i]==read())
         putchar(buffer[i]);
              if (buffer[i]=='\n')
              break;
         j++;
         }
    }
char* tkdata(char* buffer)
                                  //Get a string from RS232 and return the decimal point
position.
unsigned int i=0;
    while (1)
    buffer[i]=read();
         if (((i>0)&&(buffer[i]=='\n'))||(i>30))
         break;
         if((buffer[i]>33)&&(buffer[i]<126))
         i++;
    }
buffer[++i]=0;
return buffer;
void send(char p)
unsigned int retry=0;
```

```
err=1;
    while(++retry<10000)
        if(0x20&inportb(RS232+5))
        {
            outportb(RS232,p);
            err=0;
            break;
        }
}

char read(void)
    {
    unsigned int retry=0;
    err=1;
    while(++retry<30000)
        if(0x01&inportb(RS232+5))
        {
            err=0;
            break;
        }

return(inportb(RS232));
}
```

(このページは空白です)

GP-IB リモート・オペレーション (GP-IB 搭載モデル DL-2050G、DL-2051G のみ)

6-1 はじめに

この章では GP-IB インタフェースを介してどのようにメーターを操作するかを説明します。メーターに使われている、すべての IEEE 488.2 コマンドセットと SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)のコマンドセットの詳細について説明します。リモートコントロール操作は、ターミナルを通じてか、あるいはホストコンピュータのプログラムで自動的にもできます。

6-2 GP-IB の概要

GP-IB は、メーターとパソコンや、自動測定システムを組んでいる他の GP-IB 機器とを同期させるバス構築システムです。GP-IB は、同一のバス、スター接続やリニア接続のバスネットワークに 1 5 台まで接続できます。各機器間の接続ケーブル長は 3 mを越えないでください。また、ケーブルの合計の長さは 20m 以下にしてください。

規格上の最高転送速度は1 Mバイト/s ですが、実際の転送速度は、 転送経路にある最も遅い機器の性能によります。

6-3 インタフェース機能仕様

SH1	送信八ンドシェーク全機能
AH1	受信八ンドシェーク全機能
Т5	基本的トーカ機能、リスナ指定によるトーカ解除機能、シリアル ポール機能、トークオンリ機能
L4	基本的リスナ機能、トーカ指定によるリスナ解除機能
SR1	サービス要求全機能
RL1	リモート / ローカルの切り替え機能
PP0	パラレル・ボール機能なし
DC1	デバイス・クリア機能、バッファのクリアを行います
DT0	デバイス・トリガ機能なし
C0	コントローラ機能なし
E2	3 ステート・パス・ドライバを使用

6-4 GP-IB インタフェース・パラメータセットアップ

メーターは IEEE-488.1 インタフェース・バス(1987)を使用して、完全にプログラムが可能です。また、メーターは IEEE-488.2 (1987)にも準拠しています。

ホストコンピュータやターミナルを介してメーターを操作するには、メーターのリモートインタフェースを GP-IB に切り替え、GP-IB インタフェースのパラメータとホストコンピュータやターミナルにある GP-IB インタフェースのパラメータを一致させる必要があります。

GP-IB 搭載モデル (DL-2050G/DL-2051G) の場合セットアップモードの第 1 層のメニューに REMOTE が追加表示されます。リモートのインタフェースを RS-232C から GP-IB に変更する場合は、以下のように操作します。

を押してから を押し、セットアップモードに入ると第1層の メニューの REMOTE が表示されます。

□ Shift を押してパラメータを確定します。確定するとパラメータは点滅を 終了し点灯になります。

メーターの GP-IB インタフェース・パラメータとホストの GP-IB インタフェースとを合わせるには第3章「3-10 セットアップモード」を参照して設定してください。

メーターの出荷時の初期設定は、アドレス 8 でトークは off です。

表 6-1 に、GP-IB インタフェースの初期設定とユーザーが設定可能なパラメータを示します。

Item	パラメータ	初期設定値	選択可能なパラメータ				
1	Address	8	0 to 30				
2	Talk	OFF	ON or OFF				

表 6-1. GPIB インタフェース・パラメータ

GP-IB でトーク ON に設定すると、REMOTE 表示が点滅し、一定間隔で測定データを送出します。

トーク・オンリモードは他の GP-IB デバイスにデータを送る為、メータは IEEE488.2 または SCPI コマンドを受信しません。

6-5 コマンドサマリ

注記:全てのコマンドには大文字入力が必要です。

6-5-1 コマンドタイプとフォーマットの概要

メータープログラミング・コマンドには2種類あります: IEEE 488.2 コモンコマンドと SCPI コマンド (Standard Commands for Programmable Instruments)です。メーターに使われている SCPI コマンドは SCPI 規格、バージョン 1993.0 に準拠しています。

● コモンコマンドフォーマット

IEEE 488.2 規格は、リセット、セルフテストやステータスバイト・クエリ等、ファンクションを行うコマンドを定義しています。コモンコマンドにはいつもアスタリスク"*"記号がつき、パラメータが含まれる場合もあります。コモンコマンドの一例は、*IDN?、*RST、*CLS、*SRE?等です。

● SCPI コマンドフォーマットとクエリフォーマット

SCPI コマンドは計測器・ファンクションをコントロールします。サブシステム・コマンドは、トップレベル(またはルート)のキーワード、次に1つかそれ以上の下層レベルのキーワード、それからパラメータといった階層構造を持っています。以下の例はコマンドとそれに関連したクエリを示しています。

A. CONFigure:VOLTage:DC 0.12;プライマリディスプレイをDC電圧測定

モードに設定120mVレンジを選択。

B. **CONF**igure:RANGe? ; プライマリディスプレイの測定レンジ

情報を返す。

CONFigure は、セカンドレベル・キーワードを持つルートレベル・キーワードで、**VOLT**ageおよび**0.12**はコマンド・パラメータです。クエリコマンドはクエスチョンマーク"?"で終わります。

注記: SCPI規格は、IEEE488.1と IEEE 488.2に基づいたものです。IEEE 488.2規格は、計器測定に使用されていますが、基本的にコモンコマンドと文法およびデータフォーマットを扱っています。IEEE488.2とSCPIについての詳細は、そのリファレンスマニュアルを参照してください。

6-5-2 応答メッセージのデータタイプ

応答メッセージは、メーターからコンピュータへのクエリに対する応答として送られてくるデータです。クエリはコマンドの後にクエスチョンマークが 続きます。表6-2はデータタイプの説明です。

表 6-2. 応答メッセージのデータタイプ

データタイプ	説明	例
<nr1></nr1>	小数点のない数字列	+100000, -10000, 123, -100
<nr2></nr2>	小数点がある数字列	+13.23455,00002, 3.45678
<nr3></nr3>	小数点と指数部がある数字列	+1.2E+2, +0.1E+0, -0.12E-3, 9E+9
<numeric value=""></numeric>	<nr1>、<nr2>、<nr3>データタイプ受信。</nr3></nr2></nr1>	
<nrf></nrf>	可変数(正の整数のみ)	100, 255, 16
<boolean></boolean>	ASCIIキャラクタによるクエリに対する応答	0 or 1,OFF or ON
teral>	コマンドパラメータで使用される語の短縮 形に対応するASCIIキャラクタの文字列	DCV、ACA

6-5-3 ステータス・レポート

メーターのステータスレジスタは、SCPIとIEEE-488.2規格に従います。

● ステータスパイトレジスタ(STB)

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0	RQS/ MSS	ESB	MAV	0	0	0	0

Bit 0-3 は使用しません(常に「0」設定)。

Bit 4 (MAV)-シリアルポールあるいは*STB?クエリ応答のビット4として返されます。

出力キューに対応するサマリメッセージです。

Bit 5 (ESB) -シリアルポールあるいは*STB?クエリ応答のビット5として返されます。

スタンダードイベントステータスレジスタに対応するサマ リメッセージです。

Bit 6 (RQS) –シリアルポール応答としてステータスバイトのビット 6 が 返されます。

ステータスバイトレジスタ内の他のビット(ESB、MAV)をサービスリクエストイネーブルレジスタでマスクした結果の全ビットの論理和が0 1に変化した時にセットされます。上記論理和が1 0に変化した時と電源投入時とシリアルポール実施時にクリアされます。

Bit 6 (MSS) -*STB?クエリ応答のビット6として返されます。
ステータスバイトレジスタ内の他のビット(ESB、MAV)を
サービスリクエストイネイブルレジスタでマスクした結果
の全ビットの論理和を反映しています。

Bit 7 (OPER) は使用しません(常に「0」設定)。

● サービスリクエストイネーブルレジスタ(SRE)

ステータスバイトレジスタをマスクするためのレジスタです。マスクした 結果に応じてRQSやMSSビットが設定されます(従って、GP-IBのサービ ス要求も影響されます)。

*SREコマンドでマスクパターンの設定が、*SRE?クエリで読み取りが可能です。GP-IBのデバイスクリアメッセージや*CLSコマンドには直接的には影響されません。

● スタンダードイベントステータスレジスタ(ESR)

ĺ	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	PON	0	CME	EXE	DDE	QYE	0	OPC

Bit 0 (OPC) - 動作完了時に 1 がセットされます。
*OPCコマンドによる、コントローラとデバイス間の同期機能をサポートします。

Bit 1 は使用しません(常に「0」設定)。

Bit 2 (QYE) - クエリエラー発生時に 1 がセットされます。
アウトプットが使用不可か未設定、またはインプットとアウトプットとも登録済みの際にOutput Queueを読み取るようにされています。

Bit 3 (DDE) - 機器固有エラー発生時に 1 がセットされます。 検査中のインプットエラーまたはRS-232Cインプットバッファのオーバーフロー。

Bit 4 (EXE) - 実行エラー発生時に 1 がセットされます。
コマンドの実行ができない、あるいは正常に完了しなかった
ことを示します。

Bit 5 (CME) - コマンドエラー発生時に1がセットされます。 コマンド文法になんらかのエラーがあることを示します。

Bit 6 は使用しません(常に「0」設定)。

Bit 7 (PON) - 電源投入時に1がセットされます。

注記: 1. スタンダードイベントステータスレジスタは、*ESR? クエリによって読取られることもあります。

2. レジスタは電源入力時か*ESR?、*CLSコマンドで初期化。

● スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタ(ESE)

スタンダードイベントステータスイネーブルレジスタは、ホストにESRの各ビットをマスクさせるかどうかを許可するマスクレジスタです。ESRのビットが1の際は、ESRの呼応するビットも使用可能です。ESRのいかなる使用可能ビットも0から1になった際は、STBレジスタのESB サマリービット(bit 5) も1になります。

このレジスタの書き込みには*ESEを、読み出しには*ESE?クエリを使用します。

図 6-1 にこれらのレジスタの関係を示します。

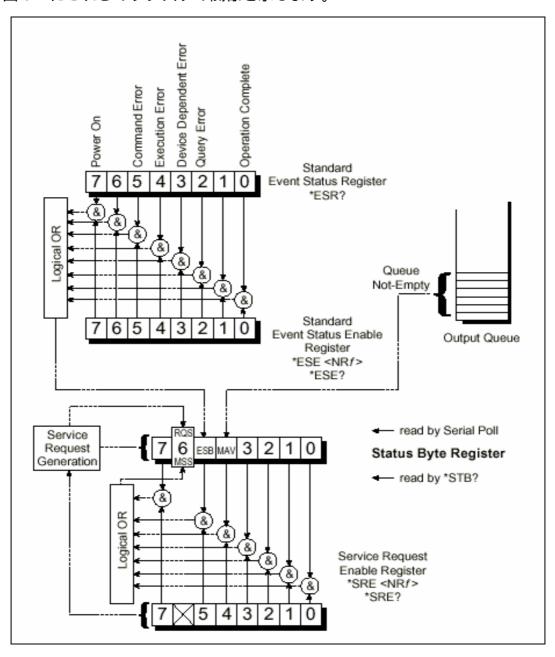


図 6-1. IEEE-488.2 レジスタ構造

6-6 コマンドセットの説明

6-6-1 IEEE 488.2 コモンコマンド

*CLS

説明 :スタンダードイベント・ステータスレジスタとエラーキューを

クリアします。

*ESE <NRf>

説明:スタンダードイベント・ステータス・イネーブルレジスタを設

定します。

パラメータ: <NRf> (0 to 255).

例 : *ESE 140; ビット 2 (QYE), 3 (DDE), and 7 (PON),をイネーブ

ル、その他のビットをマスクします。

*ESE?

説明:スタンダードイベントステータス・イネーブルレジスタの内容

を読み出します。

応答:0から255を10進数で返します。

*ESR?

説明:スタンダードイベントステータス・イネーブルレジスタの内容

を読み出します。その後レジスタはクリアされ0になります。

応答:10進数で返します。

例: *ESR? で、ビット5 (CME) がセット、他はリセット(0)なら

ば、"32"を応答します。

*IDN?

説明 :機器情報を読み出します。

応答:モデルとファームウェアバージョンを返します。

応答フォーマットは<vx.xx>,<m>_;_<vy.yy>,<nn>です。

<vx.xx> はファームウェア・バージョン、続いて ,(コンマ)、

<m> はモデルタイプで、DL-2050Gは 6 、DL-2051Gは 5 、

_ (半角スペース)、; (セモコロン)、_ (半角スペース)の後、

<vy.yy> はGP-IBソフトウェア・バージョン、続いて,(コンマ)、

<nn> はGP-IBユニットタイプで常に 08 となります。

例:*IDN? の応答が "v1.39,6; v1.54,08" であればファームウェ

ア・バージョンが v1.39、GP-IBソフトウェア・バージョンが v1.54 のGP-IB搭載モデルのDL-2050Gであることを示します。

*OPC

説明 :未決定の機器動作が完了した時点で、スタンダードイベント・

ステータスレジスタのオペレーションコンプリートビットを

セットします。

*OPC?

説明:このコマンドは、全動作が完了までプログラムの実行を一時停

止させます。

応答:全動作完了の後、'1'を返します。

*RST

説明 :このコマンドはメーターを電源投入時の初期状態にリセットし

ます。以下の項目に影響しません:

1. サービスリクエストレジスタイネーブルやスタンダードイ

ベントステータスイネーブルレジスタ。

2. 出力キューやインタフェースパラメータ。

実行直後の次のコマンド送出は4秒以上空けるようにしてく

ださい。

*SRE <NRf>

説明 :サービスリクエストイネーブルレジスタのビットをセットし

ます。

パラメータ: <NRf> (0 to 255)。レジスタ・ビットのセット時、ビット6

と未使用のビットは無視されます。

例: *SRE 48; サービスリクエストイネーブルレジスタの 4 (MAV)

と5 (ESB)をイネーブルにします。

*SRE?

説明:サービスリクエストイネーブルレジスタを問い合わせます。

応答:0から255を10進数で返します。

*STB?

説明:ステータス バイトレジスタの内容を問い合わせます。

応答:10進数で返します。

例: *STB? で、ビット4 (MAV)と6 (MSS)がセット(1)、他のビット

がリセット(0)であれば、"80"を返します。

*WAI

説明:このコマンドに先行するコマンドあるいはクエリにより指定さ

れたデバイス動作が全て完了するまで、以後のコマンドやクエリ

の実行を保留します。

本器では、特に何も行いません。

6-6-2 SCPI コマンド

このセクションではメーター用SCPIサブシステムコマンドを説明します。

表6-3.SCPI記号規定

Text Symbol	定義
[]	オプション。省略可能。
	排他的 OR
< >	定義された要素
()	コメント
?	クエスチョンマーク
:	SCPIコマンド開始
;	セットコマンドの組み合わせ

- ABORt このコマンドはメーターでは特に何も行いません(SCPI認証)。
- INITiate Subsystem :

INITiate[:IMMediate]

説明:このコマンドはSCPI規格で定義されています。メーターを初期化

しますが、セットアップメニューの設定には影響しません。

実行直後の次のコマンド送出は4秒以上空けるようにしてくださ

L10

INITiate[:IMMediate]:CONTinuous <Boolean>

説明:メーターをフリーランまたはデータホールドモードに設定しま

す。

パラメータ: <Boolean> (0n, 1; off, 0)

例 : INIT:CONT 0FF or INIT:CONT 0 :メーターをデータホールド

モードに設定

INITiate[:IMMediate]:CONTinuous?

説明:メーターがどの動作モードかを問い合わせます。

応答 : 0 (データホールドモード) または 1 (フリーランモード).

• CONFigure Subsystem :

CONFigure[:SCALar]:DISPlay:RATE < SLOW | MED | FAST >

説明:リーディングレートのタイプを設定します。

パラメータ: SLOW -リーディングレートをスローにします。

MED -リーディングレートをミディアムにします。

FAST -リーディングレートをファーストにします。

CONFigure[:SCALar]:DISPlay:RATE?

説明:リーディングレートのタイプを返します

列を返します。

CONFigure

[:SCALar]

:VOLTage

:DC [<numeric value>] [[,@1]|,@2]

:AC [<numeric value>] [[,@1]|,@2]

:ACDC [<numeric value>] [,@1]

:DCAC [<numeric value>] [,@1]

説明:プライマリとセカンダリディスプレイを、DCV、ACVまたは

ACV+DCVの電圧測定ファンクションに設定します。パラメータ

<numeric value> は測定レンジの指定に使用されます。

[[@1]],@2]はSCPI<channel list>の文法と同様です。

@1はプライマリディスプレイ・ファンクションに、@2はセカン

ダリディスプレイ・ファンクションに設定するのに用います。

パラメータ: <numeric value (数値)>; 電圧レンジ用: 0.12, 0.4, 1.2, 4, 12, 40,

120, 400, 750, 1000 V.

[[,@1]|,@2] ;プライマリとセカンダリディスプレイ設定用。

例 : CONF:VOLT:DC :プライマリディスプレイをDC電圧測定

モードに設定。

CONF:VOLT:AC,@2 ;セカンダリディスプレイをAC電圧測定

モード用に設定。

CONF:VOLT:ACDC 0.12,@1:プライマリディスプレイを

AC+DC電圧測定モード120mVレ

ンジに設定。

CONFigure

[:SCALar]

:CURRent

:DC [<numeric value>] [[,@1]|,@2]

:AC [<numeric value>] [[,@1]|,@2]

:ACDC [<numeric value>] [,@1]

:DCAC [<numeric value>] [,@1]

説明 :プライマリとセカンダリディスプレイを、DCA、ACAまたは

ACV+DCVの電流測定ファンクションに設定します。パラメータ

<numeric value> は測定レンジの指定に使用されます。

[[@1]],@2]はSCPI<channel list>の文法と同様です。

@1はプライマリディスプレイ・ファンクションに、@2はセカンダリディスプレイ・ファンクションに設定するのに用います。

パラメータ: <numeric value>;電流測定レンジ用: 0.012, 0.04, 0.12, 1.2, 12 A.

[[,@1]|,@2] ;プライマリとセカンダリディスプレイ設

定用。

例 : CONF:CURR:DC ;プライマリディスプレイをDC電流測

定モードに設定。

CONF:CURR:AC 0.12,@2;セカンダリディスプレイをAC電流設

定モード、120mA レンジに設定。

CONF:CURR:ACDC,@1;プライマリディスプレイをAC+DC電

流設定モードに設定。

CONFigure[:SCALar]:DIOCtest

説明:プライマリディスプレイをダイオード/導通チェックモードに設

定。

CONFigure[:SCALar]:FREQuency [<numeric value>] [[,@1]|,@2]

説明:プライマリとセカンダリディスプレイを、周波数測定モードに設定します。パラメータ<numeric value> は測定レンジの指定に使用されます。

[[@1]|,@2]はSCPI<channel_list>の文法と同様です。@1はプライマリディスプレイ・ファンクションに、@2はセカンダリディスプレイ・ファンクションに設定するのに用います。

パラメータ: <numeric value>;周波数測定レンジ用: 1200, 1.2E+4, 1.2E+5, 1E+6 Hz.

[[,@1]|,@2]; プライマリとセカンダリディスプレイ設定用。

例 : CONF:FREQ 1.2E+4 ;プライマリディスプレイを周波数測定

モード12kHzレンジに設定。

CONF:FREQ 1200,@2;セカンダリディスプレイを周波数測定 モード1200Hzレンジに設定。

CONFigure[:SCALar]:RESistance

[:2W] [<numeric value>] :4W [<numeric value>]

説明:プライマリディスプレイを2-wireか4-wireの抵抗測定モードに設定。パラメータ <numeric value>は測定レンジ指定に使用されます。

パラメータ: <numeric value> ;抵抗測定レンジ用: 120, 400, 1200, 4000, 1.2E+4, 4E+4, 1.2E+5, 4E+5, 1.2E+6, 4E+6, 1.2E+7, 4E+7, 1.2E+8, 3E+8

例 :CONF:RES 1.2E+4;プライマリディスプレイを2-wire抵抗測定 モード12k Ω レンジに設定。

CONFigure]

[:SCALar]

:FUNCtion? [[,@1]|,@2]

説明:設定されている測定ファンクションを返します。

@1はプライマリディスプレイ・ファンクションを、@2はセカンダリディスプレイ・ファンクションを指定します。

- 1. DCV (DC電圧測定ファンクション)
- 2. ACV (AC電圧測定ファンクション)
- 3. AC+DCV(AC+DC電圧測定ファンクション)
- 4. DCA (DC電流測定ファンクション)
- ACA (AC電流測定ファンクション)
- 6. AC+DCA(AC+DC電流測定ファンクション)
- 7. Hz (周波数測定ファンクション)
- 8. RES2W (2-wire 抵抗測定ファンクション)
- 9. RES4W (4-wire 抵抗測定ファンクション)
- 10. DIOC (ダイオード/導通チェックファンクション)
- 11. NONE (測定ファンクション無し。セカンダリディスプレイの み適用)

CONFigure[:SCALar]:OFFDual

説明:セカンダリディスプレイをOFFにします。

CONFigure[:SCALar]:OFFRecord

説明 :MINMAXモードを解除します。

CONFigure[:SCALar]:RANGe:AUTO <Boolean> [[,@1]|,@2]

説明 :オートレンジをONまたはOFFにします。

パラメータ: <Boolean> (0n,1; off,0)

CONFigure[:SCALar]:RANGe:AUTO? [[,@1]|,@2]

説明 :オートレンジ状態を返します。

応答: 1(ON) or 0(OFF).

CONFigure[:SCALar]:RANGe:DIRection < UP | DOWN > [[,@1]|,@2]

説明:測定レンジをワンステップずつ大きくまたは小さくします。

パラメータ: < UP >はワンステップ大きくし< DOWN >はワンステップ小さくします。

CONFigure]

[:SCALar]

:RANGe? [[,@1]|,@2]

説明:測定レンジファンクションを返します。@1はプライマリディスプ

レイ・ファンクションを、@2はセカンダリディスプレイ・ファン

クションを指定します。

応答:表6-4のようにレンジ値を返します。

例: CONF:RANG? ;プライマリディスプレイ測定レンジを問合

せします。

CONF:RANG?,@2;セカンダリディスプレイ測定レンジを問合せします。.

表 6-4. 測定レンジの戻り値

ファンクション	Slow レート	戻り値	Medium / Fast	戻り値
	120mV	0.12	レート 400mV	0.4
	1.2V	1.2	400111V 4V	4
DC 電圧	1.2V 12V	1.2	40V	40
	120V	120	400V	400
	1000V	1000	1000V	1000
	120mV			0.4
40==	1.2V	0.12 1.2	400mV 4V	4
AC電圧 および				
AC+DC電圧	12V	12	40V	40
八〇、〇〇七八	120V	120	400V	400
	750V	750	750V	750
DC、ACおよび	12mA	0.012	40mA	0.04
AC+DC	120mA	0.12	120mA	0.12
電流	1200mA	1.2	1200mA	1.2
	12A	12	12A	12
	120Ω	120	400Ω	400
	1.2 k Ω	1200	4 k Ω	4000
	12k $\mathbf{\Omega}$	1.2E+4	40k $Ω$	4E+4
抵抗	120k Ω	1.2E+5	400 k $\mathbf{\Omega}$	4E+5
	$1.2 ext{M} oldsymbol{\Omega}$	1.2E+6	$4 ext{M} \Omega$	4E+6
	12M Ω	1.2E+7	$40 extsf{M} oldsymbol{\Omega}$	4E+7
	120M Ω	1.2E+8	300M Ω	3E+8
ダイオード	1.2V	1.2	2.5V	2.5
	1200Hz	1200	1200Hz	1200
国际批	12kHz	1.2E+4	12kHz	1.2E+4
│ 周波数 ┃	120kHz	1.2E+5	120kHz	1.2E+5
	1MHz	1E+6	1MHz	1E+6
セカンドディス プレイOFF時		0		0

• CALCulate Subsystem :

CALCulate: MODE?

説明 :演算モードを問合せします。

DBM - dBm 演算

REC – MIN, MAXモードの演算

LIM - コンペアモード演算

REL - レラティブモード演算

NOR - ノーマルモード

例: "LIM,DBM,REC"を返した場合、ステイタスはコンペアで、dBm

演算とMINMAXモードがONです。

CALCulate:DBM[:STAT] <Boolean>

説明 :dBm演算モードのON、OFF設定します。

パラメータ: <Boolean> (0n,1; off,0)

CALCulate:DBM:IMPedance <reference>

説明:dBmリファレンス抵抗の設定をします。

パラメータ: <reference> ;使用できる値は、2, 4, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 124,

125, 135, 150, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 8000 Ω

です。

例 : CALC:DBM:IMP 1000 : dBmのリファレンス抵抗値を1000Ωに

設定。

CALCulate:RELative[:STAT] <Boolean>

説明:レラティブ演算モード(REL)のON、OFFの設定。メーターがレラ

ティブモードになった場合、オートレンジは使用不可になり、プ

ライマリディスプレイは比較基準値表示になります。

パラメータ: <Boolean> (0n,1; off,0)

CALCulate: RELative: BASE < numeric value >

説明:レラティブ演算モード時の比較基準値を設定します。

オートレンジは使用不可となります。

パラメータ: <numeric value> は6桁の文字列で、比較基準値は -199999 から

+199999です。

例 : CALC:REL:BASE 123456:比較基準値を123456に設定。

注記:ファーストモードの時、ディスプレイ上最小桁は表示されませんが、コマンドパラメータは最小桁までの数値が必要です。

CALCulate:LIMit[:STAT] <Boolean>

説明 :コンペアモードON、OFFの設定。

パラメータ: <Boolean> (0n,1; off,0)

CALCulate

:LIMit

:UPPer [:DATA] <numeric value>
:LOWer [:DATA] <numeric value>

説明:コンペアモードの上限値および下限値を設定をします。 パラメータ: <numeric value> は6桁数字で数値範囲は: -199999 から

+199999です。

例: CALC:UPP 123456: 上限値を123456に設定。

CALC:LOW -123456 ;下限値を-123456に設定。

注記:ファーストモードの時ディスプレイ上、最小桁は表示されませんが、コマンドのパラメータは最小桁までの数値が必要です。

CALCulate:LIMit:FAIL?

説明:コンペアの結果を返します。ただし、コンペアモードがOFFの場

合は応答を行いません。

応答: 1 (HI), 0 (PASS). -1 (LO).

CALCulate

:RECord

:MAXimum :MINimum :MINMAX

説明 :MINMAXモードを設定します。MINMAXモードは、測定の最小お

よび最大値の記憶と表示または現在値の表示をします。

例: CALC:REC:MAX;MAXモードに設定。

CALC:REC:MIN;MINモードに設定。

CALC:REC:MINMAX;MINMAXモード(現在値表示)に設定。

• READing Subsystem:

READ? [[,@1]|,@2]

説明:次の測定が完了した時、ディスプレイの出力バッファの値を返し

ます。@1はプライマリディスプレイを@2はセカンダリディスプ

レイを指定します。

応答:数値データは<NR3>フォーマットのASCIIキャラクタで返されま

す。

例:READ? ; プライマリディスプレイの出力バッファの値

"+12.3456E+0"等を返します。

READ??

説明:次の測定が完了した時、両ディスプレイの出力バッファの値を返

します。

応答:数値データ<NR3>,<NR3>フォーマットASCIIキャラクタで返さ

れます。

例: READ?? で、出力は"+1.23456E+0,12.3456E+0 "等となります。

• SYSTem Subsystem: (SCPI 認証).

SYSTem: VERSion?

説明:メーターのモデルとファームウェアバージョンを返します。

応答:フォーマットは<*vx.xx>*,<*m>_;*_<*vy.yy>*,<*nn*>です。

<vx.xx> はファームウェア・バージョン、続いて,(コンマ)、

<m> はモデルタイプで、DL-2050Gは 6 、DL-2051Gは 5 、

(半角スペース)、;(セモコロン)、(半角スペース)の後、

<vy.yy> はGP-IBソフトウェア・バージョン、続いて,(コンマ)、

<nn> はGP-IBユニットタイプで常に 08 となります。

例:応答が "v1.39,6; v1.54,08" であればファームウェア・バージョン

が v1.39、GP-IBソフトウェア・バージョンがv1.54 のGP-IB搭載

モデルのDL-2050Gであることを示します。

SYSTem: ERRor?

説明:システムエラーキューから次のメッセージを返します。

応答: <string>フォーマット。

表6-5は操作中に起こりうるSCPI エラーメッセージ一覧です。

表6-5. SCPI エラーメッセージ

ナンバー	エラーメッセージ	ナンバー	エラーメッセージ
0	No error	-108	Parameter not allowed
-100	Command error	-109	Missing parameter
-102	Syntax error	-200	Execution error
-103	Invalid separator	-222	Data out of range
-104	Data type error	-224	Illegal parameter value

6-6-3 SCPI コマンドのサマリ

コマンド	パラメータ	Std/New	説明
ABORt		Std	イベント、クエリ無し。
CONFigure[:SCALar]		Std	特定の測定モードにメーターを設定。
:CURRent		New	電流測定モードを設定。
:AC	[<numeric value="">] [[,@1] ,@2]</numeric>	New	
:ACDC :DCAC	[<numeric value="">] [,@1]</numeric>	New	
:DC	[<numeric value="">] [[,@1]],@2]</numeric>	New	
:DIOCtest		New	プライマリディスプレイをダイオー ド / 導通チェックに設定。
:DISPlay		New	リーディングレートの設定。
:RATE	<slow med fast></slow med fast>	New	
:RATE?		New	
:FREQuency	[<numeric value="">] [[,@1] ,@2]</numeric>	New	メーターを周波数測定モードに設定。
:FUNCtion?	[[,@1] ,@2]	New	測定ファンクションのクエリ。
:OFFDual		New	2 ND ディスプレイを OFF。
:OFFRecord		New	MINMAX モードを OFF。
:RANGe		Std	測定レンジを設定。
:AUTO	<boolean>[[,@1] ,@2]</boolean>	New	
:AUTO?	[[,@1] ,@2]	New	
:DIRection	<up down> [[,@1] ,@2]</up down>	New	
:RANGe?	[[,@1] ,@2]	New	測定レンジのクエリ。
:RESistance		New	抵抗測定モードに設定。
[:2W]	[<numeric value="">]</numeric>	New	
:4W	[<numeric value="">]</numeric>	New	
:VOLTage		New	電圧測定モードに設定。
:AC	[<numeric value="">] [[,@1] ,@2]</numeric>	New	
:ACDC :DCAC	[<numeric value="">] [,@1]</numeric>	New	
:DC	[<numeric value="">] [[,@1]],@2]</numeric>	New	

コマンド	パラメータ	Std/New	説明
CALCulate		Std	演算モードを設定。
:DBM		New	dBm リファレンス抵抗の設定。
:IMPedance	<reference></reference>	New	
[:STAT]	<boolean></boolean>	New	
:LIMit		Std	コンペアの設定とクエリ。
:FAIL?		Std	
:LOWer[:DATA]	<number value=""></number>	Std	
[:STAT]	<boolean></boolean>	New	
:UPPer[:DATA]	<number value=""></number>	Std	
:RECord		New	MINMAX モードの設定。
:MAXimum		New	
:MINimum		New	
:MINMAX		New	
:RELative		New	比較基準値の設定。
:BASE	<number value=""></number>	New	
[:STAT]	<boolean></boolean>	New	
:MODE?		New	演算モードのクエリ。
INITiate[IMMediate]		Std	設定値を変えずにメーターをリセット。
:CONTinuous	<boolean></boolean>	Std	メーターをフリーランまたはデータ ホールドモードに設定。
:CONTinuous?		New	動作モードのクエリ。
READ?	[[,@1] ,@2]	Std	ディスプレイ表示値の読み出し。
READ??		New	両ディスプレイ表示値の読み出し。
SYSTem		Std	サブシステム。
:ERRor?		Std	エラーメッセージの読み出し。
:VERSion?		Std	ファームウェアバージョンの読み出し。

注記: **Std/New 欄で**"Std"のコマンドは、SCPI 規格で定義されているもの、"New"の コマンドでは定義されていないのものです。

6-7 GP-IB インタフェースを使用したリモートプログラミング例

● Quick BASIC を使用した例

GPIBEXAMPLE.BAS

- ' This sample program is for reference only. It can only be expected to
- ' function with a Digital Multimeter.
- ' This program reads 10 measurements from the meter and averages
- ' the sum.
- ' The status variables IBSTA%, IBERR%, and IBCNT% are defined in QBDECL.BAS.
- ' Each bit of IBSTA% and each value of IBERR% are defined in QBDECL.BAS as
- a mnemonic constant for easy recognition in application programs. In this
- example, these mnemonic definitions are logically ANDed with the variable
- ' IBSTA% to determine if a particular bit has been set. The mnemonic
- definitions are equated with the variable IBERR% to determine the error
- ' code.
- The subroutine GPIBERR is called when a NI-488 function fails. The
- ' error message is printed along with the status variables IBSTA%, IBERR%,
- ' and IBCNT%. The subroutine DVMERR is called when the serial poll response
- byte indicates the meter does not have valid data to send. The error
- ' message and the serial poll response byte are printed.
- The NI-488 function IBONL is called from the main body of the program or
- ' from the two subroutines, GPIBERR and DVMERR. When the second parameter
- ' of the function IBONL is zero, the software and hardware are disabled.
- ' Execution of this program is terminated after the call to the function
- ' IBONL to disable the software and hardware.
- ' The STOP command or END command will terminate this program.

'-----

QBDECL.BAS contains constants, declarations, and subroutine prototypes.

REM \$INCLUDE: 'qbdecl.bas'

- ' GPIBERR is an error subroutine that is called when a NI-488 function fails.
- ' DVMERR is an error subroutine that is called when the meter does not
- ' have valid data to send.

DECLARE SUB gpiberr (msg\$)
DECLARE SUB dvmerr (msg\$, spr%)

CLS

PRINT "Read 10 measurements from the meter..."
PRINT

- ' Assign a unique identifier to the meter and store in the variable
- ' DVM. IBDEV opens an available device and assigns it to access GPIB0
- ' with a primary address of 8, a secondary address of 0, a timeout of
- ' 30 seconds, the END message enabled, and the EOS mode disabled.
- ' If DVM is less than zero, call GPIBERR with an error message.

CALL ibdev(0, 8, 0, T30s, 1, 0, dvm%) IF (dvm% < 0) THEN CALL gpiberr("Ibdev Error")

- ' Clear the internal or device functions of the meter. If the error bit
- ' EERR is set in IBSTA%, call GPIBERR with an error message.

CALL ibclr(dvm%) IF (ibsta% AND EERR) THEN CALL gpiberr("lbclr Error")

- ' Reset the meter by issuing the reset (*RST) command and delay 4 seconds. Instruct the
- ' meter to measure the volts direct current (DCV) using auto-ranging (AUTO).
- ' If the error bit EERR is set in IBSTA%, call GPIBERR with an error message.

wrt\$ = "*RST"

CALL ibwrt(dvm%, wrt\$)

IF (ibsta% AND EERR) THEN CALL gpiberr("lbwrt Error")

SLEEP 4

wrt\$ = "CONF:VOLT:DC"

CALL ibwrt(dvm%, wrt\$)

IF (ibsta% AND EERR) THEN CALL gpiberr("Ibwrt Error")

' Initialize the accumulator of the 10 measurements to zero.

sum = 0!

- ' Establish FOR loop to read the 10 measurements. The variable i% will
- ' serve as a counter for the FOR loop.

FOR i% = 1 TO 10

- ' Request the measurement by sending the instruction
- ' "READ?". If the error bit EERR is set in IBSTA%, call GPIBERR
- ' with an error message.

wrt\$ = "READ?"

CALL ibwrt(dvm%, wrt\$)

IF (ibsta% AND EERR) THEN CALL gpiberr("Ibwrt Error")

- ' Read the meter measurement. If the error bit EERR is set in
- ' IBSTA%, call GPIBERR with an error message.

rd\$ = SPACE\$(11)
CALL ibrd(dvm%, rd\$)
IF (ibsta% AND EERR) THEN CALL gpiberr("lbrd Error")

- ' Remove blank spaces in RD\$ and assign resulting buffer to READING\$.
- ' Print measurement returned by the meter.

reading\$ = LEFT\$(rd\$, ibcnt%)
PRINT "reading: "; reading\$

' Convert READING\$ to its numeric value and add to the accumulator.

sum = sum + VAL(reading\$)

NEXT i% 'Continue FOR loop until 10 measurements are read.

' Print the average of the 10 readings.

PRINT "The average of the 10 readings is: ", sum / 10

' Call the IBONL function to disable the hardware and software.

```
CALL ibonI(dvm%, 0)
END
                       Subroutine DVMERR
  This subroutine will notify you that the meter returned an invalid
  serial poll response byte. The error message will be printed along with
  the serial poll response byte.
  The NI-488 function IBONL is called to disable the hardware and software.
  The STOP command will terminate this program.
SUB dvmerr (msg$, spr%) STATIC
   PRINT msg$
   PRINT "Status Byte = &H"; HEX$(spr%)
  Call the IBONL function to disable the hardware and software.
   CALL ibonI(dvm%, 0)
   STOP
END SUB
                       Subroutine GPIBERR
  This subroutine will notify you that a NI-488 function failed by printing
  an error message. The status variable IBSTA% will also be printed
  in hexadecimal along with the mnemonic meaning of the bit position.
  The status variable IBERR% will be printed in decimal along with the
  mnemonic meaning of the decimal value. The status variable IBCNT% will
  be printed in decimal.
  The NI-488 function IBONL is called to disable the hardware and software.
  The STOP command will terminate this program.
SUB gpiberr (msg$) STATIC
   PRINT msg$
   PRINT "ibsta = &H"; HEX$(ibsta%); " <";
   IF ibsta% AND EERR THEN PRINT " ERR";
   IF ibsta% AND TIMO THEN PRINT "TIMO";
   IF ibsta% AND EEND THEN PRINT " END";
IF ibsta% AND SRQI THEN PRINT " SRQI";
   IF ibsta% AND RQS THEN PRINT " RQS",
   IF ibsta% AND SPOLL THEN PRINT " SPOLL";
   IF ibsta% AND EEVENT THEN PRINT " EVENT":
   IF ibsta% AND CMPL THEN PRINT " CMPL";
```

```
IF ibsta% AND LOK
                        THEN PRINT " LOK";
   IF ibsta% AND RREM THEN PRINT " REM";
   IF ibsta% AND CIC
                       THEN PRINT " CIC":
   IF ibsta% AND AATN THEN PRINT "ATN";
   IF ibsta% AND TACS THEN PRINT " TACS";
   IF ibsta% AND LACS THEN PRINT " LACS";
   IF ibsta% AND DTAS
                        THEN PRINT " DTAS":
   IF ibsta% AND DCAS THEN PRINT " DCAS";
   PRINT " >"
   PRINT "iberr = "; iberr%;
   IF iberr% = EDVR THEN PRINT " EDVR <DOS Error>"
   IF iberr% = ECIC THEN PRINT " ECIC <Not CIC>"
  IF iberr% = ENOL THEN PRINT " ENOL <No Listener>"
  IF iberr% = EADR THEN PRINT " EADR <Address error>"
   IF iberr% = EARG THEN PRINT " EARG < Invalid argument>"
   IF iberr% = ESAC THEN PRINT " ESAC <Not Sys Ctrlr>"
   IF iberr% = EABO THEN PRINT " EABO <Op. aborted>"
   IF iberr% = ENEB THEN PRINT " ENEB <No GPIB board>"
   IF iberr% = EOIP THEN PRINT " EOIP <Async I/O in prg>"
  IF iberr% = ECAP THEN PRINT " ECAP <No capability>"
  IF iberr% = EFSO THEN PRINT " EFSO <File sys. error>"
   IF iberr% = EBUS THEN PRINT " EBUS <Command error>"
   IF iberr% = ESTB THEN PRINT " ESTB <Status byte lost>"
   IF iberr% = ESRQ THEN PRINT " ESRQ <SRQ stuck on>"
   IF iberr% = ETAB THEN PRINT " ETAB < Table Overflow>"
   PRINT "ibcnt = "; ibcnt%
' Call the IBONL function to disable the hardware and software.
   CALL ibonI(dvm%, 0)
   STOP
END SUB
```

APPENDIX A

DL-2050 定格

A-1 はじめに

APPENDIX A には、DL-2050 5 1/2 桁・デュアルディスプレイ・マルチメータについての詳しいスペックが記載してあります。

A-2 定格(電気的特性)

● 仕様保証について:

- 1年サイクルの校正で定格は保証されます。
- 仕様保証温度範囲: 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)
- 測定確度は、± ((読取りの%) +digits) として表示されています。 但し、30分のウォームアップ後での保証値です。
- 温度特性: 0°C~18°C および 28°C~50°C 下では、
 ± [0.15 X(測定確度)/°C] が加算されます。
- 仕様保証湿度範囲:温度 0°C~28°C で 80%まで(抵抗値測定 12MΩ以上のレンジでは 75%まで); 28°C~35°C で 70%まで; 35°C~50°C で 50%まで
- 定格は、シングル・ディスプレイモード動作時での規定です。

ディスプレイカウントとリーディングレート

フルスケール・ディスプレイカウント

Slow	Medium	Fast
119,999	39,999	3,999

シングル・ディスプレイでのリーディングレート代表値(Readings/s)

測定機能	Slow	Medium	Fast
DCV (直流電圧)	2.2	4.8	22
DCA(直流電流)	2.2	4.6	22
ダイオード	2.2	5.5	22
ACV (交流電圧)	2.2	4.8	22
ACA(交流電流)	2.2	4.6	22
2-wires Ω	2.2	5.5	22
4-wires Ω 4MΩまたは 1.2MΩレンジ以下	0.7	0.8	1.0
4-wires Ω 12MΩまたは 40MΩレンジ以上	1.4	1.7	2.0
周波数 (5Hz)	1.0	1.7	2.3
ACV+DCV	0.8	1.1	1.7
ACA+DCA	0.5	0.7	0.9

注記:周波数のリーディングレートは周波数により異なります。

デュアルディスプレイでのリーディングレート代表値(Readings/s)

測定機能	Slow	Medium	Fast
DCV / ACV	0.8	1.1	1.7
DCA / ACA	0.5	0.7	0.9
DCV / DCA	0.7	1.0	1.5
DCV / ACA	0.1	0.4	0.4
ACV / ACA	0.1	0.4	0.4
ACV / DCA	0.7	1.0	1.5
ACV / 周波数 ⁽¹⁾	1.0	1.7	2.3
ACA / 周波数 ⁽¹⁾	1.2	1.7	2.3
ACV+DCV / DCV	0.7	1.1	1.6
ACA+DCA / DCV	0.1	0.2	0.3
ACA+DCA / ACV	0.1	0.2	0.3
ACA+DCA / DCA	0.5	0.7	0.9
dBm(ACV) / リファレンス Ω	2.2	4.5	13
dBm(ACV) / ACV	2.2	4.2	11
dBm(ACV) / DCV	0.7	1.1	1.6
dBm(ACV) / 周波数 ⁽¹⁾	1.0	1.7	1.7
(1) リーディングレートは被測定信号周波	数に影響され	ます。表の値Ⅰ	は最低値です。

注記 1:上記の表はデュアルディスプレイを使用した一般的な組み合わせと 応用例の一部です。

注記 2: RS-232C または GP-IB リモートインタフェース使用時のリーディングレートは非リモート時とほぼ同等です。

● DC 電圧

分解能、フルスケールリーディングと測定確度

レート (1)	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	測定確度 (一年間)	入力インピーダンス (typical) ⁽³⁾
	120mV	1μV	119.999	0.012% + 8 ⁽²⁾	10.0MΩ
	1.2V	10μV	1.19999	0.012% + 5	10.0MΩ
S	12V	100μV	11.9999	0.012% + 5	11.1ΜΩ
	120V	1mV	119.999	0.012% + 5	10.1ΜΩ
	1000V	10mV	1000.00	0.012% + 5	10.0ΜΩ
	400mV	10μV	399.99	0.012% + 5	10.0ΜΩ
	4V	100μV	3.9999	0.012% + 5	11.1ΜΩ
М	40V	1mV	39.999	0.012% + 5	10.1ΜΩ
	400V	10mV	399.99	0.012% + 5	10.0ΜΩ
	1000V	100mV	1000.0	0.012% + 5	10.0ΜΩ
	400mV	100μV	399.9	0.012% + 2	10.0ΜΩ
	4V	1mV	3.999	0.012% + 2	11.1ΜΩ
F	40V	10mV	39.99	0.012% + 2	10.1ΜΩ
	400V	100mV	399.9	0.012% + 2	10.0ΜΩ
(4)	1000V	1V	1000	0.012% + 2	10.0ΜΩ

⁽¹⁾ レート: S (Slow)、M (Medium)、F (Fast) (2) レラティブモード(REL)時

- 最大入力電圧: 全レンジ 1000Vdc または 750Vac rms
- 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約1.0秒

注記: ACV+DCV 測定モード時、DCV の入力インピーダンスは交流結合された 1.1MΩ の交流アッ テネータと並列接続になります。

ノイズ除去比率

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
レート	CMRR (1)	NMRR (2)			
S/M/F	>90dB at dc, 50/60Hz ± 0.1% (1kΩUnbalanced)	>50dB at 50/60Hz ± 0.1%			
⁽¹⁾ CMRR はコモンモード除去率(Common Mode Reject Ratio) ⁽²⁾ NMRR はノーマルモード除去率(Normal Mode Rejection Ratio)					
· 'NMKK はノ	ーマルセート除去率(Normal Mode Re	ejection Ratio)			

● AC 電圧(True RMS、AC カップリングモード)

分解能とフルスケールリーディング

レ	レンジ		分解能		フルス・	ケールリーデ	イング
S	M&F	S	M	F	S	М	F
120mV	400mV	1μV	10μV	100μV	119.999	399.99	399.9
1.2V	4V	10μV	100μV	1mV	1.19999	3.9999	3.999
12V	40V	100μV	1mV	10mV	11.9999	39.999	39.99
120V	400V	1mV	10mV	100mV	119.999	399.99	399.9
750V	750V	10mV	100mV	1V	750.00	750.0	750

測定確度

I L	レンジ		測定確原	度(1 年) ⁽¹⁾	
レート	UJ9	20 Hz to 45 Hz	45 Hz to 10 kHz	10 kHz to 30 kHz	30 kHz to 100 kHz
	120.000mV	1% + 100	0.2% + 100	1.5% + 300	5% + 300
	1.20000V	1% + 100	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200
S	12.0000V	1% + 100	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200
	120.000V	1% + 100	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200
	750.00V	1% + 100 ⁽²⁾	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200 ⁽³⁾
	400.00mV	1% + 40	0.2% + 40	1.5% + 80	5% + 120
	4.0000V	1% + 40	0.2% + 40	1% + 40	3% + 80
M	40.000V	1% + 40	0.2% + 40	1% + 40	3% + 80
	400.00V	1% + 40 ⁽²⁾	0.2% + 40	1% + 40	3% + 80
	750.0V	1% + 40 ⁽²⁾	0.2% + 40	1% + 40	3% + 80 ⁽³⁾
	400.0mV	1% + 5	0.2% + 5	1.5% + 10	5% + 15
	4.000V	1% + 5	0.2% + 5	1% + 5	3% + 10
F	40.00V	1% + 5	0.2% + 5	1% + 5	3% + 10
	400.0V	1% + 5 ⁽²⁾	0.2% + 5	1% + 5	3% + 10
	750V	1% + 5 ⁽²⁾	0.2% + 5	1% + 5	3% + 10 ⁽³⁾
⁽¹⁾ フ	ルスケールのも	5%以上の信号入力	時		
(2) 入	力電圧 200V rr	ms 未満時	(3) 入力	電圧 500V rms 未	

●測定方法:True RMS

• 最大 クレストファクタ: フルスケールで 3.0

● 最大入力電圧: 750V rms、1000V peak ac

2x10⁷ V-Hz product (全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

• 入力インピーダンス:1MΩ、並列容量 120pF 以下

●応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約1.5秒

● AC 電圧(True RMS、AC+DC カップリングモード)

分解能とフルスケールリーディング

レン	レンジ ⁽¹⁾		分解能		フルスケ	ケールリーデ	ィング
S	M & F	S	М	F	S	M	F
120mV	400mV	1μV	10μV	100μV	119.999	399.99	399.9
1.2V	4V	10μV	100μV	1mV	1.19999	3.9999	3.999
12V	40V	100μV	1mV	10mV	11.9999	39.999	39.99
120V	400V	1mV	10mV	100mV	119.999	399.99	399.9
750V	750V	10mV	100mV	1V	750.00	750.0	750
⁽¹⁾ DCV	(1) DCV と ACV は同じレンジで自動的に設定されます。						

測定確度

W3/4_ FF	州之阳区				
レート	レンジ		測定確度(1 年) ⁽¹⁾		
		45 Hz to 10 kHz	10 kHz to 30 kHz	30 kHz to 100 kHz	
	120.000mV	0.2% + 100	1.5% + 300	5% + 300	
	1.20000V	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200	
S	12.0000V	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200	
	120.000V	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200	
	750.00V	0.2% + 100	1% + 100	3% + 200 ⁽²⁾	
	400.00mV	0.2% + 45	1.5% + 83	5% + 125	
	4.0000V	0.2% + 43	1% + 43	3% + 83	
M	40.000V	0.2% + 43	1% + 43	3% + 83	
	400.00V	0.2% + 43	1% + 43	3% + 83	
	750.0V	0.2% + 43	1% + 43	3% + 83 ⁽²⁾	
	400.0mV	0.2% + 7	1.5% + 12	5% + 18	
	4.000V	0.2% + 7	1% + 7	3% + 12	
F	40.00V	0.2% + 7	1% + 7	3% + 12	
	400.0V	0.2% + 7	1% + 7	3% + 12	
	750V	0.2% + 7	1% + 7	3% + 12 ⁽²⁾	
(1) フ	ルスケールの 5	5%以上の信号入力時	(2) 入力電	配圧 500V rms 未満時	

●測定方法: True RMS AC+DC

• 最大クレスト・ファクタ: フルスケールで 3.0

•最大入力電圧: 750V rms、1000V peak ac

2x10⁷ V-Hz product (全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

•入力インピーダンス:1MΩ、並列容量 120pF 未満

● 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約2.5秒

● DC 電流

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	測定確度(1 年)	端子間電圧降下 とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	0.05% + 15 ⁽¹⁾	<0.15V / 10Ω
s	120mA	1μΑ	119.999	0.05% + 5	<1.5V / 10Ω
	1200mA	10μΑ	1199.99	0.15% + 5	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽²⁾	100μΑ	11.9999	0.2% + 5	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	0.1% + 6	<0.5V / 10Ω
М	120mA	10μΑ	119.99	0.1% + 3	<1.5V / 10Ω
"	1200mA	100μΑ	1199.9	0.15% + 3	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽²⁾	1mA	11.999	0.2% + 3	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	0.1% + 2	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	0.1% + 2	<1.5V / 10Ω
'	1200mA	1mA	1199	0.15% + 2	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽²⁾	10mA	11.99	0.2% + 2	<0.6V / 0.01Ω

⁽¹⁾ レラティブモード(REL)時

● 最大入力電流と過電流保護(DC、AC 電流用):

1.2A レンジ入力ターミナル: 最大入力 1200mA (DC or AC RMS)

過電流保護 2A/250V ファーストプローヒューズ;

12A レンジ入力ターミナル : 最大入力 10A (DC or AC RMS)

過電流保護 15A/500V

遮断電流容量 10,000A ファーストプローヒューズ

• 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約1.0秒

⁽²⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

● AC 電流(True RMS、AC カップリングモード)

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	端子間電圧降下 とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	<0.15V / 10Ω
s	120mA	1μΑ	119.999	<1.5V / 10Ω
	1200mA	10μΑ	1199.99	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	100μΑ	11.9999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	<0.5V / 10Ω
м	120mA	10μΑ	119.99	<1.5V / 10Ω
IVI	1200mA	100μΑ	1199.9	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	1mA	11.999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	<1.5V / 10Ω
	1200mA	1mA	1199	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	10mA	11.99	<0.6V / 0.01Ω
(1) レン	· ジ呼称は 12A レ	·ンジですが、最大	- 測定範囲は 10A までで ⁻	

測定確度

レート	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾				
	20 Hz to 45 Hz	45 Hz to 2 kHz	2 kHz to 10 kHz			
	12mA	1.5% + 100	0.5% + 100	2% + 200		
s	120mA	1.5% + 100	0.5% + 100	2% + 200		
3	1200mA	1.5% + 100	0.5% + 100	2% + 200		
	12A ⁽²⁾	2% + 100 (<1.2A)	1% + 100	-		
	40mA	1.5% + 40	0.5% + 40	2% + 80		
М	120mA	1.5% + 12	0.5% + 12	2% + 30		
IVI	1200mA	1.5% + 12	0.5% + 12	2% + 30		
	12A ⁽²⁾	2% + 12 (<1.2A)	1% + 12	-		
	40mA	1.5% + 5	0.5% + 5	2% + 10		
F	120mA	1.5% + 2	0.5% + 2	2% + 5		
-	1200mA	1.5% + 2	0.5% + 2	2% + 5		
	12A ⁽²⁾	2% + 2 (<1.2A)	1% + 2	_		

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

●測定方法:True RMS

• 最大クレスト・ファクタ:フルスケールで 3.0

●応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約1.5秒

⁽²⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

● AC 電流(True RMS、AC+DC カップリングモード)

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	端子間電圧降下 とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	<0.15V / 10Ω
s	120mA	1μ Α	119.999	<1.5V / 10Ω
	1200mA	10μΑ	1199.99	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	100μΑ	11.9999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	<0.5V / 10Ω
м	120mA	10μΑ	119.99	<1.5V / 10Ω
IVI	1200mA	100μΑ	1199.9	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	1mA	11.999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	<1.5V / 10Ω
	1200mA	1mA	1199	<0.3V / 0.1Ω
	12A ⁽¹⁾	10mA	11.99	<0.6V / 0.01Ω

^{|&}lt;sup>(1)</sup>| レンジ呼称は 12A| レンジですが、測定範囲は 10A までです。

測定確度

レート	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾			
V- F	VJJ	45 Hz to 2 kHz	2 kHz to 10 kHz		
	12mA	0.5% + 100	2% + 200		
s	120mA	0.5% + 100	2% + 200		
3	1200mA	0.5% + 100	2% + 200		
	12A ⁽²⁾	1% + 100	-		
	40mA	0.5% + 42	2% + 80		
М	120mA	0.5% + 15	2% + 30		
IVI	1200mA	0.5% + 15	2% + 30		
	12A ⁽²⁾	1% + 15	-		
	40mA	0.5% + 7	2% + 12		
F	120mA	0.5% + 4	2% + 7		
	1200mA	0.5% + 4	2% + 7		
	12A ⁽²⁾	1% + 4	-		

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

● 測定レンジ: DCV と ACV は同じレンジで自動的に設定される

• 測定方法: True RMS AC+DC

• 最大クレスト・ファクタ:フルスケールで3.0

• 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約2.5秒

⁽²⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、測定範囲は 10A までです。

抵抗(2-wire Ωおよび 4-wire Ω)

レート	レンジ ⁽¹⁾	/\ 4 7#:	フルスケール	テスト	測定確度(1 年)	
レート	レンシ、	分解能	リーディング	電流	2-wire	4-wire
S	120Ω	1mΩ	119.999	0.5mA	0.1% + 8 ⁽²⁾	0.05% + 8 ⁽²⁾
	1.2k Ω	10mΩ	1.19999	0.5mA	0.08% + 5 ⁽²⁾	0.05% + 5 ⁽²⁾
	12k Ω	100m Ω	11.9999	100μΑ	0.06% + 5 ⁽²⁾	0.05% + 5
	120k Ω	1Ω	119.999	10μΑ	0.06% + 5	0.05% + 5
	$1.2 M\Omega$	10Ω	1.19999	1μΑ	0.06% + 5	0.05% + 5
	12M Ω	100Ω	11.9999	100nA	0.3% + 5	0.3% + 5
	120M Ω	1kΩ	119.999	10nA	3.0% + 8	3.0% + 8
	400Ω	10mΩ	399.99	0.5mA	0.1% + 5 ⁽²⁾	0.05% + 5 ⁽²⁾
	$4k\Omega$	100mΩ	3.9999	100μΑ	0.08% + 3 ⁽²⁾	0.05% + 3
	40k Ω	1Ω	39.999	50μΑ	0.06% + 3	0.05% + 3
M	400k Ω	10Ω	399.99	5μΑ	0.06% + 3	0.05% + 3
	$4M\Omega$	100Ω	3.9999	500nA	0.15% + 3	0.15% + 3
	40M Ω	1kΩ	39.999	50nA	1.5% + 3	1.5% + 3
	$300 M\Omega$	10kΩ	299.99	10nA	5.0% + 5	5.0% + 5
	400Ω	100mΩ	399.9	0.5mA	0.1% + 2 ⁽²⁾	0.05% + 2
	4kΩ	1Ω	3.999	100μΑ	0.08% + 2	0.05% + 2
F	40kΩ	10Ω	39.99	50μΑ	0.06% + 2	0.05% + 2
	400k Ω	100Ω	399.9	5μΑ	0.06% + 2	0.05% + 2
	$4 extsf{M} \Omega$	1kΩ	3.999	500nA	0.15% + 2	0.15% + 2
	40M Ω	10kΩ	39.99	50nA	1.5% + 2	1.5% + 2
	300MΩ	100kΩ	299.9	10nA	5.0% + 2	5.0% + 2

 $^{^{(1)}}$ テストリードにノイズの影響が発生するのを防ぐ為、120k Ω 以上の抵抗測定にはシールドされたケーブルを使用してください。

• 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満

• ゼロイングエラー: レラティブモード使用時、各レンジで 0.05Ω以下(但しテストリードの抵抗 を除く)

応答速度:読み取り表示値が入力信号の 99.9% 値に達するまでの時間、12MΩレンジ以下で約
 1.5 秒;40MΩで約 5 秒;120MΩで約 10 秒;300MΩレンジで約 25 秒

• 最大入力保護: 500Vdc または ac rms

⁽²⁾ レラティブモード(REL)時

● ダイオード/導通チェック

レート	最大表示值	分解能
S	1.19999V	10μV
М	2.4999V	100μV
F	2.499V	1mV

● 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満

● テスト電流:約 0.5mAdc

• 警告ブザー: 導通チェック用には連続ブザー音がダイオードまたは半導体接合の順方向バイア

ス時には単音ブザー音が鳴ります。

● 導通レベル: 約 50mVdc 未満

• 最大入力保護: 500Vdc または ac rms

● 抵抗/導通チェック(2-wire)

レート	レンジ	分解能	最大表示值	測定確度			
S	120Ω	1mΩ	119.999	0.1% + 8 ⁽¹⁾			
М	400Ω	10mΩ	399.99	0.1% + 5 ⁽¹⁾			
F	400Ω	100mΩ	399.9	0.1% + 2 ⁽¹⁾			
⁽¹⁾ レラティブモード(REL)時							

● 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満

● テスト電流:約 0.5mAdc

警告ブザー:10Ω未満の測定値には連続ブザー音が鳴ります

• ゼロイングエラー:レラティブモード使用時、各レンジで 0.05Ω以下(但しテストリードの抵抗

を除く)

●最大入力保護:500Vdc または ac rms

● 周波数

分解能、フルスケールリーディングと測定確度

レンジ (Hz)	測定範囲(Hz)	分解能 (Hz)	フルスケール リーディング	測定確度 (1 年) ⁽¹⁾	入力感度 (サイン波)
1200	5 ~ 1200	10m	1199.99	0.005 + 3	
12k	10~ 12k	100m	11.9999	0.005 + 2	40mV rms
120k	100 ~ 120k	1	119.999	0.005 + 2	
1M ⁽²⁾	1k ~ 1M	10	1.19999	0.005 + 2	0.5V rms

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

• 測定方法: True RMS

• 最大クレスト・ファクタ: フルスケールで 3.0

• 最大入力電圧: 750V rms、 1000V peak ac

2x10⁷ V-Hz product (全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

• 入力インピーダンス: 1MΩ、並列容量 120pF 以下

• 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約1.2秒

^{(2) 1}MHz より高い被測定周波数の場合、表示はされますが測定確度は保証できません。

dBm (デシベル計算)

リファレンス抵抗⁽¹⁾

2Ω (2)	50Ω	135Ω	800Ω
4Ω ⁽²⁾	75Ω	150Ω	900Ω
8Ω ⁽²⁾	93Ω	250Ω	1000Ω
16Ω ⁽²⁾	110Ω	300Ω	1200Ω
	124Ω	500Ω	8000Ω
	125Ω	$600\Omega^{(3)}$	

⁽¹⁾ リファレンス抵抗はセカンダリディスプレイに表示

レンジと測定確度

	電圧		dBm ⁽²⁾ レンジ	測定確度(dB)		
レート	レンジ (1)	入力電圧	@ 600Ω Ref	20 Hz to 45 Hz	45 Hz to 10 kHz	10 kHz to 100 kHz
	120mV	6mV ~ 120mV	-42.20 ~ -16.20	1.0	0.2	1.0
	1.2V	120mV ~ 1.2V	-16.20 ~ 3.80	8.0	0.1	0.8
s	12V	1.2V ~ 12V	3.80 ~ 23.80	8.0	0.1	0.8
5	120V	12V ~ 120V	23.80 ~ 43.80	8.0	0.1	0.8
	1000V (dc)	120V ~ 1000V	43.80 ~ 62.22		1.0 ⁽³⁾	_
	750V (ac)	120V ~ 750V	43.80 ~ 59.72	-	1.0	-
	400mV	20mV ~ 400mV	-31.76 ~ -5.74	1.0	0.2	1.0
	4V	400mV ~ 4V	-5.74 ~ 14.26	8.0	0.1	0.8
MOE	40V	4V ~ 40V	14.26 ~ 34.26	8.0	0.1	0.8
M&F	400V	40V ~ 400V	34.26 ~ 54.26	8.0	0.1	0.8
	1000V (dc)	400V ~ 1000V	54.26 ~ 62.22	_	1.0 ⁽³⁾	_
(4)	750V (ac)	400V ~ 750V	54.26 ~ 59.72			

⁽¹⁾ dBm ファンクションが選択されると、オートレンジになります

• 0dBm: 600Ωリファレンス抵抗で1mW

● 分解能:全レンジ、スローとミディアムのレートで 0.01dB;ファーストレートで 0.1dB

◆ CMRR: DC 信号で 90dB 以上

● 応答速度:AC 電圧、DC 電圧測定に同じ

⁽²⁾ ワットで表示

⁽³⁾ 初期設定値のリファレンス抵抗

⁽²⁾ レラティブモード時は、dB 単位で表示されます

⁽³⁾ 周波数帯域 45Hz~1kHz の入力電圧

A-3 一般仕様

一般項目	スペック
Warm up time	最低 30 分
温度特性	0°C~18°C および 28°C~50°C で 0.15 x (測定確度)/ °C を加算
動作温度範囲	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
保存温度範囲	-20°C ~ 60°C
使用高度	2000 m まで
汚染度	II
過電圧カテゴリ	CAT II-600V および CAT I-1000V
仕様保証湿度範囲 (但し結露しないこと)	 温度 0°C~28°C で 80%まで (抵抗値測定 12MΩ以上のレンジでは 75%)
,	• 28°C ~ 35°C で 70%まで
	● 35°C~50°Cで50%まで
コモンモード電圧	全入力と大地アース間で最大 1000Vdc または peak ac rms
寸法	約 255(W) x 105(H) x 305(D) mm (ホルスタを含む)
質量	約 3.0kg
- 25	100V / 120V / 220V / 240Vac ±10%、50/60Hz、
電源	消費電力;最大 16VA
インタフェース	• RS-232C (DB-9, オス端子)
	• Baud rates: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300
	Data length: 7 or 8 bits
	Parity: even / odd / none
	Stop bit: 1 or 2 bits
	Echo: on / off
	Print mode: on / off
安全規格 	EN61010-1 (IEC1010-1)規格適合
設置カテゴリ	CAT-I 750Vac/1000Vdc or CAT-II 600V、汚染度 2
	の環境下
EMC 規格	EN61326-1 規格適合

(このページは空白です)

APPENDIX B

DL-2051 定格

B-1 はじめに

APPENDIX B には、DL-2051 5 1/2 デジット・デュアルディスプレイ・マルチメータについての詳しいスペックが記載してあります。

B-2 定格(電気的特性)

● 仕様保証について:

- 1年サイクルの校正で定格は保証されます。
- 仕様保証温度範囲:18°C~28°C(64.4°F~82.4°F)
- 測定確度は、± ((読取りの%) +digits) として表示されています。 但し、30分のウォームアップ後での保証値です。
- 温度特性: 0°C~18°C および 28°C~50°C 下では、
 ± [0.15 X(測定確度)/°C] が加算されます。
- 仕様保証湿度範囲:温度 0°C~28°C で 80%まで(抵抗値測定 12MΩ以上のレンジでは 75%まで); 28°C~35°C で 70%まで; 35°C~50°C で 50%まで
- 定格は、シングル・ディスプレイモード動作時での規定です。

ディスプレイカウントとリーディングレート

フルスケール・ディスプレイカウント

Slow	Medium	Fast
119,999	39,999	3,999

シングル・ディスプレイでのリーディングレート代表値(Readings/s)

'		•
Slow	Medium	Fast
2.2	4.8	22
2.2	4.6	22
2.2	5.5	22
2.2	4.8	22
2.2	4.6	22
2.2	5.5	22
0.7	0.8	1.0
1.4	1.7	2.0
1.0	1.7	2.3
0.8	1.1	1.7
0.5	0.7	0.9
	2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 0.7 1.4 1.0	2.2 4.8 2.2 4.6 2.2 5.5 2.2 4.8 2.2 4.6 2.2 5.5 0.7 0.8 1.4 1.7 1.0 1.7 0.8 1.1

注記:周波数のリーディングレートは周波数により異なります。

デュアルディスプレイでのリーディングレート代表値(Readings/s)

測定機能	Slow	Medium	Fast
DCV / ACV	0.8	1.1	1.7
DCA / ACA	0.5	0.7	0.9
DCV / DCA	0.7	1.0	1.5
DCV / ACA	0.1	0.4	0.4
ACV / ACA	0.1	0.4	0.4
ACV / DCA	0.7	1.0	1.5
ACV / 周波数 ⁽¹⁾	1.0	1.7	2.3
ACA / 周波数 ⁽¹⁾	1.2	1.7	2.3
ACV+DCV / DCV	0.7	1.1	1.6
ACA+DCA / DCV	0.1	0.2	0.3
ACA+DCA / ACV	0.1	0.2	0.3
ACA+DCA / DCA	0.5	0.7	0.9
dBm(ACV) / リファレンス Ω	2.2	4.5	13
dBm(ACV) / ACV	2.2	4.2	11
dBm(ACV) / DCV	0.7	1.1	1.6
dBm(ACV) / 周波数 ⁽¹⁾	1.0	1.7	1.7
(1) リーディングレートは被測定信号周	皮数に影響される	ŧす。表の値は£	最低値です。

注記 1:上記の表はデュアルディスプレイを使用した一般的な組み合わせと

応用例の一部です。

注記 2: RS-232C または GP-IB リモートインタフェース使用時のリーディングレートは非リモート時とほぼ同等です。

● DC 電圧

分解能、フルスケールリーディングと測定確度

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	測定確度 (一年間)	入力インピーダンス (typical) ⁽³⁾
	120mV	1μV	119.999	0.02% + 8 ⁽²⁾	10.0ΜΩ
	1.2V	10μV	1.19999	0.02% + 5	10.0ΜΩ
s	12V	100μV	11.9999	0.02% + 5	11.1ΜΩ
	120V	1mV	119.999	0.02% + 5	10.1ΜΩ
	1000V	10mV	1000.00	0.02% + 5	10.0ΜΩ
	400mV	10μV	399.99	0.02% + 5	10.0ΜΩ
	4V	100μV	3.9999	0.02% + 5	11.1ΜΩ
М	40V	1mV	39.999	0.02% + 5	10.1ΜΩ
	400V	10mV	399.99	0.02% + 5	10.0MΩ
	1000V	100mV	1000.0	0.02% + 5	10.0ΜΩ
	400mV	100μV	399.9	0.02% + 2	10.0ΜΩ
	4V	1mV	3.999	0.02% + 2	11.1MΩ
F	40V	10mV	39.99	0.02% + 2	10.1ΜΩ
	400V	100mV	399.9	0.02% + 2	10.0ΜΩ
(1)	1000V	1V	1000	0.02% + 2	10.0ΜΩ

⁽¹⁾ V-F: S (Slow), M (Medium), F (Fast)

- 最大入力電圧:全レンジ 1000Vdc または 750Vac rms
- ●応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約1.0秒

注記: ACV+DCV 測定モード時、DCV の入力インピーダンスは交流結合された $1.1M\Omega$ の交流アッテネータと並列接続になります。

ノイズ除去比率

レート	CMRR (1)	NMRR (2)
S/M/F	>90dB at dc, 50/60Hz ± 0.1% (1kΩUnbalanced)	>50dB at 50/60Hz ± 0.1%

⁽¹⁾ CMRR はコモンモード除去率(Common Mode Reject Ratio)

⁽²⁾ レラティブモード(REL)時

⁽³⁾ 入力容量は 120pF 以下です

⁽²⁾ NMRR はノーマルモード除去率(Normal Mode Rejection Ratio)

● AC 電圧(True RMS、AC カップリングモード)

分解能とフルスケールリーディング

レン	ソジ	分解能		フルス・	ケールリーデ	イング	
S	M & F	S	М	F	S	M	F
120mV	400mV	1μV	10μV	100μV	119.999	399.99	399.9
1.2V	4V	10μV	100μV	1mV	1.19999	3.9999	3.999
12V	40V	100μV	1mV	10mV	11.9999	39.999	39.99
120V	400V	1mV	10mV	100mV	119.999	399.99	399.9
750V	750V	10mV	100mV	1V	750.00	750.0	750

測定確度

1 L	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾					
レート	V V V	40 Hz to 50 Hz	50 Hz to 5 kHz	5 kHz to 30 kHz			
	120.000mV	2% + 200	1.5% + 200	3% + 300			
	1.20000V	2% + 200	1.5% + 200	3% + 300			
S	12.0000V	2% + 200	1.5% + 200	3% + 300			
	120.000V	2% + 200	1.5% + 200	3% + 300			
	750.00V	2% + 200	1.5% + 200	3% + 300 ⁽²⁾			
	400.00mV	2% + 80	1.5% + 80	3% + 100			
	4.0000V	2% + 80	1.5% + 80	3% + 100			
М	40.000V	2% + 80	1.5% + 80	3% + 100			
	400.00V	2% + 80	1.5% + 80	3% + 100 ⁽²⁾			
	750.0V	2% + 80	1.5% + 80	3% + 100 ⁽²⁾			
	400.0mV	2% + 10	1.5% + 10	3% + 12			
	4.000V	2% + 10	1.5% + 10	3% + 12			
F	40.00V	2% + 10	1.5% + 10	3% + 12			
	400.0V	2% + 10	1.5% + 10	3% + 12 ⁽²⁾			
	750V	2% + 10	1.5% + 10	3% + 12 ⁽²⁾			

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

●測定方法:True RMS

最大 クレストファクタ: フルスケールで 3.0最大入力電圧: 750V rms、, 1000V peak ac

2x10⁷ V-Hz product (全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

• 入力インピーダンス: 1MΩ、並列容量 120pF 以下

●応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約1.5秒

⁽²⁾ 周波数 20kHz 以下の入力電圧での特定の測定確度

● AC 電圧(True RMS、AC+DC カップリングモード)

分解能とフルスケールリーディング

レンジ ⁽¹⁾		分解能			フルスケールリーディング		イング
S	M&F	S	М	F	S	M	F
120mV	400mV	1μV	10μV	100μV	119.999	399.99	399.9
1.2V	4V	10μV	100μV	1mV	1.19999	3.9999	3.999
12V	40V	100μV	1mV	10mV	11.9999	39.999	39.99
120V	400V	1mV	10mV	100mV	119.999	399.99	399.9
750V	750V	10mV	100mV	1V	750.00	750.0	750
⁽¹⁾ DCV	と ACV は	 同じレンジ	で自動的に設	· と定されます。	0		

測定確度

1 5	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾			
レート		50 Hz to 5 kHz	5 kHz to 30 kHz		
	120.000mV	1.5% + 200	3% + 300		
	1.20000V	1.5% + 200	3% + 300		
S	12.0000V	1.5% + 200	3% + 300		
	120.000V	1.5% + 200	3% + 300		
	750.00V	1.5% + 200	3% + 300 ⁽²⁾		
	400.00mV	1.5% + 82	3% + 100		
	4.0000V	1.5% + 82	3% + 100		
М	40.000V	1.5% + 82	3% + 100		
	400.00V	1.5% + 82	3% + 100 ⁽²⁾		
	750.0V	1.5% + 82	3% + 100 ⁽²⁾		
	400.0mV	1.5% + 12	3% + 15		
	4.000V	1.5% + 12	3% + 15		
F	40.00V	1.5% + 12	3% + 15		
	400.0V	1.5% + 12	3% + 15 ⁽²⁾		
	750V	1.5% + 12	3% + 15 ⁽²⁾		

●測定方法: True RMS AC+DC

• 最大クレスト・ファクタ: フルスケールで 3.0 ●最大入力電圧: 750V rms、, 1000V peak ac

> 2x10⁷ V-Hz product (全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

•入力インピーダンス: 1MΩ、並列容量 120pF 未満

● 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約2.5秒

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時 (2) 周波数 20kHz 以下の入力電圧での特定の測定確度

● DC 電流

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	測定確度(1 年)	端子間電圧降下 とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	0.1% + 20 ⁽¹⁾	<0.15V / 10Ω
S	120mA	1μΑ	119.999	0.1% + 8	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽²⁾	100μΑ	11.9999	0.5% + 8	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	0.2% + 8	<0.5V / 10Ω
М	120mA	10μΑ	119.99	0.2% + 3	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽²⁾	1mA	11.999	0.5% + 3	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	0.2% + 2	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	0.2% + 2	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽²⁾	10mA	11.99	0.5% + 2	<0.6V / 0.01Ω

⁽¹⁾ レラティブモード(REL)時

● 最大入力電流と過電流保護(DC、AC 電流用):

120mA レンジ入力ターミナル: 最大入力 120mA (DC or AC RMS)

過電流保護 250mA/250V ファーストプローヒューズ;

12A レンジ入力ターミナル : 最大入力 10A (DC or AC RMS)

過電流保護 15A/500V

遮断電流容量 10,000A ファーストブローヒューズ

● 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約1.0秒

⁽²⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

● AC 電流(True RMS、AC カップリングモード)

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

レート	レンジ	分解能	フルスケール リーディング	端子間電圧降下 とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	<0.15V / 10Ω
S	120mA	1μΑ	119.999	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	100μΑ	11.9999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	<0.5V / 10Ω
M	120mA	10μΑ	119.99	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	1mA	11.999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	10mA	11.99	<0.6V / 0.01Ω
(1)	シングラン ト イント し	シンジオナギ 早十	測字祭用け 404 キズブ	±

^{|&}lt;sup>(1)</sup> レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

測定確度

レート	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾			
V-1	VJ9	40 Hz to 50 Hz	50 Hz to 2 kHz	2 kHz to 5 kHz	
	12mA	2.5% + 200	1.5% + 200	3% + 200	
S	120mA	2.5% + 200	1.5% + 200	3% + 200	
	12A ⁽²⁾	3% + 300	3% + 200	-	
	40mA	2.5% + 80	1.5% + 80	3% + 80	
M	120mA	2.5% + 30	1.5% + 30	3% + 30	
	12A ⁽²⁾	3% + 30	3% + 30	-	
	40mA	2.5% + 10	1.5% + 10	3% + 10	
F	120mA	2.5% + 5	1.5% + 5	3% + 5	
	12A ⁽²⁾	3% + 5	3% + 5	-	

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

●測定方法: True RMS

• 最大クレスト・ファクタ:フルスケールで 3.0

●応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9%値に達するまでの時間、約1.5秒

⁽²⁾ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

● AC 電流(True RMS、AC+DC カップリングモード)

分解能、フルスケールリーディングと端子間電圧降下

I. L	レンジ	∠\& ∂ & b	フルスケール	端子間電圧降下
レート	V J y	分解能	リーディング	とシャント抵抗
	12mA	0.1μΑ	11.9999	<0.15V / 10Ω
s	120mA	1μ Α	119.999	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	100μΑ	11.9999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	1μΑ	39.999	<0.5V / 10Ω
М	120mA	10μΑ	119.99	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	1mA	11.999	<0.6V / 0.01Ω
	40mA	10μΑ	39.99	<0.5V / 10Ω
F	120mA	100μΑ	119.9	<1.5V / 10Ω
	12A ⁽¹⁾	10mA	11.99	<0.6V / 0.01Ω
(1) レン	· ジ呼称は 12A レ	· ·ンジですが、測定	 範囲は 10A までです。	1

測定確度

レート	レンジ	測定確度(1 年) ⁽¹⁾			
		50 Hz to 2 kHz	2 kHz to 5 kHz		
	12mA	1.5% + 200	3% + 200		
S	120mA	1.5% + 200	3% + 200		
	12A ⁽²⁾	3% + 200	-		
	40mA	1.5% + 82	3% + 82		
M	120mA	1.5% + 32	3% + 32		
	12A ⁽²⁾	3% + 32	-		
	40mA	1.5% + 12	3% + 12		
F	120mA	1.5% + 7	3% + 7		
	12A ⁽²⁾	3% + 7	-		

⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時

• 測定レンジ: DCV と ACV は同じレンジで自動的に設定される

● 測定方法: True RMS AC+DC

• 最大クレスト・ファクタ:フルスケールで3.0

• 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約2.5秒

 $^{^{(2)}}$ レンジ呼称は 12A レンジですが、最大測定範囲は 10A までです。

抵抗(2-wire Ωおよび 4-wire Ω)

レート	レンジ ⁽¹⁾	/\&\&\	フルスケール	テスト	測定確	度(1 年)
V- F	レンシン	分解能	リーディング	電流	2-wire	4-wire
	120Ω	1mΩ	119.999	0.5mA	0.15% + 8 ⁽²⁾	0.1% + 8 ⁽²⁾
	1.2k Ω	10mΩ	1.19999	0.5mA	0.12% + 5 ⁽²⁾	0.1% + 5 ⁽²⁾
	12k Ω	100mΩ	11.9999	100μΑ	0.12% + 5 ⁽²⁾	0.1% + 5
S	120k Ω	1Ω	119.999	10μΑ	0.12% + 5	0.1% + 5
	$1.2 M\Omega$	10Ω	1.19999	1μΑ	0.12% + 5	0.1% + 5
	12M Ω	100Ω	11.9999	100nA	0.5% + 5	0.5% + 5
	120ΜΩ	1kΩ	119.999	10nA	3.5% + 8	3.5% + 8
	400Ω	10mΩ	399.99	0.5mA	0.15% + 5 ⁽²⁾	0.1% + 5 ⁽²⁾
	$4k\Omega$	100mΩ	3.9999	100μΑ	0.12% + 3 ⁽²⁾	0.1% + 3
	40k Ω	1Ω	39.999	50μ Α	0.12% + 3	0.1% + 3
M	400k $Ω$	10Ω	399.99	5μΑ	0.12% + 3	0.1% + 3
	$4M\Omega$	100Ω	3.9999	500nA	0.2% + 3	0.2% + 3
	$40 \text{M}\Omega$	1kΩ	39.999	50nA	1.5% + 3	1.5% + 3
	$300M\Omega$	10kΩ	299.99	10nA	5.0% + 5	5.0% + 5
	400Ω	100mΩ	399.9	0.5mA	0.15% + 2 ⁽²⁾	0.1% + 2
	$4k\Omega$	1Ω	3.999	100μΑ	0.12% + 2	0.1% + 2
	40k $Ω$	10Ω	39.99	50μΑ	0.12% + 2	0.1% + 2
F	400k $Ω$	100Ω	399.9	5μΑ	0.12% + 2	0.1% + 2
	$4M\Omega$	1kΩ	3.999	500nA	0.2% + 2	0.2% + 2
	$40 \text{M}\Omega$	10kΩ	39.99	50nA	1.5% + 2	1.5% + 2
	$300 \text{M}\Omega$	100kΩ	299.9	10nA	5.0% + 2	5.0% + 2

- 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満
- ゼロイングエラー: レラティブモード使用時、各レンジで 0.05Ω以下(但しテストリードの抵抗 を除く)
- 応答速度:読み取り表示値が入力信号の 99.9% 値に達するまでの時間、12MΩレンジ以下で約
 1.5 秒;40MΩで約 5 秒;120MΩで約 10 秒;300MΩレンジで約 25 秒
- 最大入力保護:500Vdc または ac rms

⁽²⁾ レラティブモード(REL)時

● ダイオード/導通チェック

レート	最大表示值	分解能
S	1.19999V	10μV
M	2.4999V	100μV
F	2.499V	1mV

• 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満

● テスト電流:約 0.5mAdc

• 警告ブザー: 導通チェック用には連続ブザー音がダイオードまたは半導体接合の順方向バイアス時には単音ブザー音が鳴ります。

● 導通レベル: 約 50mVdc 未満

• 最大入力保護: 500Vdc または ac rms

● 抵抗/導通チェック(2-wire)

レート	レンジ	分解能	最大表示值	測定確度		
S	120Ω	1mΩ	119.999	0.15% + 8 ⁽¹⁾		
М	400Ω	10mΩ	399.99	0.15% + 5 ⁽¹⁾		
F	400Ω	100mΩ	399.9	0.15% + 2 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ レラティプモード(REL)時						

● 開放端子電圧: +5.0Vdc 未満

● テスト電流:約 0.5mAdc

• 警告ブザー:10Ω未満の測定値には連続ブザー音が鳴ります

• ゼロイングエラー:レラティブモード使用時、各レンジで 0.05Ω 以下(但しテストリードの抵抗

を除く)

●最大入力保護:500Vdc または ac rms

● 周波数

分解能、フルスケールリーディングと測定確度

レンジ	測定範囲(Hz)	分解能	フルスケール	測定確度	入力感度	
(Hz)	別足型四(口2)	(Hz)	リーディング	(1 年) ⁽¹⁾	(サイン波)	
1200	5 to1200	10m	1199.99	0.01 + 5		
12k	10 to 12k	100m	11.9999	0.01 + 3	50mV rms	
120k 100 to 120k 1 119.999 0.01 + 3						
⁽¹⁾ フルスケールの 5%以上の信号入力時						

● 測定方法: True RMS

最大クレスト・ファクタ: フルスケールで 3.0最大入力電圧: 750V rms、, 1000V peak ac

2x10⁷ V-Hz product(全てのレンジ、ノーマルインプット) 1x10⁶ V-Hz product (全てのレンジ、コモンモードインプット)

• 入力インピーダンス: 1MΩ、並列容量 120pF 以下

● 応答速度:読み取り表示値が入力信号の99.9% 値に達するまでの時間、約1.2秒

● dBm (デシベル計算)

リファレンス抵抗(1)

2 Ω ⁽²⁾	50Ω	135Ω	Ω 008
4Ω $^{(2)}$	75Ω	150 Ω	900Ω
8Ω ⁽²⁾	93Ω	250Ω	1000Ω
16Ω ⁽²⁾	110Ω	300Ω	1200 Ω
	124Ω	500Ω	Ω 0008
	125Ω	600Ω $^{(3)}$	

⁽¹⁾ リファレンス抵抗はセカンダリディスプレイに表示

レンジと測定確度

レノンと規定権反								
	電圧		dBm ⁽²⁾ レンジ	測定確度(dB)				
レート	レンジ ⁽¹⁾ 入力電圧		40 Hz to	50 Hz to	5 kHz to			
	V V V		@ 600Ω Ref	50 Hz	5 kHz	30 kHz		
	120mV	6mV ~ 120mV	-42.20 ~ -16.20	1.0	1.0	1.0		
	1.2V	120mV ~ 1.2V	-16.20 ~ 3.80	8.0	0.6	0.8		
s	12V	1.2V ~ 12V	3.80 ~ 23.80	8.0	0.6	0.8		
3	120V	12V ~ 120V	23.80 ~ 43.80	8.0	0.6	0.8		
	1000V (dc)	120V ~ 1000V	43.80 ~ 62.22		1.0 ⁽³⁾			
	750V (ac)	120V ~ 750V	43.80 ~ 59.72	-	1.0 ` ′	-		
	400mV	20mV ~ 400mV	-31.76 ~ -5.74	1.0	1.0	1.0		
	4V	400mV ~ 4V	-5.74 ~ 14.26	8.0	0.6	8.0		
M&F	40V	4V ~ 40V	14.26 ~ 34.26	8.0	0.6	0.8		
IVI & F	400V	40V ~ 400V	34.26 ~ 54.26	8.0	0.6	0.8		
	1000V (dc)	400V ~ 1000V	54.26 ~ 62.22		1.0 ⁽³⁾			
	750V (ac)	400V ~ 750V	54.26 ~ 59.72	<u> </u>	1.0 ` ′	-		

⁽¹⁾ dBm ファンクションが選択されると、オートレンジになります

• 0dBm: 600Ωリファレンス抵抗で 1mW

● 分解能:全レンジ、スローとミディアムのレートで 0.01dB;ファーストレートで 0.1dB

● CMRR: DC 信号で 90dB 以上

• 応答速度: AC 電圧、DC 電圧測定に同じ

⁽²⁾ ワットで表示

⁽³⁾ 初期設定値のリファレンス抵抗

⁽²⁾ レラティブモード時は、dB 単位で表示されます

⁽³⁾ 周波数帯域 45Hz~1kHz の入力電圧

B-3 一般仕樣

一般項目	スペック		
Warm up time	最低 30 分		
温度特性	0°C~18°C および 28°C~50°C で 0.15 x (測定確度)/ °C を加算		
動作温度範囲	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)		
保存温度範囲	-20°C ~ 60°C		
使用高度	2000 m まで		
汚染度	II		
過電圧カテゴリ	CAT II-600V および CAT I-1000V		
仕様保証湿度範囲	● 温度 0°C~28°C で 80%まで(抵抗値測定 12MΩ以上のレン		
(但し結露しないこと)	ジでは75%)		
	• 28°C ~ 35°C で 70%まで		
	● 35°C~50°Cで50%まで		
コモンモード電圧	全て入力と大地アース間で最大1000Vdcまたはpeak ac rms		
寸法	約 255(W) x 105(H) x 305(D) mm (ホルスタを含む)		
質量	約 3.0kg		
電源	100V / 120V / 220V / 240Vac ±10%、50/60Hz、 消費電力;最大 16VA		
インタフェース	• RS-232C (DB-9, オス端子)		
	• Baud rates: 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300		
	Data length: 7 or 8 bits		
	Parity: even / odd / none		
	Stop bit: 1 or 2 bits		
	Echo: on / off		
	Print mode: on / off		
安全規格	EN61010-1 (IEC1010-1)規格適合		
設置カテゴリ	CAT-I 750Vac/1000Vdc or CAT-II 600V,汚染度 2		
	の環境下		
EMC 規格	EN61326-1 規格適合		

(このページは空白です)

APPENDIX C

メンテナンス

C-1 ヒューズ交換と電源電圧の変更

企警告

以下の作業する場合は、必ず電源のスイッチを切って電源コードを本体から外して行ってください。

ヒューズ交換

ヒューズが切れますと本器は動作しません。ヒューズが切れた場合その原因を調べ本器に原因がないときは、背面パネルのヒューズホルダのキャップを・ドライバではずして取り出し、新しいヒューズと交換してください。

100V、120V:250mA(タイムラグ) 220V、240V:125mA(タイムラグ)


注意

次のような場合は、お手数ですがお買い上げの販売店または当社の各営業所にご連絡ください。

- ・ヒューズ切れの原因がわからない場合、あるいは本器に原因があると 思われる場合。
- ・本器指定容量のヒューズがお手元にない場合。

電源電圧の変更

セット背面ヒューズホルダを・ドライバではずし、ヒューズホルダの キャップの電圧セレクタ窓の表示を希望する電圧表示となるように合 わせて差し込んでください。

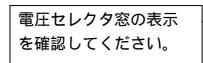

電源電圧が230Vの場合は、電圧セレクタ窓の表示を240Vにします。

なお、100V、120Vから220V、240Vに替える場合は、 ヒューズおよび電源コードの変更が必要ですので、当社・営業所まで ご連絡ください。

株式会社 テクシオ

東京都町田市鶴間 1850-1 〒194-0004 http://www.texio.jp

TEXIO

仙 台 営 業 所	〒981-0914	仙台市青葉区堤通雨宮町 4-11	Tel (022) 301-5881
北関東営業所	〒360-0033	埼玉県熊谷市曙町 1-67-1	Tel (048) 526-6507
首都圏第一営業所	〒194-0004	東京都町田市鶴間 1850-1	Tel (042) 788-4821
首都圏第二営業所	〒194-0004	東京都町田市鶴間 1850-1	Tel (042) 788-4822
名古屋営業所	〒462-0853	名古屋市北区志賀本通 1-38	Tel (052) 917-2340
大阪営業所	〒567-0868	大阪府茨木市沢良宜西 1-2-5	Tel (072) 638-9695

サービスならびに商品に関するお問合わせは上記営業所をご利用ください。