

PAD16-200L形

可變直流定電壓・定電流電源

取扱説明書

菊水電子工業株式会社

M-94091

— 保 証 —

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。
但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

— お 願 い —

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合わせください。

目 次

	頁
1 章 概 要	1
1 - 1 概 説	1
1 - 2 仕 様	2
* 消費電流グラフ	4
* 外 形 図	6
2 章 使 用 法	7
2 - 1 使用前の注意事項	7
* パネル図	10
2 - 2 パネルの説明	11
2 - 3 定電圧電源としての使用法	14
2 - 4 定電流電源としての使用法	15
3 章 保 護 回 路	16
3 - 1 概 要	16
3 - 2 各種保護回路	16
3 - 3 過電圧保護(O.V.P)の使用法	17
4 章 応 用	18
4 - 1 リモートセンシング(サンプリング)	18
4 - 2 定電圧のリモートコントロール(抵抗・電圧)	19
4 - 3 出力のオン・オフ	22
4 - 4 定電流のリモートコントロール(抵抗・電圧)	24
4 - 5 ワンコントロール並列運転	26
4 - 6 ワンコントロール直列運転	27
4 - 7 バッテリー、コンデンサの定電流充放電	29
4 - 8 電源スイッチの遮断	31
4 - 9 接点信号出力	31
5 章 動 作 原 理	32
5 - 1 概 説	32
5 - 2 制御整流回路・平滑回路	33
5 - 3 位相制御回路	33
5 - 4 定電圧回路	34
5 - 5 定電流回路	35
5 - 6 理想的電圧源・電流源との相違点	37
* プロック・ダイアグラム	39
6 章 保 守	40
6 - 1 点検・調整	41
6 - 2 故障の症状と原因	44

1 章 概 要

1-1 概 説

本機は十分に余裕をもった合理的回路設計により、高い信頼性と優れた電気特性を持ち研究・実験用の可変電源、長期エージング用固定電源など広い用途に使用できるユニバーサル形の工業用電源装置です。

“PAD-L” シリーズの特徴は

1. 低出力電圧時の力率の向上

整流平滑回路にチョーク・インプット回路を採用した為、入力皮相電流が少なくなり力率が改善されています。このため電源トランスが小さくなり、装置の小形・軽量に大きく貢献しました。

2. 交流入力電圧の波形歪みの減少

チョーク・インプット回路を採用したため入力電流に高調波成分が少なくなり、波形の歪みが少なく、ラインに与える妨害がわずかです。

3. すぐれた温度係数

使用部品の選定、回路の改良、強制空冷による放熱処理により $50 \text{ ppm}/\text{°C}$ の低温度係数のほか、放置（経時）ドリフトもすぐれています。

4. 速い過渡応答

広帯域な誤差増幅器は安定な周波数 - 利得・位相特性で高い周波数までループゲインを持っているため、出力インピーダンスが低く急激な変化にも十分応答できます。

5. 低リップル・ノイズ電圧

実効値はもちろん、ピーク値も十分低くおさえています。

出力電圧は 10 回転ポテンショメータを使用し、0 V より定格電圧まで微細に可変することができます。

カレント／ボルテージ・リミット・スイッチによって電流 電圧 のプリセットが可能なほか、運転中に定電圧 定電流 の設定値を確認することができます。

本機の保護回路は内部に電圧検出回路・電流検出回路・温度検出回路を持っているほか、パネル面より電圧設定をプリセット可能な過電圧保護回路を標準で内蔵しています。

19 インチまたは 500 mm 標準ラックに取り付けることができます。

ご使用に際しては本取扱説明書を熟読の上、十分にご活用ください。

(不明な点やお気付きの点がございましたら代理店、営業所、本社までご連絡ください。)

* 特に許容電圧範囲が狭く少しでも過電圧が加わると破損する恐れのある負荷や無人で昼夜運転している負荷の場合、万一に備えてサイリスタ・クローバ式高速形過電圧保護装置（追加工事）の併用をお勧め致します。

1-2 仕様


1 様


		形名	PAD 16-200 L
入力	入力電源	AC 200 V ± 10 % 50 / 60 Hz 1 φ	
	消費電力 AC 200 V 定格負荷		約 6.6 KVA
出力	出力電圧 電圧分解能(理論値)	10 回転 0 ~ 16 V	3 mV
	出力電流 電流分解能(理論値)	0 ~ 200 A	9.3 mV
定電圧特性	安定度 ± 1	電源電圧の ± 10 % 変動に対して 出力電流の 0 ~ 100 % 変動に対して リップル・ノイズ (5 Hz ~ 1 MHz) rms × 2	0.005 % + 1 mV 0.005 % + 2 mV
	過渡応答特性 (5 ~ 100 %) × 3 (標準値)		500 μV
	温度係数 (標準値)		100 μ sec
	リモートコントロール抵抗、電圧		50 ppm/°C
			約 0 ~ 10 kΩ, 0 ~ 10 V
定電流特性	安定度	電源電圧の ± 10 % 変動に対して 出力電圧の 0 ~ 100 % 変動に対して リップル・ノイズ (5 Hz ~ 1 MHz) rms × 2	30 mA 30 mA
	リモートコントロール抵抗/電圧 [kΩ/V]		100 mA
	使用周囲温度範囲		0.55/0.2
	使用周囲湿度範囲		0 ~ 40 °C
	冷却方式		10 ~ 90 % RH
保護回路	出力極性		ファンによる強制空冷
	対接地電圧		正または負接地可能
			± 2.50 VDC
動作	動作		入力スイッチを遮断
	温度検出回路動作温度		クリシング・パッケージで 100 °C, 主電源トランジistor で 130 °C
	過電圧保護回路 (ブリセット形)	電圧設定範囲 × 4 動作バルス幅 × 4	6 ~ 18 V 50 mS
	入力ヒューズ定格	AC 200 V 時	50 A
	出力ヒューズ定格		250 A

	形名	PAD 16-200 L
指示計		
電圧計 フルスケール	2.5 級 DC	16 V
電流計 フルスケール	2.5 級 DC	200 A
接点信号出力		後面 6 ピン DIN 端子
定電圧動作表示	接点出力	C . V 動作時 ON
定電流動作表示	接点出力	C . C 動作時 ON
電源ON-OFF表示	接点出力	トランスマスファーテ出力 (ON および OFF)
定電圧動作表示		C . V 緑色ランプ IC にて表示
定電流動作表示		C . C 赤色ランプ IC にて表示
絶縁抵抗	シャッシャー入力電源間	DC . 500 V 30 MΩ 以上
	シャッシャー出力端子間	DC . 500 V 20 MΩ 以上
寸法		430 W × 699 H × 500 D mm (最大部) (440 W × 800 H × 625 D mm)
重量		
附属品(梱包品)	取扱説明書	1 部
	入力電源ヒューズ(予備)	
入力電源コード	200 V 用	3芯キャップタイヤケーブル (8 mm ²) 約 4 m
その他		50 A 電圧チャックチップ 2 本, ランプ 12 V 40 mA 2 本 ガードキャップ 一式, DIN 6 P プラグ



注
 *1 センシング端子を使用して測定
 *2 正又は負出力のいずれかを接地して測定
 *3 出力電圧の 0.05 % + 10 mV 以内に復帰する時間

*4 標準値
 *5 ラックマウントアングル(オプション)にて 19 インチは
 500 mm 標準ラックに取付可能

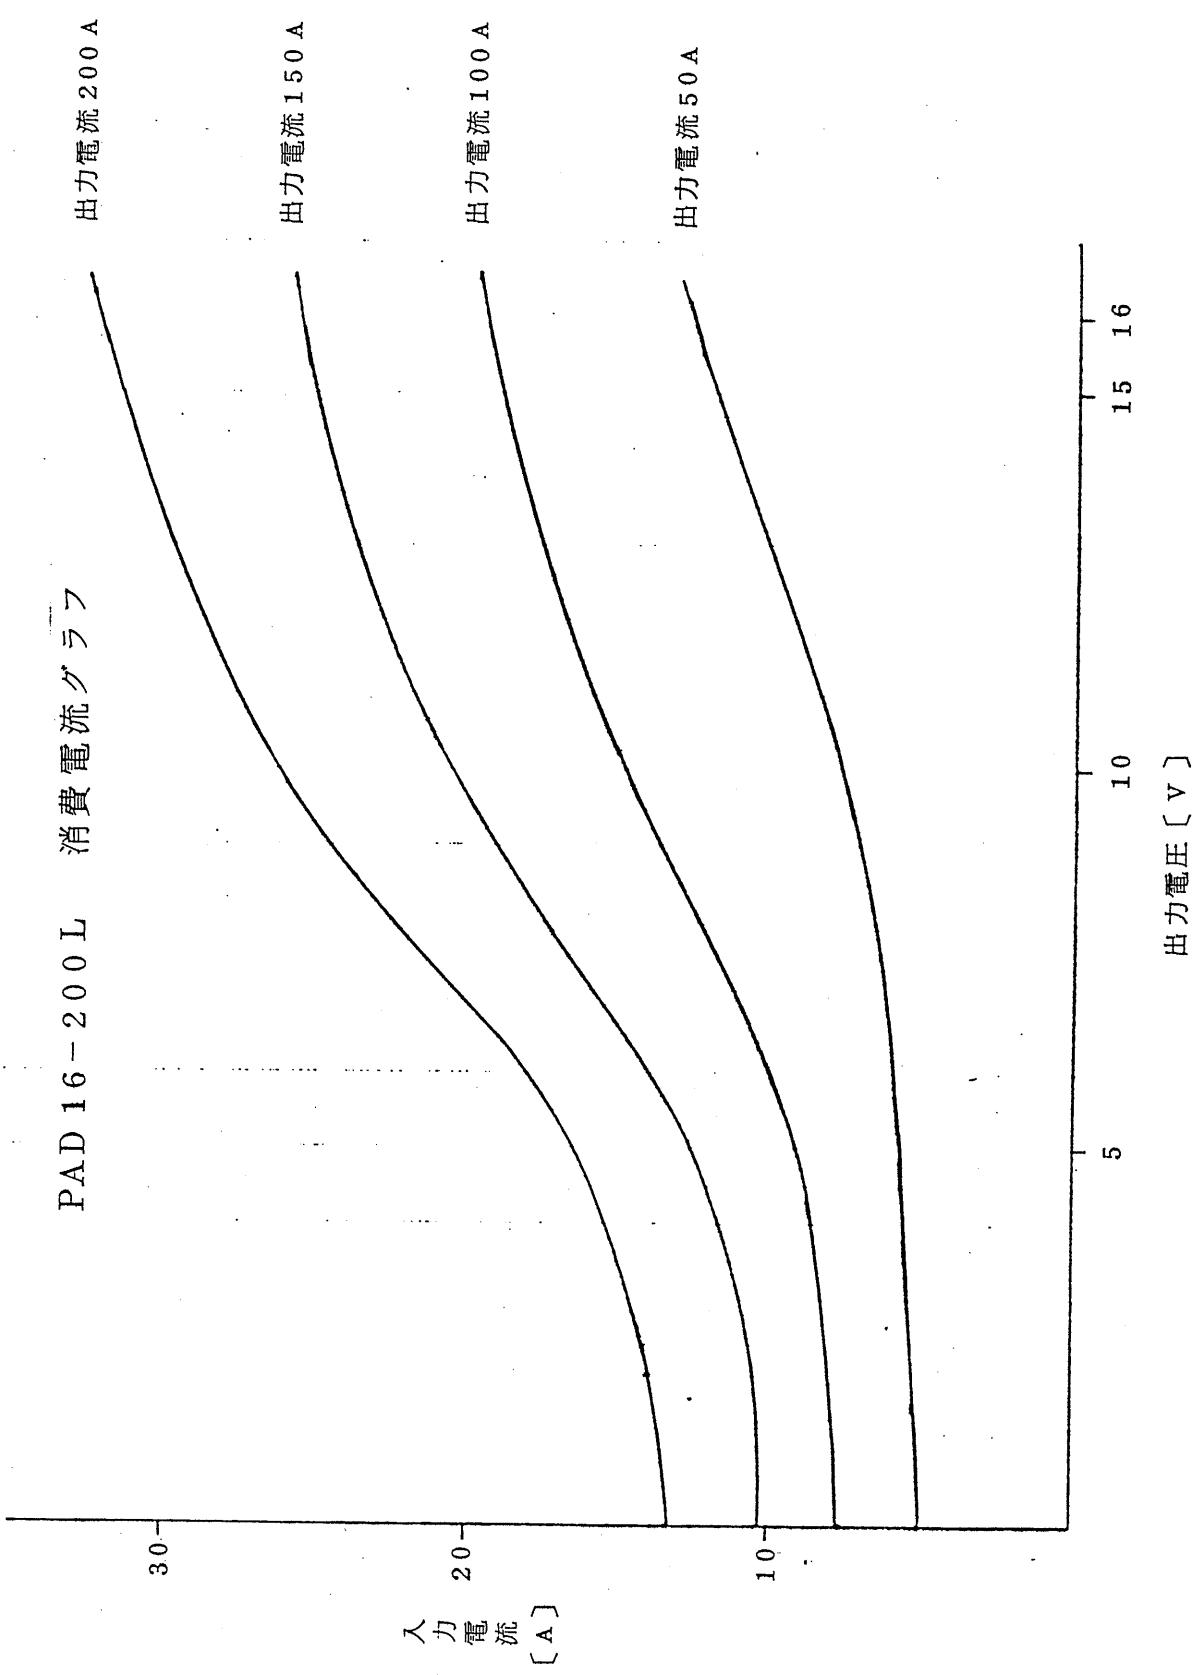

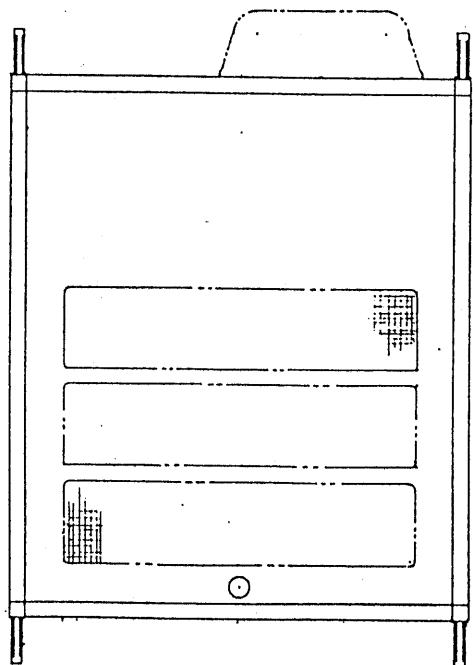

单位 mm

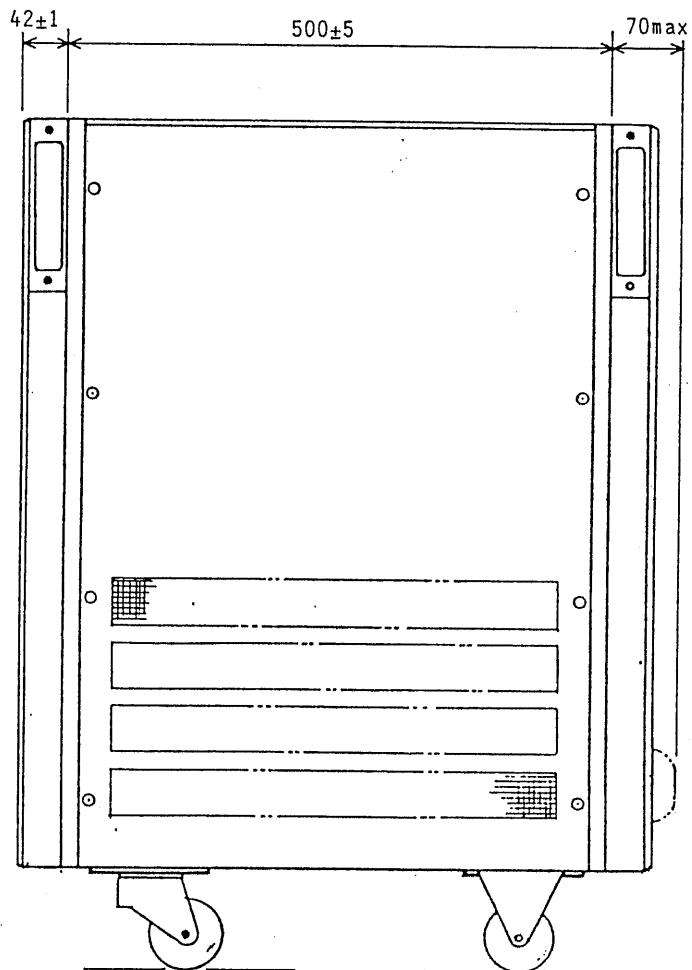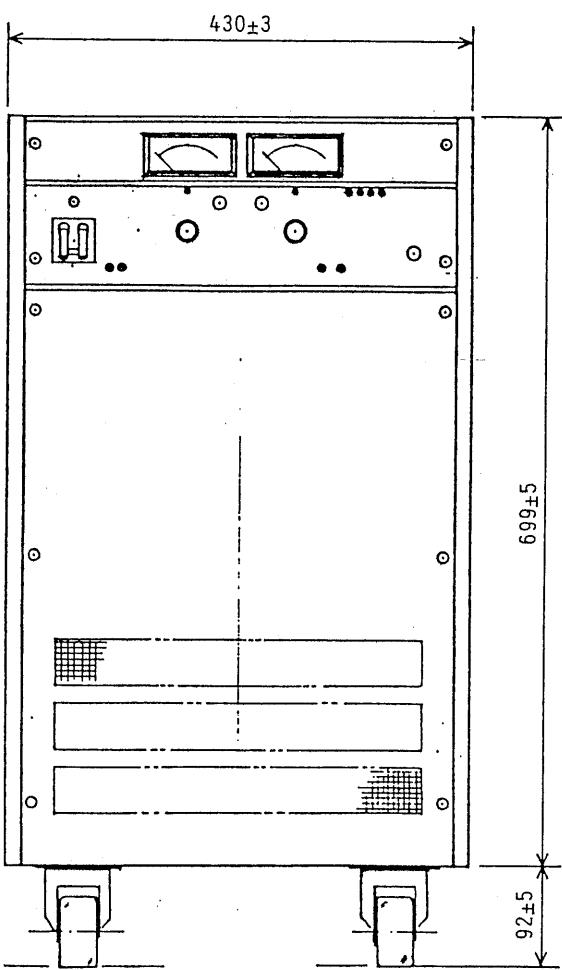

[図 1-1] 外形図

2 章 使 用 法

2-1 使用前の注意事項

1. 入力電源について

○ 単相 180 ~ 220V 48 ~ 62Hz の範囲でご使用ください。


○ 消費電力はグラフを参照してください。

2. 電源コードについて

○ 本機に付属している電源コード 8 mm² です。

○ 他のコードを使用する場合は公称断面積が 8 mm² 以上のキャブタイヤ・コードを使用して、圧着端子等でしっかりと配線してください。


○ 付属コードで緑色の線は接地用です。安全のため必ず接地してください。

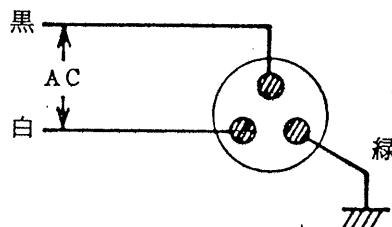

[図 2-1] キャブタイヤ・ケーブル断面図

3. 出力について

○ 後面端子板の各ジャッパーはしっかりと下図のようにしまっていることを確認してください。

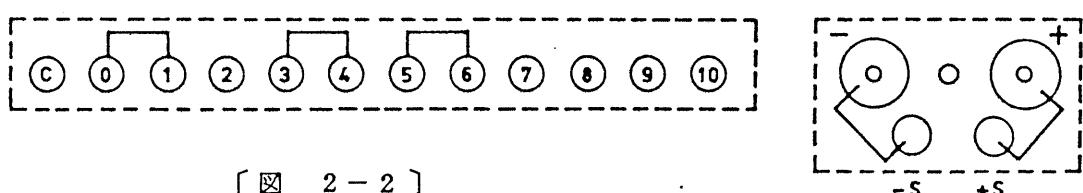

[図 2-2]

○ 通常は出力端子のいずれか一方を、ショートバーで GND に接続して使用してください。

○ 負荷への配線材は 8 頁の電線電流容量表に従った電線を使用してください。

細い電線を使用すると電圧降下のため負荷端で電圧の変動になるほか、電線が発熱して危険です。

4. 周囲温度について

○本機の仕様を満足する温度範囲は0～40℃です。なるべくこの範囲内でご使用ください。

周囲温度の高い所で使用すると内部の温度検出回路が動作し、電源スイッチを遮断して保護します。その場合は機器を冷してから再投入してください。

一般に半導体の平均寿命、電解コンデンサの寿命、トランジスタ等に使用されている絶縁体の寿命と周囲温度との間には指数関数的な関係が成立し、周囲温度の上昇に対して部品の劣化は急速に進行することが予想されます。

周囲温度をひくくおさえることは機器の寿命の点からも大切なことです。

○-10℃以下の低温で使用した場合、回路が不安定になる事が考えられます。特に低温環境での使用はご指定ください。

5. 設置場所について

○通気口（底面および上面）、ファン吹出口をふさがないようにしてください。

○ファン吹出口は熱風が吹き出すため、熱に弱い物は置かないようにしてください。

○多湿度、ほこりの多い場所での使用は故障の原因となります。

○振動のなるべく少ない場所に設置してください。

○装置の上や横に高感度な計器を置かないでください。

本機のような大容量電源になるとトランジスタやチョークコイルから漏洩する電磁界の強度も大きくなり無視できなくなります。

○傾斜のある床には置かないようにしてください。

6. 持ち運び

○本機の重心は前面よりにあるため、持ち上げる場合は十分に注意をしてください。


T _a = 30℃		
公称断面積	当社推奨電流	電気設備技術基準(告示29条)
2 mm ²	10 A	27 A
5.5 mm ²	20 A	49 A
8 mm ²	30 A	61 A
14 mm ²	50 A	88 A
22 mm ²	80 A	115 A
30 mm ²		139 A
38 mm ²	100 A	162 A
50 mm ²		190 A
60 mm ²		217 A
80 mm ²	200 A	257 A
100 mm ²		298 A
125 mm ²		344 A
150 mm ²	300 A	395 A
200 mm ²		469 A

[表 2-1]
電線電流容量表

7. 負荷について

次のような負荷の場合に出力が不安定になるため注意してください。

- (a) メータの指示（平均値）では電流設定値以下でも、負荷に流れる電流がピークを持っていて、ピーク値が電流設定値より大きいと、そこで定電流領域に瞬時に入るため出力電圧が低下します。注意して見ると定電流動作表示ランプがうすく点灯しています。

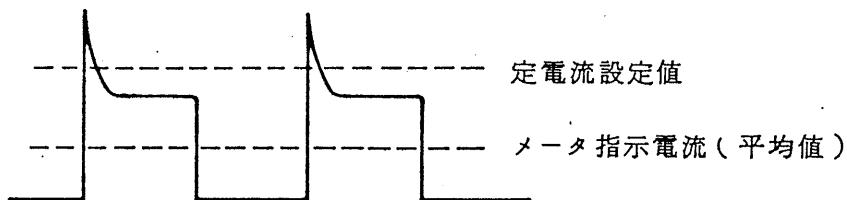

[図 2-3] 負荷電流がピークを持っている場合

この場合、設定値を大きくするか、電流容量の増加が必要です。

- (b) 電源（本機）へ電力を回生するような負荷（インバータ、コンバータ、変成器のような負荷）の場合、負荷からの逆電流を吸収できないため出力電圧が上昇して、出力の安定化ができなくなります。


この場合、逆電流をバイパスするため負荷に並列に抵抗器（R）を接続し、その抵抗に逆電流の最大値以上を流してください。

$$R \text{ } [\Omega] \leq \frac{E_0 \text{ } [V]}{I_{RP} \text{ } [A]}$$

ここで E_0 は出力電圧
 I_{RP} は逆電流の最大値


8. ガードキャップについて

付属のガードキャップを使用すると固定・半固定ツマミにすることができます。

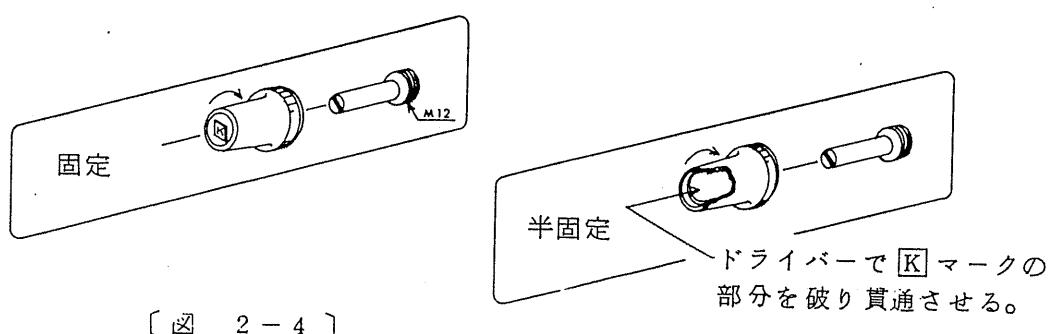

[図 2-4]

[図 2-5] ベネル図

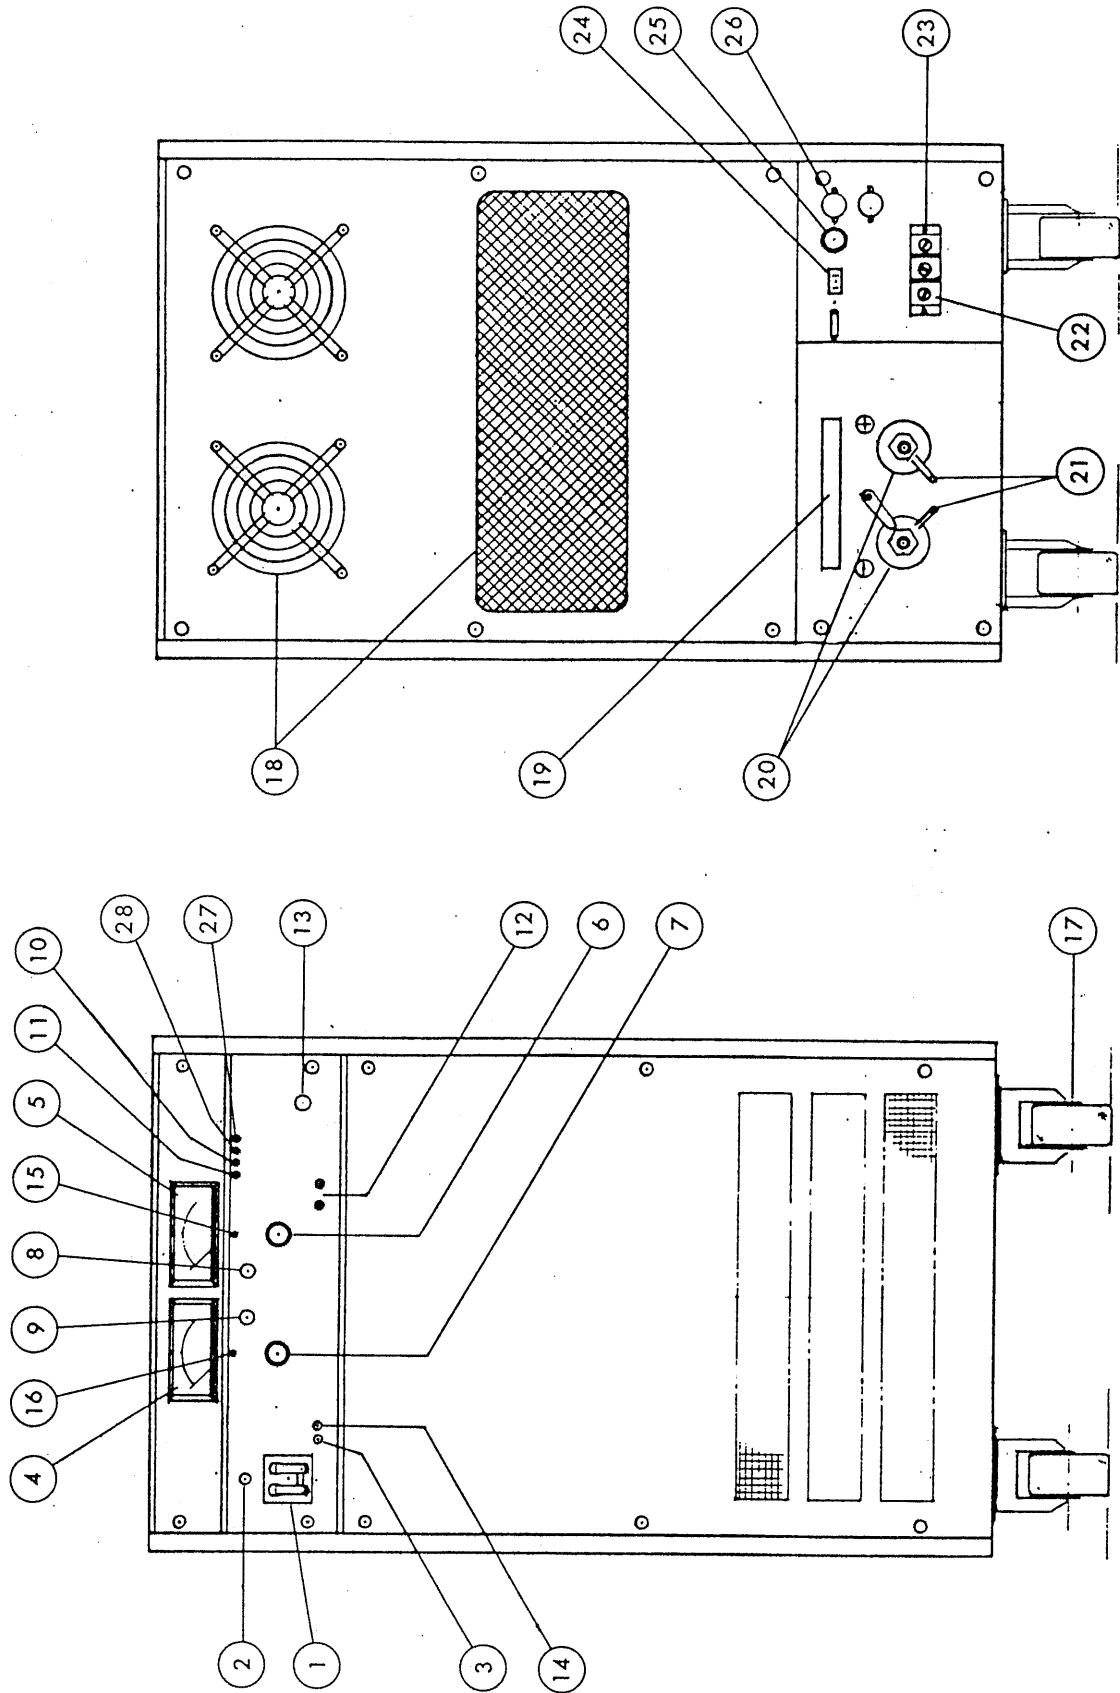

2-2 パネルの説明

各部の名称と動作説明

1. POWER 電源スイッチ ○電源を開閉するスイッチです。上に倒しますと電源表示ランプが点灯し、電源が供給されます。
注：内蔵されている保護回路（過電圧保護回路・電圧検出回路・電流検出回路・温度検出回路）が動作すると自動的に遮断されます。遮断すると直ちに投入はできません。原因を取り去って再投入してください。
2. 電源表示ランプ ○電源が入っていることを表示します。
アンバー色ランプ： OL-394 (12V 40mA)
3. CURRENT/VOLT LIMIT カレント／ボルテージ リミット・スイッチ ○押している間電流計は定電流の設定値を表示し、電圧計は定電圧の設定値を表示します。
4. 電 流 計 ○出力電流の指示計です。 2.5 級
5. 電 圧 計 ○出力電圧の指示計です。 2.5 級
6. 電圧設定ツマミ ○定電圧動作時の電圧を設定します。10回転です。
ガードキャップを使用すると固定・半固定ツマミになります。 (9頁参照)
7. 電流設定ツマミ ○定電流動作時の電流を設定します。
2重ツマミで外側が粗調整用、内側が微調整用です。
8. C.V 定電圧動作表示ランプ ○本機が定電圧動作をしていることを表示します。
緑色 ランプ： OL-394 (12V 40mA)
9. C.C 定電流動作表示ランプ ○本機が定電流動作をしていることを表示します。
赤色 ランプ： OL-394 (12V 40mA)
10. 電圧計校正用抵抗器 ○これによって電圧計を定期的に校正してください。
(保守の章参照)
11. 電流計校正用抵抗器 ○これによって電流計を定期的に校正してください。
(保守の章参照)

12. VOLTAGE CHECK ○パネル面より出力電圧をチェックできます。
付属のチップを使用して、出力電圧を正確に設定することができます。0.1Aのヒューズを内蔵しています。
13. 過電圧保護装置の設定穴（3-3 過電圧保護の使用法の項参照）
(O.V.P) ○誤操作や故障により出力電圧が設定値を超すと電源を
おとします。
14. OVP プリセット・
ボタン ○ボタンを押すと電圧計は OVP 設定電圧を表示します。
- 設定手順 1. プリセット・ボタンを押しながら、マイナス・ドライバーで OVP 電圧を設定します。
2. 出力電圧を上げて OVP が動作するのを確認します。
○電源を使用中でも、OVP 設定電圧の確認が行なえます。
15. 電圧計ゼロ調整 ○電圧計の 0V 指示を合わせるための調整穴です。
16. 電流計ゼロ調整 ○電流計の 0A 指示を合わせるための調整穴です。
17. キャスター ○ストッパーで固定して御使用ください。
18. ファン吹出口 ○クーリング・パッケージの空気吹出口です。
熱風が出ますので熱に弱いものは置かないでください。
壁面から 30cm 以上離してください。
19. 端子板 ○リモートコントロール・直並列運転を行う場合に使用する端子板です。（くわしくは応用の項を参照）
20. 出力端子 ○出力を取り出せます。端子部 M12
21. センシング端子
(サンプリング端子) ○定電圧電源として動作する場合、この端子が出力電圧を安定化します。
○リモート・センシングを行なう場合は、出力端子とセンシング端子間のジャンパーをはずして、安定化したい負荷点にセンシングを配線します。（応用の項参照）
○センシング端子からは負荷をとらないでください。

00
03
12
15
17

22. GND(接地)端子 ○必ず大地に接地してください。
23. 入力端子板 ○電源の入力端子です。
公称断面積 8 mm^2 以上の太さのキャブタイヤコードを使用してください。(付属の電源コードを使用)
24. サービス・コンセント ○AC 100V 1A の出力がとれます。
25. ヒューズ・ホルダー ○サービス・コンセント用ヒューズ・ホルダーで1Aのヒューズを内蔵しています。
26. 接点信号出力
コネクタ ○C・V(定電圧)モード、C・C(定電流)モード、電源スイッチのON・OFFの接点信号出力コネクタ。
(DIN・6Pコネクタ)
27. 出力電圧オフセット
(V.os) ○電圧設定ツマミを左いっぱいに回したときの出力電圧の調整、また電圧によるリモートコントロール時の入力オフセット電圧の調整用です。
28. 出力電流オフセット
(I.os) ○電流設定ツマミを左いっぱいに回したときの出力電流の調整、また電圧によるリモートコントロール時の入力オフセット電圧の調整用です。

88.8.19

2-3 定電圧電源としての使用法

入力電源が AC 200V ± 10% の範囲内であることを確認して入力を接続してください。

- (1) 電流設定ツマミを反時計方向いっぱい（左いっぱい）に回します。
- (2) 電源スイッチを投入すると C.C ランプ（赤）が点灯して動作状態になります。
- (3) カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま電圧設定ツマミで希望の電圧を設定します。これで出力電圧のプリセットができました。
(この状態では出力端子には電圧が出ていません。)
- (4) 電流設定ツマミを時計方向に回してゆくと C.V ランプ（緑）が点灯して出力に電圧が出ます。

電流制限の設定

- (5) カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま電流設定ツマミで定電流値を設定します。これで負荷が急変しても設定値以上に電流が流れることはありません。（この動作をクロスオーバーと言い、定電圧動作から定電流動作に自動的に移行して負荷を保護します。）

- 注意
1. O.V.P の設定電圧に注意してください。動作すると電源スイッチを遮断します。O.V.P をセットする場合は 10% 程高い電圧に設定します。
 2. 負荷の抵抗値が不明の場合や抵抗値が大きく変化する場合、また、大きなインダクタンスをもっていて急激な電圧印加が好ましくない時は、出力電圧を徐々にあげてゆくとか電流設定ツマミを反時計方向からゆっくり時計方向に回して、電流を徐々にあげる方法をとってください。

2-4 定電流電源としての使用法

- (1) 入力電源が AC 200V ± 10% の範囲内であることを確認して入力を接続してください。
- (2) 電源スイッチを投入すると C.V あるいは C.C が点灯して動作状態になります。
- (3) カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押したまま、定電流ツマミ (CURRENT) で希望の電流値に設定するとともに定電圧ツマミ (VOLTAGE) で電圧の制限値を設定します。これで電圧の制限を設定したことになり過電圧に弱い負荷の保護ができます。
- (4) 一度電源スイッチを切って負荷を出力端に接続して再度スイッチを入れてください。

注意 1. 負荷が大きなインダクタンスを持っている場合などで、急激な電流の印加が好ましくない負荷の場合は、電流設定ツマミを反時計方向いっぱいに回しておいて電源スイッチを投入し、徐々に電流を増加させる方法をとってください。
2. 定電流動作中 カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押すと、出力電流が設定値より最大約 2 mA 減少しますので、この 2 mA の変動が影響する負荷の場合注意してください。

3 章 保 護 回 路

3-1 概 要

安定化電源装置はその名が示すように負荷への安定な電力の供給を目的とする機器でその用途は近年急速に拡大されてきました。それは他の電子機器と同様に高精度、高速応答、高信頼度、高効率、高力率、小形軽量などの高性能化と低価格化の方向に進んで、多くの種類の電源装置が誕生しています。これら安定化電源の選択に際しては、要求される性能を満足するという事のほかに、一般の電気信号を処理する機器とは多少異った重要な選択基準に注意を払わなければなりません。

それは安定化電源の取り扱い対象が「電力」であるためです。装置の故障や誤操作による事故はシステム全体の運転中止の他、電源装置および高価な負荷の破壊につながり、最悪の場合には火災も考えられます。電源はすべての電気回路、電子回路およびそれらによって構成されるシステムの基礎になるため「故障しない」という信頼性は非常に重要になります。万一故障が発生しても未然に事故を防ぐ保護回路は重要な選択基準になります。

PAD'L シリーズはこれらの点を十分考慮した高信頼性の電源装置として設計開発されました。使用部品は多方面から吟味され 十分なディレーティングがとられていると同時に保護回路も安全な方向に確実に動作するものが内蔵されています。以下本機の保護回路について説明します。

3-2 各種保護回路

- (1) 過電圧保護回路 フロントパネルより設定できます。出力が設定電圧をこえると電源スイッチが遮断されます。動作時間は約 50 msec です。
- (2) 電圧検出回路 後面端子板にあるジャンパーの取り付け忘れ等の誤操作や、整流回路の故障により平滑用電解コンデンサの電圧が定格電圧以上になると瞬時に動作して電源スイッチを遮断します。
- (3) 電流検出回路 後面端子板にあるジャンパーの取り付け忘れ等の誤操作や、電流制限回路の故障等によって制御トランジスタをカットオフするとともに電源スイッチを遮断、あるいは定格電流の約 120% 以上流れないように制限します。
- (4) 温度検出回路 クーリングパッケージ(半導体冷却器)の温度を検出してします。周囲温度の上昇、ファンの停止によって冷却フィンが約 100°C 以上になると動作して電源スイッチを遮断します。また主電源トランスのコア温度が 130°C 以上になると電源スイッチを遮断します。

(5) 高速形過電圧保護回路（別追加工事）

誤操作や外来パルスにより出力電圧が設定電圧を超えると瞬時に出力端子間のサイリスタを導通させて出力短絡状態として負荷を保護すると同時に瞬時に電源スイッチを遮断します。

(6) 突入電流防止回路

電源スイッチ投入時、突入電流を 200A(ピーク値)以下に制限します。

(7) 電源ヒューズ 入力電流を制限します。

(8) 出力ヒューズ 出力電流を制限します。

ともに JIS および電気用品取締規則による型式認可の限流ヒューズで磁器製絶縁筒と硅砂消弧剤を使用し、遮断時に火炎などの噴出はありません。

3 - 3 過電圧保護(O.V.P) の使用法

設定手順


1. プリセットボタンを押すと電圧計は OVP トリップ電圧を指示します。
 2. ボタンを押しながらマイナスドライバーで電圧設定をします。
(カレント／ボルテージ リミットスイッチ のボタンと同時に押した場合は OVP のプリセットボタンが優先します。)
 3. 出力電圧を上げて OVP が動作するのを確認して、ご使用ください。
- 電源を使用中でも、負荷に影響を与えることなく保護動作を中断せずに設定電圧の確認が行なえます。

4 章 応用

4-1 リモートセンシング

導線の抵抗による電圧降下や、接触抵抗による安定度の悪化を緩和する方法です。

1. 電源のスイッチを切ります。
2. 後面端子板の $+S \leftrightarrow +$, $-S \leftrightarrow -$ 間のジャンパーをはずします。
3. 安定化したい場所に $+S$, $-S$ を接続する(誘導によるリップル電圧の悪化を緩和するためシールド線を使用してください。この場合シールド外被線は $+$ 出力に接続してください。)

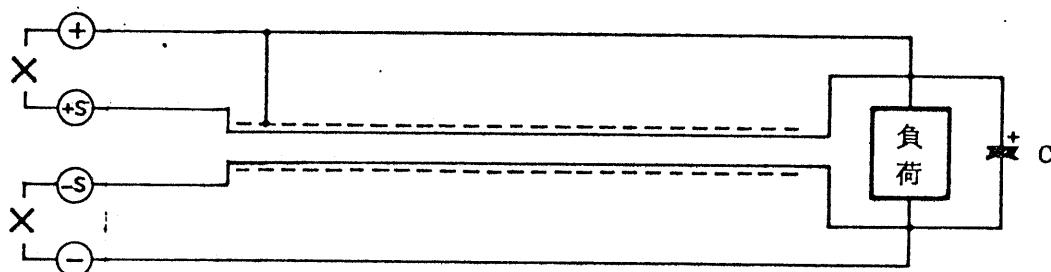

[図 4-1]

注) ○本機は片みちで約1.2V程度の電圧降下まで補償することができますが0.3V以上の電圧降下はその分だけ最大定格電圧が低下します。


○負荷への配線が3~5m以上になると配線がインダクタンスと容量による位相推移が無視できなくなり発振をおこすことがあります。負荷端に数千μF~数万μFの電解コンデンサーCを接続してください。

4-2 定電圧のリモートコントロール（抵抗・電圧）

□ 抵抗によるコントロール I

（抵抗値に比例した出力電圧を出すことができます。）

1. 電源スイッチを切ります。（後面端子板を操作するときは必ず電源を切ってください。）
2. ③-④のジャンパーをはずします。
3. ④-⑤IC抵抗器 100Ω と R1 を接続してください。
4. R1 がゼロのとき、出力電圧がゼロとなるように 100Ω を調整してください。

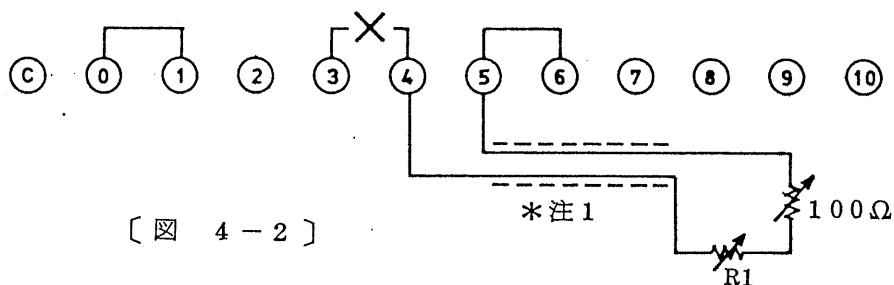

$$\text{出力電圧 } E_O = \frac{E_{MAX} \cdot R1}{10} \quad [V] \quad \text{但し } R1 \leq 10 [k\Omega]$$

E_{MAX} 定格出力電圧 [V]

*注1 2芯シールド線またはツイストペア線を使用してください。

シールドは+の出力端子に接続してください。

R1は温度係数、経年変化、ノイズの少ない良質の抵抗器を使用してください。

○ 応用


- 固定抵抗器と可変抵抗器を使用すると設定電圧の±数%を可変できます。
- 出力電圧の分解能は抵抗 R で決定されるため任意の分解能が得られます。
- スイッチ設定された抵抗値を切り換えるとプログラムされた電圧がだせます。
(スイッチは切換時、回路が閉じているショートサーキットまたはコンティニュアスタイプを使用してください。)

□ 抵抗によるコントロール II

(抵抗値の切り換え時にオーバーシュートのないフェイル・セイフ方式です。)

1. 電源スイッチを切ります。
2. ⑤-⑥のジャンパーをはずします。
3. ⑤と⑥間に抵抗器 R2 を接続します。

[図 4-3]

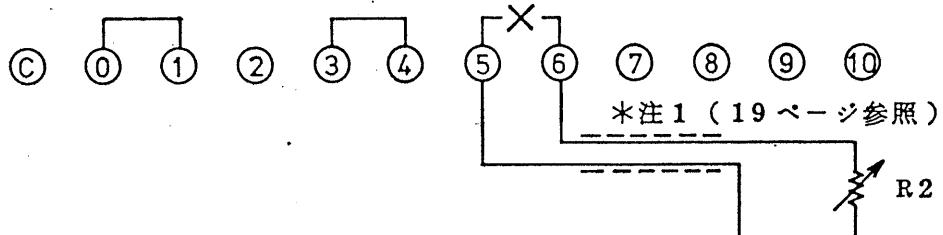

$$\text{出力電圧 } E_o = \frac{b}{a+R_2} \times E_{ref} [\text{V}] \quad E_{ref} : \text{基準電圧 } 0 \sim 10\text{V}$$

$0 \leq R_2 \leq \infty$ (無限大)


a : b : 機種による定数

形名		PAD 16-200L	
a [kΩ]		3.3	
b [kΩ]		5.2	

[表 4-1]

出力電圧 E_o と抵抗値 R_2 は下図に示すように反比例の関係になります。

したがって抵抗器切り換え時や事故で回路が開放(オープン)になった場合、抵抗値は ∞ (無限大)となつて出力はゼロになります。

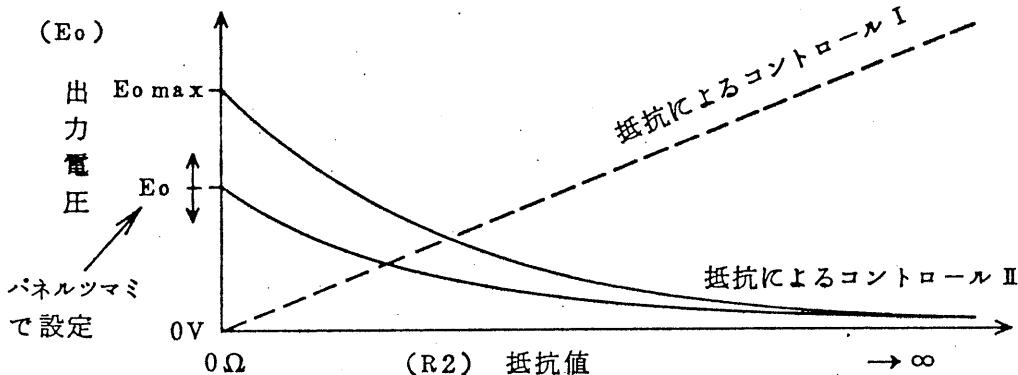

[図 4-4]


- 出力電圧 E_o は式から R_2 と E_{ref} によって決定されます。 E_{ref} はパネル面の電圧設定ツマミで設定します。(パネルのツマミを無効にする場合は付属のガードキャップを利用してください。 9 頁, 図 2-4 参照)

- この応用の長所は回路がオープンになった場合、出力電圧が低下するフェイル・セイフ的動作をすることですが、短所は低電圧をプログラムする場合には非常に大きな高抵抗が必要になるため実用的でないことです。実際の応用では0~200 kΩ程度の可変抵抗器の利用が適します。（一般に高抵抗は温度係数やノイズに関して注意して下さい）

□ 電圧入力によるコントロール

1. 電源スイッチを切ります。
2. ⑤-⑥ のジャンパーをはずします。
3. ⑥-+S に電圧を加えてください。（極性に注意してください。）

★ 誤配線、過入力等は機器を損傷する恐れがありますから、電源投入前に再度ご確認ください。

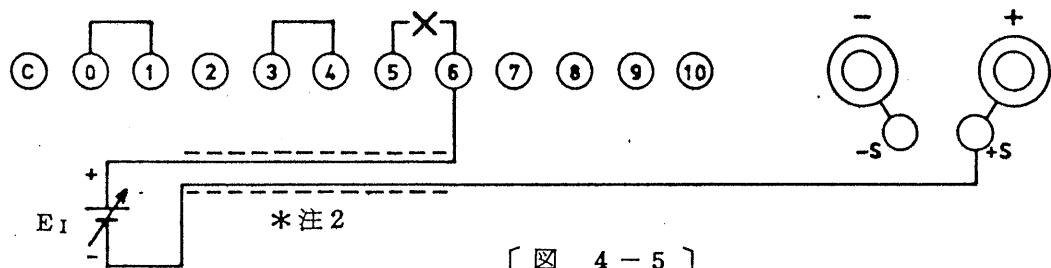

[図 4-5]

$$\text{出力電圧 } E_o = \frac{E_{MAX} \cdot E_I}{10} \quad [V]$$

但し $0 \leq E_I \leq 11 V$

E_o [V] : 出力電圧


E_I [V] : 入力信号電圧

E_{MAX} [V] : 最大定格電圧

*注2 2芯シールドまたはツイストペア線を使用してください。

シールドは+の出力端子に接続してください。

- 注意
1. 出力電圧は必ず最大定格電圧を越えないでください。
 2. 過出力を備えて、OVPを設定してから行ってください。
 3. 入力電圧は0V~11Vの範囲内で印加してください。
 4. ⑥-+S 間の入力抵抗は28頁[表4-4]のBの値です。
 5. 入力電圧中のノイズは増幅されて出力に現われますので、十分なノイズ対策をしてください。

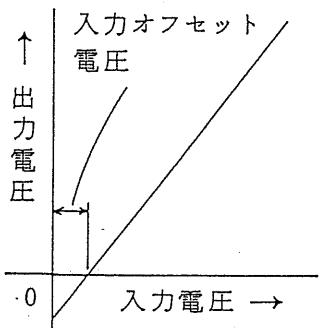


本機の入力と出力の関係は左の図に示すように入力オフセット電圧が存在します。

これはポテンショメータの残留抵抗や外部抵抗コントロール時の配線抵抗が多少あっても出力の0Vを保証するためです。

出力電圧のプログラムなどで直線性が必要な場合は出力電圧オフセット可変抵抗器で入力オフセット電圧を調整します。(11ページ参照)

4-3 出力のオン・オフ

- 出力オフ時にボルテージ・リミット・スイッチで電圧のプリセットができる方法
 1. 電源スイッチを切ります。
 2. ①-②間に外部スイッチを接続します。
 3. 電源スイッチを入れて外部スイッチを、閉じると出力は、ほぼゼロになります。外部スイッチを開放しますと出力が出ます。

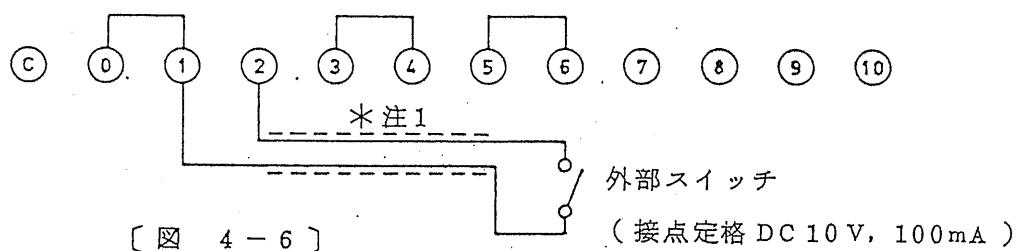


注意○ この場合、出力オフ状態では、機種によって出力に0.6V以内の逆極性の電圧が現われ、数10mA程度流れますので、これが問題になるとときは次の項の方法によってください。

- 出力オフのときカレント・リミット・スイッチは使用できません。
- ①-②間はアンプの入力になるため長距離配線する場合は、ノイズによる誤動作をさけるため、外部スイッチはリレーにして端子板のそばに置き、そのコイル側配線をのばしてください。

□ 出力電圧を正確にゼロボルトにすることができる方法

1. 電源スイッチを切ります。
2. ④-⑤間に外部スイッチと可変抵抗 100Ω を接続します。
3. 電源スイッチを入れて、外部スイッチを、オンします。
4. この時、出力電圧を、可変抵抗によって、ゼロボルトに調整します。
5. 外部スイッチをオンしますと出力電圧はゼロボルトになり、外部スイッチをオフしますと出力が出ます。

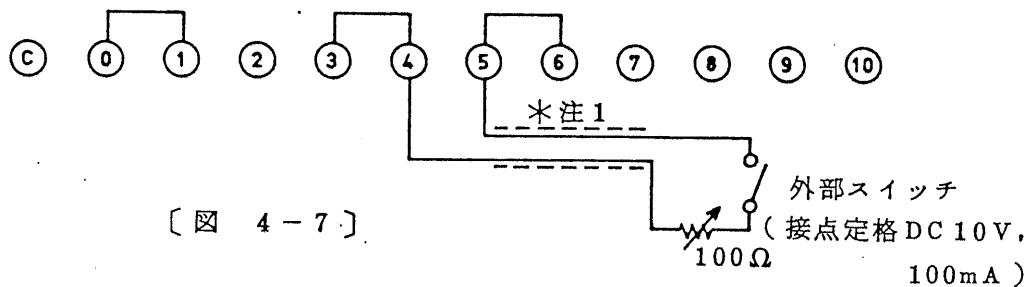

注意○ 出力オフの場合ボルテージ・リミット・スイッチは使用できません。

○ ④-⑤間はアンプの入力になるため長距離配線する場合は、ノイズによる誤動作をさけるため、外部スイッチはリレーにして端子板のそばに置き、そのコイル側配線をのばしてください。


*注1. 2芯シールド線またはツイストペア線を使用してください。

シールドは+の出力端子に接続してください。

4-4 定電流のリモートコントロール（抵抗・電圧）

□ 抵抗によるコントロール

1. 電源スイッチを切ります。（後面端子板を操作するときは必ず電源を切ってください。）
2. ①-①間のジャンパーをはずします。
3. ①-②間に抵抗器 R2, R3 を接続してください。
4. R2 がゼロのとき出力電流がゼロとなるように R3 を調整してください。

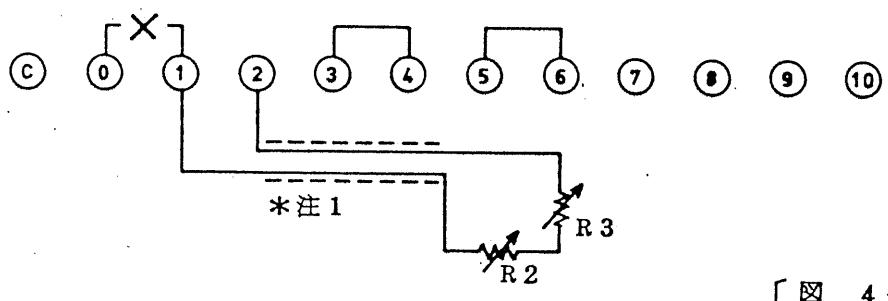

[図 4-8]

$$\text{出力電流 } I_o = \frac{R_2 \cdot I_{o\max}}{A} [\text{A}] \quad \text{但し, } R_2 \leq A [\Omega]$$

*注2

$I_{o\max}$: 定格出力電流 [A]

$R_3 : 10\Omega \sim 30\Omega$

形名		PAD 16-200L	
A		550	

[表 4-2]

*注1. 2芯シールド線またはツイストペア線を使用してください。


シールドは+の出力端子に接続してください。

*注2. R_2 と I_o との直線性は約 2% 以内です。

R_2 は温度係数、経年変化、ノイズの少ない良質の抵抗器を使用してください。

□ 電圧によるコントロール

1. 電源スイッチを切ります。
 2. ①-①のジャンパーをはずします。
 3. 図4-10のようにPCBA-200上のスイッチSW1を上方へ移動させます。
PCBの取付位置は44頁、図6-1を参照してください。
 4. ①-②ICを取り付けます。
 5. ①-②間に電圧を加えてください。

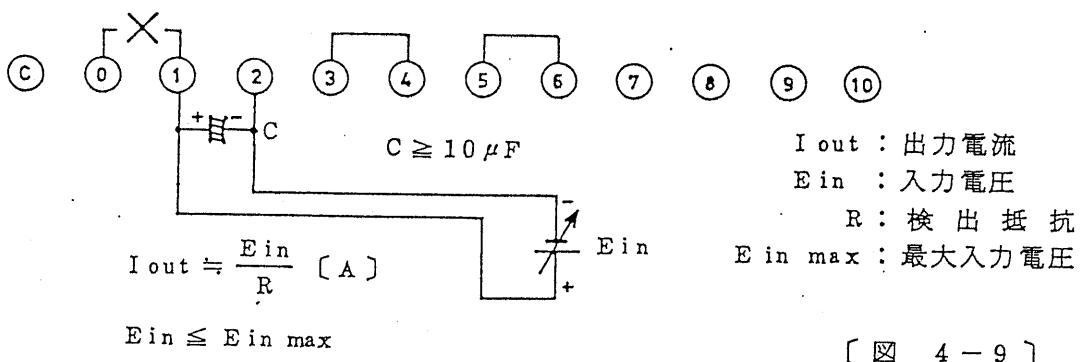

[四 - 9]

形 名		PAD 16-200L	
R [Ω]		0.001	
Ein max		200mV	


〔表 4-3〕

* 標準の製品は出力電流の 0A を保証するためオフセットがついています。

$E_{in} = 0$ の時 $I_{out} = 0$ が必要な場合は出力電流オフセット可変抵抗器で入力オフセット電圧を調整します。（11ページ参照）

注意 1. 出力電流は必ず最大定格電流を越えないでください。

2. 入力電圧は必ず 0 V ~ 最大入力電圧の範囲内で印加してください。
 3. 入力電圧中のノイズは增幅されて出力に現われますので十分なノイズ対策をしてください。
 4. リモートコントロール使用後は必ず SW 1 をもとにもどしてください。

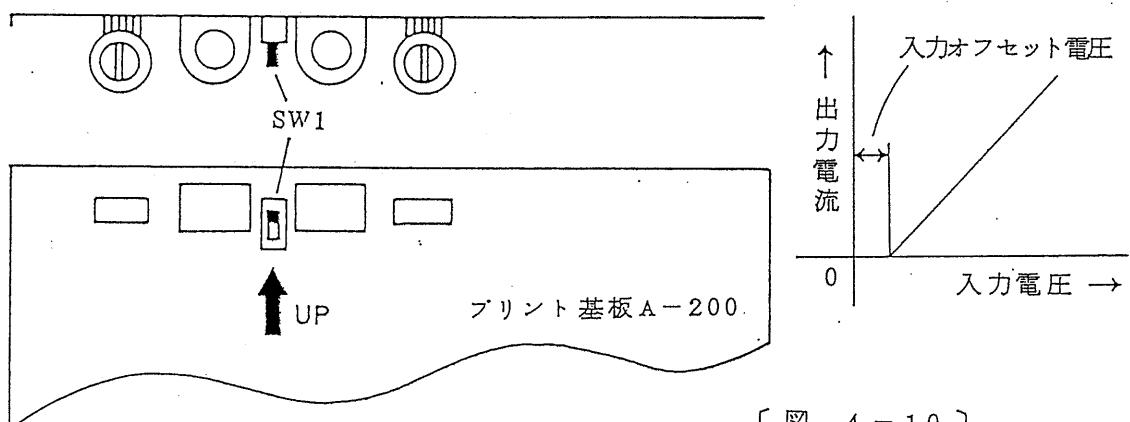


[図 4-10]

4-5 ワンコントロール並列運転

1台（主機）のみの操作で何台でも並列接続して電流容量を増加する方法です。

1. 電源スイッチを切ります。
2. 従機の①-①のジャンパーをはずします。
3. 主機の⑥とすべての従機の①を接続します。
4. 各機の出力端子から負荷へそれぞれ同じ長さの線で配線してください。（プラス側の配線の長さ、太さが違うと各機の電流が異なる場合があります。）

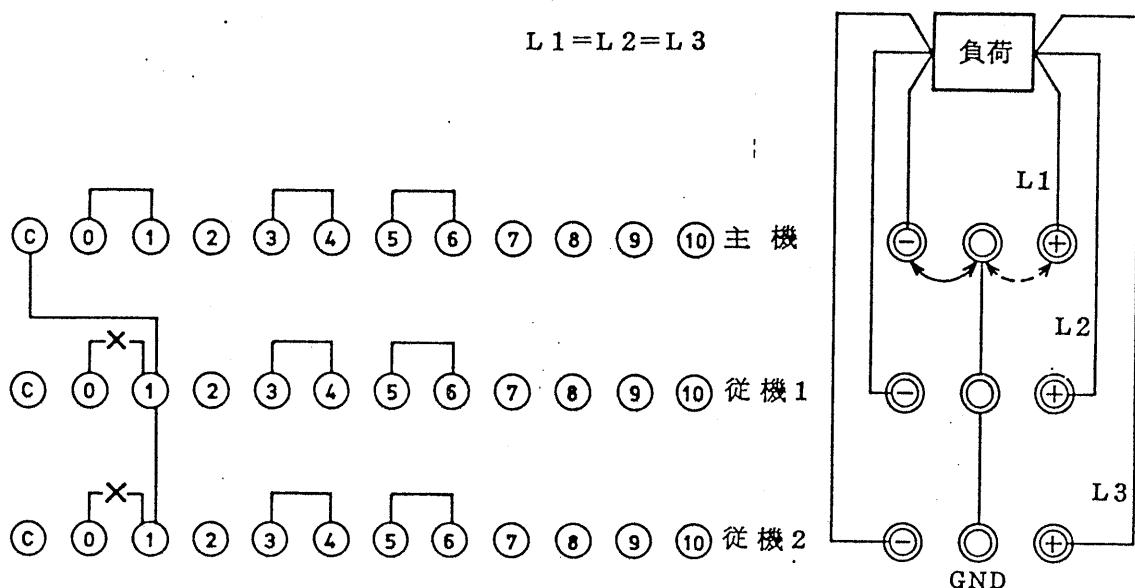

すべての従機は定電圧設定ツマミを最大にします。

主機は定電圧動作状態を示す緑色 LED が点燈し、

従機は定電流動作の赤色 LED が点燈します。

↔マイナス接地

↔プラス接地

[図 4-11]

5. ワンコントロール並列運転の場合は図4-11のように接地してください。
6. リモートセンシングをしたワンコントロール並列運転の場合は、主機のみ + S ↔ + - S ↔ - 間のジャンパーをはずし、配線してください。
(4-1 リモートセンシングを参照)


注意 従機は定電圧設定ツマミを最大にしてください。

使用線材の電流容量は8ページの電線電流容量表を参照してください。


4-6 ワンコントロール直列運転

1台（主機）のみの操作で何台でも直列接続して出力電圧を増大する方法です。

1. 電源スイッチを切ります。
2. 従機の⑤-⑥番のジャンパーをはずします。
3. 図4-12に示すように外部に抵抗を接続してください。
4. 各出力端子を直列に配線してください。
5. 各GND端子は図4-13のように接続してください。
6. 従機の電流設定ツマミを最大にします。

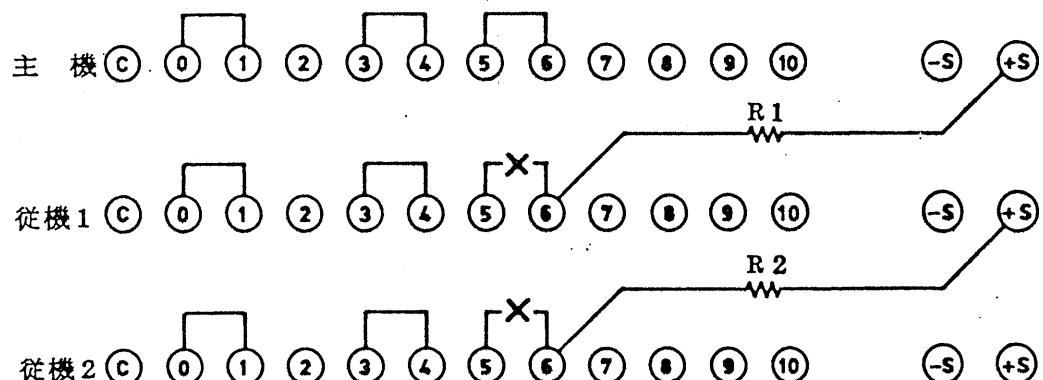

[図 4-12] 後面端子の接続

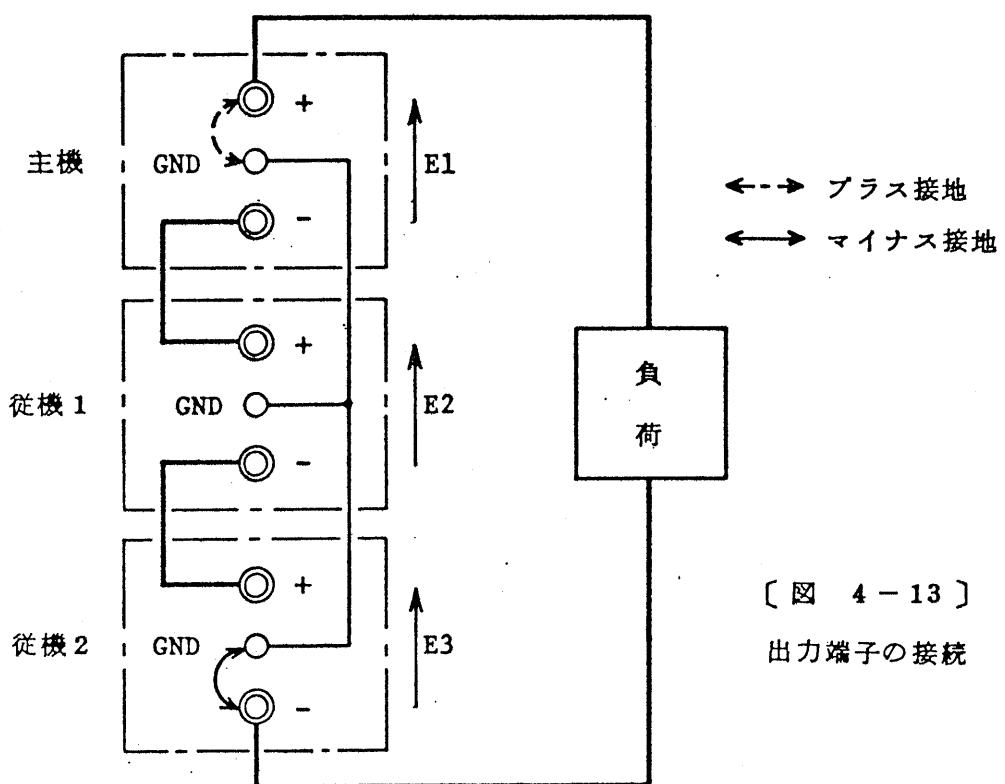

[図 4-13]
出力端子の接続

外部抵抗 R_1 , (R_2) の決定

$$R_1 = \left(\frac{E_1}{E_2} \times A \right) - B \quad E_1 [V]: \text{主機出力電圧}$$

$E_2 [V]$: 主機出力電圧 E_1 の時の従機 1 の出力電圧

但し $R_1 \geq 0$ [$k\Omega$] A, B : 従機 1 の定数 (表 4-4 参照)

$$E_2 \leq \frac{A}{B} E_1 \cdots \cdots E_2 \text{ とり得る範囲の条件式}$$

R_2 の決定は上式において E_1 のかわりに E_2 , E_2 のかわりに E_3 を代入して同様に求められます。つまり従機 1 が主機に従機 2 が従機 1 になります。

形名	PAD 16-200L	
$A [k\Omega]$	5.2	
$B [k\Omega]$	3.3	


[表 4-4]

- 注意
- 直列接続の最大電圧は対接地電圧未満にしてください。
 - 従機は定電流設定ツマミを最大にしてください。
 - 外部抵抗 R_1 (R_2) は電力損失に十分余裕をみてください。また温度係数、経時変化の少ない抵抗器を選定してください。
 - R_1 (R_2) は、計算値に対して多少ずれる場合があります。その場合は R_1 (R_2) の値を調整してください。
 - 直列運転される電源は必ずすべて通電してご使用下さい。

- 応用
1. リモートセンシングをしたワンコントロール直列運転は、主機の $+S \leftrightarrow +$ 間のジャンパーおよび従機 2 (最後の従機) の $-S \leftrightarrow -$ 間のジャンパーをはずして配線してください。(リモートセンシングの項参照)

4-7 バッテリー・コンデンサーの定電流充電放電

□ 充電(定電流)

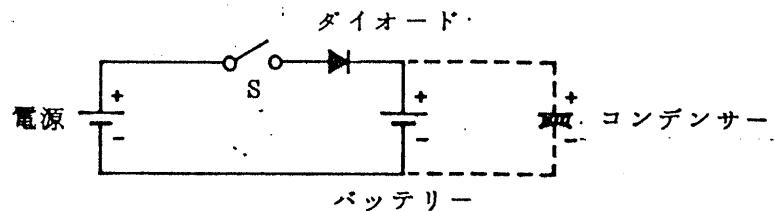

[図 4-14]

1. カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを挿しながら定電圧設定ツマミで充電終了電圧を、定電流設定ツマミで充電電流を設定します。
2. スイッチ S を閉じれば自動的に定電流充電して停止します。
(本機はポテンショメータ焼損防止回路を採用しています。)


注意 ○ 電源とバッテリーは同一極性に接続してください。

(逆に接続すると本機を損傷します。)

○ 電源の出力電圧がバッテリー電圧に比べて低い場合や電源スイッチがOFFの場合は、電源に向って数百mA 電流が流れます。この電流が問題になる時は図 4-14 のようにダイオードを直列に接続してください。

○ 電源をバッテリーに接続する時、電源の出力電圧がバッテリー電圧より低いと瞬時、バッテリーから電源に電流が流れますが、電源には異常ありません。これは電源の内部の電解コンデンサーへの充電々流で、電源の出力電圧をバッテリーと等しくして接続すれば流れません。

□ 放電(定電流)

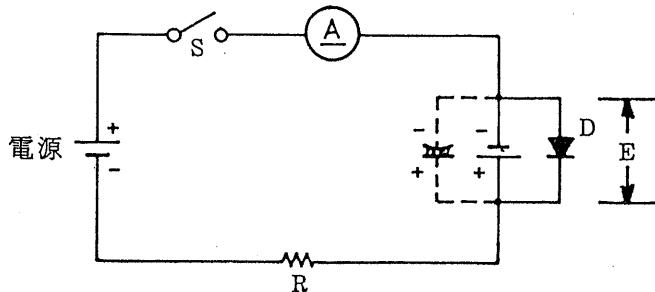

[図 4-15]

E : 放電開始時のバッテリー、またはコンデンサー端子電圧

R : 放電用負荷抵抗

I : 放電電流(定電流値)

D : 逆充電防止ダイオード

$$R = \frac{E [V]}{I [A]}$$

抵抗での消費電力は $P = I^2 R [W]$


1. 定電圧設定ツマミで出力電圧を放電するバッテリーまたはコンデンサー端子電圧より数V高く設定します。(これにより0Vになるまで定電流放電ができます。)
2. 放電用負荷抵抗値Rを決定します。消費電力に注意してください。
3. カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押して定電流設定ツマミで放電電流を設定します。
4. Sを閉じると定電流放電を開始します。

- 注)
- 放電を中止する場合はスイッチSを開いてください。(本機の電源スイッチを切っても出力に並列に入っているダイオードを通して流れづけます。)
 - 放電する場合は必ず負荷抵抗Rを接続してください。(直接バッテリーまたはコンデンサーを接続すると本機を損傷します。)
 - 逆充電防止ダイオードは忘れずに接続してください。

4-8 電源スイッチの遮断

後面にある端子板⑦-⑧を短絡すると、電源スイッチは瞬時に遮断します。

注意 この⑦, ⑧番端子は整流平滑コンデンサの + 端子と同電位にあるため
外部からの接点信号はフローティングされたものが必要です。

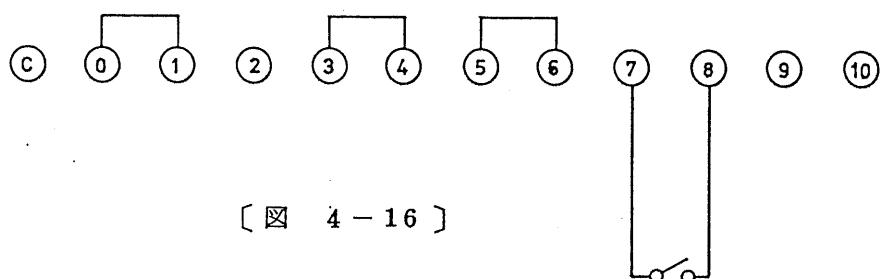


[図 4-16]

スイッチ等外部接点
(接点定格 DC 25V, 100mA以上)

- 長距離の配線をする場合は小形のリレーを使用して、そのリレーのコイル側を延長してください。

4-9 接点信号出力

- 定電圧 (C.V) 定電流 (C.C) 動作表示用接点出力……下図参照
- OVP 動作 (電源 ON.OFF) 表示用接点出力 …… 下図参照

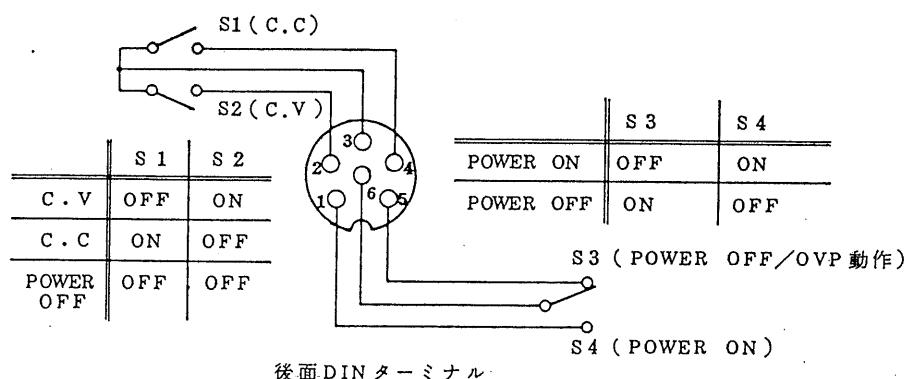

[図 4-17]

5 章 動作原理

5-1 概 説


各部の動作原理を説明する前に 本機の概略を理解していただく為 可変直流安定化電源の変遷について 簡単に述べてみます。

図 5-1 IC直列制御方式の回路図を示します。この方式は他の制御方式に比較して高精度で品質の良い出力が得られ また出力電圧を高範囲に変化させることができたため 可変直流安定化電源にひろく使用されています。


ところがこの方式は出力電圧をひくくして負荷をとった時、 V_{CE} の増加からコレクタ損失 P_C ($P_C = V_{CE} \times I_C$) が増大するために出力電圧に合せて整流電圧 V_C を変化させる必要があります。図 5-2 に出力電圧を検出してリレーでトランジスタのタップ電圧を切り換える方式を示します。P A C シリーズはこの方式を使用した 200W 程度までの優秀な定電圧定電流電源です。しかし扱う電力が大きくなると機械的な接点は寿命があり保守が必要になり、またコレクタ損失をすくなくするにはリレーが多数必要になるため信頼性の低下やコストの上昇を招くことになります。そこで接点の半導体化がおこなわれました。

図 5-3 に SCR を使用した P A D シリーズの方式を示します。この方式は応答がはやく、位相制御によって V_{CE} をほとんど一定に保つことができるため 大容量で高精度な可変直流電源として認められ数多く生産されました。しかし平滑回路がコンデンサインピット形のため大電流になると、電解コンデンサのリップル電流の増加 SCR のサージ電流の問題又、効率悪化時のトランジスタの銅損による発熱が設計段階で問題になっていました。


本機 P A D " L " シリーズはこれらの問題をチャーチインピット形平滑回路の導入で解決した、最も信頼性のある可変直流安定化電源装置です。

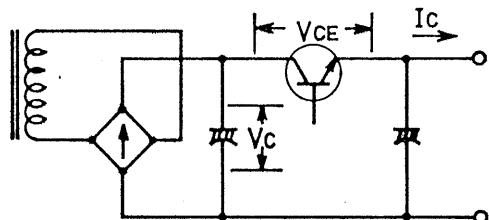


[図 5-1] 直列制御方式の電源回路

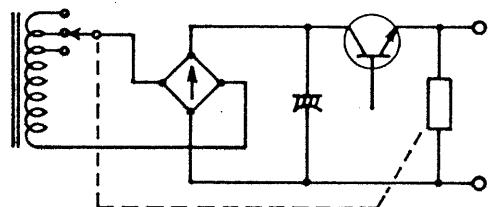

[図 5-2] リレー切換による可変直流安定化電源の原理図

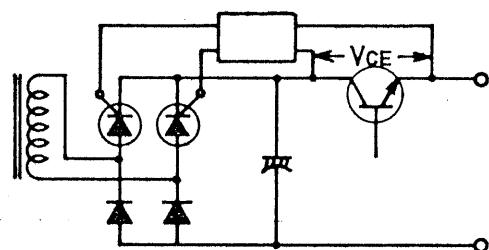


[図 5-3] SCR 使用による可変直流安定化電源

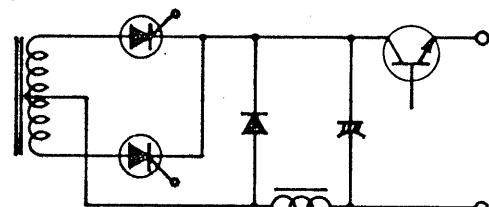

[図 5-4] P A D ' L ' シリーズの原理図

5-2 制御整流回路・平滑回路

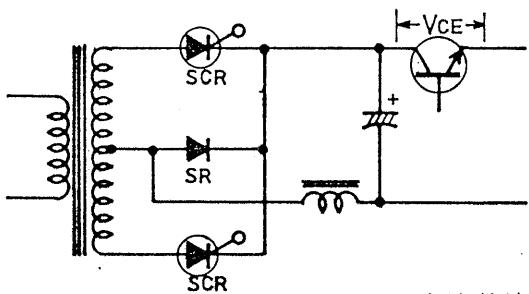


2相半波整流回路

[図 5-5]

- この回路はSCRで位相制御しながら整流し直列制御トランジスタのコレクタ・エミッタ間の電圧をほぼ一定に保ってコレクタ損失を軽減しています。
 - 平滑回路はチョークインプット逆L形1段です。
 - SRは整流回路の負荷(平滑回路)が誘導性のためリアクトルのエネルギーを転流させてSCRをOFFするためのフリー・ホイルダイオードです。
 - この回路はコンデンサインプット形に比較してSCRの導通角が狭くなつた時、位相制御特有の力率の悪化を改善できるほか、平滑用電解コンデンサのリップル電流、トランスの発熱等の問題もなく整流リップルも小さくなります。
- 『PAD-L』シリーズでは他にプリッヂ整流回路を使用しています。


5-3 位相制御回路

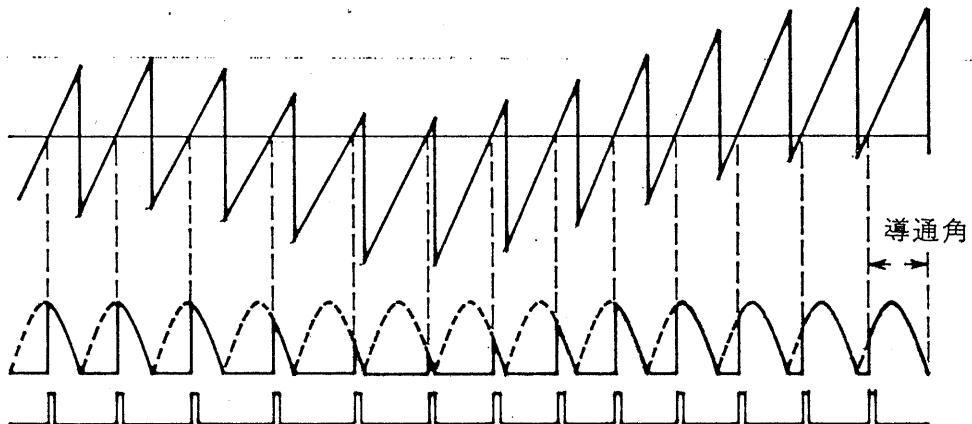

[図 5-6]

この回路は電源周波数に同期した一種のパルス位相変調器で直列トランジスタのコレクタ・エミッタ間にかかる電圧(V_{CE})が大きいと導通角がせまいパルスを、 V_{CE} が小さくなると導通角の広いパルスを発生して V_{CE} が一定になるようIC SCRを点弧します。

5 - 4 定電圧回路

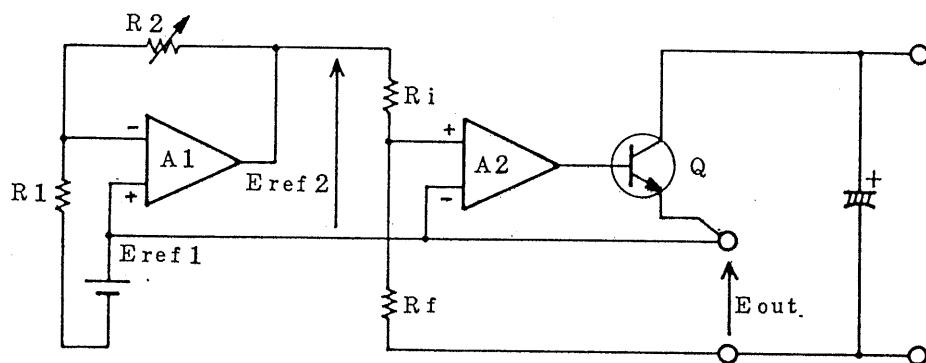

$E_{ref\ 1}$: 基準電圧 1

$E_{ref\ 2}$: 基準電圧 2

R_i : 入力抵抗

[図 5-7]

R_f : 帰還抵抗

出力電圧 E_{out} は次式に従います。 (A_1 は理想増幅器)

$$E_{out} = - \frac{R_f}{R_i} E_{ref\ 2}$$


この式より、出力電圧は $E_{ref\ 2}$, R_i , R_f のみで決定されることがわかります。

出力電圧を可変するには R_f , $E_{ref\ 2}$ は E_{out} に対して比列関係があるので、本機では $E_{ref\ 2}$ を可変することによって出力電圧を直線的に可変します。また $E_{ref\ 2}$ は $E_{ref\ 1}$ を A_1 で増幅することによって作り、 R_2 によって直線的に可変します。

出力電圧を安定化するには、 $E_{ref\ 1}$, R_1 , R_2 , R_i , R_f : A_1 , A_2 は外部の影響に対して、十分安定なことが必要です。本機では基準電圧 1 に低温度係数のツェナーダイオードを使用し、各抵抗には経年変化温度係数のすぐれた金属皮膜抵抗器、巻線抵抗器を使用しています。また A_1 , A_2 には高利得、広帯域でしかもドリフトの少ないモノリシック IC を使用しています。

電源変動の影響は誤差増幅器の動作点の変化と基準ダイオードの動抵抗による基準電圧の変化がほとんどのため、内部の補助電源を安定化して変化をなくしています。

負荷変動 ($\partial V_o / \partial I_o$: 出力電流の変化による出力電圧の変化分) は出力インピーダンス(内部抵抗) Z_o が影響します。(図 5-8 参照)

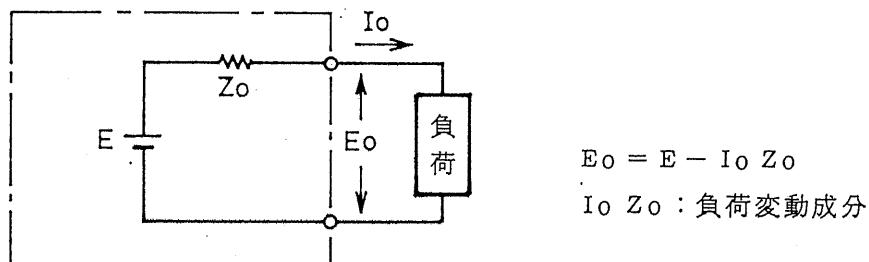

[図 5-8]


今、誤差増幅器 A₂ とパワートランジスタ Q による開利得（オープンループゲイン）を A とすると、出力インピーダンス Z_o は

$$Z_o = \frac{R_o}{1 + AB} \quad \text{但し } B = \frac{R_i}{R_f + R_i}$$


ここで R_o は誤差増幅器を接続しない場合の回路の出力インピーダンスです。

この式は増幅器 A₂ を接続して負帰還をかけることによって、出力インピーダンスを $1/(1+AB)$ に改善していることを示しています。

5-5 定電流回路

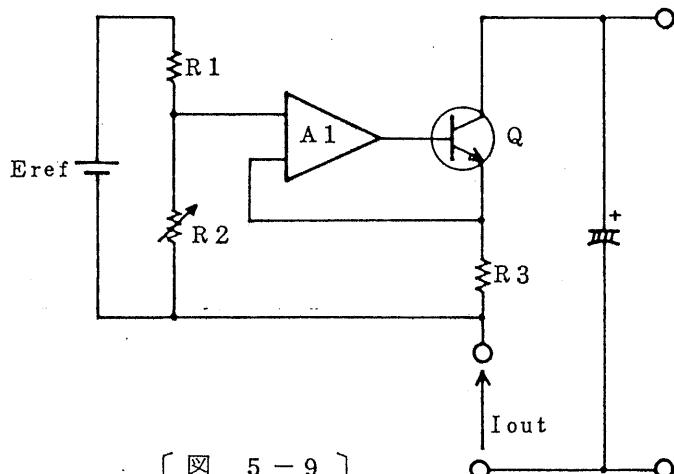

[図 5-9]

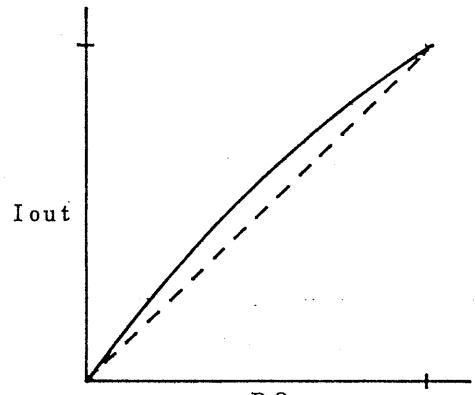

[図 5-10]

E_{ref} : 定電流基準電圧

R_2 : 出力電流可変用抵抗器

R_3 : 出力電流検出抵抗器


出力電流 I_{out} は次式に従います。（A₁ は理想増幅器とします。）

$$I_{out} = \frac{R_2}{R_3(R_1 + R_2)} \times E_{ref}$$

この式から出力電流 E_{ref}, R_1, R_2, R_3 によって決定されます。本機では R_2 を可変することによって出力電流を可変します。したがって R_2 と I_{out} は比例にはならず図 5-10 の実線のようになりますので注意してください。

出力電流を安定化するには、外部の影響（電源電圧、周囲温度、経年変化および負荷変動など）に對して、 E_{ref}, R_1, R_2, R_3 は十分安定にして、誤差増幅器 A1 もドリフトの少ない高利得・広帯域の直流増幅器が必要です。

定電流回路では負荷変動 ($\partial I_o / \partial V_o$: 出力電圧の変化による出力電流の変動) は出力インピーダンス Z_{out} が大きいほどすくなくなります。（図 5-11 参照）

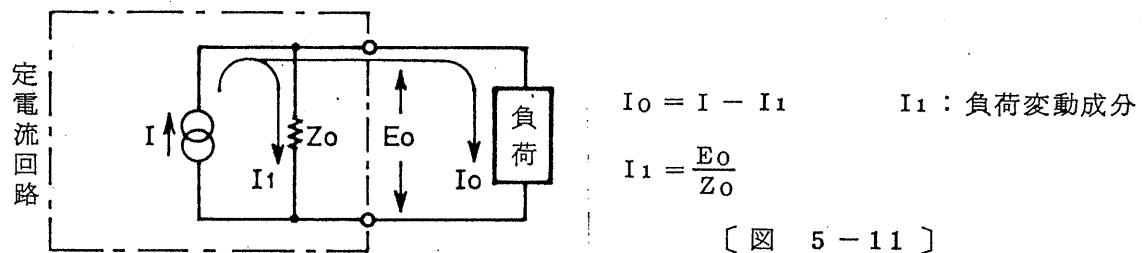


今、誤差増幅器 A1 とパワートランジスタ Q1 による相互コンダクタンスを g_m とすると出力インピーダンス Z_o は

$$Z_o \approx (1 + g_m R_3) R_o$$

ここで R_o は誤差増幅器を接続する前の回路の出力インピーダンスです。

この式は増幅器 A1 を接続して負帰還をほどこすことによって出力インピーダンスを $(1 + g_m R_3)$ 倍に改善していることを示しています。

5-6A 理想的定電圧源との相違点

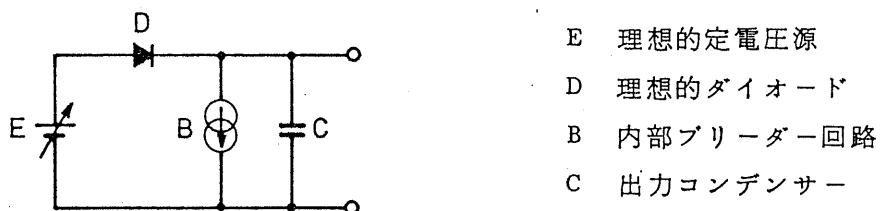

[図 5-12] 直列制御形・直流定電圧電源の等価回路


○電流の吸い込みができません

図5-12 は本機ならびに一般にひろく使用されている直列制御形・直流電源の等価回路で、理想的ダイオードが直列に入って表わされています。

これは主に負荷への電流供給を目的に設計された為でその様な目的には具合が良いのですが逆に電流を流しこんでくる負荷の場合バッテリーのように電流を吸い込むことはできません。

並列制御形電源あるいは両極性の出力を持った電源ですとこのような問題はありませんが効率が悪くなったり同一出力に対して大きく高価になります。

この問題は負荷に並列に抵抗器を接続してそれに逆電流の最大値以上を流しておくことで解決できます。又逆電流がすぐない場合は負荷端に電解コンデンサを接続しても効果があります。インバータ等の場合入力にフィルターを取りつけ逆電流を減らすのも一方法です。

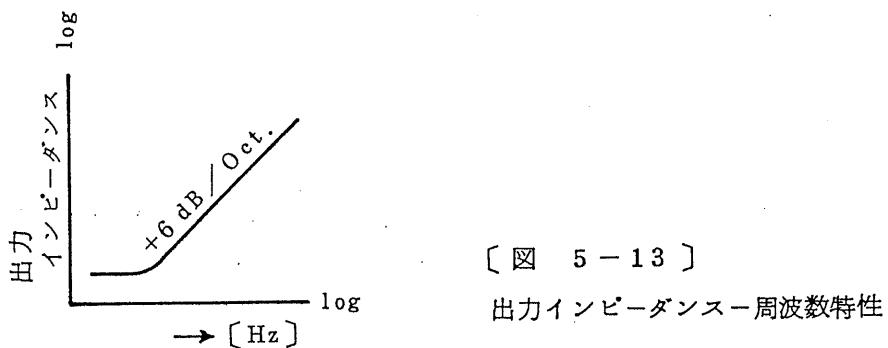

○出力インピーダンスが有限で周波数特性をもっています。


図5-13 は本機の出力インピーダンス(内部抵抗)が周波数と共に上昇していることを示しています。これは誤差増幅器を含んだ系のループゲインが減少するためです。電源の特性としては負荷変動のような直流の出力インピーダンスのほかに、その周波数特性の良いことが重要になります。

これは単に誤差増幅器の利得が高い周波数までのびているだけではなく、その時の位相特性も正しく設計されている必要があります。

◎過渡応答時間が短かいということは出力インピーダンスの周波数特性が良好であることを意味しています。

過渡応答は時間領域での特性、試験方法で出力インピーダンスは周波数領域での試験方法になるわけです。

5-6B 理想的定電流源との相違点

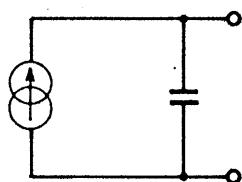


[図 5-14]

上図 5-14 は

本機が定電流電源として動作している場合の等価回路で理想的電流源に並列にコンデンサーが接続されています。

したがって抵抗負荷のような場合には問題がありませんが、負荷が急峻に変化するような場合は出力電圧も急激に変化するため出力のコンデンサーの充放電電流が出力電流に重畠するので注意が必要です。

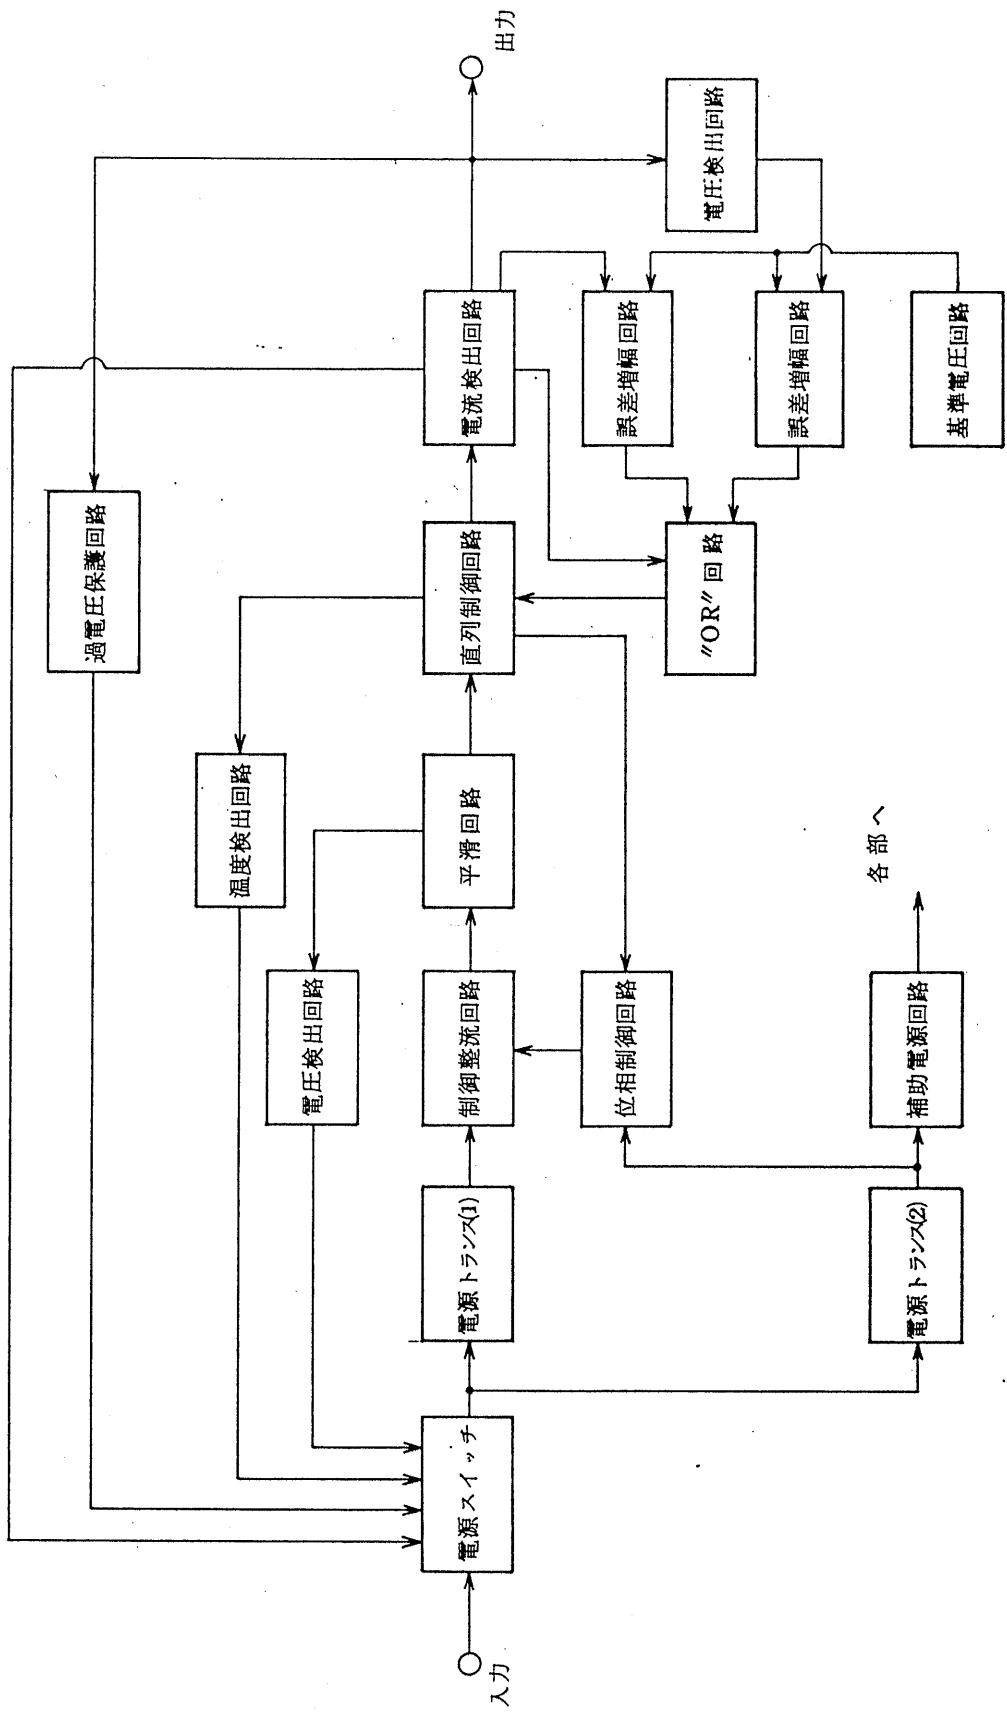

6 章 保 守

832105

6-1 点検・調整

いつまでも初期の性能を保つよう点検・調整を一定期間毎にしてください。

6-1-1 ほこり・よごれの清掃

6-1-2 電源コード・プラグの点検

6-1-3 電圧計の校正

6-1-4 電流計の校正

6-1-5 カレント／ボルテージ・リミット・スイッチの校正

6-1-6 定電圧最大可変範囲の調整

6-1-7 定電流最大可変範囲の調整

6-1-1 ほこり・よごれの掃除

パネル面がよごれた場合は布にうすめた中性洗剤をつけて軽くふきとり、からぶきしてください。

ベンジン・シンナーは避けてください。

ケース風穴のほこりや内部にたまつたほこりはコンプレッサーや電気掃除機の排気を利用してはらってください。

6-1-2 電源コードの点検

ビニール被ふくが破れていないか、またプラグのガタ、ワレ、内部のネジのゆるみを点検してください。

6-1-3 電圧計の校正

出力に確度 0.5% 以上の電圧計を接続し、出力電圧を表 6-1 の値にしてフロントパネルの左部の R101 で電圧計を校正します。

(図 6-1 参照)

6-1-4 電流計の校正

出力に確度 0.5% 以上の電流計を接続し、出力電流を表 6-1 の値にしてフロントパネル左部の R102 で電流計を校正します。

(図 6-1 参照)

6-1-5 カレント／ボルテージ・リミット・スイッチの校正

○ カレント・リミットの校正

出力電流を表6-1の値にしてカレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押して電流計の指示が同じになるようにRV 53で校正します。

○ ボルテージ・リミットの校正

出力電圧を表6-1の値にして、カレント／ボルテージ・リミット・スイッチを押して電圧計の指示が同じになるようRV 9で校正します。

(図6-1 参照)

6-1-6 定電圧最大可変範囲の調整

出力に確度0.5%以上の電圧計を接続し、定電圧の設定を最大(時計方向いっぱい)にして出力電圧が表6-1の様になるようP.C.B A-200上のRV 20を調整します。

(図6-1 参照)

6-1-7 定電流最大可変範囲の調整

出力に確度0.5%以上の電流計を接続し、定電流の設定を最大(時計方向いっぱい)にして出力電流が表6-1の様になるようP.C.B A-200上のRV 49を調整します。

(図6-1 参照)

6-1-8 直列トランジスタのVCEの調整


入力電圧をAC 200V一定とします。負荷を接続し、定格電圧、定格電流を流します。この時直列トランジスタのコレクタ・エミッタ間に平均値指示の電圧計を接続して表6-1の値になるようP.C.B A-484上のRV 301を調整します。

(図6-1 参照)


形名		PAD 16-200 L	
電圧計調整	RV 101	16.0V	
電流計調整	RV 101	200A	
カレントリミット調整	RV 53	200A	
ボルテージリミット調整	RV 9	16.0V	
最大電圧調整	RV 20	16.5V	
最大電流調整	RV 49	205A	
* VCEの調整	RV 301	3.5V	

* エミッタ抵抗を含む。

[表6-1]

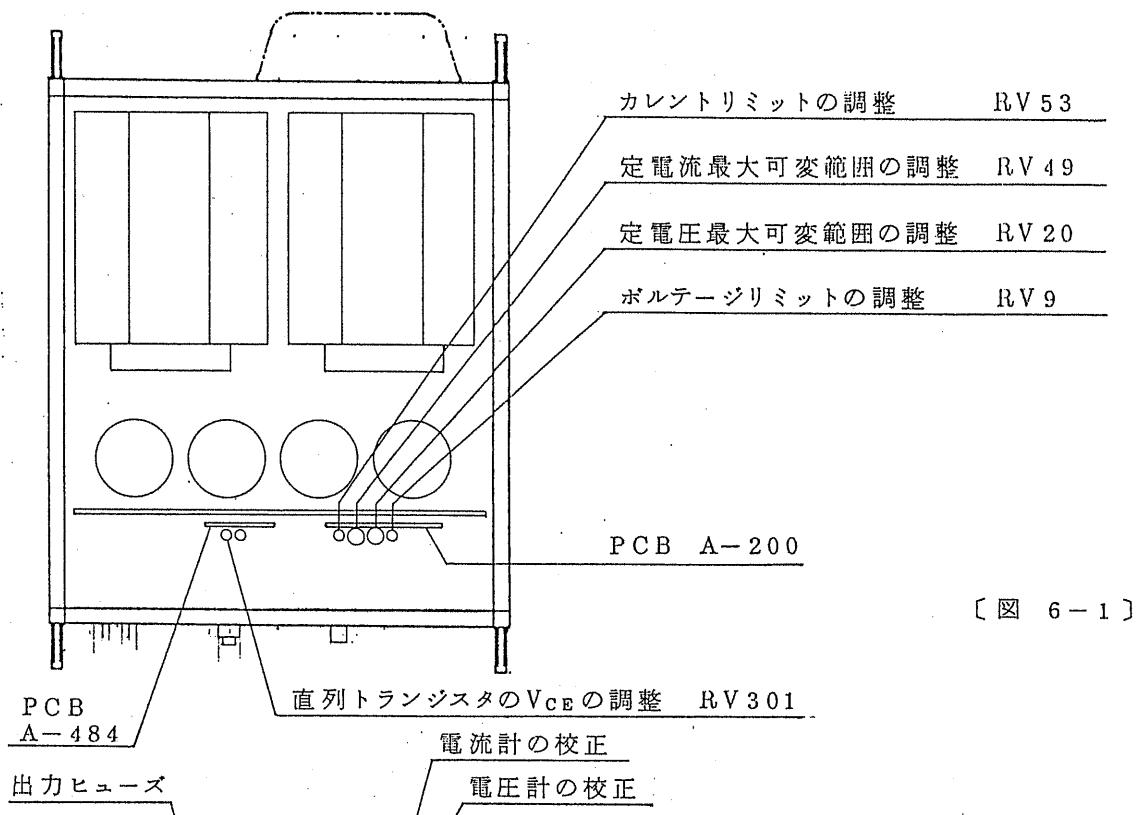

[図 6-1]

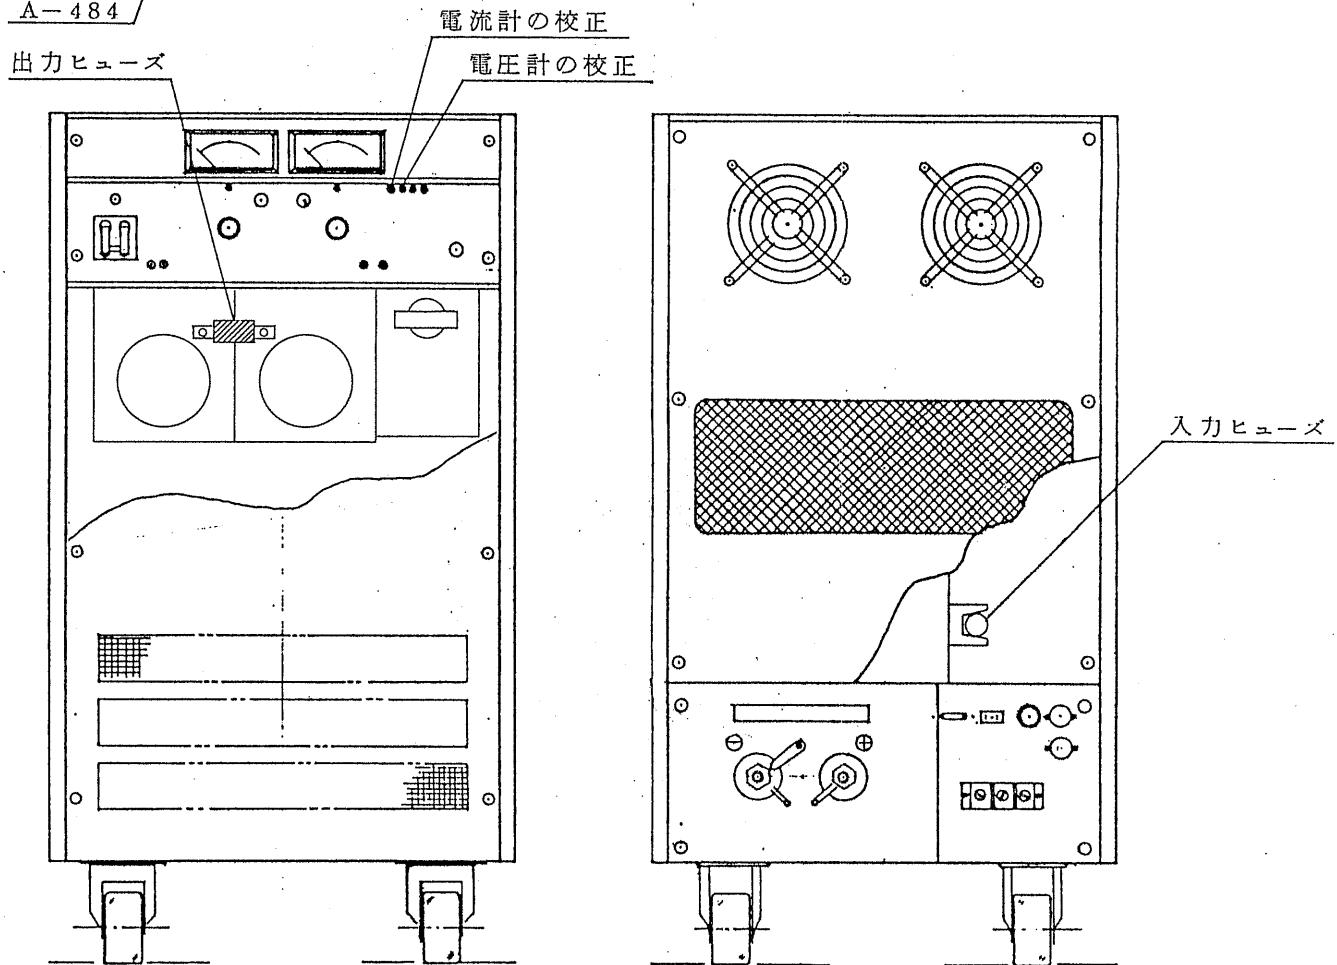

6-2 故障の症状と原因

動作に異常がありましたらチェックしてみてください。万一故障の場合はご連絡ください。修理は原則として当社又は認定サービス代理店で行うこととします。

症 状	チ ェ ッ ク 項 目	原 因
○電源スイッチがはいらない(または切れる)	1.過電圧保護回路が動作していないか?	○設定電圧の低くすぎ
	2.ショートバーがはずれていないか?	○ショートバーの取付忘れ, ゆるみ
	3.ファンが止まっていないか?	○温度保護回路の動作 (ファン交換)
	4.以上に該当しない場合	○整流回路の故障による保護回路の動作
○出力がでない(まったくない, またはすこししかでない)	1.入力ヒューズが切れてないか	○入力電圧が高すぎる (ヒューズ交換) ○整流回路の故障
	2.ランプはついているか?	点灯しなければ ○電源コードの断線
	3.ランプがかわって動作領域が移行していないか?	○定電圧・定電流の設定範囲が, せますぎる。
	4.ショートバーがちがっていないか?	○ショートバーの取付ミス
	5.出力ヒューズが切れてないか?	○電流を定格以上流した ○パワートランジスタの不良
	6.発振していないか?	○リモートセンシング時の配線による位相回転(電解コンデンサーを負荷端に接続する) 4-1参照 ○(再調整)
	7.負荷をつながないでも電流が流れているないか?	流れていれば ○出力に並列に入っている保護ダイオードの不良(バッテリーなどを逆極性に接続すると, これを焼損します)
	8.以上の項目に該当しない時	○回路故障

症 状	チ エ ッ ク 項 目	原 因
○過大出力が でる	1.ショートバーがはずれていないか? ③-④	○ショートバーの取付け忘れまたはゆるみ ○OVP回路の故障
	2.出力電圧(電流)がさがらない	○パワートランジスタの不良 ○ブリーダ回路の故障
○出力が不安 定	1.ショートバーがゆるんでいないか?	○ショートバーの取付け不良
	2.電源電圧は正常か?	○入力電圧の範囲外
	3.負荷が特殊なものでないか	○2-1 7.参照(9頁)
	4.ドリフトが問題の時	○予熱時間は30分程度とつ てください。
	5.以上の項目に該当しない時	○回路の故障
○リップル電 圧が大きい	1.電源電圧は正常か?	○入力電圧がひくすぎる
	2.出力端子とセンシング端子が浮 いてないか?	○センシング端子をしっかりと 接続する。
	3.近くに強力な磁界または電界 (スライダック・トランス・発 振源がないか? 特に定電流時)	○電磁誘導 (発生源から遠ざける, 配 線は2本よりにする。)
	4.以上の項目に該当しない時	○回路故障 ○(再調整)

832190
☆